

การเพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคนิควิศวกรรมวิธีการ
กรณีศึกษา: กระบวนการขัดในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT BY METHOD ENGINEERING
TECHNIQUE: A CASE STUDY OF A POLISHING PROCESS AT A
HARD DISK DRIVE COMPONENT MANUFACTURER

ปรัชญากรณ์ ชันทอง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีการศึกษา 2555

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคนิควิศวกรรมวิธีการ
กรณีศึกษา: กระบวนการขัดในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ปรัชญากรณ์ ชันทอง

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีการศึกษา 2555

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การเพิ่มผลผลิต โดยเทคนิควิศวกรรมวิธีการ กรณีศึกษา: กระบวนการขัดในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไครฟ์
ชื่อ-นามสกุล	นายปรัชญากรณ์ จันทร์ทอง
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ณา คุปต์ชัยเกียรติ, Ph.D
ปีการศึกษา	2555

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ โดยได้นำเอาหลักการปรับตั้งเครื่องจักรและเทคนิควิศวกรรมวิธีการมาเป็นแนวทางในการลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิตของกระบวนการขัดจากการศึกษากระบวนการทำงานของการขัดชิ้นงานที่แผนก Middle End กับ Back End ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ พบว่าอัตราการเดินเครื่องจักรต่ำอยู่ที่ร้อยละ 38.77 ส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรต่ำอยู่ที่ร้อยละ 29.95 เป็นผลให้การมอบส่งสินค้าไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลและระบุสาเหตุของปัญหา ซึ่งพบปัญหาจุดคอขวดอยู่ที่เครื่องขัดใช้เวลาในการปรับตั้งนานแล้วทำการหาแนวทางปรับปรุงที่เหมาะสมแล้วยืนยันผลการปรับปรุงจริงด้วยการออกแบบการทดลอง

ผลการปรับปรุงสามารถช่วยลดเวลาจากเดิม 15.68 นาที/รุ่นการผลิต เหลือเพียง 3.41 นาที/รุ่นการผลิต และสามารถเพิ่มผลผลิตได้จากเดิม 4,000,000 ชิ้น/เดือน เป็น 6,000,000 ชิ้น/เดือน ผลิตภาพด้านแรงงานเพิ่มจาก 99.72 ขึ้นต่อจำนวนแรงงานต่อชั่วโมงการทำงาน เป็น 161.58 ขึ้นต่อชั่วโมง แรงงานผลิตภาพด้านการลงทุนเพิ่มจาก 0.0069 ขึ้นต่อบาท เป็น 0.012 ขึ้นต่อบาท ส่งผลให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดและตามปริมาณความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ : เพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร อัตราการเดินเครื่องจักร

Thesis Title Productivity Improvement by Method Engineering Technique: A Case Study of a Polishing Process of a Hard Disk Drive Component Manufacturer

Name-Surname Mr. Prachyakorn Kuntong

Program Industrial Engineering

Thesis Advisor Associate Professor Natha Kuptasthien, Ph.D

Academic Year 2012

ABSTRACT

The objective of this research was to improve the efficiency of process and machining operation at a hard disk drive component manufacturer. The method engineering technique and setup time reduction was used to enhance the efficiency by reduce setup time for productivity improvement of polishing process. Polishing processes of the Middle End and Back End department at the case study company were selected to study. Found the availability rate of 38.77 was low affect to the overall equipment effectiveness value is at 29.95 percent. Hence, the production could not achieve the monthly target which lingered the delivery time.

The process begins by gathering the data and determines the cause of the problem. The polishing machine is bottleneck process. After confirm result by design of experimental.

For improvement can reduce setup time from 15.68 minutes / lot to 3.41 minutes / lot. the quantity of product increased from 4,000,000 pieces / month to 6,000,000 pieces / month. the labor productivity from 99.72 to 161.58 parts per labor hour, the capital was increased from 0.0069 to 0.012 bath/pieces. Consequently, the delivery time and production output met with the customer requirements.

Keywords : productivity improvement, overall equipment effectiveness, availability

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ณัฐา คุปต์ยงธีธร ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ความรู้คำปรึกษา แนวคิด ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่างๆ และตรวจสอบข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้จนงานสำเร็จลุล่วงไป ได้ด้วยดี จึงใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ และผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้การเรียนการสอนด้าน สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิทยานิพนธ์นี้สามารถเสร็จสิ้นได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และจะไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ถ้าปราศจากกำลังใจจากครอบครัว เพื่อนๆ ทุกคน และผู้วิจัยขอขอบพระคุณหัวหน้างาน แผนกวิศวกรรมควบคุมการผลิตและพนักงานทุกคน ที่ได้ให้โอกาสและคำแนะนำเป็นแนวทางในการทำการวิจัยจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ปรัชญาภรณ์ ชันทอง



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญภาพ.....	ฉ
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ.....	ฎ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	3
1.3 สมมุติฐานการศึกษา.....	4
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	4
1.5 ขั้นตอนการศึกษา.....	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา.....	4
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 การเพิ่มผลผลิต.....	6
2.2 เทคนิคทางวิศวกรรมวิธีการ.....	11
2.3 การปรับตั้งเครื่องจักร (Set up time reduction).....	16
2.4 การบำรุงรักษาทีผล.....	18
2.5 ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness).....	20
2.6 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC tools).....	21
2.7 การวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis FMEA).....	23
2.8 การขยายหน้าที่ด้านคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD).....	29
2.9 เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ค่าทางสถิติของงานวิจัย.....	31
2.10 วิจารณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	35

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
3 การดำเนินการวิจัย.....	40
3.1 การกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้น.....	41
3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร.....	41
3.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา.....	50
3.4 การปรับปรุงกระบวนการ.....	53
3.5 การประเมินผลการวิจัย.....	55
3.6 การจัดทำมาตรฐานควบคุมการทำงานหลังการปรับปรุงกระบวนการ.....	55
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	56
4.1 ผลการกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้น.....	56
4.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร.....	60
4.3 ผลการพิจารณาและนำมาตรการตอบโต้แก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ.....	82
4.4 การปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มอัตราการเดินเครื่องจักร.....	84
4.5 ผลการปรับปรุงการเพิ่มอัตราการเดินเครื่องจักร.....	90
4.6 จัดตั้งการควบคุมและขั้นตอนการเผยแพร่การเพิ่มอัตราการเดินเครื่องจักร.....	93
4.7 ผลการวิเคราะห์อัตราคุณภาพ.....	98
4.8 ผลการปรับปรุงอัตราคุณภาพ.....	119
4.9 จัดตั้งการควบคุมและขั้นตอนการเผยแพร่ในการเพิ่มอัตราคุณภาพ.....	120
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	123
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน.....	123
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย.....	125
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่จะนำงานวิจัยนี้ไปปฏิบัติ.....	126
รายการอ้างอิง.....	129
ภาคผนวก.....	132
ภาคผนวก ก ข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์.....	133
ภาคผนวก ข ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์.....	142
ภาคผนวก ค การศึกษากระบวนการผลิต.....	151
ประวัติผู้เขียน.....	160

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 สัญลักษณ์งานพื้นฐานในการปรับตั้งเครื่องจักร	17
2.2 เกณฑ์การให้ลำดับชั้นผลกระทบของความรุนแรง.....	26
2.3 การให้ลำดับโอกาสเกิดความผิดพลาด	27
2.4 โอกาสที่จะตรวจจับโดยการควบคุมกระบวนการ โอกาสที่จะตรวจจับ โดยการควบคุม กระบวนการ	27
4.1 ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรของบริษัทกรณีศึกษา.....	61
4.2 ของเสียที่เกิดจากกระบวนการขัด	64
4.3 เป้าหมายการวิจัย (ตัวชี้วัดการวิจัย)	67
4.4 แผนภูมิการไหลของงานของกระบวนการขัด	68
4.5 สรุปแผนภูมิการไหลของงานของกระบวนการขัด	69
4.6 แนวทางในการปรับปรุงเรื่องการปรับตั้งเครื่องจักร	75
4.7 สรุปผลการวิเคราะห์งาน	78
4.8 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง.....	79
4.9 สรุปแนวคิดในการปรับปรุง.....	80
4.10 ผลของการหยุดเครื่องรับชิ้นงานขณะขัดออกและเข้าเครื่องขัด	85
4.11 แบบชอยงานสำหรับกลุ่มพนักงานหยุดงานออกและเข้าเครื่องขัด	94
4.12 แบบชอยงานสำหรับกลุ่มพนักงานสนับสนุนและล้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง	95
4.13 ตารางงานมาตรฐานแบบผสมของพนักงานปรับตั้ง	96
4.14 ตารางงานมาตรฐานแบบผสมของพนักงานกลุ่มล้างชิ้นงานตัวอย่าง	96
4.15 งานมาตรฐานแบบผสมของพนักงานกลุ่มสนับสนุน	97
4.16 ความสามารถในการทำงานของกระบวนการขัด	97
4.17 ลำดับการทำงานมาตรฐาน	98
4.18 ผลการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ	99
4.19 ผลสรุปลำดับคะแนนในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบที่สำคัญ.....	100
4.20 คิวเอฟดีสำหรับการออกแบบ อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงาน	102
4.21 ผลการทดสอบชั่วโมงการใช้งาน อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานกับเปอร์เซ็นต์คุณภาพ ...	103
4.22 คิวเอฟดีสำหรับการออกแบบอุปกรณ์เก็บชิ้นงาน	107

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.23 ผลการวิเคราะห์พื้นผิวของชิ้นงาน	111
4.24 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของเสียและสารเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน	112
4.25 ทิวเอพีดีสำหรับการออกแบบอุปกรณ์เก็บหยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง.....	114
4.26 ผลการวิเคราะห์พื้นผิวของชิ้นงาน	117
4.27 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของเสียและสารเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน	117
4.28 ผลการวิเคราะห์ลักษณะขอบของชิ้นงาน	118
4.29 สรุปสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบที่สำคัญ.....	118
5.1 สรุปผลการวิจัย (ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการวิจัย).....	125
5.2 ผลการปรับปรุงกระบวนการสายการผลิตกรณีศึกษา	126



สารบัญญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 หลักการการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว.....	16
2.2 ขั้นตอนการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว.....	17
2.3 กระบวนการขยายหน้าที่ด้านคุณภาพ.....	29
2.4 บ้านแห่งคุณภาพ.....	30
3.1 แผนผังบุคลากรที่ดำเนินการวิจัย.....	40
3.2 ใบตรวจสอบการไหลของกระบวนการ.....	43
3.3 แผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวีคูณ (Multiple Activity Chart).....	44
3.4 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล.....	45
3.5 การแยกแยะกิจกรรม.....	46
3.6 ผลการวิเคราะห์.....	46
3.7 ตัวอย่างกราฟแสดงผลการวิเคราะห์.....	47
3.8 แผนภาพแสดงเหตุและผลของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาการเดินเครื่องจักรและ คุณภาพที่กระบวนการขัดต่ำ.....	48
3.9 ใบตรวจสอบผลการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว.....	50
3.10การรวบรวมวิธีแก้ไขปัญหาและมาตรการโต้ตอบปัญหา.....	51
3.11แบบฟอร์มการประเมิน QFD.....	52
4.1 ผลการผลิตกับความต้องการของ บริษัทกรณีศึกษา.....	56
4.2 แผนภูมิของกระบวนการผลิตกับบริษัทกรณีศึกษา.....	57
4.3 แสดงจุดคอขวดของโรงงาน.....	58
4.4 เครื่องขัด (Polishing Machine).....	58
4.5 ทิศทางการไหลของสารละลายผงขัด.....	59
4.6 ภาพใบบันทึกกระบวนการผลิตประจำวัน.....	60
4.7 แผนภูมิพาเรโตได้แสดงการสูญเสียเวลาของกระบวนการขัด.....	62
4.8 แผนภูมิแสดงการไหลของกระบวนการขัดชิ้นงานในช่วงที่เครื่องจักรหยุด.....	63
4.9 แผนภูมิพาเรโตชนิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการขัด.....	64
4.10แผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวีคูณของพนักงานและเครื่องขัด ก่อนการปรับปรุง.....	71
4.11แผนภูมิพาเรโตของกิจกรรมหยิบงานเข้าและออกจากเครื่องขัด.....	72

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.12การแยกงาน.....	73
4.13การจัดทำแผนมาตรการตอบโต้ปัญหาและปฏิบัติเพื่อการแก้ปัญหา.....	83
4.14อุปกรณ์การล้างชิ้นงาน.....	84
4.15อุปกรณ์การเก็บอุปกรณ์หยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง.....	84
4.16การทดสอบความพอเพียงของแบบจำลอง (Model Adequacy Check).....	86
4.17ผลการวิเคราะห์วิธีการหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดเข้าและออกจากเครื่องขัด.....	87
4.18ผลการวิเคราะห์อิทธิพลหลักวิธีการของหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดเข้าและออกจากเครื่อง.....	88
4.19รูปแบบการจัดการทำงานระบบใหม่.....	89
4.20รูปแบบการจัดทีมงานปรับตั้ง.....	90
4.21แผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวิคูณก่อนและหลังปรับปรุงการปรับตั้งเครื่องจักร.....	91
4.22ยอดการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง.....	92
4.23เวลาการปรับตั้งเครื่องขัดก่อนและหลังการปรับปรุง.....	92
4.24แผนภาพแสดงเหตุและผลของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน.....	99
4.25แผนภาพพาเรโตเรียงตามลำดับค่า RPN.....	101
4.26การติดตั้งอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานเครื่องขัดและลักษณะของ อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงาน.....	102
4.27การทดสอบความพอเพียงของแบบจำลอง (Model Adequacy Check).....	104
4.28ผลการวิเคราะห์การทดสอบชั่วโมงการใช้งาน อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานกับ อัตราคุณภาพ.....	105
4.29กราฟแสดงคุณภาพ โดยเฉลี่ยก่อนติดตั้งและหลังติดตั้ง อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงาน.....	106
4.30การเก็บชิ้นงานด้วยมือ.....	106
4.31อุปกรณ์เก็บชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศ.....	108
4.32หลักการทำงานของอุปกรณ์เก็บชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศ.....	108
4.33การทดสอบความพอเพียงของแบบจำลอง (Model Adequacy Check).....	109
4.34ผลการวิเคราะห์วิธีการใช้อุปกรณ์เก็บชิ้นงาน.....	110
4.35การหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องแล้วโดนขอบของจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัด.....	113

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.36 อุปกรณ์เก็บหย็บชิ้นงานเข้าเครื่อง.....	114
4.37 การเตรียมชิ้นงานในขณะที่เครื่องจักรทำงาน.....	115
4.38 ผลการวิเคราะห์ห้วิธีการใช้ อุปกรณ์เก็บชิ้นงานเข้าเครื่อง.....	116
4.39 อัตราคุณภาพก่อนและหลังการปรับปรุง.....	119
4.40 มาตรฐานการใช้ อุปกรณ์เก็บชิ้นงาน	120
4.41 มาตรฐานการใช้ อุปกรณ์ปรับตั้งเตรียมงานเข้าเครื่อง.....	121
4.42 ตัวอย่างกระดานการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาแบบทวิผล.....	122
5.1 สรุปแนวทางการดำเนินงานวิจัย (การปรับปรุงสายการผลิตกรณีศึกษา).....	124




บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา


โรงงานตัวอย่างที่หยิบยกเป็นกรณีศึกษา เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548) โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โรงงานตัวอย่างได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนสำคัญในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ มีบริษัทในเครือบริษัทอีกกว่า 30 ประเทศ ทั่วโลกในโซนเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่ในเครือจะเป็นสินค้าและบริการประเภทกระจกที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัทมุ่งให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานและการจัดส่งตามเวลาที่กำหนด เช่น กระจกที่ใช้ในรถยนต์ อาคารบ้านเรือน กระจกที่ใช้ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในภาพที่ 1.1

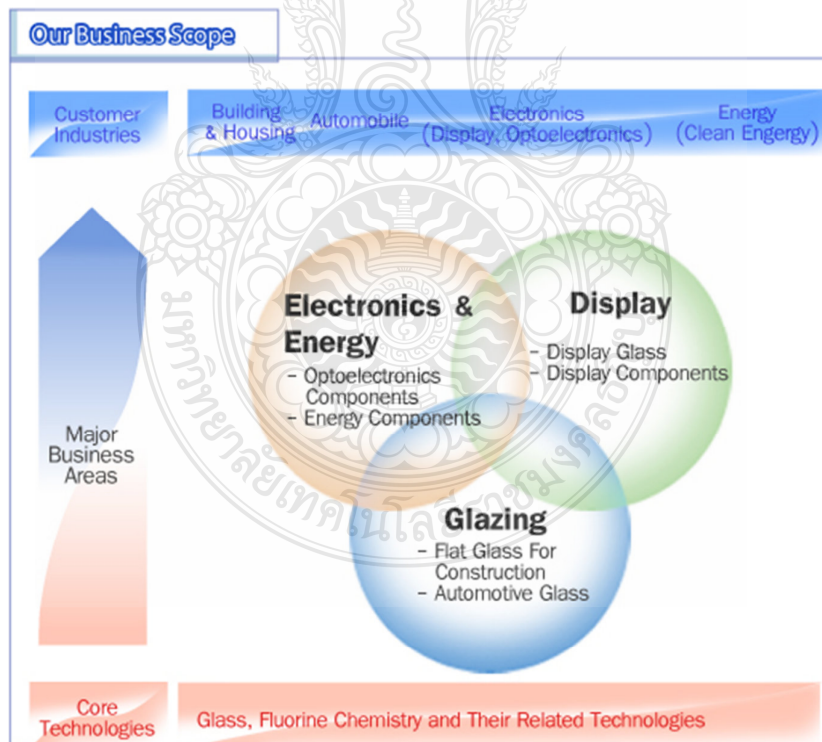

ภาพที่ 1.1 ธุรกิจในเครือโรงงานตัวอย่าง


จากภาพที่ 1.1 เป็นขอบเขตของธุรกิจโรงงานตัวอย่างซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม หลักๆ ได้แก่ กลุ่มพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics and Energy) เช่น ผลิตเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มกระจกแผ่นเรียบ (Glazing) เช่น กระจกรถยนต์ กลุ่มผลิตกระจกแผ่นเล็ก (Display) เช่น จอแบบสัมผัสต่างๆ

ปัญหาในกระบวนการผลิตในสายการผลิตของโรงงานตัวอย่าง คือ ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เนื่องจากกำลังการผลิตมีเพิ่มมากขึ้นจาก 4,000,000 ชิ้น/เดือน เป็น 6,000,000 ชิ้น/เดือน จากปัญหาเบื้องต้น ทางผู้วิจัยและทีมงานได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาซึ่งพบสาเหตุที่คาดว่าเป็นสาเหตุหลัก 2 สาเหตุด้วยกัน คือ อัตราการเดินเครื่องจักรต่ำซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 38.77 และอัตราคุณภาพต่ำซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 70.90 จากการศึกษากระบวนการผลิตทั้งโรงงาน ดังแสดงในภาคผนวก ค พบว่าจุดคอขวดของโรงงานอยู่ที่กระบวนการขัด เนื่องจากอัตราการเดินเครื่องจักรต่ำ โดยเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตเหล่านี้ใช้เวลาในการปรับตั้งสูงประมาณ 15.68 นาที/รุ่น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 34.45 ของกิจกรรมการสูญเสีย (Down Time) ต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 1.2

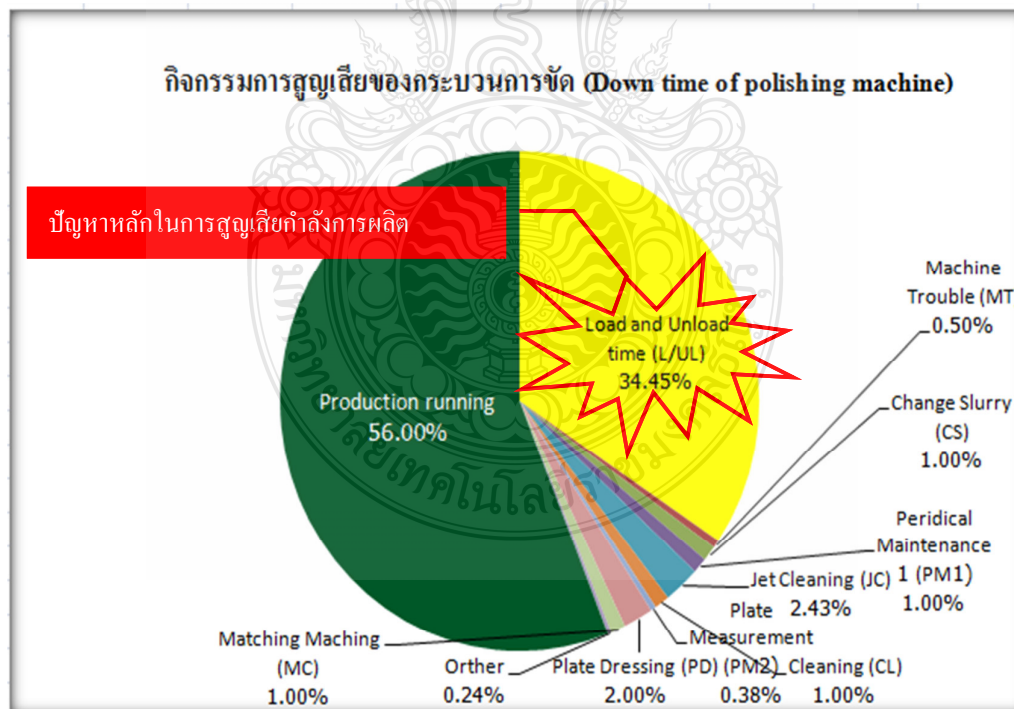

ภาพที่ 1.2 กิจกรรมการสูญเสียเวลาในกระบวนการผลิต

สำหรับอัตราคุณภาพ จากข้อมูลของฝ่ายผลิตกระบวนการขัดชิ้นงาน (Polishing Process) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2553 อัตราคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 70.05 ดังแสดงในภาพที่ 1.3 พบว่าของเสียหลักที่เกิดจากกระบวนการขัด คือ รอยขีดข่วนและรอยแห้วบนผิวชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 77.70 และ 14.49 ตามลำดับ

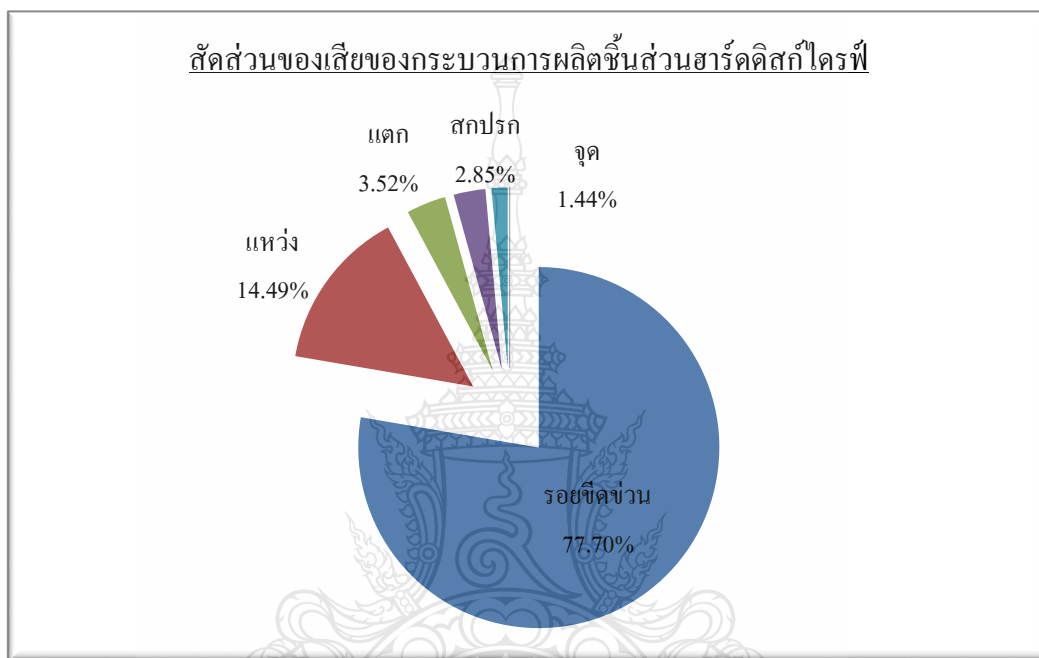

ภาพที่ 1.3 สัดส่วนของเสียของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

จากทั้ง 2 สาเหตุ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการนำหลักการทางวิศวกรรมวิธีการเข้ามาบริหารจัดการและมาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต การลดเวลาที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักร การเพิ่มอัตราคุณภาพโดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ FMEA เป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรให้น้อยลงจาก 15.68 นาที/รุ่น เหลือ 3.41 นาที/รุ่น
2. เพื่อเพิ่มผลผลิต (Quantity) ให้ได้มากกว่า 6,000,000 ชิ้น/เดือน และอัตราคุณภาพให้ได้มากกว่าร้อยละ 82.28

1.3 สมมติฐานการศึกษา

เทคนิคทางวิศวกรรมวิธีการสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตชิ้นส่วน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรจาก 15.68 นาที/รุ่น เหลือ 3.41 นาที/รุ่น เพื่อเพิ่มผลผลิต (Quantity) มากกว่า 6,000,000 ชิ้น/เดือน โดยที่อัตราคุณภาพต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 82.2

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผลิตภัณฑ์ผ่าน โมเดล AH4SGT ณ โรงงานตัวอย่าง โดยทำการศึกษาเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นจุดคอขวด (Bottle Neck) เท่านั้น

1.5 ขั้นตอนการศึกษา

- 1.5.1 การศึกษาภาพรวมบริษัทกรณีศึกษา เป็นการศึกษาข้อมูลประวัติของบริษัท
- 1.5.2 กรณีศึกษาและการพิจารณาวิเคราะห์เลือกงานที่จะทำการวิจัยพร้อมกับการจัดตั้งทีมงานเพื่อรับผิดชอบดำเนินการวิจัย
- 1.5.3 การศึกษากระบวนการผลิตของสายการผลิตกรณีศึกษาอย่างละเอียด
- 1.5.4 การระบุสภาพปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุอันแท้จริงที่เกิดขึ้นในสายการผลิตกรณีศึกษาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
- 1.5.5 การปรับปรุงแก้ไขปัญหา เป็นวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงและดำเนินการทดลองเพื่อยืนยันผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิตกรณีศึกษา
- 1.5.6 การประเมินผลการวิจัยเป็นการติดตามผลหลังจากที่ได้ดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตกรณีศึกษาว่าผลลัพธ์ที่ได้สามารถบรรลุเป้าหมายการวิจัย (ตัวชี้วัดการวิจัย) ที่ตั้งไว้หรือไม่
- 1.5.7 การจัดทำมาตรฐานควบคุมการทำงานหลังการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำขึ้นอีก และทำการสรุปผลการวิจัย

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

- 1.6.1 ทำให้บริษัทตัวอย่างลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรจาก 15.68 นาที/รุ่น ให้เหลือ 3.41 นาที/รุ่น
- 1.6.2 ทำให้ผลผลิตที่ผลิตได้ (Productivity) ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 6,000,000 ชิ้น/เดือน

1.6.3 ทำให้อัตราคุณภาพที่ผลิตได้ (1st Yield) ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 82.28

1.6.4 ได้ศึกษาแนวคิดหลักการของวิศวกรรมวิธีการและประยุกต์ใช้ในปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิต

1.6.5 สามารถเข้าใจการประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ



บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การเพิ่มผลผลิต

การเพิ่มผลผลิต หมายถึง การเพิ่มอัตราผลผลิต โดยที่อัตราผลผลิต (Productivity) จะแตกต่างจากคำว่า ผลผลิต (Product หรือ Production Output) และการผลิต (Production) ดังนั้น คำทั้งสามคำนี้จึงมีความหมายที่ต่างกัน [1]

ผลผลิต คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้จากกระบวนการผลิตหรือบริการ

การผลิต คือ กระบวนการทำงานในการผลิตหรือบริการ

อัตราผลผลิต คือ อัตราส่วนของหน่วยผลผลิตต่อหน่วยกำลังหรือวัสดุที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต กล่าวอีกนัยหนึ่ง อัตราผลผลิต คือ อัตราส่วนระหว่างปริมาณหน่วยที่ผลิตได้ต่อหน่วยของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนั้นๆ ทรัพยากรที่ใช้รวมถึงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงาน ดังนั้น อัตราผลผลิต (Productivity) คือ อัตราส่วนระหว่างผลผลิตที่ได้ (Output) กับทรัพยากรที่ใช้ (Input)

ผลผลิตที่ได้ หมายถึง ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมิใช่ปริมาณการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการคงปริมาณการผลิตไว้เท่าเดิมและเพิ่มอัตราผลผลิต โดยที่คุณภาพของผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย

2.1.1 วิธีการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

องค์ประกอบที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมพอสรุปได้ ดังนี้

- 1) การลงทุน (Investment)
- 2) อัตราส่วนเงินทุน/แรงงาน (Capital/Labor)
- 3) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
- 4) การใช้เงินทุน (Capital Utilization)
- 5) กฎระเบียบแห่งรัฐ (Government Regulation)
- 6) อายุของโรงงานและเครื่องจักร (Age of Plant & Equipment)
- 7) ต้นทุนพลังงาน (Energy Cost)
- 8) การประสมประสานของแรงงาน (Workforce Mix) (แรงงานชำนาญการและแรงงานทั่วไปประสมประสาน)
- 9) จริยธรรมในงาน (Work Ethic)
- 10) การบริหารงาน (Management)

11) อิทธิพลของสมาพันธ์แรงงาน (Union's Influence)

12) ความหวั่นเกรงของแรงงานต่อการตกงาน (Work's Fear about Loss of Job)

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม ถ้าพิจารณาจากสูตรของอัตราการผลิตที่ใช้อยู่จำเป็นดังนี้

$$\text{อัตราผลผลิต} = \frac{\text{ผลผลิต (Output)}}{\text{ทรัพยากรที่ใช้ (Input)}} \quad (2.1)$$

เราสามารถทำการเพิ่มผลผลิตจากอัตราผลผลิตที่สูงขึ้นเป็น 5 แนวทาง ดังนี้

1) ผลผลิตเพิ่มแต่ทรัพยากรที่ใช้เท่าเดิม (Output เพิ่ม Input เท่าเดิม)

2) ผลผลิตเพิ่มขณะที่ใช้ทรัพยากรลดลง (Output เพิ่ม Input ลดลง)

3) ผลผลิตเพิ่มขณะที่ใช้ทรัพยากรสูงขึ้น แต่ใช้อัตราที่ต่ำกว่า (Output เพิ่ม Input เพิ่มน้อยกว่า)

4) ผลผลิตคงที่ขณะที่ใช้ทรัพยากรลดลง (Output คงที่ Input ลดลง)

5) ผลผลิตลดลงขณะที่ใช้ทรัพยากรลดลงในอัตราสูงกว่า (Output ลดลง Input ลดลงมากกว่า)

การเพิ่มผลผลิตโดยมีการลดต้นทุนการผลิต (ลดส่วนของทรัพยากรที่ใช้) น่าจะเป็นแนวทางการเพิ่มผลผลิตที่ได้ผลสูงสุด ขณะที่การเพิ่มผลผลิตโดยการลดกำลังการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนลง (ลดทรัพยากรที่ต้องใช้) ในสัดส่วนที่มากกว่าผลผลิตที่ลดลง เป็นแนวทางการเพิ่มผลผลิตที่ไม่น่าพอใจที่สุด ปัจจุบันเกิดแนวคิดด้านการลดขนาดองค์กร (Down Sizing) เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีผู้บริหารขององค์กรบางองค์กรพยายามนำแนวคิดนี้ไปใช้บ้าง ที่องค์กรของตนเป็นองค์กรที่กำลังเติบโต ดังนั้นจะเห็นว่าการนำแนวทางการลดขนาดขององค์กรโดยมีผลผลิตเท่าเดิมเป็นไปในลักษณะเพิ่มผลผลิตหรือผลผลิตเท่าเดิมโดยลดต้นทุน (ลดทรัพยากรที่ใช้) ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรที่อยู่ตัวคือไม่ขยายตัวอีกแล้ว โดยโอกาสขยายตัวทางธุรกิจมีน้อยหรือองค์กรที่มีธุรกิจแบบ Sunset Industry คือ มีลักษณะถดถอยของธุรกิจการนำแนวคิดแบบ (Down Sizing) ของธุรกิจลักษณะนี้ย่อมเป็นการเหมาะสมยิ่ง แต่กรณีองค์กรที่ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องน่าจะใช้นโยบายการเพิ่มผลผลิตแบบเพิ่มต้นทุน (เพิ่มทรัพยากรที่ใช้)

2.1.2 สาเหตุที่ทำให้อัตราผลผลิตตกต่ำ

อัตราผลผลิตที่ตกต่ำเนื่องจากองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้

1) คนงานขาดความชำนาญ ขาดความสามารถ ขาดการศึกษา ขาดการให้คำแนะนำและฝึกอบรมที่ดี

2) สิ่งแวดล้อมในการทำงาน แสงสว่างไม่เพียงพอ อุณหภูมิไม่เหมาะสม การถ่ายเทอากาศไม่สะดวก ความปลอดภัยในการทำงานไม่ดี ความสัมพันธ์ในหมู่คนทำงานไม่ดี

2.1.3 สาเหตุทางเทคนิคและการวางแผน

- 1) ไม่มีการวางแผน
- 2) เครื่องจักรไม่เหมาะสม
- 3) ไม่มีมาตรฐานในการผลิต
- 4) การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ดี
- 5) กระบวนการผลิตไม่ถูกต้อง
- 6) การจัดวางผังโรงงานไม่ดี
- 7) เวลาว่างมากเกินไป

2.1.4 สิ่งกระตุ้นและองค์ประกอบอื่นๆ

- 1) ลักษณะการบริหารงานและโครงสร้างของบริษัทในการเลื่อนตำแหน่งงานไม่ดี
- 2) หัวหน้างานขาดความรับผิดชอบ
- 3) อิทธิพลจากสภาพแรงงาน
- 4) ไม่มีสิ่งจูงใจด้านผลตอบแทนและสวัสดิการในการทำงาน

2.1.5 เทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

หลักทั่วไปในการปรับปรุงงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ว่าจะจำเป็น งานประเภทใด หรือลักษณะใด มีหลักใหญ่ๆ ที่ใช้ได้โดยทั่วไป และเหมือนกันอยู่ 4 ประการ ดังนี้

1) การกำจัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป (Eliminate) งานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น หมายถึง การสูญเสียของแรงงาน เวลา วัสดุสิ่งของหรือเงินทุน ค่าใช้จ่ายที่นำมาลงทุนหรือดำเนินกิจการหรือจัดงานนั้นขึ้น การพิจารณาขั้นตอนการทำงานเพื่อการกำจัดออกนั้นจะเริ่มโดยการพิจารณาว่าจะกำจัดขั้นตอนการทำงานได้หรือไม่" โดยพิจารณาว่า

1. งานขั้นตอนนี้อาจจะไม่มีสำคัญอีกต่อไปแล้ว
2. งานขั้นตอนนี้อาจจะมีขึ้นเพื่อความสะดวกของพนักงานเท่านั้น
3. งานขั้นตอนนี้อาจจะตัดออกได้ ถ้ามีการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานใหม่
4. งานขั้นตอนนี้อาจจะตัดออกได้ ถ้ามีการใช้เครื่องมือที่ดีกว่าเดิม

2) การรวมขั้นตอนการทำงานหลายส่วนเข้าด้วยกัน (Combine)

ในกระบวนการผลิต ถ้าแบ่งขั้นตอนการผลิตหรือการปฏิบัติงานมากเกินไป ทำให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การเคลื่อนย้ายวัสดุมากเกินไปจนความจำเป็นด้วย ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น การไม่

สมดุลในหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิต การทำงานเกิดความล่าช้า เสียเวลาจึงจำเป็นต้องหาทางรวมขั้นตอนหรือส่วนของงานที่จำเป็นนั้นมารวมกันใหม่ กรณีการรวมขั้นตอนหรือส่วนของงานเข้าด้วยกันนั้น กระทำได้โดยพิจารณาว่า "จะรวมขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกันได้หรือไม่" โดยพิจารณาดังนี้

1. การออกแบบสถานที่ทำงานและเครื่องมือใหม่
 2. การเปลี่ยนลำดับขั้นตอนการทำงาน
 3. การเปลี่ยนชนิดของวัตถุดิบและรายละเอียดของชิ้นส่วน
 4. การเพิ่มทักษะให้แก่พนักงาน
- 3) การจัดขั้นตอนการทำงานใหม่ (Rearrange)

ในการผลิตสินค้าใหม่มักเริ่มต้นผลิตจำนวนน้อยก่อน เพราะเป็นขั้นทดลอง แต่เมื่อขยายกำลังการผลิต ปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย หากลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานยังคงเหมือนเดิม มักเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในเรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุ และการไหลของงานไม่สะดวก เพราะจำนวนผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเดิม จำเป็นต้องจัดลำดับขั้นตอนการทำงานใหม่โดยพิจารณา "จะจัดขั้นตอนการทำงานใหม่ได้หรือไม่" เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนในการผลิตและรวมถึงหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การลดขั้นตอนการทำงานบางส่วนให้สั้นลงหรือง่ายขึ้น
 2. การลดขั้นตอนการขนย้ายวัสดุและการเดินทาง
 3. การประหยัดพื้นที่ในการทำงานและประหยัดเวลา
 4. การใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 4) การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ง่ายขึ้น (Simplify)

เป็นการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เช่น งานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจยากก็ต้องการหาทางทำให้ง่ายขึ้น หาทางใช้เครื่องผ่อนแรง หรือเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานจะพิจารณาว่า "จะปรับปรุงขั้นตอนการทำงานได้หรือไม่" โดยคำนึงถึงหลักที่แสดงในหัวข้อต่อไปนี้

1. การวางผังสถานที่ทำงานใหม่
2. การออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ให้ที่ดีขึ้น
3. การฝึกพนักงาน การควบคุมงาน และการให้บริการอย่างดี
4. การแบ่งชิ้นงานให้ย่อยลงถ้าจำเป็น

จากหลักการของการปรับปรุงงานนั้นจะเห็นว่า "การกำจัด" ควรจะมาก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่า งานบางชิ้นตอนได้เสียเวลาจัดรวม จัดลำดับ หรือปรับปรุงไปแล้วจึงพบว่า ไม่จำเป็นต้องทำส่วน "การรวม" ควรจะทำถัดมา เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่มีการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานก่อน จนโอกาสที่จะรวมขั้นตอนการทำงานหมดไป "การจัดลำดับ" ควรจะทำภายหลังจากที่ได้มีการกำจัดและยุบงานเข้ารวมกันแล้ว ส่วน "การปรับปรุงงาน" เป็นเรื่องที่ไม่กระทบกระเทือนการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเฉพาะงานแต่ละชิ้น จึงควรมาทำหลังสุดเมื่อแน่ใจว่า งานทุกงานจำเป็นและมีลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว

ประโยชน์ของการปรับปรุงงานนั้นสามารถมองในแง่ต่างๆ ได้ ดังนี้

- 1) การปรับปรุงงานเป็นผลดีต่อสมาชิกของบริษัทหรือองค์กรแต่ละคน คือ
 1. เพิ่มความมั่นคงในการทำงานมากขึ้น
 2. ทำให้ค่าจ้างแรงงานของตนเองเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
 3. ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการใช้แรงงานให้น้อยลง
 4. ทำให้มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น
 5. ทำให้สถานที่ทำงานสะดวกสบายขึ้น
 6. เปิดโอกาสให้สมาชิกพัฒนาความสามารถของตนเองมากขึ้น
 7. ทำให้สมาชิกเกิดความเพลิดเพลินและเร้าใจชวนให้อยากทำงาน เพราะลักษณะของงานเปลี่ยนไปในทางที่ดี
- 2) การปรับปรุงงานเป็นผลดีต่อบริษัทหรือองค์กร คือ
 1. ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือบริการแต่ละหน่วยให้น้อยลง
 2. ทำให้มีเงินเหลือเพื่อใช้จ่ายทางอื่นมากขึ้น
 3. ทำให้สามารถลดราคาของสินค้าลงเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้
 4. เพิ่มความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้น เพราะมีรายได้หรือกำไรมากขึ้นเรื่อยๆ
 5. ทำให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการดีขึ้น
 6. ช่วยทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆ ดีขึ้น
 7. ช่วยลดการต้านทานการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก
 8. ทำให้ได้รับความร่วมมือและมีการทำงานเป็นแบบ Teamwork ดีขึ้น
 9. ทำให้สัมพันธ์ภาพที่มีต่อผู้บริโภคแลกเปลี่ยนประชาชนดีขึ้น
- 3) ช่วยทำให้บริษัทหรือองค์กร สามารถจัดทำสัญญาในฐานะเป็นผู้รับจ้าง

บางอย่าง อันสืบเนื่องมาจากการประมูลในราคาต่ำกว่าบริษัทหรือองค์กรอื่น เพราะได้มีการปรับปรุงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง แต่ได้ปริมาณและคุณภาพดีเท่าเดิมได้

4) การปรับปรุงงานเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวม คือ

1. ทำให้สินค้าหรือบริการมีราคาถูกลง ทุกคนสามารถซื้อหาได้ เป็นการยก
2. มาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น สะดวกสบาย มีความสุขสบายมากขึ้น สนองความต้องการได้มากขึ้นดำรงชีพประจำวันง่ายขึ้น
3. ลดความสูญเปล่าในด้านแรงงาน และวัสดุสิ่งของให้น้อยลง
4. ทำให้สัมพันธ์ภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างดีขึ้น

2.2 เทคนิคทางวิศวกรรมวิธีการ

เทคนิคทางวิศวกรรมวิธีการ (Method Engineering Techniques) หมายถึง กลุ่มของเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ศึกษากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นสามารถทำการจัดของเสีย การปฏิบัติงานที่ไม่คงที่แน่นอน การทำงานที่ไม่ทำให้เกิดผลงาน รวมถึงการยกระดับคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น รวมทั้งการขนส่งที่มีความรวดเร็วและประหยัด เทคนิคทางวิศวกรรมวิธีการ จะใช้กันในระดับจัดการระดับหน่วยงานออกแบบพนักงานทุกระดับที่อยู่ในองค์กรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน สามารถเรียนรู้และนำไปปรับปรุงในการดำเนินงาน [2]

เทคนิคทางวิศวกรรมวิธีการ จึงเป็นเทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงการทำงานเป็นกระบวนการ เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่สำคัญได้แก่

- 1) การปรับปรุงงาน (Work Improvements)
- 2) การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)
- 3) การวัดผลงาน (Work Measurement)

2.2.1 การปรับปรุงงาน

การปรับปรุงงาน (Work Improvement) หมายถึง การพัฒนาหรือกำหนดหาวิธีการใหม่ๆ มาการดำเนินการ การปรับปรุงงานจึงรวมถึงสภาพการทำงานและกระบวนการทำงาน เพื่อลดความผันแปรที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ในกระบวนการผลิต โดยองค์กรจัดเตรียมความพร้อมทั้งที่ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในการป้องกันให้ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การปรับปรุงจึงมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ

- 1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการทำงาน

- 2) เพื่อรักษาเป้าหมายและมาตรฐานของงานตามที่องค์กรกำหนดไว้
- 3) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย

- 4) เพื่อการพัฒนามาตรฐานหรือเป้าหมายของการดำเนินงานให้สูงขึ้น

การปรับปรุงจะเป็นการกำหนดว่า องค์กรจะปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการดำเนินงาน ขึ้นตอนใดและด้วยวิธีการใดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามวิธีการที่เหมาะสม เช่น การปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการดำเนินงาน การปรับปรุงทรัพยากรหรือการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ถ้าองค์กรพบว่างานที่ทำนั้นสามารถตัดทอนลงได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน หรือขั้นตอนของงานที่ซับซ้อน ถ้าแยกงานนั้นออกจากกันจะทำให้การดำเนินงานได้เร็วขึ้นก็ควรจะแยกออกเพื่อให้งานดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น สรุปขั้นตอนการปรับปรุงงานได้ดังนี้

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตขององค์กร ได้แก่ ลดต้นทุนของคงคลังสินค้าและต้นทุนต่อหัวผู้ปฏิบัติงาน ลดชั่วโมงการทำงานในกระบวนการผลิตลดเวลากระบวนการผลิตและช่วงเวลาการจัดหาวัตถุดิบ

2. การปรับปรุงประสิทธิภาพ หน้าที่การทำงาน ได้แก่ ยกกระดานการปฏิบัติงานด้วยการปรับปรุงคุณภาพและความเที่ยงตรง การปฏิบัติงานให้ราบรื่น โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่มีประโยชน์บริหารการจัดงานที่ทันต่อเหตุการณ์ ยกกระดานและสร้างมาตรฐานในการทำงาน ปรับปรุงสัดส่วนของบุคลากรที่มีทักษะหลายอย่างให้สูงขึ้น

3. ปรับปรุงและสร้างสรรค์งาน ได้แก่ ลดการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้ง่ายขึ้น ปรับเปลี่ยนบรรยากาศการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ยกกระดานความสนใจในการปฏิบัติงานที่ท้าทายต่อความสามารถของพนักงาน

2.2.2 การศึกษาวิธีการทำงาน

การศึกษาวีธีการทำงาน (Method Study) หมายถึง การศึกษาวีธีการทำงานจากการบันทึกและวิเคราะห์วีธีการทำงานขององค์กรที่กำลังทำอยู่เพื่อเสนอวีธีการทำงานแบบใหม่อย่างมีระบบและประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการศึกษาวีธีการทำงาน จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) และสิ่งแวดล้อมในการทำงานเป็นสำคัญ

การยศาสตร์ (Ergonomic) เป็นเทคนิควิธีการ การนำปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์มาประกอบการออกแบบในการทำงาน ให้มีความสมดุลเหมาะสมกับสมรรถนะทางสรีรวิทยาโดยเฉพาะพนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานนั้นๆ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธีการทำงาน พอสรุปได้ดังนี้

- 1) เพื่อปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงานขององค์กร
- 2) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรให้เหมาะสม
- 3) เพื่อปรับปรุงการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 4) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกต่อการทำงานของพนักงาน
- 5) เพื่อหาวิธีการหรือกระบวนการในการขนย้ายวัสดุให้มีความเหมาะสม ในการทำงานของพนักงาน

ขั้นตอนการศึกษาวิธีการทำงานประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1) เลือกงานที่จะทำการศึกษา (Select) การพิจารณาเลือกงานที่จะศึกษาองค์กรจะต้องเลือกงานที่มีความจำเป็นเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

 





1. ความจำเป็นและความเร่งด่วนในการปรับปรุงหรือแก้ไข
2. ความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงวิธีการทำงาน
3. ความคุ้มค่าเป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง
4. ปัญหาและอุปสรรคการนำวิธีการทำงานไปปฏิบัติ

2) การบันทึกข้อมูล (Record) เป็นการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนวิธีการทำงานขององค์กร เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในการทำงานสรุปได้ดังนี้

- 3) การบันทึกตามลำดับขั้นตอนของกระบวนการผลิต
- 4) การบันทึกข้อมูลที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหว

การบันทึกข้อมูลนิยมใช้ในรูปแบบของแผนภูมิโดยจะบันทึกขั้นตอนการทำงานทั้งก่อนและภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงวิธีการทำงานนั้น การบันทึกในรูปแบบแผนภูมิจะใช้สัญลักษณ์เป็นมาตรฐานสากลแทนขั้นตอนต่างๆ ของการทำงาน เพื่อความสะดวกต่อการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกกระบวนการ (Process Chart Symbols)

สัญลักษณ์	ความหมาย
	(Operations) การปฏิบัติงาน
	(Inspection) การตรวจสอบ
	(Transport) การเคลื่อนย้าย
	(Delay) การรอคอย
	(Permanent Storage) การหยุดหรือการเก็บไว้ถาวร
	(Combined Activities) รวมกิจกรรม

2. การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด (Examine) เป็นการตรวจอย่างละเอียดของขั้นตอนการทำงานที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยทั่วไปจะใช้หลักเกณฑ์ที่เรียกว่า E-C-R-S คือ

- E: Eliminate การจัดขั้นตอนส่วนที่ไม่จำเป็นในงานออก
- C: Combine รวมขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการทำงานเข้าด้วยกัน
- R: Rearrange สลับขั้นตอนการทำงานใหม่เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
- S: Simplify ปรับปรุงการทำงานให้ง่ายขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรเพิ่มขึ้น

3. การวิเคราะห์พัฒนา (Analytical Development) เป็นการวิเคราะห์ทุกอย่างที่จะต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะองค์การผลิตเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับองค์การ

4. การนำวิธีการทำงานแบบใหม่ไปใช้และกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงานตลอดจนรักษาวิธีการทำงานให้คงสภาพอยู่ (Maintain)

2.2.3 การวัดผลงาน

การวัดผลงาน (Work Measurement) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการทำงาน บางครั้งเรียกว่า การศึกษาเวลา (Time Study) เพื่อกำหนดหาเวลามาตรฐานการทำงาน โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาเวลาที่จะใช้ในการทำงาน โดยพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานนั้น เช่น อุณหภูมิ แสงสว่างและความเครียดที่มีผลกระทบต่อการทำงานแต่ละประเภท เพื่อนำเวลาที่หาได้มา กำหนดเป็นเวลามาตรฐาน (Standard Study) มีขั้นตอนการวัดผลงาน มีดังนี้

1. เลือกงานที่จะวัด โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นงานที่มีปัญหาหรือเป็นงานใหม่ขององค์กรบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานเลือกวัดผล
2. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก พร้อมทั้งบันทึกงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิต
3. วัดผลงานโดยใช้เทคนิควิธีการวัดผล เพื่อคำนวณเวลามาตรฐานของงาน
4. กำหนดขอบเขตงานต่างๆ ให้ชัดเจนและเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน (Define)

การศึกษาเวลาแบ่งออกได้เป็น การศึกษาโดยตรง (Direct Time Study) เป็นการศึกษาเวลาโดยใช้การจับเวลาในขณะที่ปฏิบัติงานโดยตรง และการศึกษาเวลามาตรฐาน 프리ดีเทอร์มีน (Predetermined Time Standard : PTS) เป็นการศึกษาเวลาโดยจะใช้ข้อมูลมาตรฐานเวลาจากความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของพนักงาน นำมาประเมินค่าเป็นตัวเลขของเวลา รวมถึงการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานเวลามาตรฐาน 프리ดีเทอร์มีนจะบอกถึงมาตรฐานเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนไหวพื้นฐานของการทำงาน การวัดผลงานจะช่วยให้องค์กรกำจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดผลงานรายละเอียดการวัดผลงานมีดังนี้


- 1) เวลามาตรฐาน (Standard Time) หมายถึง เวลาที่วัดได้ของการทำงานภายใต้ภาวะการทำงาน
 - 2) เวลาที่วัดได้ หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทำงาน การวัดจะเป็นต้องวัดจากคนงานตัวอย่างที่เหมาะสม จำนวนครั้งตามหลังสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
 - 3) อัตราการประเมิน หมายถึง การคำนวณอัตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้ปรับค่าเวลาให้เหมาะสมมากขึ้น
 - 4) เวลาเผื่อ หมายถึง เวลาปรับเพิ่มเพื่อให้ได้ค่าเวลาที่เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกับความเป็นจริง เวลาเผื่อ ได้แก่ เผื่อส่วนตัว ความเมื่อยล้าและการรอคอย
- ประโยชน์ของการวัดผลงาน มีดังต่อไปนี้
- 1) ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทำงานด้วยวิธีการต่างๆ
 - 2) เป็นข้อมูลในการจัดความสมดุลในการผลิตให้กับพนักงาน รวมทั้งกำหนดรอบเวลาในการผลิต [3]
 - 3) ใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามประมาณในเวลาที่กำหนด
 - 4) ใช้เป็นข้อในการประเมินค่าใช้จ่าย ราคาขาย และกำหนดเวลาในการผลิต [15].
 - 5) ใช้ในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของคนและเครื่องจักร ตลอดจนการกำหนดแรงจูงใจ

6) ใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมการใช้จ่ายค่าจ้างแรงงานและกำหนดค่าแรงมาตรฐาน

2.2.4 การสุ่มงาน (Work Sampling) เป็นเทคนิคการวัดผลงานอีกวิธี โดยการนำวิธีการทางสถิติมาช่วยในการผลิตในการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาใช้คำนวณสัดส่วนของเวลาการทำงาน ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดมาตรฐานเวลาการทำงาน ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดประสิทธิภาพการทำงานได้สะดวกขึ้น [4]


2.3 การปรับตั้งเครื่องจักร (Set Up Time Reduction)

การปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว หมายถึง เวลาที่ใช้ตั้งแต่เครื่องจักรทำการหยุดรวมถึงการปรับค่าต่างๆ ให้ถูกต้อง จนเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างปกติ หลักการ คือ พยายามลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เหลือแต่เวลาที่ก่อให้เกิดมูลค่าไปถึงกำจัดความสูญเสียในกระบวนการผลิตปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างไปทำในขณะที่เครื่องจักรทำการผลิตหรือทำการปรุงกิจกรรมที่ทำในขณะที่เครื่องจักรหยุดให้ใช้เวลาน้อยที่สุดแสดงได้ดังภาพ [5]

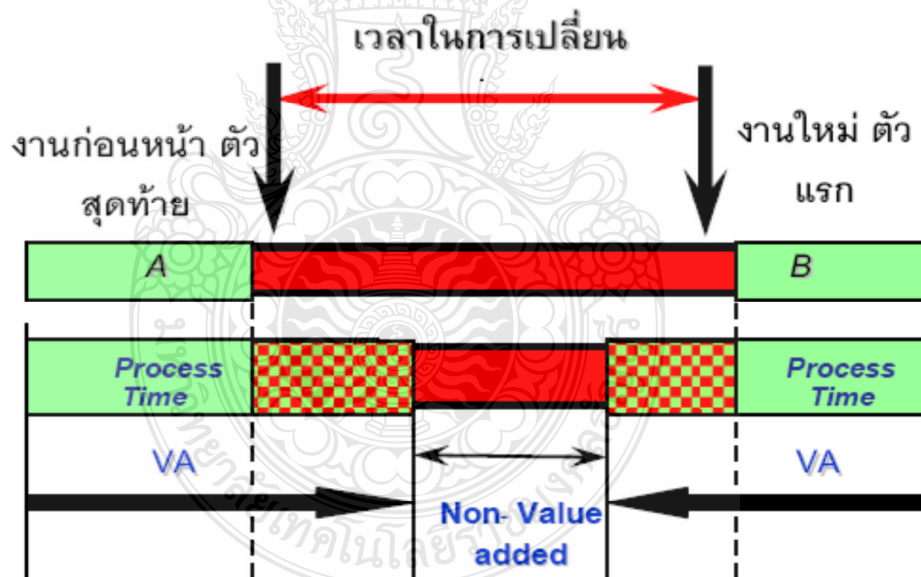

ภาพที่ 2.1 หลักการการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว

ขั้นตอนการปรับตั้งเครื่องจักรออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

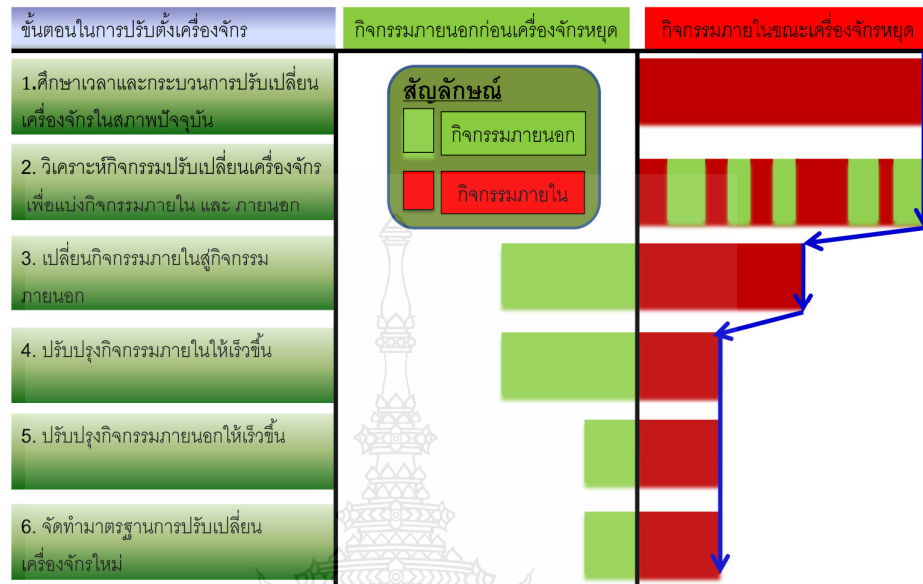

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว

จากภาพ เป็นการแสดงขั้นตอนในการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว สีเขียว หมายถึง กิจกรรมภายนอก (OED) คือ กิจกรรมที่ทำได้ในขณะที่เครื่องจักรทำงานสีแดง หมายถึง กิจกรรมที่ทำได้ในขณะที่เครื่องจักรหยุด (IED) คือ กิจกรรมที่ทำได้ในขณะที่เครื่องจักรหยุด

ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์งานพื้นฐานในการปรับตั้งเครื่องจักร

งานพื้นฐานของการปรับตั้งเครื่องจักร	เครื่องจักรทำงาน (OED)	เครื่องจักรหยุด (IED)
1. งานเตรียมความพร้อม (Preparation) P	←→	
2. งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ แม่พิมพ์ต่างๆ (Mold Exchange: Dis-assembly & setting) E		←→
3. งานปรับตั้งค่าความถูกต้องของอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ในการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ (Trial Run Adjustments) A		←→
4. งานวัด และตรวจสอบผลผลิตที่ได้เพื่อยืนยันคุณภาพ ก่อนให้ผลิตต่อเนื่อง (Measure & inspection) M		←→
		←→

2.4 การบำรุงรักษาทีผล

การบำรุงรักษาทีผล (Total Productive Maintenance) เรียกว่า TPM เป็นเทคนิคเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้ เครื่องจักรต้องมีการจัดทำประวัติ เพื่อกำหนดตารางเวลาการบำรุงรักษาและรับผิดชอบ ถ้าไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดี อาจทำให้เกิดปัญหาในสายการผลิต ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักเพื่อซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักร ยิ่งหยุดเครื่องนานเท่าใดองค์การก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นเท่านั้น คำย่อ TPM มีความหมายถึงดังนี้

T = Total การพัฒนาประสิทธิภาพรวมของเครื่องจักร โดยมุ่งเน้นหลักการอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน

P = Productive การผลิตมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุด

M = Maintenance การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อให้การบริหารการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การบำรุงรักษาทีผล หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขององค์การ ด้วยการลดต้นทุนโดยรวมของเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งานให้ราบรื่น และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของเครื่องจักร

2.4.1 หลักการบำรุงรักษาทีผล

เครื่องจักรและพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการผลิตที่สามารถควบคุมได้ง่ายหากว่าวัตถุดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากแก่การควบคุม การรักษาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันมาก สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร หลักการรักษาทีผลประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

1) การเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักร โดยการขจัดความสูญเสีย 6 ประการ คือ

1. การหยุดของเครื่องจักรเพื่อปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรใหม่
2. การหยุดของเครื่องจักร เนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง
3. เครื่องจักรเสียความเร็ว (Speed) หรืออัตราเร่งในการผลิต
4. การหยุดเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร เพื่อซ่อมแซมหรือตรวจซ่อม
5. การผลิตของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
6. การสูญเสียวัตถุดิบตอนเริ่มทำการผลิต (Start Up)

2) การให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมบำรุงรักษาเครื่องจักร เช่น การทำความสะอาดการทำกิจกรรมกลุ่ม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรให้สูงขึ้น

การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยการจัดทำตารางการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักร

3) การพัฒนาความรู้ทักษะของพนักงาน เรื่องการดูแลรักษาเครื่องจักร รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการบำรุงรักษาเครื่องจักร

4) การสร้างระบบการป้องกัน การบำรุงรักษาเครื่องจักร จะเน้นหนักในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้ใช้ได้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา (Maintenance Free) โดยอาศัยข้อมูลการใช้งานของเครื่องจักรต่างๆ

2.4.2 วิธีการบำรุงรักษาที่ผลิต (Productive Maintenance) ประกอบไปด้วยการบำรุงรักษาหลายรูปแบบ ดังนี้

การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นการวางแผนกำหนดช่วงเวลาการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาพของชิ้นส่วน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเป็นการวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยไม่ทำให้กระบวนการผลิตขององค์กรต้องหยุดชะงักลงการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน แบ่งออกเป็น

1) การบำรุงรักษาตามที่กำหนดเวลา เป็นการนับเวลาจากการบำรุงรักษาครั้งหนึ่งไปยังอีก ครั้งหนึ่งมักจะเป็นเวลาที่คงที่ เมื่อครบกำหนดเวลาไว้จะบำรุงรักษา โดยอาจกำหนดเวลาเป็น วัน เดือน หรือปี เป็นต้น

2) การบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน เป็นการกำหนดช่วงระยะเวลาของการบำรุงรักษาแต่ละช่วงอาจมีเวลาเท่ากัน ซึ่งจะทำการบำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์เครื่องจักรถูกใช้งานเท่ากับที่กำหนดไว้

2.4.3 การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Inspection Maintenance) เป็นการตรวจสอบสภาพการทำงาน ของเครื่องจักร เพื่อประเมินสภาพตามความเป็นจริง แบ่งออกเป็น

1) การตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร (Function Check) เป็นการตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ว่าสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ต่างๆ หรือไม่

2) การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร (Condition Check) เป็นการตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะทำงานได้

3) การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Break Down) เป็นการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร เมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้องและเสียหายในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่โดยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าจะเกิดการเสียหายขึ้น และเมื่อเกิดการเสียหายแล้ว ทำให้ต้องหยุดเครื่องเพื่อทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายนั้น

2.4.4 ประโยชน์ของการบำรุงรักษาทีผล TPM ที่สำคัญคือ

การพัฒนาคนให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรและปรับปรุงเครื่องจักรให้ดีขึ้น แบ่งออกเป็น

- 1) พนักงานสามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง
- 2) พนักงานซ่อมบำรุงสามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร / อุปกรณ์ได้

2.4.5 การปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นการยืดหยุ่นการใช้งานของเครื่องจักร ทำให้ไม่เกิดการหยุดชะงักในกระบวนการผลิต อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตและกำไรสูงสุดขององค์กร

2.5 ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness)

เป็นวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่เสีย หากแต่ต้องเป็นเครื่องจักรที่เปิดขึ้นมาแล้วทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยทั่วไปการลดต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย: [6]

- 1) ลดช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำการผลิต (Unproductive Time)
- 2) ลดระยะเวลาที่ใช้ผลิต (Cycle Times)
- 3) ลดของเสีย/เศษที่เกิดจากการผลิต (Waste/Scrap)

2.5.1 ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรประกอบด้วย

อัตราการเดินเครื่อง (Availability) คือ ความพร้อมของเครื่องจักรในการทำงานระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุด (Downtime Loss) มีสาเหตุมาจากเครื่องจักรขัดข้อง (Break downs) การปรับแต่งเครื่องจักร (Setup, Adjustments) หรือการจัดการกระบวนการการทำงานที่ไม่ดี (Management) ดังสมการที่ 2.1

$$\begin{aligned} \text{อัตราการเดินเครื่อง} &= \frac{\text{เวลาที่ต้องการทำงาน} - \text{เวลาที่เครื่องจักรหยุด}}{\text{เวลาที่ต้องการทำงาน}} \\ &= \frac{\text{เวลาที่เครื่องจักรเดินจริง}}{\text{เวลาที่ต้องการทำงาน}} \end{aligned} \quad 2.1$$

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance) คือ สมรรถนะการทำงานของเครื่องจักรการสูญเสียประสิทธิภาพ (Performance Loss) มีสาเหตุมาจากการหยุดเล็กน้อย การเดินเครื่องตัวเปล่า (Minor Stoppage and Idling Losses) และการสูญเสียความเร็วของเครื่องจักร (Speed Losses)

$$\begin{aligned}
 \text{ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง} &= \frac{\text{เวลามาตรฐาน} \times \text{จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้}}{\text{เวลาเดินเครื่อง}} \\
 &= \frac{\text{เวลาเดินเครื่องสุทธิ}}{\text{เวลาเดินเครื่อง}}
 \end{aligned}
 \tag{2.2}$$

อัตราคุณภาพ (Quality) คือ ความสามารถในการผลิตของดีตรงตามข้อกำหนดของเครื่องจักร การสูญเสียด้านคุณภาพ (Quality Loss) มีสาเหตุมาจากความสูญเสียเนื่องจากชิ้นงานเสีย (Defects) งานซ่อม (Rework) และความสูญเสียช่วงเริ่มต้นการผลิต (Start Up Loss)

$$\begin{aligned}
 \text{อัตราคุณภาพ} &= \frac{\text{จำนวนชิ้นงานทั้งหมด} - \text{จำนวนชิ้นงานเสีย}}{\text{จำนวนชิ้นงานทั้งหมด}} \\
 &= \frac{\text{จำนวนชิ้นงานดี}}{\text{จำนวนชิ้นงานทั้งหมด}}
 \end{aligned}
 \tag{2.3}$$

ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) คือ ค่าที่ได้จากผลคูณระหว่างอัตราการใช้เครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของเครื่องจักรในการใช้งานว่าเป็นอย่างไร การเดินเครื่องจักรเต็มความสามารถหรือไม่ มีการผลิตชิ้นงานเสียมากน้อยเท่าไร

2.6 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC tools)

เครื่องมือทั้ง 7 ชนิด สามารถแจกแจงได้ดังนี้

2.6.1 ฟังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือฟังก์้างปลา (Fishbone Diagram) บางครั้งเรียกว่า Ishikawa Diagram ซึ่งเรียกตามชื่อของ Dr. Kaoru Ishikawa ผู้ซึ่งเริ่มนำฟังก์้างนี้มาใช้ในปี ค.ศ. 1953 เป็นฟังก์้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ ทางคุณภาพกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดฟังก์้างปลา หรือง่าย ๆ ก็คือ หัวปลาที่เขียนนั้นก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ส่วนก้างแต่ละก้างนั้นก็คือเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้น โดยในส่วนของการผลิตนั้นมักจะใช้ 4M นั่นก็คือ Man Machine Method Material และในปัจจุบันนั้นได้มีการเพิ่ม M ที่ 5 ก็คือ Money อีกด้วยจะยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดเจนมากขึ้น เช่น หัวปลา คือ โหลดการผลิตหยุด สาเหตุเกิดจาก

1) Man - คนขาดประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการทำงาน จะต้องทำการถามต่อ ด้วย Why Why Analysis ว่าทำไมคนถึงทำงานไม่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดจาก แรงจูงใจต่ำ ขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พนักงานลาออกบ่อย เป็นต้น

2) Machine - เครื่องจักรทำงานช้า ติดขัด เสียบ่อย ต้องถามต่อว่าทำไมเสียบ่อย อาจจะเป็นเพราะขาดการบำรุงรักษาทั้งในเชิงป้องกันและบำรุงรักษา เป็นต้น

3) Method - วิธีการไม่ดี อาจเกิดจาก ทำงานซ้ำบ่อย Rework Repair บ่อย เพราะฉะนั้นทางแก้ อาจจะใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมเข้ามาช่วย รวมทั้งการศึกษา Time and Motion Study และ Ergonomic ที่เน้นทางด้านการศึกษาความเหมาะสมทางกายภาพของมนุษย์ต่อการทำงานให้เหมาะสม

4) Material - วัสดุ ชิ้นส่วน ที่ใช้ในการผลิตซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ เป็นที่แน่นอนว่าชิ้นส่วนประกอบที่ไม่ดี ย่อมทำให้ผลิตภัณฑ์มีปัญหาอย่างแน่นอน

2.6.2 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น กฎที่จะต้องจำกันไว้ นั่นก็คือ กฎ 80-20 เพื่อความจดจำได้ง่าย อ.กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ได้ให้ทองจำว่า "สิ่งสำคัญมีน้อย สิ่งจิปจายมีมาก" สาเหตุหลักทั้งหมดที่ทำให้เกิดปัญหานั้นมีเพียงสาเหตุหลักๆ เพียงไม่กี่สาเหตุ (สิ่งสำคัญมีน้อย) ส่วนสาเหตุที่เหลือจำนวนมากทั้งหมดอีก 80% เป็นสาเหตุย่อยๆ ของปัญหานั้นๆ โดยปกติแล้วพาเรโตนั้นจะใช้คู่กับแผนภาพก้างปลา

2.6.3 กราฟ (Graphs) คือ ภาพหลายเส้น แท่ง วงกลม และจุดเพื่อใช้แสดงค่าของข้อมูลว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือแสดงองค์ประกอบต่างๆ รายละเอียดกราฟเส้น

2.6.4 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) คือ แบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่างๆ ไว้เพื่อใช้บันทึกข้อมูลได้ง่าย และสะดวก

2.6.5 ฮิสโตแกรม (Histogram) เป็นกราฟแท่งที่ใช้สรุปการอนุมาน (Inference) ข้อมูลเพื่อที่จะใช้สรุปสถานภาพของกลุ่มข้อมูลนั้น

2.6.6 พังการกระจาย (Scatter Diagram) คือ ผังที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวว่ามีแนวโน้มไปในทางใด เพื่อที่จะใช้หาความสัมพันธ์ที่แท้จริง

2.6.7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) คือ แผนภูมิที่มีการเขียนขอบเขตที่ยอมรับได้ของคุณลักษณะตามข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการผลิต โดยการติดตามและตรวจจับข้อมูลที่ออกนอกขอบเขต (Control Limit) นับว่าในปัจจุบันนี้แนวความคิดของการควบคุมคุณภาพ ได้ถูกเผยแพร่และนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในหลากหลายองค์กร ทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือคนงานระดับปฏิบัติการชายหรือหญิง พนักงานประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์เดียวกันเพื่อนำมาซึ่งคุณภาพของสินค้าและ

บริการอันเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction – CS) ซึ่งมีใช้ความพึงพอใจขององค์กร (Company Satisfaction) แต่เพียงอย่างเดียว

2.7 การวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis FMEA)

การวิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการหรือ FMEA Process ช่วยเพิ่มความเที่ยงตรง (Reliability) ของกระบวนการเพื่อการผลิตหรือการออกแบบการควบคุมกระบวนการจุดประสงค์ของ FMEA มีดังนี้

1) สามารถที่จะพิจารณาและประเมิน โอกาสที่จะเกิดภาวะความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการและผลกระทบต่างๆ

2) แบ่งแยกกิจกรรมซึ่งสามารถที่จะกำจัดหรือลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด

3) กระบวนการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น

4) ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้วิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบ เมื่อมีการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างเหมาะสม ประโยชน์ของการใช้จะมีดังต่อไปนี้

1. ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากวิธีการต่างๆ ของการทำงานของภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน ดังนั้น ความเข้าใจที่ดีขึ้นร่วมกันในการออกแบบและใช้งานจะเป็นสิ่งที่ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ลดเวลาการทำงานหากภาวะความผิดพลาดและสาเหตุได้ถูกค้นพบก่อนที่จะมีการสร้างชิ้นงานต้นแบบหรือประกอบชิ้นงาน จะสามารถลดเวลาในการทดสอบชิ้นงานที่ได้รับการออกแบบอย่างไม่เหมาะสมไปได้มาก

3. ลดต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ไม่เหมาะสม มักจะถูกออกแบบใหม่ที่ดีกว่าอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น หากมีการพบความผิดพลาดอย่างรวดเร็วก็จะสามารถลดจุดด้อยได้ก่อน อันจะทำให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้บ่อยครั้ง เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

4. ลดต้นทุนการรับประกันการซ่อมและเรียกกลับมาซ่อมหรือปรับปรุง การปรับปรุงให้การออกแบบและผลิตมีประสิทธิภาพจะสามารถลดปริมาณความเสียหาย ซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับต้นทุนการรับประกันการซ่อมและเรียกกลับมาซ่อม ซึ่งจะลดต้นทุนโดยรวมของผลิตภัณฑ์และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

5. คุณภาพสูงขึ้นสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ที่มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

6. สามารถเก็บข้อมูลดีขึ้น การสร้างและการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมของภาวะผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบจะเป็นสิ่งที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ทั้งหมด ซึ่งจะป้องกันความผิดพลาดที่จะเคยเกิดขึ้นในอดีตอันเกิดจากความตั้งใจที่ดี นอกเหนือจากนั้นการเก็บข้อมูลการปรับปรุงและวิเคราะห์ต่างๆ จะช่วยให้การออกแบบขั้นต่อไปในอนาคตมีความสะดวกยิ่งขึ้น

5) ชนิดของวิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบนั้น เป็นวิธีการวิเคราะห์ปัญหาหรือความล้มเหลวอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนสำหรับการค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหารายแรงขึ้นมาจากหลังและเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหา โดยทั่วไปแล้ว FMEA สามารถแบ่งตามวิธีการนำไปใช้งานได้หลายอย่างคือ

1. System FMEA จะใช้สำหรับการออกแบบหรือปรับปรุงระบบการทำงานในการใช้งานมักจะรวมอยู่ในขั้นตอนของ FMEA ชนิดอื่น ได้แก่ การสร้างแนวความคิดในการออกแบบและกำหนดรายละเอียดของระบบงาน การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการประเมินผลระบบ

2. Design FMEA ซึ่งนิยมใช้สำหรับการวิเคราะห์ผลและการแก้ไขงานที่มีการทดลองหรือปฏิบัติเป็นครั้งแรกมักจะพิจารณาเกี่ยวข้องกับกลุ่มของการรวมส่วนประกอบต่างๆ หรือส่วนย่อยๆ เข้าด้วยกันและส่วนของผลิตภัณฑ์ว่ามีหน้าที่การใช้งานตามที่ออกแบบเหมาะสมแล้วหรือไม่และส่วนใดจะมีปัญหาจะป้องกันหรือลดระดับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

3. Process FMEA ซึ่งนิยมใช้สำหรับกระบวนการผลิตมีลักษณะเหมือนกับ Design FMEA แต่จะทำการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ พนักงาน เครื่องจักร วัสดุวิธีการ การวัดและสภาพแวดล้อมของการผลิต โดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเมื่อจัดทำ Process FMEA

4. Service FMEA เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นหลัก โดยนิยมให้คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเมื่อจัดทำ Service FMEA

5. Machinery FMEA ซึ่งนิยมใช้สำหรับการวิเคราะห์เครื่องจักรอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้โดยแบ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น โครงสร้างเครื่องจักร เครื่องมือส่วนทำความเย็น ส่วนส่งกำลัง ส่วนหล่อลื่น ชุดเกียร์ ตลับลูกปืน ฯลฯ

6) งานเอกสารของ FMEA การวิเคราะห์ปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นโดยวิธีการ FMEA ซึ่งถือว่าการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นเทคนิคการป้องกันปัญหาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนช่วยวิศวกรกระบวนการในการศึกษาสาเหตุและผลกระทบต่างๆ ก่อนที่การออกแบบหรือวิธีการกระบวนการผลิตจะสรุปผลขั้นสุดท้ายทุกเรื่องทุกด้านที่มีการวิเคราะห์ร่วมกัน จะถูกบันทึกลงแบบฟอร์มมาตรฐานของ FMEA โดยมักจะเริ่มต้นจากหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของกระบวนการผลิต จะถูกนำมาพิจารณาอย่างละเอียดว่ามีชนิดหรือภาพแบบของปัญหาและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้าง มีสาเหตุมาจากเรื่องใด และจะมีผลกระทบอย่างไรหลังจากนั้นจะมีการประมาณตัวเลขระดับความเสี่ยงหรือที่เรียกกันว่าค่า RPN ซึ่งมาจากคำว่า Risk Priority Number ให้กับแต่ละปัญหา

7) การคำนวณค่า RPN มาจากผลคูณค่าพารามิเตอร์ 3 ตัว คือ $O \times S \times D$ เมื่อ

S = Severity คือ เกณฑ์การให้ลำดับชั้นผลกระทบของความรุนแรง

O = Occurrence คือ การให้ลำดับโอกาสเกิดความผิดพลาด

D = Detection คือ โอกาสที่จะตรวจจับ โดยการควบคุมกระบวนการ

ค่า S O และ D นิยมใช้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10 ดังนั้นเมื่อค่าระดับความเสี่ยงต่ำสุดของการเกิดปัญหา คือ ค่า $RPN = 1$ ซึ่งมาจาก $1 \times 1 \times 1$ หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหานี้มีน้อยมาก และความรุนแรงของผลกระทบ เมื่อเกิดปัญหานี้มีน้อยมากเช่นกันและสามารถตรวจจับปัญหานี้ได้ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ส่วนค่าระดับความเสี่ยงสูงสุดของการเกิดปัญหา คือ ค่า $RPN = 1000$ ซึ่งมาจาก $10 \times 10 \times 10$ หมายความว่าความถี่ของการเกิดปัญหานี้มีมาก เช่น พบทุกวันและระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานี้ก็มีมากเช่นกระบวนการผลิตต้องหยุดทั้งหมด หรือลูกค้า ต้องยกเลิกสัญญาสั่งซื้อ เป็นต้น และยังไม่มีการตรวจจับปัญหานี้ได้ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าเลย ทั้งนี้การให้คะแนนค่า S O และ D ซึ่งประเมินค่าโดยมีการลำดับความสำคัญดังตารางที่ 2.1 2.2 และ 2.3 ตามลำดับ

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การให้ลำดับชั้นผลกระทบของควมรุนแรง

เกณฑ์ (ผลกระทบของระดับความรุนแรง)	ลำดับที่ (Rank)
อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเครื่องจักรอื่นหรือกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสูง	10
อาจทำให้เกิดอันตรายกับเครื่องจักรอื่นหรือกับผู้ปฏิบัติงาน	9
ทำให้การผลิตหยุดชะงักอย่างมาก และผลิตจำนวน 100% อาจจะต้องกลายเป็นผลิตภัณฑ์เสีย (Scrapped 100%)	8
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์อาจจะต้องมีการนำมาเลือกบางส่วนที่เสียออก (<100% เป็นผลิตภัณฑ์เสีย)	7
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์มีเสีย <100% แต่อาจไม่ต้องนำมาเลือกบางส่วนออก	6
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์จำนวน <100% อาจจะต้องมาผลิตอีกครั้ง (Reworked 100%)	5
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์อาจจะต้องมีการนำมาเลือกบางส่วนที่เสียออก แล้วนำส่วนที่เหลือมาทำอีกครั้ง (Reworked <100%)	4
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์จำนวนน้อยกว่า 100% อาจจะต้องนำมาทำ	3
ใหม่ในสายการผลิต แต่ภายนอกสถานีการผลิต	
ทำให้การผลิตหยุดชะงักบ้าง ผลิตภัณฑ์จำนวนน้อยกว่า 100% อาจจะต้องนำมาทำใหม่ในสายการผลิต และภายในสถานีการผลิต	2
ไม่มีผลกระทบ	1

ตารางที่ 2.3 การให้ลำดับโอกาสเกิดความผิดพลาด

โอกาสในกรเกิดความผิดพลาด (Occurrence Opportunity of Failure)	อัตราความเป็นไปได้ในการเกิด ความผิดพลาด (Possible Failure Rate)	ลำดับที่ (Rank)
สูงมาก (ความผิดพลาดเกิดขึ้นเกือบแน่นอน)	มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 2	10
	1 ใน 3 ถึง 1 ใน 2	9
สูง (ความผิดพลาดมีบ่อยครั้ง)	1 ใน 8 ถึง 1 ใน 3	8
	1 ใน 20 ถึง 1 ใน 8	7
ปานกลาง (ความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง)	1 ใน 80 ถึง 1 ใน 20	6
	1 ใน 400 ถึง 1 ใน 80	5
	1 ใน 2000 ถึง 1 ใน 400	4
ต่ำ (ความผิดพลาดเกิดขึ้น น้อยครั้ง)	1 ใน 15000 ถึง 1 ใน 2000	3
	1 ใน 150000 ถึง 1 ใน 15000	2
ต่ำมาก (ความผิดพลาดมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก)	มากกว่า 1 ใน 1500000 ถึง 1 ใน 150000	1


ตารางที่ 2.4 โอกาสที่จะตรวจจับโดยการควบคุมกระบวนการ

โอกาสการตรวจ (Detection Opportunity)	โอกาสที่จะตรวจจับโดยการควบคุมกระบวนการ (Opportunity of Detection by Process Control)	ลำดับที่ (Rank)
ไม่สามารถตรวจจับได้ อย่างแน่นอน	การควบคุมการออกแบบไม่สามารถตรวจจับ โอกาสที่จะ เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาด (หรือไม่มีการควบคุมการออกแบบเลย)	10
มีโอกาสตรวจจับได้เล็กน้อย ที่สุด	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสตรวจจับที่จะเป็น สาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้เล็กน้อย ที่สุด	9

มีโอกาสดูรับได้เล็กน้อยมาก	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดูรับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้เล็กน้อยมาก	8
มีโอกาสดูรับได้ต่ำมาก	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดูรับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้ต่ำมาก	7
มีโอกาสดูรับได้ต่ำ	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดูรับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้ต่ำ	6
มีโอกาสดูรับได้ปานกลาง	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดูรับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้ปานกลาง	5
มีโอกาสดูรับได้ค่อนข้างสูง	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดูรับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้ค่อนข้างสูง	4
มีโอกาสดูรับได้สูง	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดูรับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้สูง	3
มีโอกาสดูรับได้สูงมาก	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดูรับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้สูงมาก	2
มีโอกาสดูรับได้ค่อนข้างแน่นอน	การควบคุมการออกแบบมีโอกาสดูรับโอกาสที่เป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดความผิดพลาดได้ค่อนข้างแน่นอน	1

2.8 การขยายหน้าที่ด้านคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD)


การขยายหน้าที่ด้านคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD) หมายถึง การพิจารณาคุณภาพซึ่งเป็นลักษณะรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าต้องการ แล้วเปลี่ยนความต้องการเหล่านั้นของลูกค้าเข้าสู่การออกแบบ โดยมีปัจจัยที่เป็นความต้องการของลูกค้าเป็นเป้าหมายในการออกแบบด้วยการขยายหน้าที่ด้านคุณภาพ เป็นกระบวนการซึ่งมี 4 ระยะที่เชื่อมความต้องการของลูกค้าและความต้องการด้านลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการ ในระยะการออกแบบ (Design Phase) เข้าไว้ด้วยกัน

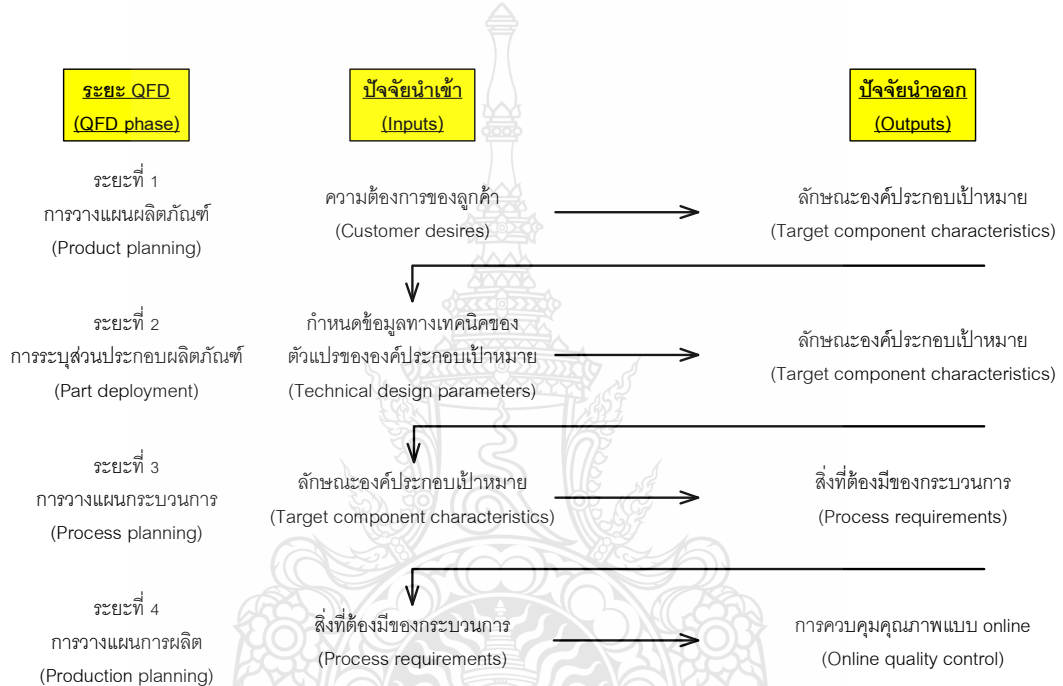

ภาพที่ 2.3 กระบวนการขยายหน้าที่ด้านคุณภาพ

ภาพที่ 2.3 แสดงกระบวนการขยายหน้าที่ด้านคุณภาพใน 4 ระยะ แต่ละระยะจะทำหน้าที่เหมือนกระบวนการแปรสภาพที่มีปัจจัยนำเข้า (Inputs) และปัจจัยนำออก (Outputs) ของกระบวนการแปรสภาพ โดยระยะที่ 1 เป็นช่วงของการวางแผนผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมอยู่ด้วย และในการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้จะต้องนำข้อมูลความต้องการของลูกค้ามาเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญประกอบในการออกแบบปัจจัยนำออกของระยะที่ 1 คือลักษณะองค์ประกอบเป้าหมาย โดยเป้าหมายนี้คือผลได้จากปัจจัยที่เป็นความต้องการของลูกค้า ระยะที่ 2 เป็นการเปลี่ยนลักษณะองค์ประกอบเป้าหมายที่เป็นความต้องการของลูกค้า ให้เป็นองค์ประกอบทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่จะ

ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ระยะที่ 3 เป็นช่วงของการวางแผนกระบวนการ โดยเป็นการออกแบบ คัดเลือกกระบวนการที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ระยะที่ 4 เป็นช่วงของการวางแผนการผลิต โดยมีการควบคุมคุณภาพ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ จากกระบวนการขยายหน้าที่ด้านคุณภาพ ยังมีเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งของกระบวนการขยายหน้าที่ด้านคุณภาพ คือบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) เป็นเทคนิคด้านรูปภาพสำหรับกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ เป็นระบบที่สัมพันธ์แบบเมตริกซ์ ซึ่งใช้ในการขยายแนวทางหน้าที่ด้านคุณภาพ โดยช่วยในการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้ามาสู่การตัดสินใจในการออกแบบและงานด้านวิศวกรรม ทำให้ผู้บริหารการปฏิบัติการสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการได้

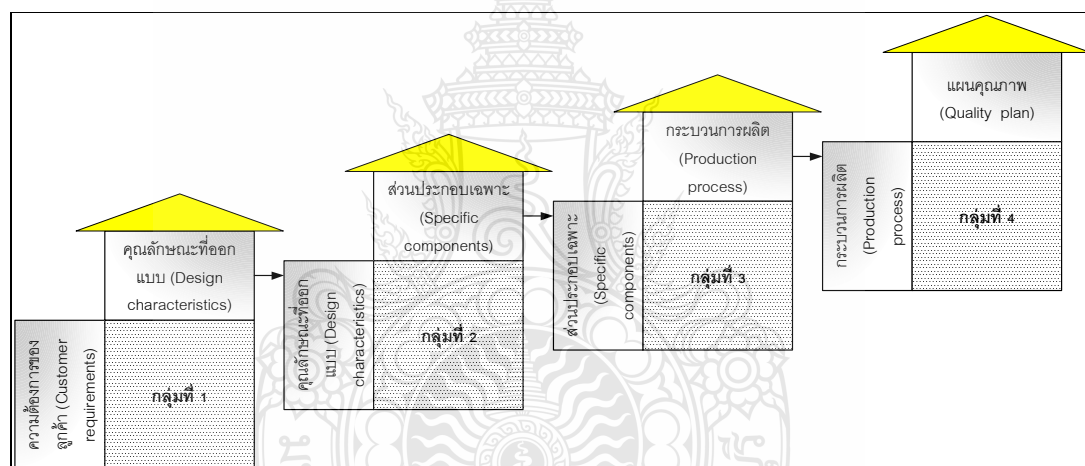

ภาพที่ 2.4 บ้านแห่งคุณภาพ

จากภาพที่ 2.4 การสร้างบ้านแห่งคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 กำหนดความต้องการของลูกค้า (Identify Customer Wants) ในขั้นที่ 1 จะพิจารณาความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) โดยนำมาเป็นปัจจัยนำเข้า (Inputs) ซึ่งจะผ่านกระบวนการเพื่อให้ออกมาเป็นปัจจัยนำออก (Outputs) คือ คุณลักษณะที่ออกแบบ (Design Characteristics) ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของภาพที่ 2.2 กลุ่มนี้เป็นการเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าให้เป็นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางในการตัดสินใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ขั้นที่ 2 กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า (Identify How the Goods or Service will be Satisfy Customer Wants) ในขั้นที่ 2 คือกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะนำปัจจัยนำออกของกระบวนการในกลุ่มที่ 1 คือ คุณลักษณะที่ออกแบบ (Design Characteristics) มาเป็นปัจจัยนำเข้า (Inputs) ของกลุ่มที่ 2 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งจะได้ปัจจัยนำออก (Outputs) คือ ส่วนประกอบเฉพาะ (Specific Components) กลุ่มนี้เป็นการเปลี่ยนจากแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ขั้นที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Related Customer Wants to Product How) ในขั้นที่ 3 คือกลุ่มที่ 3 ซึ่งจะนำปัจจัยนำออกของกระบวนการในกลุ่มที่ 2 คือส่วนประกอบเฉพาะ (Specific Components) มาเป็นปัจจัยนำเข้า (Inputs) ของกลุ่มที่ 3 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะได้ปัจจัยนำออก (Outputs) คือ กระบวนการผลิต (Production Process) กลุ่มนี้เป็นการค้นหา ออกแบบ คัดเลือกกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเฉพาะ เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ได้โดยมีคุณภาพตามที่ออกแบบไว้

ขั้นที่ 4 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการต่างๆ ของบริษัท (Identify Relationships between the Firms How) ในขั้นที่ 4 คือกลุ่มที่ 4 ซึ่งจะนำปัจจัยนำออกของกระบวนการในกลุ่มที่ 3 คือ กระบวนการผลิต (Production Process) มาเป็นปัจจัยนำเข้า (Inputs) ของกลุ่มที่ 4 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะได้ปัจจัยนำออก (Outputs) คือ แผนคุณภาพ (Quality Plan) ซึ่งหมายถึงแผนการทำงานที่มีคุณภาพ โดยมีการนำความต้องการของลูกค้ามาเป็นปัจจัยหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ คัดเลือกกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะมีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดีและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

2.9 เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ค่าทางสถิติของงานวิจัย

2.9.1 การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์(Regression Analysis and Correlation)

การวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้องใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่พิเศษกว่าบัญญัติไตรยางศ์ ซึ่งก็คือ " Regression Analysis " และแทนที่จะเรียกว่าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ก็จะเรียกว่า การประมาณการ (Prediction) แทน เมื่อเป็นเช่นนี้ ตัวแปรซึ่งที่ไม่มีค่าคลาดเคลื่อน เราจะเรียกว่าตัวประมาณการ (Predictor) โดยใช้ สัญลักษณ์แทนคือ X ตัวแปรที่มีความคลาดเคลื่อน จะเรียกว่า ตัวตอบสนอง (Response) สัญลักษณ์แทนคือ Y โดยที่

$$Y = F(X) \quad (2.5)$$

ผลการวิเคราะห์ที่ได้ จะได้สมการหรือฟังก์ชันคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันของทั้งสองตัวแปร เช่น % Bacteria Killed (Y) = 67.45 + 0.214* Temperature(X) ความสัมพันธ์ที่เขียนแทนด้วยฟังก์ชันคณิตศาสตร์ดังกล่าวเราจะเรียกว่า Model หรือ Mathematical Model และฟังก์ชันคณิตศาสตร์ที่ได้ จะสามารถนำไปประมาณการ ตัวแปรซึ่งที่มีค่าคลาดเคลื่อนได้ โดยใช้ค่าของตัวแปรซึ่งที่มีค่าไม่คลาดเคลื่อน แปลว่าเมื่อรู้ค่าตัวแปรที่ค่าไม่คลาดเคลื่อน และรู้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ แล้วก็สามารถรู้ค่าตัวแปรซึ่งที่มีค่าคลาดเคลื่อนได้ Mathematical Model ดังกล่าวจึงเรียกว่า Transfer function ในที่สุด ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวโดยใช้ Regression analysis นั้นสามารถใช้ได้กับหลายลักษณะความสัมพันธ์ และปริมาณตัวแปร เช่น Simple Linear Regression Analysis จะใช้เมื่อต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง สองตัวแปร และความสัมพัทธ์ระหว่างสองตัวแปรดังกล่าวจะต้องเป็นในลักษณะเชิงเส้น ดังตัวอย่างง่ายๆ % Bacteria Killed (Y) = 67.45 + 0.214* Temperature(X)

2.9.2 การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ (Statistical significance)

T-Statistic เมื่อเราได้ Model มาแล้วจะต้องพิสูจน์ทางสถิติ ค่าคงที่ (b_0) และสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระทุกค่า (b_1, b_2, \dots, b_n) ว่ามีนัยสำคัญต่อ Model หรือไม่ โดยตั้งสมมติฐาน

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

ถ้าเราต้อง Accept H_0 โดยดูจากค่า T ที่คำนวณได้ได้น้อยกว่าค่า T-critical ก็แปลว่าค่าคงที่หรือสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตัวนั้นๆ ไม่มีนัยสำคัญต่อ Model ก็ตัดออกได้ โดยจะไม่ทำให้ Model นั้นเกิดความแตกต่างแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามเราต้อง Reject H_0 เมื่อ T ที่คำนวณได้มากกว่า T-critical ก็แปลว่าค่าคงที่หรือสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตัวนั้นๆ มีนัยสำคัญต่อ Model ไม่สามารถตัดออกได้นี้ทำให้ Regression analysis ต้องมี T-test หรือมีค่า t ปรากฏในตารางผลการวิเคราะห์ F-Statistic สุดท้ายเราได้ Model ที่ถือว่าดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แต่ก็เชื่อว่า Model ดังกล่าวจะใช้ในการ Predict ค่า Y ได้ถูกต้อง เราจำเป็นต้องพิสูจน์ทราบว่า Model ที่ได้นั้นเมื่อนำไป Predict ค่า Y แล้วจะมีความคลาดเคลื่อนมากแค่ไหน หรือก็คือ มี Error ระหว่าง Y และ \hat{Y} มากแค่ไหน

$$H_0 : \text{Error ที่เกิดขึ้นที่ (Y) เกือบทั้งหมดมาจากตัวแปรอิสระ}$$

$$H_a : \text{Error ที่เกิดขึ้นที่ (Y) ส่วนน้อยเท่านั้นที่มาจากตัวแปรอิสระ}$$

หากผลการทดสอบด้วย F - Test พบว่า Accept H_0 หรือ F - Statistic ที่ได้มีค่าต่ำกว่าค่า F-Critical ก็ให้ถือว่า Model นั้นมีความผิดพลาดสูง จนไม่อาจยอมรับให้นำไปใช้ต่อไปได้ ก็ถือว่าอย่างอื่นก็ไม่ต้องวิเคราะห์ต่อในทางตรงกันข้ามหากผลการทดสอบด้วย F-Test พบว่า Reject H_0 หรือ

F - Statistic ที่ได้มีค่ามากกว่าค่า F - Critical ก็ให้ถือว่า Model นั้น เมื่อนำไป Predict ค่า Y แล้วมีความผิดพลาดน้อยสามารถยอมรับได้ จึงเป็นเหตุให้ Regression Analysis ต้องมี ANOVA เพราะใน ANOVA มี F-Test อยู่นั่นเอง Coefficient of Determination ใช้พิสูจน์ว่า Model ที่ได้นั้นมีที่มากที่สุดพอจะใช้ Model จากผลการวิเคราะห์ ไป Predict ค่า Y ในอนาคตได้หรือไม่ แม้ว่า F - Test จะบอกว่า Model มีความผิดพลาดต่ำแค่ไหนก็ตาม แต่หากที่มาของการเก็บข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ไม่เหมาะสม ก็ยังถือว่า Model นั้นที่ดีได้อาจเพราะเหตุบังเอิญ

R^2 เป็นค่าที่บ่งบอกว่าข้อมูลดิบของการวิเคราะห์นั้น เหมาะสมหรือไม่ จะมีค่าระหว่าง 0 - 1 ยิ่งเข้าใกล้ 1 ก็ยิ่งดี โดยทั่วไปควรมีค่า 0.6 ขึ้นไป แต่ก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว

R^2 -Adjust เป็นค่าที่บ่งบอกว่า R^2 ที่ได้นั้นเหมาะสมจริงไหม โดยจะทำการลด Sample (N) ลง 1 ตัว แล้วหาค่า R^2 ใหม่อีกครั้ง เลยเรียกว่า Adjust หากมีค่าต่ำกว่า R^2 มากผิดปกติ ก็ให้สรุปว่า Sample size ต่ำเกินไป หรือ R^2 มี Sensitivity ต่อการเปลี่ยนแปลง N มากเกินไป มีโอกาสที่ Model จะผิดพลาดที่สูงทีเดียว ที่เหมาะสม ค่า R^2 -Adjust จะต้องต่ำกว่า R^2 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงจะถือว่าการทดลองครั้งนี้ เก็บข้อมูลมาดี Sample Size เหมาะสม หากกำลังใช้ Regression Analysis แล้ว ค่า R^2 และ R^2 - Adjust นี้สามารถจะทำให้ Model ที่ได้ นั้น ไม่อาจจะยอมรับให้ใช้ได้ ต้องกลับไปดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มและเริ่มทำการวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่า F - test จะปรากฏผลว่า Model นั้นมีความคลาดเคลื่อนต่ำก็ตาม

2.9.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ One-way ANOVA เป็นวิธีการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นตัวเดียวกับตัวแปรตามเพียงตัวเดียว โดยที่ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นอาจมีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) ที่จำแนกออกเป็นระดับหรือประเภทต่างๆ เช่น เก่ง-ปานกลาง-อ่อน ดีมาก-ดี-พอใช้-แย่มาก เป็นต้น ส่วนตัวแปรตามอาจมีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นว่าจะส่งผลอย่างไรกับตัวแปรตาม ตามสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้

1) ตั้งสมมติฐาน

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

H_1 : มีอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ไม่เท่ากัน

2) กำหนดระดับนัยสำคัญ (α)

3) กำหนดตัวสถิติทดสอบและคำนวณค่า

4) ตัวสถิติทดสอบคือเอฟ และ สร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนดูบริเวณการทดสอบ

5) ถ้าค่าเอฟที่คำนวณน้อยกว่าค่าที่เปิดจากตาราง หมายถึงค่าที่คำนวณได้จากตัวอย่างตกบริเวณยอมรับ H_0 ตัดสินใจยอมรับ H_0 สรุปว่าไม่มี เหตุผลเพียงพอที่ปฏิเสธสมมติฐาน H_0 หากค่าเอฟที่คำนวณได้มากกว่าค่าในตารางหมายถึงค่าที่คำนวณได้จากตัวอย่างตกบริเวณปฏิเสธ H_0 ตัดสินใจปฏิเสธ H_0 และ สรุปผลว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่ไม่เท่ากัน

2.9.4 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มประชากร (2-sample T-test)

หลักการทดสอบความมีนัยสำคัญของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มประชากร (2-sample T-test) คือ วิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรสุ่มปกติจำนวน 2 ชุด โดยไม่จำเป็นต้องทราบค่าพารามิเตอร์มีค่าเท่าใด และมีจำนวนการเก็บผลซ้ำน้อยหรือกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ($n < 30$) โดย การทดสอบจะมีเงื่อนไขข้อตกลงดังนี้ คือ

- 1) กลุ่มตัวอย่างทั้งสองต้องทำการสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงเป็นแบบปกติ
- 2) ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร (σ_1^2, σ_2^2) โดยใช้ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง (S_1^2, S_2^2) แทน
- 3) กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มต้องเป็นอิสระต่อกัน (Independent)
- 4) โดยงานวิจัยนี้จะใช้การทดสอบสมมติฐานในกรณีค่าความแปรปรวน (Variance) ของข้อมูลทั้งสองกลุ่มประชากรเท่ากัน ซึ่งมีการตั้งสมมติฐาน คือ

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$$

เมื่อ

μ_1 : คือ ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการพิจารณาจากประชากรกลุ่มที่ 1

μ_2 : คือ ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการพิจารณาจากประชากรกลุ่มที่ 2

Δ_0 คือ ผลต่างค่าพารามิเตอร์ของประชากรทั้ง 2 กลุ่มเป็นศูนย์ ($\Delta = 0$)

2.9.5 การทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Design)

จะใช้กับการทดลองที่มีปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัย ซึ่งเป็นการทดลองที่มีหลายปัจจัย (Multiple Factor Experiment) และเนื่องจากปัจจัย (Factor) มีมากกว่า 1 ปัจจัย ดังนั้น นอกจากการเกิดอิทธิพลของปัจจัยหลัก (Main Effect) ที่สนใจแล้วยังอาจเกิดอิทธิพลของปัจจัยร่วม (Interaction Effect) ได้ด้วยอิทธิพลของปัจจัยร่วม (Interaction Effect) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีผลทำให้อิทธิพล (Effect) ของอีกปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงด้วย

2.10 วิจารณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตพบว่าองค์กรที่จะสามารถอยู่รอดได้ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ คือ องค์กรที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมจึงถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงและวัดประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งได้แก่ การวัดอัตราผลิตภาพ (Productivity) การศึกษาการทำงาน (Work Study) การกำจัดความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) [7] โดยพยายามให้กระบวนการผลิตเกิดความสมดุลมากที่สุด การจัดวางผังโรงงานใหม่ทำให้การไหลของงานระหว่างกระบวนการเป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถลดจำนวนพนักงาน และการเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนภายในรถยนต์ [8-9]

นอกจากการใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมเข้ามาแก้ปัญหาในงานวิจัยแล้วยังพบอีกว่าการศึกษาเวลา (Time Study) หรือการวัดผลงาน (Work Measurement) [10] มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิด (7 QC Tools) [11] เพื่อนำมาเก็บข้อมูลสภาพปัญหาหรือของเสีย (Defect) ในเชิงสถิติทำให้การนำข้อมูลที่ได้นำไปทำการวิเคราะห์กระบวนการผลิตซึ่งช่วยให้การตัดสินใจต่อการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีหลักการ และถูกต้อง เครื่องมือควบคุมคุณภาพเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การจัดสมดุลสายการประกอบแบบสองด้านในโรงงานประกอบรถยนต์ การเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานล้างขวด [12] การประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่าในการปรับปรุงคุณภาพการเคลือบสี สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ [13] การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต [14] และการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโคมเพดานแก้ว [15] แต่มีบางงานวิจัยที่นำ เครื่องมือควบคุมคุณภาพมาทำการออกแบบ และประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลเวลาตัวอย่างเพื่อใช้ในการคำนวณหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) ซึ่งกระบวนการผลิตมีความหลากหลาย และซับซ้อนแตกต่างกันทั้งใน

เรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ วิธีการ/เทคโนโลยี เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงความสามารถของพนักงานจึงจำเป็นต้องมีการประเมินค่าสมรรถนะในการทำงาน เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเอาใจใส่ ความพยายาม ความแม่นยำ และความกระตือรือร้นในการทำงาน และจะต้องมีการคิดเวลาเพื่อให้กับพนักงานด้วย เช่น ค่าเวลาเพื่อส่วนบุคคล ความเครียด และความล่าช้า [16] ตัวอย่าง เช่น การจัดทำเวลามาตรฐานการลดชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตในการผลิตชิ้นส่วนของรถตัดดินซึ่งผลจากการจัดทำเวลามาตรฐานทำให้พนักงาน


สามารถทำงานได้เร็วขึ้น รอบเวลาในการผลิตรวมลดลงคิดเป็น 21.04 % ที่สำคัญพนักงานมีเวลาการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน โดยทุกงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น จะมีประเด็นหัวข้อการศึกษาวิจัยที่เหมือนกัน คือ การปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement) โดยเริ่มจาก ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ โดยมีการสร้างแผนผังสายธารแห่งคุณค่ากระบวนการเพื่อระบุสภาพปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้น ดังเช่น การระบุปัญหาความสูญเปล่าในโรงงานประกอบรถยนต์ [17] การจำแนกคุณค่าในการเพิ่มผลผลิตในสายการประกอบด้วยการจัดสมดุลสายการผลิตกรณีศึกษา โรงงานผลิตพาเลทไม้ยางพารา[18] การระบุปัญหาความสูญเปล่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิคและวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมในโรงงานผลิตเบาะรถตู้ [19] ซึ่งทั้ง 3 งานวิจัยข้างต้น จะวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงเพื่อกำหนดเป้าหมายการวิจัย (ตัวชี้วัดการวิจัย) และสำหรับในงานวิจัยนี้ก็จะทำการระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการบวนการและกำหนดเป้าหมายการวิจัยโดยการใช้อุปกรณ์การศึกษาสภาพปัจจุบัน สำหรับขั้นตอนการหาสาเหตุของปัญหานั้นมีการใช้เครื่องมือ คือ แผนภูมิพาเรโต ช่วยให้การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหามีความง่ายขึ้น เช่น การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้งานเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ [20] การระบุสาเหตุปัญหาในกระบวนการฉีดพลาสติก [21] เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาอย่างมีระบบ พร้อมกับการวิเคราะห์จุดคอขวด (Bottleneck) ที่เกิดในสายการผลิต อาทิเช่น การวิเคราะห์เวลาในแต่ละสถานีงานที่เป็นจุดคอขวดในสายการประกอบรถยนต์ [22] การวิเคราะห์หาจุดคอขวดที่เกิดขึ้นในสายการผลิตประกอบรถยนต์ และการระบุหาจุดคอขวดและปัญหาในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ [23] ด้วยการคำนวณจังหวะความต้องการของลูกค้า (Takt Time) ที่เพิ่มขึ้น แล้วทำการวิเคราะห์หาจำนวนสถานีงานในสายการผลิตที่เหมาะสม เช่น การหาจำนวนสถานีงานที่น้อยสุดให้แก่สายการประกอบรถยนต์ และสุดท้ายก็ทำการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการ เช่น การวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ [24] ซึ่งวิธีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะนำมาใช้ในงานวิจัยนี้รวมกับการวิเคราะห์กิจกรรมที่ไม่จำเป็นในสายการผลิตด้วย

จากนั้นจึงทำการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อวิเคราะห์หาแนวคิดมาตรการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการเพิ่มผลผลิตที่ได้ (Output) จากสายการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการปรับปรุงค่ารอบเวลาการผลิต (Cycle Time) ตรงจุดที่เป็นคอขวด (Bottleneck) ให้เหมาะสม การวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงผลิตภาพของกระบวนการผลิตเครื่องครัว [25] พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์หาแนวคิดมาตรการลดปัจจัยนำเข้า (Input) และลดเวลาการว่างงาน (Idle Time) ของพนักงานในสายการผลิตกรณีศึกษาโดยประยุกต์ใช้หลักการจัดสมดุลสายการผลิต

(Line Balancing) เช่น การจัดสมดุลแบบสองด้านในสายการประกอบรถยนต์ [26] แล้วทำการวิเคราะห์หัจจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในสายการผลิตให้มีความคุ้มค่าและเหมาะสม ดังเช่น การลดจำนวนพนักงานลงให้เหมาะสมในสายการประกอบรถยนต์ การจัดสรรจำนวนพนักงานในสายการประกอบรถยนต์ ที่ย่าสุดจึงทำการวิเคราะห์เพื่อกำจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นออกไปจากสายการผลิตโดยใช้หลักการปรับปรุงงาน (ECRS) ดังเช่น การปรับปรุงวิธีการทำงานในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ การเพิ่มประสิทธิภาพงานในกระบวนการผลิตเบาะรถตู้ การวิเคราะห์และปรับปรุงงานความไม่สม่ำเสมอของการผลิตพาเลทไม้ยางพารา ซึ่งแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ได้ศึกษาจากข้างต้นก็จะนำมาประยุกต์ใช้กับสายการผลิตกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ เมื่อทำการวิเคราะห์จนได้แนวทางวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เหมาะสมแล้ว จึงนำวิธีการปรับปรุงมาดำเนินการปฏิบัติจริงโดยอาศัยหลักการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test) เพื่อยืนยันและประเมินผลหลังการปรับปรุงให้ได้ตามเป้าหมายการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ ดังเช่น การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2^{2k} เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่เหมาะสมในการอบชิ้นส่วนโคมเพดานแก้ว และการออกแบบฟูลแฟคทอเรียล (Full Factorial Design) เพื่อกำหนดปัจจัยการผลิต 5 ปัจจัย ที่เหมาะสมต่อกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 ข้างต้นจะใช้ออกแบบแฟคทอเรียลที่คล้ายกันแต่ต่างกันเพียงจำนวนปัจจัย รอบการทดลองและลักษณะของปัญหาที่แตกต่างกันตามตัวแปรเท่านั้น โดยเหตุผลที่เลือกใช้ออกแบบการทดลองนี้เพราะเป็นเครื่องมือคุณภาพตัวหนึ่งอันจะช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมตามเป้าหมาย ซึ่งขั้นตอนการยืนยันและประเมินผลหลังการปรับปรุงด้วยวิธีการออกแบบการทดลองข้างต้นนี้จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้แต่จะเป็นการใช้หลักการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลแบบทางเดียว (1 - way ANOVA) ดังเช่น การวิเคราะห์ปัจจัยที่แท้จริงของการวางหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ผิดตำแหน่ง และการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่ากลางของสองกลุ่มประชากรที่มีการกระจายแบบปกติและเป็นอิสระต่อกัน (2-sample t- test) ดังเช่น การวิเคราะห์อัตราผลผลิตก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการในโรงงานผลิตท่ออย่าง ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย คือ ต้องทำการสร้างมาตรฐานควบคุมการทำงาน (Standard Work) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานควบคุมการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงกระบวนการ ดังเช่น การกำหนดมาตรฐานและวิธีการทำงานในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนภายในรถยนต์ โดยแนวคิดการสร้างมาตรฐานควบคุมการทำงานนี้จะนำมาใช้ในการดำเนินงานวิจัยนี้หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงสายการผลิตกรณีศึกษา

ดังนั้นจะกล่าวโดยสรุปว่า งานวิจัยนี้จะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเริ่มจาก การระบุประเด็นหัวข้อการศึกษาวิจัย

คือ การปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement) ของสายการผลิตกรณีศึกษา แล้วทำการศึกษาสภาพปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้นในสายการผลิตกรณีศึกษา จากนั้นทำการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อรวบรวมสาเหตุของปัญหาแล้วทำการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง โดยใช้หลักการวิเคราะห์จังหวะความต้องการของลูกค้า (Takt Time) วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร (Utilization Analysis) จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์หาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือของเทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม เช่น หลักการปรับปรุงค่ารอบเวลาการผลิต (Cycle Time) ของจุดที่เป็นคอขวด (Bottle Neck) และหลักการปรับปรุงงาน (ECRS) แล้วจึงนำเอาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นมาดำเนินการปฏิบัติจริง โดยอาศัยหลักการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลแบบทางเดียว (1-Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่ากลางของสองกลุ่มประชากร (2-Sample T- Test) เพื่อยืนยันและประเมินผลหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตของสายการผลิตกรณีศึกษา และสุดท้ายจึงทำการจัดสร้างเอกสารมาตรฐานควบคุมการทำงาน (Standard Work) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานควบคุมการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงกระบวนการสำหรับการวิจัยในครั้งนี้

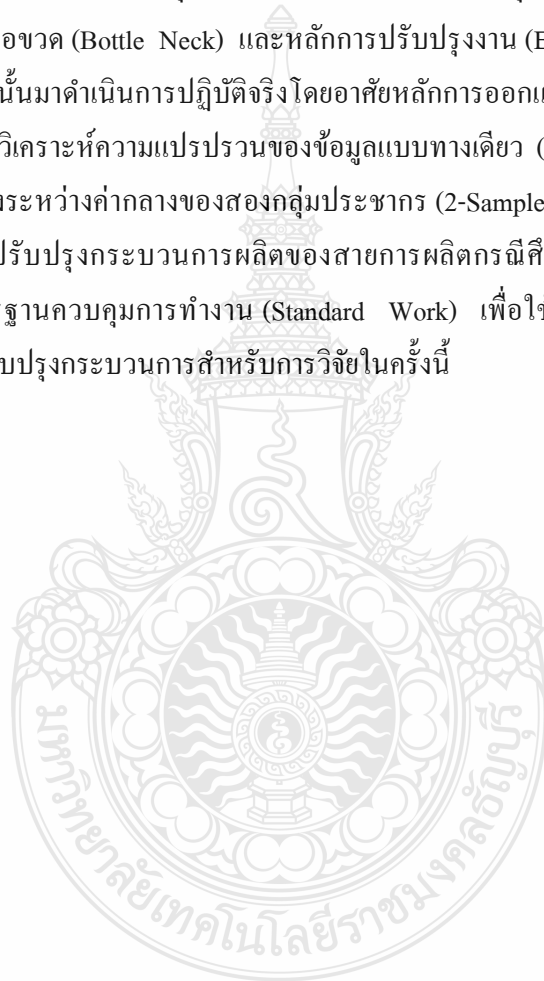

บทที่ 3


การดำเนินการวิจัย

ในส่วนนี้จะบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการนำทฤษฎีการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมวิธีการมาประยุกต์ใช้ โดยนำเอาหลักการในเรื่องของการลดความสูญเสีย (Waste) รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อหาจะเน้นหลักการต่างๆ เป็นลักษณะภาพรวมและเหตุการณ์นำมาใช้เพื่อความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านี้ในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมาย คือ การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้นและช่วยลดต้นทุนภายในองค์กรลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวิธีวิจัยเริ่มจากการการระบุปัญหาและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา จากนั้นทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงด้วยวิธีการทางสถิติ เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วจึงทำการปรับปรุงโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองสุดท่าย คือขั้นตอนการควบคุมโดยวางแผนเพื่อควบคุมกระบวนการให้สามารถสร้างไว้ซึ่งผลของการปรับปรุง ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยได้ดังภาพที่

3.1



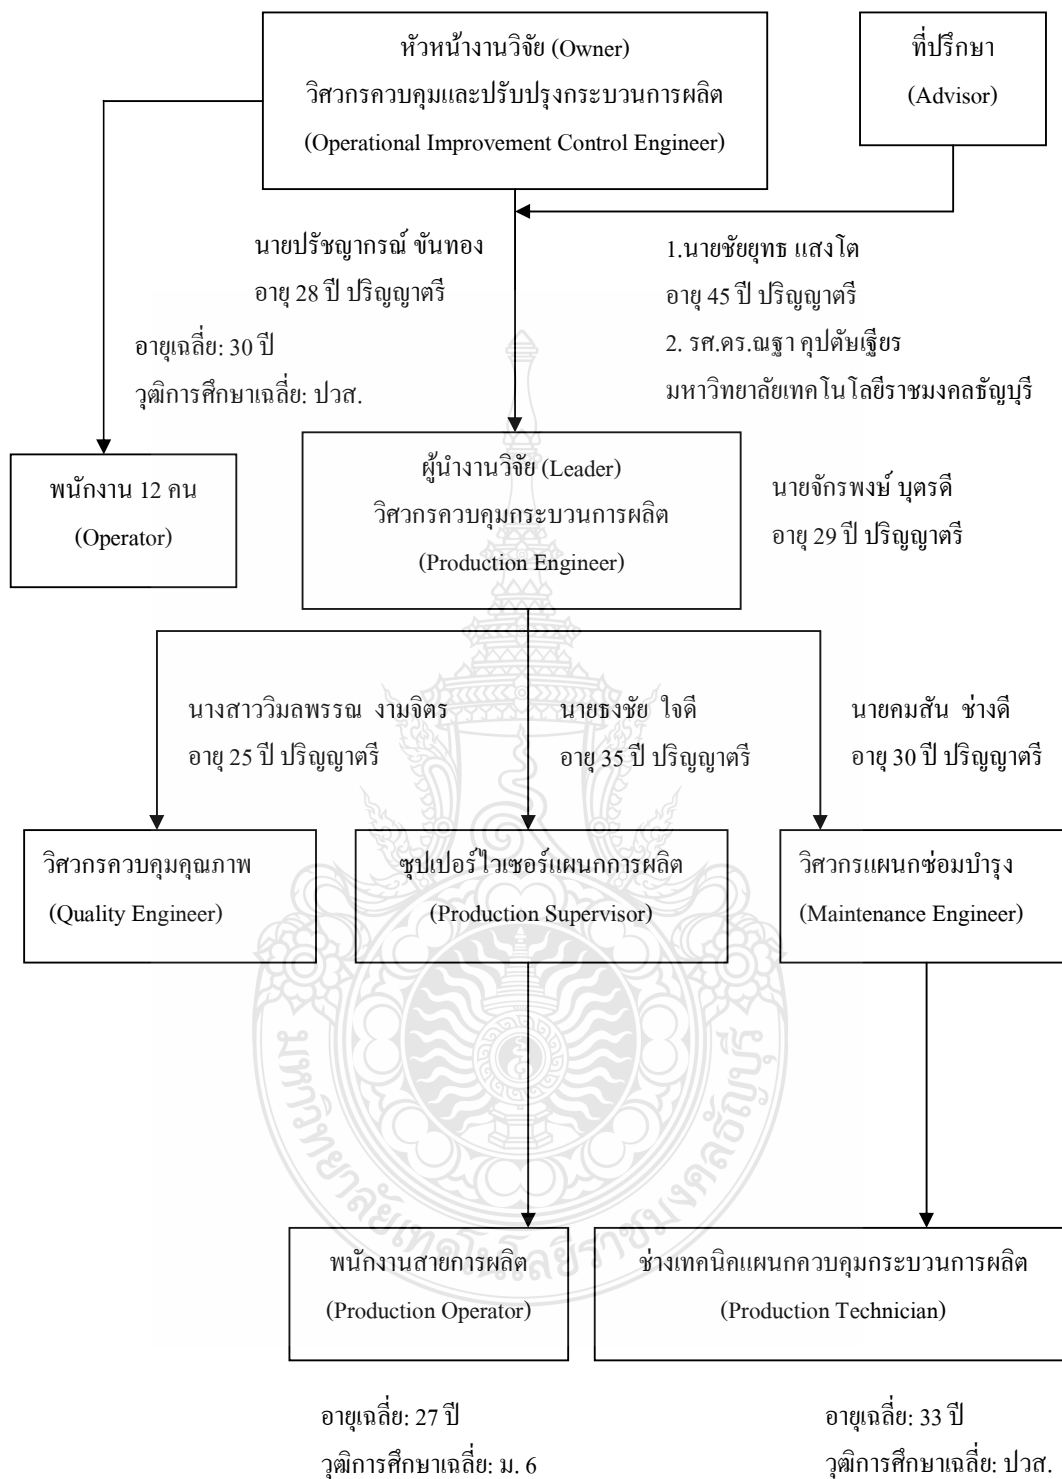

ภาพที่ 3.1 แผนผังบุคลากรที่ดำเนินการวิจัย

3.1 การกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้น

การดำเนินการในขั้นตอนนี้ เริ่มจากการเก็บข้อมูลข้อมูลการผลิตระหว่างเดือนมกราคม 2552 ถึง กรกฎาคม 2553 จากแผนกวางแผนกระบวนการผลิตและหากระบวนการที่เป็นจุดคอขวดของโรงงานและมีการเก็บข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรที่กระบวนการที่เป็นจุดคอขวด เพื่อระบุปัญหาของทาง บริษัทกรณีศึกษาปัญหาในกระบวนการผลิตในสายการผลิตของโรงงาน ตัวอย่าง

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

การดำเนินการในขั้นตอนนี้มีอยู่ 2 อย่าง ดังนี้

3.2.1 การศึกษาอัตราการเดินเครื่องจักร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงโดยเริ่มต้นจากการสร้างแผนภูมิการไหลของกระบวนการจัดชิ้นงาน ทำให้สามารถทราบถึงปัจจัยและความสัมพันธ์ในแต่ละงานในกระบวนการ หลังจากนั้นนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากการศึกษาสร้างแผนภูมิการไหลของกระบวนการมาเข้าสู่การระดมสมองสร้างแผนภาพแสดงเหตุและผลของปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาที่ทำการศึกษา เพื่อแสดงเหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและนำปัจจัยที่ระบุแผนภาพมาเข้าสู่กระบวนการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ เพื่อค้นหาสาเหตุที่น่าจะมีผลกระทบต่อปัญหามากที่สุดและสุดท้ายทำการวิเคราะห์ระบบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรและคุณภาพของชิ้นงาน ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้ก็คือ สาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหา จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์

1) ขั้นตอนการศึกษาแผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการ (Process Flow)

การดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะทำการศึกษาแผนภูมิของกระบวนการจัดชิ้นงานที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการทำงานทั้งหมด 36 ขั้นตอน เป็นขั้นตอนแรกของการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของการผลิต เนื่องจากจะทำให้สามารถทราบถึงปัจจัยและความสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ ในการศึกษาขั้นตอนนี้ทีมงานจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตและสามารถระบุปัญหาซึ่งจะก่อให้เกิดข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจนซึ่งผลของขั้นตอนนี้ก็คือ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดมีโอกาสก่อให้เกิดอัตราในการเดินเครื่องจักรต่ำ และขั้นตอนการที่ส่งผลในเรื่องของคุณภาพของชิ้นงาน ปัญหาดังกล่าวได้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์สาเหตุต่อไป

หลังจากที่มีการระบุปัญหาของ บริษัทกรณีศึกษาแล้วในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษากระบวนการที่ทำให้เกิดปัญหาในสายการผลิต โดยอาศัยแผนภูมิแสดงการไหลของงาน

(Flow Process Chart) เพื่อค้นหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นของกระบวนการจัด เพื่อบริหาร และจัดการแก้ไขปัญหาก็เป็นระบบ

2) จัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป (Outline Process Chart) เนื่องจากยังไม่มี ข้อมูลการไหลของสายการผลิตตัวอย่างจึงจำเป็นต้องเริ่มจากการเก็บข้อมูลของกระบวนการผลิตจาก หัวหน้างานหรือพนักงานที่มีประสบการณ์ โดยอันดับแรกผู้วิจัยเลือกใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต โดยสังเขป (Outline Process Chart) ในการเก็บเนื่องจากแผนภูมินี้จะทำให้มองเห็นกระบวนการ ไหล และขั้นตอนในการผลิตได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีวิธีการในการบันทึกข้อมูลดังนี้

1. ทำการแยกชิ้นส่วนงานโดยลำดับการประกอบจนได้ชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนหลักๆ ที่ ต้องนำชิ้นส่วนอื่นๆ มาประกอบ
2. เริ่มมีการบันทึกจากการวางแผนบนหน้ากระดาษโดยบันทึกจากชิ้นส่วนหลักก่อน แล้วเขียนลูกศรจากซ้ายไปขวาในแนวนอน บนลูกศรให้เขียนรายละเอียดหรือชื่อของชิ้นส่วนงาน
3. ที่ปลายของหัวลูกศรให้ลากเส้นตรงในแนวตั้งตั้งฉากกับลูกศรแล้วเริ่มเขียน สัญลักษณ์ตามลำดับขั้นตอนเพื่อแสดงสถานะในการผลิตโดยกำหนดให้ [9]



แทนการปฏิบัติงาน



แทนการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ



แทนการตรวจสอบ



แทนการตรวจสอบ และการปฏิบัติงาน

4. เขียนรายละเอียดการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบไว้ด้านขวาของสัญลักษณ์
5. ชิ้นส่วนสำเร็จที่สั่งซื้อมาให้โยงเข้าไปหาชิ้นส่วนหลักในช่วงที่ต้องการจะประกอบ เข้าด้วยกัน แล้วเขียนรายละเอียดที่จำเป็นไว้ เป็นการวิเคราะห์กระบวนการที่เกิดปัญหาเพื่อหาความ สูญเปล่าในกระบวนการผลิตโดยทำการศึกษาการไหลของกระบวนการผลิตซึ่งงานวิจัยนี้ทำการศึกษา อยู่ 2 แบบ คือ 1) การศึกษาการไหลของกระบวนการประเภทผู้ปฏิบัติงาน (Man Type) 2) การศึกษา การไหลของกระบวนการประเภทการไหลของชิ้นงาน (Material Type) โดยผู้วิจัยจะติดตามการไหล ของกระบวนการแต่ละประเภทว่ามีกระบวนการไหนบ้างโดยใช้สัญลักษณ์แสดงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวในตารางที่ 3.4 มีการออกแบบใบตรวจสอบดังนี้

Flow Process Chart

Location:		1			Summary				
Activity:		1			Symbol	Event	Present	Proposed	
Date:					○	operation		2	
Operation:					⇒	transport			
Circle appropriate Method and Type					D	Delay			
Method: Present		Proposed			□	Inspection			
Type: Worker		Material		Machine		▽	Storage		
Remark:						Time (min)			
						Distance(m)			
						Cost			
Event Description		Symbol			Time (min)		Distance(m)		Method recommence
3		○ ⇒ D □ ▽							
		○ ⇒ D □ ▽							
		○ ⇒ D □ ▽							
		○ ⇒ D □ ▽							
		○ ⇒ D □ ▽							

ภาพที่ 3.2 ใบตรวจสอบการไหลของกระบวนการ


1) รายละเอียดต่างๆ ของการวิเคราะห์กระบวนการในส่วนนี้จะทำการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ทำการศึกษา (Location) กิจกรรมที่ทำ (Activity) วันที่ทำการวิเคราะห์ (Date) ชื่อพนักงานที่ทำการวิเคราะห์ (Operator) ผู้ทำการวิเคราะห์ (Analysis) และประเภทของการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของกิจกรรมที่ทำการศึกษา (Event Description) เป็นการจดบันทึกขั้นตอนของกระบวนการและระบุสัญลักษณ์ของกิจกรรม เวลาและระยะทางที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจกรรม

2. การสรุปผลการวิเคราะห์กิจกรรม (Summary) เป็นการสรุปกิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการขั้นตอนการศึกษาแผนภูมิภาคปฏิบัติงานแบบทวีคูณ (Multiple Activity Chart) เป็นการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของกระบวนการชัด เพื่อปรับปรุงการปรับอัตราการเดินเครื่องและอัตราคุณภาพ เช่น การปรับปรุงในเรื่องของการปรับตั้งเครื่องจักร โดยการออกแบบอุปกรณ์ที่ส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพ การวิเคราะห์งานจากการสุ่มถ่วงยวิติโอของการผลิตชิ้นงานใน 1 รุ่นการผลิต เพื่อนำ

งานมาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวีคูณ (Multiple Activity Chart) เพื่อระบุจุดที่ต้องการปรับปรุงในส่วนของการทำงาน โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้

- 1) ถ่ายวิดีโอของกระบวนการชุด 1 รุ่นการผลิต โดยใช้พนักงาน 3 คน ในการทำงาน
- 2) นำวิดีโอที่ถ่ายได้มาทำการวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวีคูณ (Multiple Activity Chart) ซึ่งผู้วิจัยและทีมงานได้ทำการออกแบบ โปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังนี้

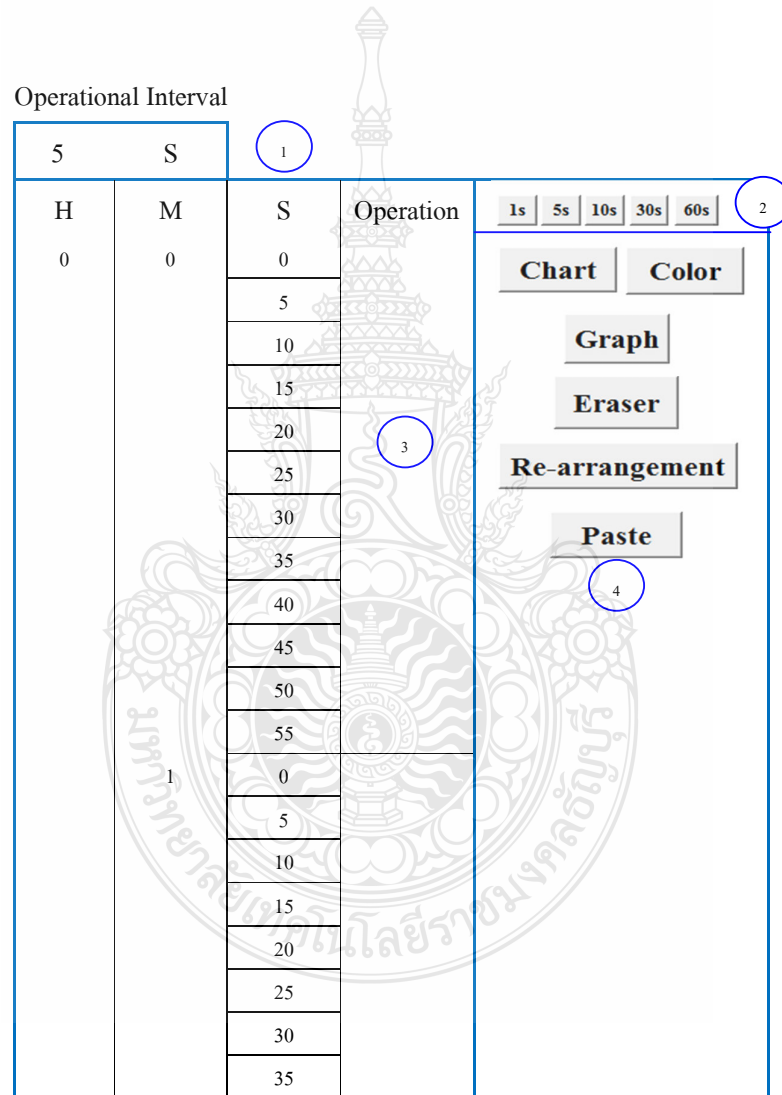

ภาพที่ 3.3 แผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวีคูณ (Multiple Activity Chart)

2) ขั้นตอนในการใช้โปรแกรม

1. ส่วนที่ 1 ตั้งชื่องานที่ต้องการวิเคราะห์
2. ส่วนที่ 2 เลือกความละเอียดของสเกลเวลาที่ต้องการวิเคราะห์จะมีสเกลที่ 1 วินาที 5 วินาที 10 วินาที 30 วินาทีและ 60 วินาที สำหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้สเกลที่ 60 วินาที เพราะเวลาที่วิเคราะห์ห้านาน 35 นาทีต่อรุ่นการผลิต
3. ส่วนที่ 3 เป็นการลงรายละเอียดของกิจกรรมว่าใน 60 วินาที พนักงานทำกิจกรรมอะไรอยู่เครื่องจักรอยู่ในสถานะไหน แต่ละกิจกรรมให้บันทึกตามเวลาที่ปรากฏในวิดีโอ และเมื่อจบกระบวนการปฏิบัติงานให้บันทึกคำว่า end

Operational Interval

5 S

H	M	S	Operation	1s	5s	10s	30s	60s
0	0	0	เตรียมอุปกรณ์	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Chart Color </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> Graph Eraser Re-arrangement Paste </div> </div>				
		1						
		2	หยุดเครื่องจักร					
		3	รอ					
		4	หยิบงานออกจากเครื่อง					
		5						
		6	เอางานไปเก็บ					
		7	รอ					
		8						
		9						
		10	End					
		11						
		12						
		13						
		14						
		15						
		16						
		17						
		18						
		19						

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล


4. ส่วนที่ 4 การเลือกโปรแกรมการใช้งาน สามารถแบ่งได้ดังนี้

3) การเลือกสีของกิจกรรมโดยการคลิกเมาส์ที่แถบ Color วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแยกแยะกิจกรรมที่ว่าเป็นกลุ่มกิจกรรมใดบ้างเพื่อทำการวิเคราะห์ความสูญเสียเปล่าทั้ง 7 ประการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

- สีน้ำเงิน คือ กิจกรรมที่สร้างมูลค่า (Value Add)
- สีเหลือง คือ กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าแต่จำเป็นต้อง (Non-Value Add)
- สีชมพู คือ ความสูญเสียเปล่า เช่นการว่างงาน การรองาน
- สีเขียว คือ แสดงสถานะของเครื่องจักรว่าทำงาน
- สีแดง คือ แสดงสถานะของเครื่องจักรว่าหยุด


ภาพที่ 3.5 การแยกแยะกิจกรรม

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกิจกรรมการวิเคราะห์โดยการคลิกเมาส์ที่แถบ Chart

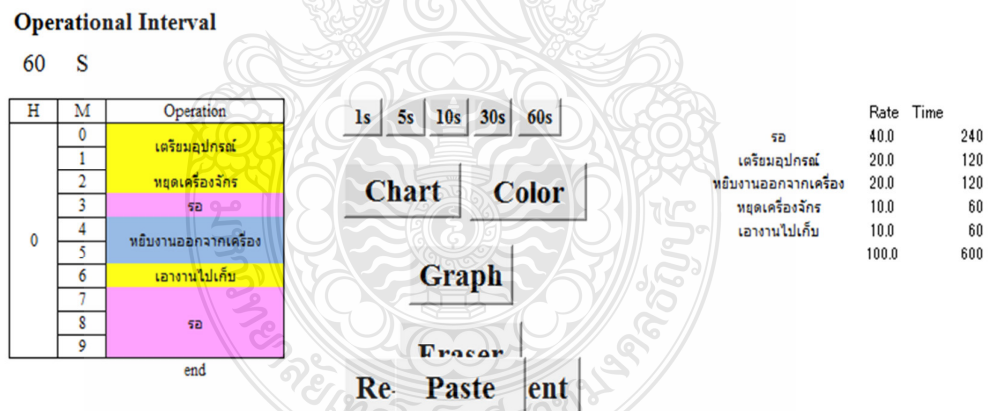

ภาพที่ 3.6 ผลการวิเคราะห์

จากภาพที่ 3.6 เป็นผลการวิเคราะห์กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมโปรแกรมก็จะคำนวณ เวลาที่ใช้และอัตราของเวลาในแต่ละกิจกรรมหากต้องการข้อมูลที่เป็นกราฟให้คลิกเมาส์ที่แถบ Graph

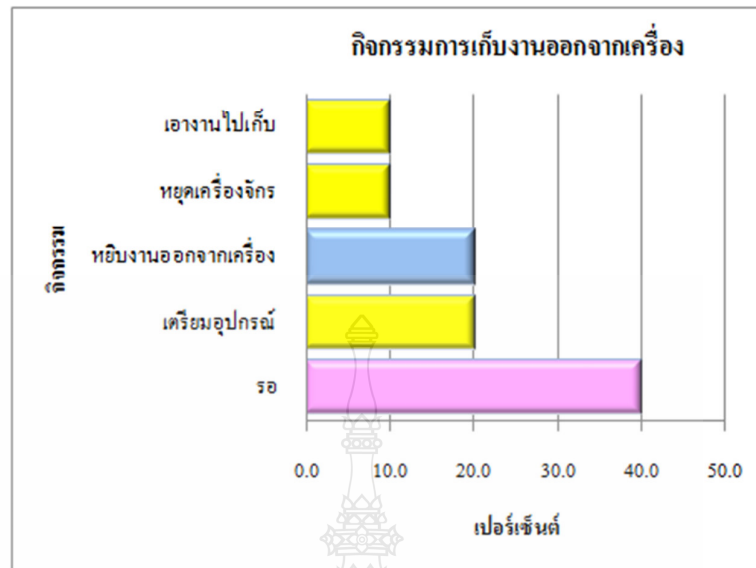


ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างกราฟแสดงผลการวิเคราะห์

4) การศึกษาอัตราคุณภาพ สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนการแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

การดำเนินการในขั้นตอนนี้ เริ่มจากการศึกษาความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลของปัญหาที่เชื่อว่าเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบที่ทำให้เกิดในการเดินเครื่องจักรต่ำและคุณภาพต่ำในการระบุสาเหตุของปัญหาต้องกระทำโดยวิธีการระดมสมองจากทีมงานที่จัดตั้งขึ้นมาและมีความเชี่ยวชาญหรือคุ้นเคยในกระบวนการผลิตนั้นๆ เพราะการละเว้นหรือมองข้ามปัจจัยบางอย่างอาจจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาคิดจุดได้ สาเหตุที่ระบุได้จากแผนภาพแสดงเหตุและผลจะเป็นการกำหนดปัจจัยเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ด้วยหลักทางสถิติต่อไป โดยผู้วิจัยได้การศึกษาความสัมพันธ์ของสาเหตุและผล โดยอธิบายถึงปัจจัยนำเข้าโดยใช้แผนภาพก้างปลาและการระดมสมอง (Fish Bone Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 3.8 โดยพิจารณาปัจจัยในด้านต่างๆ ดังนี้

- ก. ด้านพนักงาน (Man)
- ข. ด้านเครื่องจักร (Machine)
- ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
- ง. ด้านการวัด (Measurement)
- จ. ด้านวิธีการ (Method)
- ฉ. ด้านวัตถุดิบ (Material)

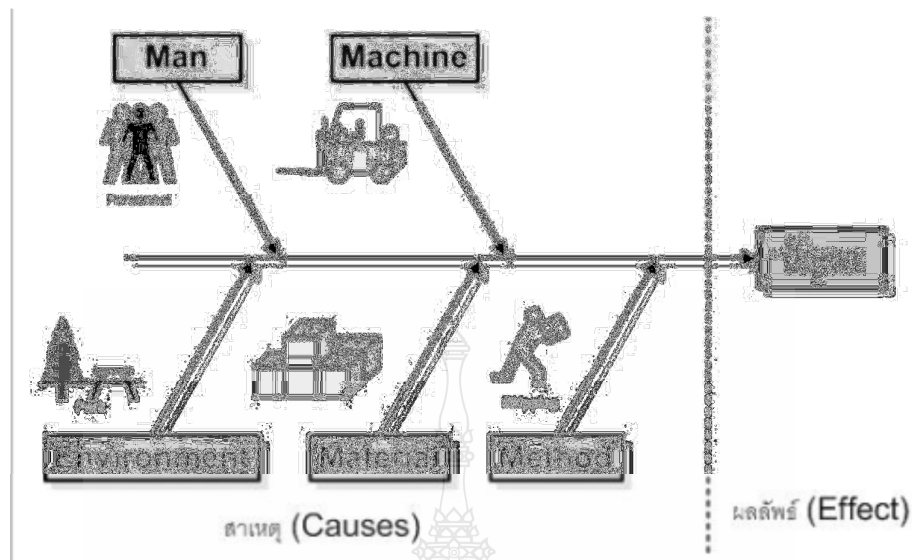

ภาพที่ 3.8 เหตุและผลของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาการเดินทางเครื่องจักรและคุณภาพที่กระบวนการจัดทำ

5) การวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) หลังจากที่ได้มีการระดมสมองในการทำแผนภาพก้างปลาแล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากลักษณะข้อบกพร่อง (Failure Mode and Effect Analysis) หรือที่เรียกว่า FMEA ซึ่งเป็นกลวิธีที่ใช้ในการเข้าถึงสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการศึกษาปัญหาที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันมิให้ปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาและใช้หลักการ FMEA มาทำการออกแบบอุปกรณ์การทำงานเพื่อสนับสนุนให้อัตราคุณภาพของชิ้นงานเพิ่มสูงขึ้นและเป็นการจัดลำดับความสำคัญเพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขต่อไป

6) ขั้นตอนการวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากลักษณะข้อบกพร่อง

1. ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแยกขั้นตอนต่างๆ ออกเป็นขั้นตอนย่อย
2. ระบุถึงปัจจัยป้อนเข้าที่น่าจะสำคัญต่อความผันแปรในกระบวนการ (Potential Key Process Input Variation: Potential KPIV)
3. ระบุลักษณะข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด (Potential Failure Mode) โดยการตั้งคำถามว่าภายในขั้นตอนย่อยๆ ของกระบวนการนั้น ถ้าการทำงานไม่เป็นไปตามหน้าที่ที่ต้องการแล้วลักษณะข้อบกพร่องจะเป็นอย่างไร

4. ระบุลักษณะผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด (Potential Effect of Failure) โดยการตั้งคำถามว่าถ้าหากลักษณะข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อปัญหาที่สนใจอย่างไร

5. ให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (Severity of the Effect: S) โดยการให้คะแนนจะใช้หลักการที่แสดงในตารางที่ 2.1

6. ระบุสาเหตุที่มีแนวโน้มในการเกิดข้อบกพร่อง (Potential Causes of Failure)

7. ให้คะแนนโอกาสในการเกิด (Occurrence: O) ซึ่งโอกาสในการเกิดคือโอกาสของสาเหตุที่ได้รับการระบุถึงจะเกิดขึ้นและมีผลทำให้เกิดลักษณะข้อบกพร่องโดยการให้คะแนนจะใช้หลักการที่แสดงในตารางที่ 2.2

8. ระบุการควบคุมในปัจจุบัน (Current Control) โดยให้รายละเอียดของการควบคุมเพื่อใช้ในการป้องกันมิให้ลักษณะข้อบกพร่องเกิดขึ้นมา

9. ให้คะแนนการตรวจจับ (Detection : D) ซึ่งการตรวจจับคือการประเมินถึงกิจกรรมที่กระทำในการควบคุมเพื่อสืบหาและตรวจจับลักษณะข้อบกพร่องก่อนการผลิตหรือการส่งมอบให้ลูกค้า โดยการให้คะแนนจะใช้หลักการที่แสดงในตารางที่ 2.3

10. คำนวณตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Risk Priority Number : RPN) ซึ่งสามารถคำนวณจากผลคูณของคะแนนตามความรุนแรงของผลกระทบ คะแนนโอกาสในการเกิด และคะแนนการตรวจจับ

3.2.4 การจัดลำดับความสำคัญของค่าความเสี่ยงขึ้นา (Risk Priority Number: RPN)

การจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขข้อบกพร่องจะดำเนินการโดยนำค่า RPN ที่คำนวณได้มาจัดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยโดยอาศัยหลักการพาเรโต (Pareto Principle) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของข้อมูลที่มีการจำแนกประเภทหรือแบบหลายพวก จากนั้นดำเนินการตัดสินใจเลือกข้อบกพร่องที่ต้องการแก้ไขในงานวิจัยนี้ทางทีมงานจะเลือกข้อบกพร่องเฉพาะที่มีความสำคัญมาดำเนินการแก้ไขเท่านั้น โดยลำดับของการปฏิบัติการแก้ไขจะพิจารณาโดยใช้ตัวเลข 80 : 20 โดยประมาณ หรือเลือกพิจารณาข้อบกพร่องที่มีค่า RPN มากกว่า 100 มาดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขซึ่งในการเลือกข้อบกพร่องที่มีค่า RPN มากกว่า 100 มาปฏิบัติการแก้ไขนั้นทีมงานวิจัยหลายงานที่นำมาใช้และได้ผลดี ยกตัวอย่าง เช่น การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร [24]


5) ส่วนที่ 5 เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของงานที่จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักรลง

6) ส่วนที่ 6 เป็นส่วนที่แสดงเวลาของกิจกรรมที่ทำในขณะที่เครื่องจักรหยุด แทนด้วยสี่แดง และเวลาที่แสดงกิจกรรมที่ทำในเวลาเครื่องจักรผลิตงาน แทนด้วยสี่แดง

7) ส่วนที่ 7 เป็นส่วนที่ใช้ในการสรุปผล

3.3.2 การพิจารณาและนำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ

ทางทีมงานวิจัยได้ใช้แผนภูมิเชิงระบบหรือใช้แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) เพื่อรวบรวมปัญหา มาตอบโต้ทั้งหมดที่จะตกลงนำไปปฏิบัติพร้อมกับกำหนดเวลาและมาตรการตอบโต้ และประเมินความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหามาตรการโต้ตอบปัญหาการปรับปรุงเครื่องจักรแบบรวดเร็ว ดังแสดงในภาพที่ 3.11

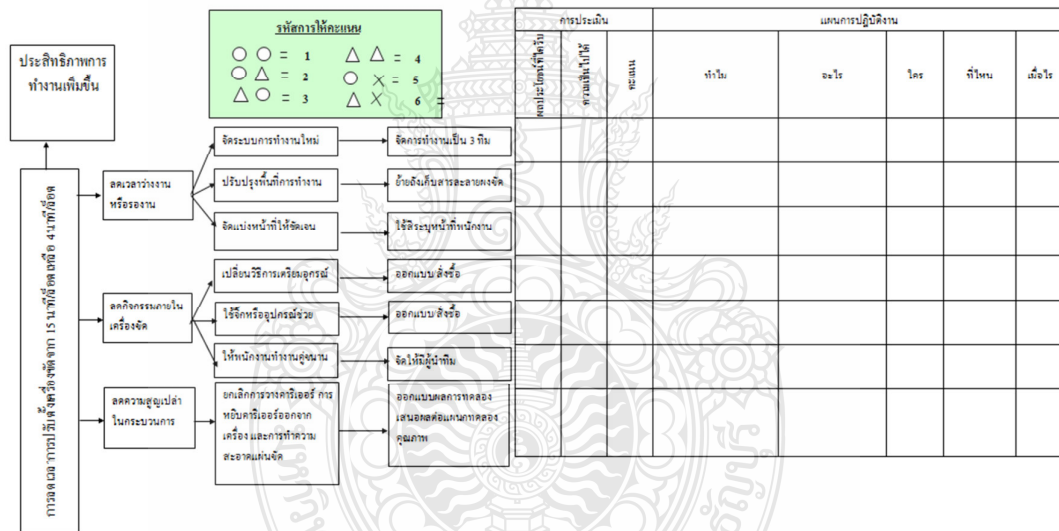

ภาพที่ 3.10 การรวบรวมวิธีแก้ไขปัญหาและมาตรการโต้ตอบปัญหา

3.3.3 การถอดแบบอุปกรณ์การทำงานสนับสนุนอัตราคุณภาพ

ในการทดสอบปัญหาและประเมินผลการแก้ไขปัญหามีวิธีการปรับปรุงเรื่องการลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร การออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงาน ในการออกแบบอุปกรณ์การทำงานจะอาศัยหลักการของ QFD (Quality Function Devolvement) ซึ่งจะทำการสอบถามพนักงาน

แล้วประเมินผลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อนำมาออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิตดังต่อไปนี้

Quality Function Deployment Matrix :									
Project Name:									1
Prepared by:									
Date:									
Design Requirements Metric (How or How Much)	Importance	Physical			Appearance			Seasoning	
		Product Requirements (What)							
Functional									
Quality									
Target Values									
Design Requirement's Importance		4							
Relative Importance									

ภาพที่ 3.11 แบบฟอร์มการประเมิน QFD

จากภาพที่ 3.12 สามารถอธิบายได้ดังนี้คือส่วนที่ 1 เป็นการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน ประกอบด้วย ชื่ออุปกรณ์ที่ทำการประเมิน ผู้รับผิดชอบการจัดเตรียม และวันที่ทำการประเมิน ส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) สิ่งที่ต้องการออกแบบ (Design Requirement Metric) เป็นการอธิบายว่าจะทำการออกแบบอย่างไรให้ตรงกับความต้องการมอง 3 ด้าน ดังนี้ คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical) ภาพร่างของสิ่งที่ต้องการออกแบบ (Appearance) และความสะดวกในการใช้งาน 2) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบคืออะไร (Product Requirement) มอง 2 แบบ คือ ฟังก์ชันในการออกแบบและสนับสนุนในเรื่องของคุณภาพเมื่อมีการใช้งาน ส่วนที่ 3 ความสำคัญในการออกแบบ อาศัยหลักการของ FMEA ตารางที่ 2.3 มีคะแนนประเมิน 1 – 10 คะแนน

ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่ทำการสรุปผลการประเมินและคุณสมบัติพิเศษทางด้านเทคนิคการมอง เป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ คุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ (Target Value) เช่น น้ำหนัก วัสดุที่ใช้ทำ เป็นต้น ความสำคัญในการออกแบบ (Design Requirement's Importance) คำนวณได้จากผลรวมของผลคูณระหว่างค่าความสำคัญในการออกแบบ (Importance) x สิ่งที่ต้องการออกแบบ (Design Requirement Metric) และเปอร์เซ็นต์แสดงความสำคัญของการออกแบบ (Relative Importance) เป็นค่าที่บ่งชี้ว่าในอุปกรณ์ที่ต้องการออกแบบนั้นเน้นความสำคัญตรงจุดไหนเปอร์เซ็นต์มากแสดงว่าสำคัญมากตามไปด้วย

3.4 การปรับปรุงกระบวนการ

เมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานก่อนที่จะนำไปใช้ในสายการผลิตต้องมีการทดลองว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมีผลกระทบในเชิงคุณภาพหรือไม่ก่อนที่จะทำการส่งผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาในงานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบการทดลองอยู่ 4 แบบ ดังนี้

1) การออกแบบอุปกรณ์เก็บงาน (Pick Up Box) มีการทดสอบดังนี้

1. การวิเคราะห์แบบสมการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อพิสูจน์ว่าเวลาการล้างทำความสะอาดกล่องรองชิ้นงาน ไม่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานเมื่อใช้กล่องรองชิ้นงานที่ออกแบบ (Pick up box) วิธีการทดสอบ คือ ทำการเปรียบเทียบเวลาในการใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ต้องทำความสะอาดเปรียบเทียบกับแบบเดิมกับแบบใหม่ที่มีการใช้อุปกรณ์ที่ทำการออกแบบมา เนื่องจากว่าอุปกรณ์แบบเดิมต้องทำความสะอาดทุกๆ รุ่นการผลิต

2) การออกแบบอุปกรณ์หยิบชิ้นงานออกจากเครื่องด้วยระบบสุญญากาศแทนการใช้มือหยิบจับ มีการทดสอบดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 1-Way ANOVA เพื่อพิสูจน์การใช้อุปกรณ์เก็บชิ้นงานและการเก็บด้วยมือว่าที่สภาวะใดให้ผลในเชิงคุณภาพดีกว่า

2. การวิเคราะห์อนุภาคที่อยู่บนแผ่นชิ้นงาน (Optical Surface Analysis) เป็นการวิเคราะห์ชิ้นงานโดยใช้เครื่องโอเอสเอ เพื่อตรวจสอบอนุภาคที่ติดบนชิ้นงาน โดยอาศัยหลักการของการชักสิ่งตัวอย่างขึ้นมาทำการวิเคราะห์

3. สารเคมีที่ติดอยู่บนผิวของชิ้นงาน ด้วยการใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM&EDX) เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีสารเคมีที่ต้องห้ามติดบนพื้นผิวของชิ้นงาน

3) การออกแบบอุปกรณ์การหยิบงานเข้าเครื่อง มีการทดสอบดังนี้

1. การทดสอบแบบ 2 - Sample T Test เป็นการวิเคราะห์วิธีการหีบงานเข้าเครื่อง ด้วยการใช้อุปกรณ์ส่งผลในเรื่องของคุณภาพหรือไม่

2. การวิเคราะห์อนุภาคที่อยู่บนแผ่นชิ้นงาน (Optical Surface Analysis) เป็นการวิเคราะห์ชิ้นงานโดยใช้เครื่อง โอเอสเอ เพื่อตรวจสอบอนุภาคที่ติดบนชิ้นงาน โดยอาศัยหลักการของการชักสิ่งตัวอย่างขึ้นมาทำการวิเคราะห์

3. สารเคมีที่ติดอยู่บนผิวของชิ้นงานด้วยการใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM&EDX) เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีสารเคมีที่ต้องห้ามติดบนพื้นผิวของชิ้นงาน

4. การวิเคราะห์ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นบริเวณขอบของชิ้นงานด้วยเครื่องมือโครแมก

4) การกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ

การยกเลิกการหีบจิกออกจากเครื่องขัดและเข้าเครื่องขัดเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวทีมงานวิจัยลงความเห็นให้กิจกรรมดังกล่าวคือความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ดังนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าหากไม่มีการหีบจิกออกและเข้าเครื่องขัดไม่ส่งผลในเรื่องของคุณภาพของชิ้นงาน มีการทดสอบดังนี้

1. การทดสอบแบบ 2 - Sample T Test เป็นการวิเคราะห์วิธีการหีบงานเข้าเครื่อง ด้วยการใช้อุปกรณ์ส่งผลในเรื่องของคุณภาพหรือไม่

2. การวิเคราะห์อนุภาคที่อยู่บนแผ่นชิ้นงาน (Optical Surface Analysis) เป็นการวิเคราะห์ชิ้นงานโดยใช้เครื่อง โอเอสเอ เพื่อตรวจสอบอนุภาคที่ติดบนชิ้นงาน

3. สารเคมีที่ติดอยู่บนผิวของชิ้นงาน ด้วยการ ใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM&EDX) เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีสารเคมีที่ต้องห้ามติดบนพื้นผิวของชิ้นงาน การวิเคราะห์ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นบริเวณขอบของชิ้นงานด้วยเครื่องมือโครแมก

5) การลดเวลาว่างและการรอนาน

ในการลดเวลาการว่างงานและการรอนานผู้วิจัยได้ทำการแก้ไขอยู่ 2 แบบ ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำงานใหม่ เป็นการวางแผนผังของเครื่องจักรใหม่เพื่อลดเวลาการว่างงาน หรือรอนานจากแบบก่อนการปรับปรุงเป็นการวางเครื่องจักรแบบกลุ่มๆ ทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น เกิดสินค้าที่ยังไม่จบกระบวนการผลิต (Work In Process) มาก เนื่องจากเป็นการผลิตแบบผลัด การไหลของงานไม่ต่อเนื่อง เกิดการรอนาน เนื่องจากพนักงานรอเครื่องจักรขณะทำงาน เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยและทีมงานจึงได้มีการปรับวางผังของเครื่องจักรใหม่ให้มีลักษณะเป็นแบบตัวไอเรียงกระบวนการตั้งแต่ กระบวนการขัดหยาบ กระบวนการขัดละเอียดขึ้นต้น กระบวนการขัดละเอียด

ชั้นกลาง และกระบวนการจัดละเอียดสุดท้าย ลักษณะของงานจะไหลไปที่ละเอียดเป็นการผลิตแบบดึง (Pull) ทำให้สามารถลดปัญหาของเกิดสินค้าที่ยังไม่จบกระบวนการผลิต (Work in Process) ลงได้

2. การจัดระบบการทำงานใหม่จัดระบบการทำงานของพนักงานใหม่เดิมรับผิดชอบ 3 คน/เครื่อง มาเป็นภาพแบบการทำงานเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้น โดยอาศัยหลักการบริหารคนและเครื่องจักร

3.5 การประเมินผลการวิจัย

เป็นการติดตามผลลัพธ์หลังจากการนำเอาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหามาปฏิบัติจริง (ปรับปรุงสายการผลิตกรณีศึกษา ว่าผลลัพธ์ที่ได้หลังการปรับปรุงสามารถบรรลุเป้าหมายการวิจัย (ตัวชี้วัดการวิจัย) ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ดังนี้คือ

1. ติดตามค่าปริมาณผลผลิต คือว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 21,000 ชิ้นต่อกะ หรือไม่
2. เปรียบเทียบเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร หลังการปรับปรุงว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.41 นาทีต่อรุ่นหรือไม่

3.6 การจัดทำมาตรฐานควบคุมการทำงานหลังการปรับปรุงกระบวนการ

สำหรับรายละเอียดในส่วนนี้ คือ การจัดทำมาตรฐานควบคุมการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ลำดับการทำงานมาตรฐาน (Standard Work) รายละเอียดสำคัญการทำงาน (Job Breakdown) ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และใบตรวจสอบ (Check Sheet) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานควบคุมการปฏิบัติงานอันใหม่หลังการปรับปรุงกระบวนการให้พนักงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำขึ้นอีก

บทที่ 4

ผลการดำเนินการวิจัย

จากการดำเนินงานวิจัยตามวิธีการและขั้นตอนที่ได้กล่าวมาในบทที่ 3 ได้มีการบันทึกผลการดำเนินงานวิจัยในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดและผลลัพธ์ได้ดังต่อไปนี้


4.1 ผลการกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้น

4.1.1 การศึกษากระบวนการผลิตของ บริษัทกรณีศึกษา

บริษัทกรณีศึกษามีสายการผลิตแบบต่อเนื่อง มีกระบวนการหลักๆ ทั้งหมดอยู่ 11 กระบวนการ ดังแสดงในภาพที่ 4.2 ปัจจุบันมีสายการผลิตทั้งหมด 5 สายการผลิต เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง เวลาทำงานล่วงเวลา 4 ชั่วโมง แบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการทำงานกลางวัน (Day Shift) กลุ่มการทำงานกลางคืน (Night Shift) และแบ่งเป็นกะ 3 กะ คือ กะ A B และ C ข้อมูลการผลิตระหว่างเดือนมกราคม 2552 ถึง กรกฎาคม 2553 จากแผนกวางแผนกระบวนการผลิต เพื่อระบุปัญหาของทางบริษัทกรณีศึกษาปัญหาในกระบวนการผลิตในสายการผลิตของโรงงานตัวอย่าง จากข้อมูลการผลิตระหว่างเดือนมกราคม 2552 ถึง กรกฎาคม 2553 จากแผนกวางแผนกระบวนการผลิต พบว่ายอดความต้องการสินค้าจากลูกค้ามีแนวโน้มสูง (เส้นกราฟสีแดง) เพิ่มสูงขึ้น ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ (เส้นกราฟสีเขียว) ดังแสดงในภาพที่ 4.1




ภาพที่ 4.1 ผลการผลิตกับความต้องการของบริษัทกรณีศึกษา

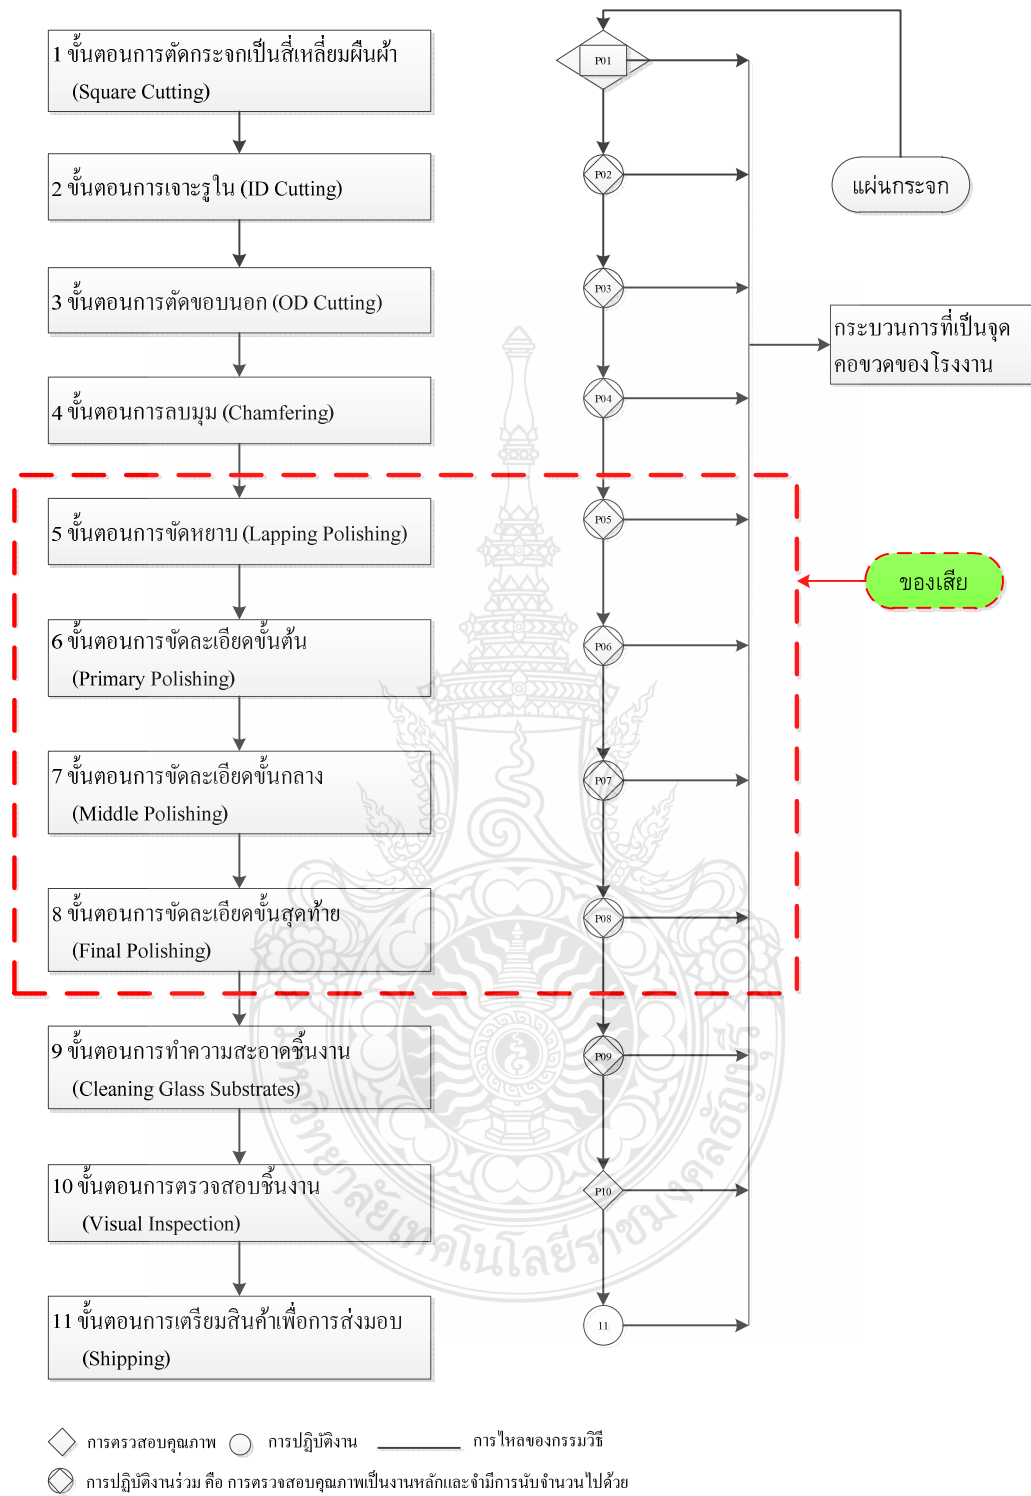


ภาพที่ 4.2 แผนภูมิของกระบวนการผลิตภัณฑ์บริษัทกรณีสึกษา

จากการศึกษากระบวนการผลิตทั้งกระบวนการอย่างละเอียดในภาคผนวก ค ทำให้สามารถแสดงขั้นตอนการไหลของ บริษัทกรณีศึกษาตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้าผ่านกระบวนการผลิตจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ดังแสดงในภาพที่ 4.3

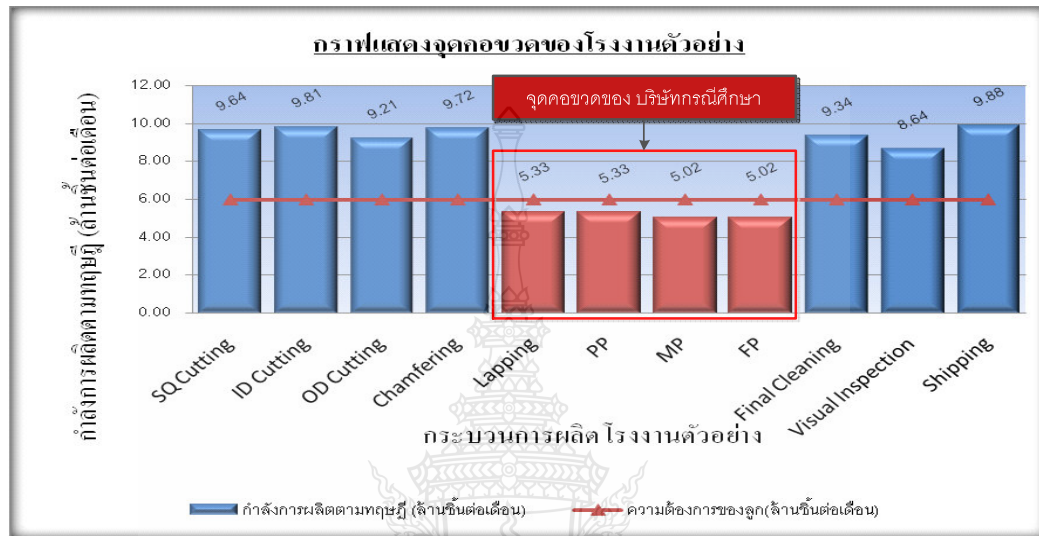


ภาพที่ 4.3 แสดงจุดคอขวดของโรงงาน

4.1.2 เครื่องจักรที่เป็นปัญหาเป็นแบบ 22 B Polishing Machine มีลักษณะดังภาพที่ 4.4 ดังนี้

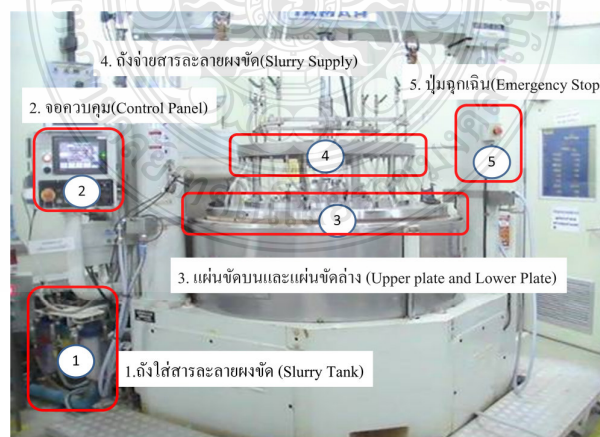

ภาพที่ 4.4 เครื่องขัด (Polishing Machine)

จากภาพที่ 4.4 เครื่องจักรมีส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้ หมายเลข 1 เป็นถังใส่สารละลายผงขัด (Slurry Tank) มีหน้าปัดบรรจุสารละลายผงขัดที่ใช้ขัดชิ้นงานมีหลักการทำงาน โดยใช้ปั๊มสูบลำสารละลายที่ ถังขึ้นไปเก็บที่ถังจ่ายสารละลายผงขัด โดยผ่านเครื่องกรอง

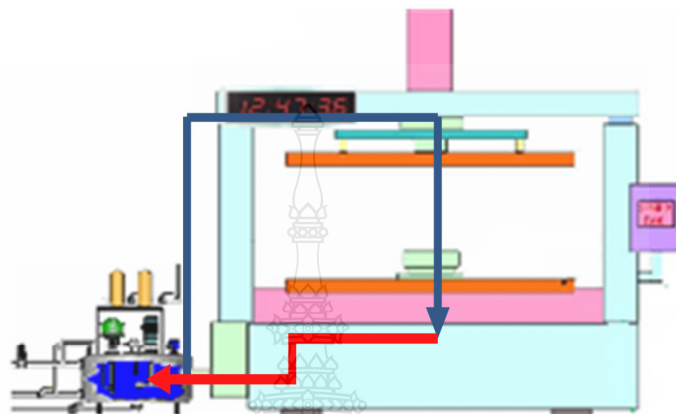

- ทิศทางการไหลของสารละลายผงขัด
- ทิศทางการไหลของสารละลายผงขัดรีไซเคิล

ภาพที่ 4.5 ทิศทางการไหลของสารละลายผงขัด

จากภาพที่ 4.5 แสดงทิศทางการไหลของสารละลายผงขัดเพื่อใช้ในการขัดผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดโดยสารละลายผงขัดที่ใช้เสร็จแล้วจะถูกนำกลับมาใช้ขัดใหม่โดยผ่านการกรอง เพื่อกรองเอาเศษกระจกและอนุภาคของแข็งต่างๆ ออกจากสารละลาย เพื่อให้ชิ้นงานได้ประสิทธิภาพตามต้องการ หมายเลข 2 จอควบคุม (Control Panel) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร และปรับหรือตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น อัตราการไหลของน้ำ อัตราการไหลของสารละลายผงขัด อุณหภูมิของสารละลายผงขัด ควบคุมแรงดันที่กดของแผ่นขัดที่ขัดงาน ควบคุมการขึ้นลงหรือการหมุนของแผ่นขัด เป็นต้น หมายเลข 3 แผ่นขัดบนและแผ่นขัดล่าง (Lower Plate and Upper Plate) มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์การขัดและรองรับชิ้นงานให้ได้ตามค่าที่กำหนด หมายเลข 4 ถังจ่ายสารละลายผงขัด (Slurry Supply) เป็นที่พักสารละลายผงขัดที่สูบขึ้นมาก่อนที่จะไหลลงตามสายเข้าสู่แผ่นบนและแผ่นล่างของแผ่นขัดเพื่อขัดชิ้นงาน หมายเลข 5 ปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Stop) เป็นปุ่มที่ใช้กดยุติเครื่องจักรเมื่อมีปัญหาขณะเดินเครื่องเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

4.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

ผู้วิจัย ได้ออกแบบ ใบตรวจสอบเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่เป็นปัญหา

Production Daily Report

		Incharged		Checked		Approved																			
Date :		Shift :																							
M/C :		Process :		Loss Identify																					
Order no.	Model No./WO no.	การผลิต (Production)						รายละเอียดของปัญหา (Detail of Trouble)	16 ชั่วโมงการสูญเสีย (นาที)																
		แผนการผลิต (Plan)	งานผลิตจริง (Actual)	งานผลิต (Order)	ช่วงเวลาที่ไ้ในการผลิต (Production Run Time)				ช่วงเวลาที่สูญเสีย (Loss Time)			เสร็จสิ้น													
					จาก	ถึง	รวม	จาก	ถึง	รวม															
					(From)	(To)	(Total)	(From)	(To)	(Total)															
Total Good Product					Total Time			Total Time																	
สรุป 1. Total Man Hr _____ Man Hr		2. Productivity _____ Unit (pcs.) / Man		3. Defective rate _____ %		4. Man Day _____ Persons		Man OT _____ Persons																	
สมาชิกในกระบวนการผลิตหลัก (Main Line) 1. _____		2. _____		3. _____		4. _____																			

ภาพที่ 4.6 ภาพใบบันทึกกระบวนการผลิตประจำวัน

จากภาพที่ 4.6 แบ่งข้อมูลที่เก็บออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้

- 1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการที่เก็บข้อมูลวันที่เก็บ
- 2) แสดงรายละเอียดในส่วนของยอดการผลิตและเวลาที่ไ้ในกระบวนการผลิต
- 3) แสดงรายละเอียดในส่วนของเวลาการสูญเสียในการผลิต โดยแบ่งความสูญเสียออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักร คน และวัสดุพลังงาน
- 4) แสดงการสรุปข้อมูลประกอบด้วย เวลาการทำงานทั้งหมด (Total Man Hour) ประสิทธิภาพ (Productivity) อัตราของเสีย (Quality Rate) และจำนวนพนักงานที่ทำการผลิต ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลใช้เวลาทั้งหมด 1 สัปดาห์ เพื่อให้ได้ครบทุกกลุ่มของการทำงานข้อมูลที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้


จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกระบวนการจัดก่อนทำงานวิจัยนี้ พบว่า สายการผลิต ตัวอย่างก่อนทำการปรับปรุง มีประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรต่ำอยู่ที่ 29.95 เปอร์เซ็นต์ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าประสิทธิภาพโดยรวมทั้งสามปัจจัยเพื่อมาทำการวิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาสายการผลิตนี้ จากการศึกษาพบว่าความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เกิดจากการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพและเกิดของเสียกับผลิตภัณฑ์ส่วนด้านความสูญเสียที่เกิด

จากเครื่องจักร (16 ความสูญเสียหลัก) จะเกิดจากการสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักร (Shout Down Losses) และความสูญเสียเนื่องจากการลดลงของความเร็ว (Speed Losses) ส่วนความสูญเสียด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจะมีน้อยดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรของบริษัทกรณีศึกษา

รายละเอียด	19 พ.ค. 53	20 พ.ค. 53	21 พ.ค. 53	22 พ.ค. 53	23 พ.ค. 53	24 พ.ค. 53	25 พ.ค. 53	เฉลี่ย
ช่วงเวลารผลิต (นาท)	290	276	278	282	280	279	265	278.64
ช่วงเวลาคงสูญเสีย (นาท)	360	374	372	368	370	371	385	371.36
กำลังการผลิต (ชิ้น ต่อ ภาระทำงาน)	4,497	4,275	4,311	4,371	4,348	4,333	4,114	4,321
จำนวนของเสีย (ชิ้น ต่อ ภาระทำงาน)	1,108	1,285	1,097	1,320	1,261	1,050	1,089	1,173
จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน	3	3	3	3	3	3	3	3
เวลาการทำงานรวม (จำนวนพนักงาน*ชั่วโมงการทำงาน)	36	36	36	36	36	36	36	36
ประสิทธิภาพผล (ชิ้น ต่อ จำนวนพนักงาน*ชั่วโมงการทำงาน)	124.92	118.75	119.75	121.40	120.77	120.36	114.27	120
อัตราการเดินเครื่อง (%)	40	38.65	38.62	39.62	38.71	38.46	37.34	38.77
สมรรถนะการเดินเครื่อง (%)	124.92	118.75	119.75	121.40	120.77	120.36	114.24	120.03
อัตราคุณภาพ (%)	72.52	67.01	71.82	69.95	71	72.92	71.06	70.90
ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (%)	32.49	28.02	29.99	29.43	29.79	32.20	27.74	29.95

จากตารางที่ 4.1 พบว่าช่วงเวลาที่มีการผลิตโดยเฉลี่ยแล้วมีแค่ 278.64 นาท จากเวลาการทำงานทั้งหมด 720 นาท ที่เหลือจะเป็นเวลาความสูญเสียโดยเฉลี่ยคิดเป็น 371.36 ดังที่กล่าวข้างต้นค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้านอัตราคุณภาพ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70.90 และปัจจัยด้านอัตราการเดินเครื่องจักร โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 38.77 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร จากกรณีวิเคราะห์จากใบตรวจสอบบันทึกกระบวนการผลิตประจำวันพบว่า อัตราการเดินเครื่องจักรมีความสูญเสียที่มากจากการปรับตั้งเครื่องจักร (Setup Time) และความสูญเสียที่เกิดจากการจัดการรอเครื่องจักร ให้จบกระบวนการทำงาน ดังแสดงในแผนภูมิพาริโตต่อไป

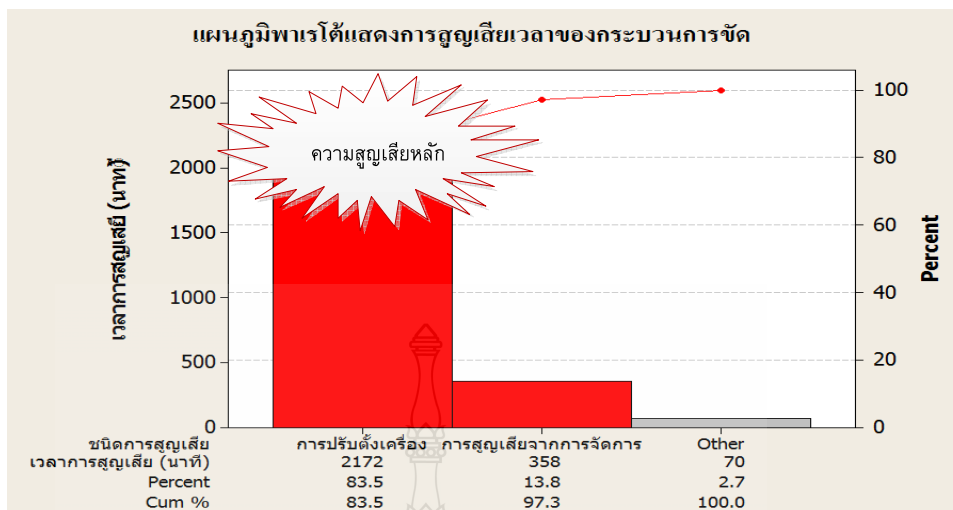


ภาพที่ 4.7 แผนภูมิพาร์โต้แสดงการสูญเสียเวลาของกระบวนการจัด

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า การปรับตั้งเครื่องจักรที่กระบวนการจัดเป็นความสูญเสียหลัก ซึ่งการเก็บข้อมูลในระยะ 1 สัปดาห์พบว่าสูญเสียเวลาไปทั้งหมด 2,172 นาที หรือ 83.5 เปอร์เซ็นต์ของปัญหาทั้งหมด และความสูญเสียอันดับต่อมาคือเกิดจากการจัดการบริหาร เช่น การรองานที่ยังไม่จบกระบวนการสูญเสียเวลาไปทั้งหมด 358 นาที หรือ 13.8 เปอร์เซ็นต์ของปัญหาทั้งหมด

4.2.1 ขั้นตอนการปรับตั้งเครื่องจักรของกระบวนการจัด

ขั้นตอนการการปรับตั้งเครื่องจักรสามารถอธิบายตามการไหลของกระบวนการดังต่อไปนี้

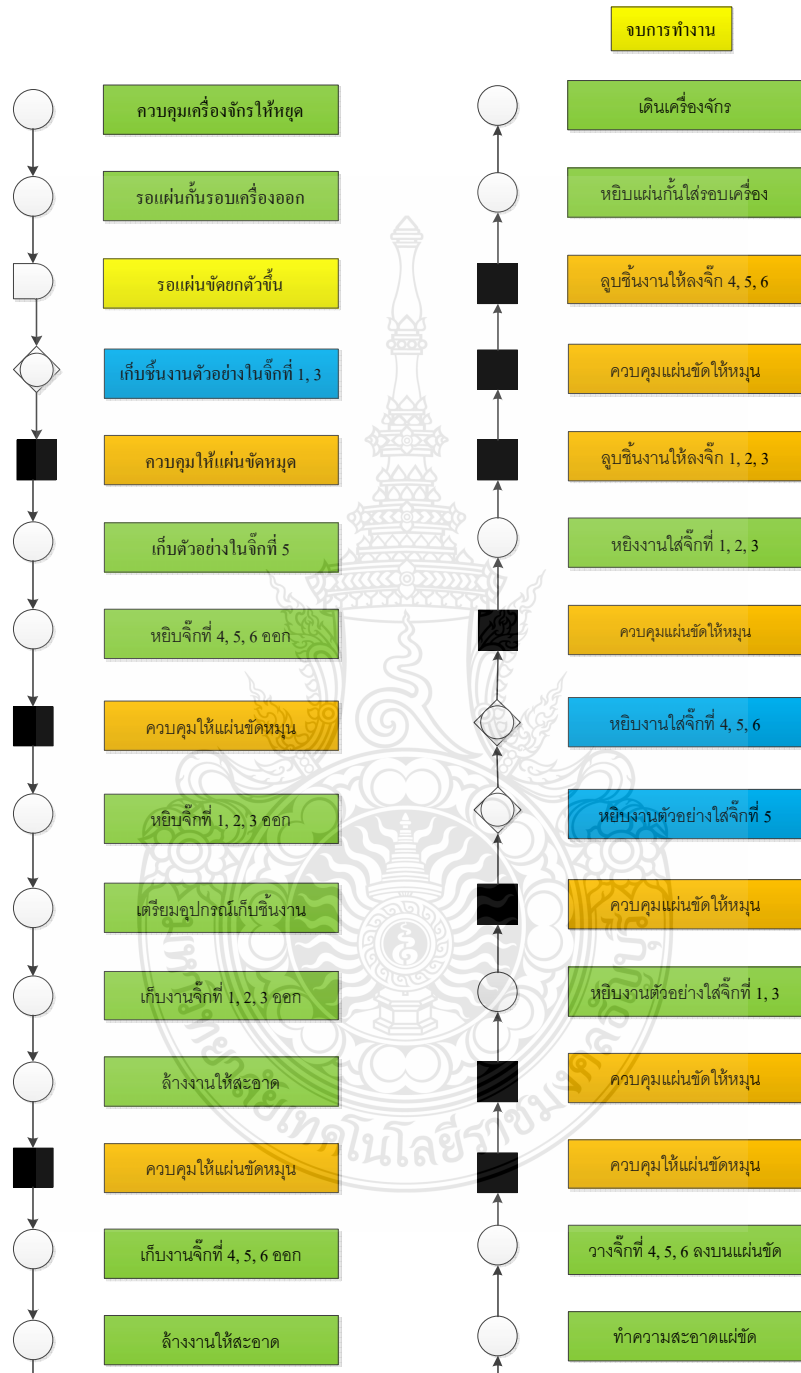


ภาพที่ 4.8 แผนภูมิแสดงการไหลของกระบวนการจัดชิ้นงานในช่วงที่เครื่องจักรหยุด

4.2.2 ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

ในเรื่องการปรับปรุงอัตราคุณภาพผู้วิจัยได้ทำการออกแบบใบตรวจสอบลักษณะของของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนี้ซึ่งได้เก็บข้อมูลพร้อมกับการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรดังนี้

ตารางที่ 4.2 ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

วันที่	Input	Output	ลักษณะของเสีย						
			รอยขีดข่วน	แห้ว	แตก	สกปรก	จุด	ฝุ่นติด	อื่นๆ
19 พ.ค. 53	4,497	1,108	663	290	50	80	25	-	-
20 พ.ค. 53	4,275	1,285	992	143	27	60	63	-	-
21 พ.ค. 53	4,311	1,097	876	213	5	3	-	-	-
22 พ.ค. 53	4,371	1,320	1,123	110	54	20	13	-	-
23 พ.ค. 53	4,348	1,261	985	231	31	14	-	-	-
24 พ.ค. 53	4,333	1,050	764	114	98	57	17	-	-
25 พ.ค. 53	4,114	1,089	976	89	24	-	-	-	-
รวม	30,248	8,210	6,379	1,190	289	234	118	-	-

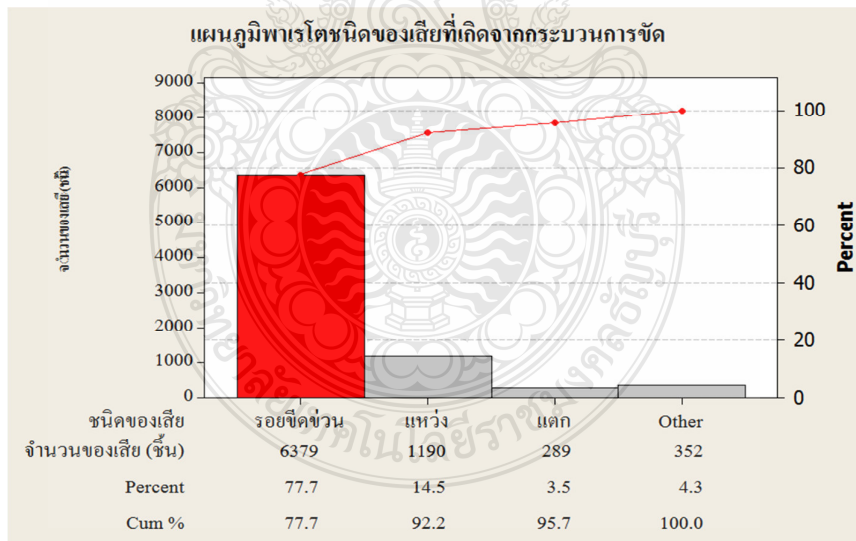

ภาพที่ 4.9 แผนภูมิพาริตอชนิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.9 พบว่าชนิดของเสียหลักที่เกิดจากกระบวนการขัดคือ รอยขีดข่วน คิดเป็น 77.7 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือรอยแห้ว คิดเป็น 14.5 เปอร์เซ็นต์ ในกระบวนการแก้ไข ปัญหาเรื่องคุณภาพที่ทีมงานวิจัยจะทำการปรับปรุงไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงเรื่องการปรับตั้ง เครื่องจักรในลักษณะการออกแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ คำนึงถึงเรื่องคุณภาพและความสะดวกในการใช้งานโดยอาศัยหลักการออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Quality Function Devolvement) จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุหลักข้างต้น จึงสามารถ วิเคราะห์ค่าผลิตภาพ (Productivity) ของสายการผลิตกรณีศึกษา เพื่อใช้กำหนดเป็นเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) การวิจัย ได้ โดยมีค่าที่ใช้ในการคำนวณค่าผลิตภาพเป็นดังนี้ คือ

1. ปริมาณผลผลิตต่อกะจากสายการผลิตกรณีศึกษาในปัจจุบัน = 12,960 ชิ้นต่อกะ
2. ปริมาณผลผลิตต่อกะสายการผลิตกรณีศึกษาที่ต้องการ (เป้าหมาย) $\geq 21,000$ ชิ้นต่อ

กะ

3. จำนวนพนักงานที่ใช้ในสายการผลิตกรณีศึกษาในปัจจุบัน = 12 คน
 4. จำนวนพนักงานที่ใช้ในสายการผลิตกรณีศึกษาที่ต้องการ (เป้าหมาย) ≤ 8 คน
- ดังนั้นจึงสามารถคำนวณค่าผลิตภาพ (Productivity) ของสายการผลิตกรณีศึกษาได้ดังนี้คือ

1) การคำนวณค่าผลิตภาพด้านแรงงาน (Labor Productivity) ได้จากสมการ

ค่าผลิตภาพด้านแรงงาน (Labor Productivity)	ผลผลิตต่อกะ
	ชั่วโมงการทำงานต่อกะ x จำนวนแรงงาน
ค่าผลิตภาพด้านแรงงานของสายการผลิตกรณีศึกษาในปัจจุบัน	$12,960 / [10.83 \times 12]$
	= 99.72 ชิ้นต่อชั่วโมงต่อแรงงาน
ค่าผลิตภาพด้านแรงงานของสายการผลิตกรณีศึกษา (Ideal)	$\geq 21,000 / [10.83 \times 8]$
	≥ 161.58 ชิ้นต่อชั่วโมงต่อแรงงาน

ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม = $[(161.58 - 99.72) / 291.90] \times 100 = 21.19$ % (ร้อยละ 21.19)

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงกำหนดให้ค่าผลิตภาพด้านแรงงาน (Labor Productivity) หลังการปรับปรุงต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 21.19

2) การคำนวณค่าผลิตภาพเชิงการลงทุน (Capital Productivity) ได้จากสมการ

ค่าผลิตภาพด้านการลงทุน	ผลผลิตต่อกะ
(Capital Productivity)	(อัตราค่าจ้าง x จำนวนแรงงาน) + ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ค่าผลิตภาพเชิงการลงทุน ของสายการผลิตกรณีศึกษา ในปัจจุบัน	$= 12,960 / [(357.5 \times 12) + 2,500,000]$
	$= 0.0069$ ชิ้นต่อบาท
ค่าผลิตภาพเชิงการลงทุน ของสายการผลิตกรณีศึกษา (Ideal)	$\geq 21,000 / [(357.5 \times 8) + 2,500,000]$
	≥ 0.0103 ชิ้นต่อบาท

ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม $= [(0.0069 - 0.0103) / 0.0103] \times 100 = 33.01\%$ (ร้อยละ 33.01) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงกำหนดให้ค่าผลิตภาพเชิงการลงทุน (Capital Productivity) หลังการปรับปรุงต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 33.01 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องดำเนินการปรับปรุงค่าผลิตภาพ (Productivity) ของสายการผลิตกรณีศึกษา โดยกำหนดให้ค่าผลิตภาพด้านแรงงาน (Labor Productivity) และค่าผลิตภาพเชิงการลงทุน (Capital Productivity) หลังการปรับปรุงต้องเพิ่มขึ้นจากค่าปัจจุบันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 และ 25 ตามลำดับ

3) ค่าการปรับตั้งเครื่องจักร ค่าต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณมีดังนี้

- ค่าการปรับตั้งเครื่องจักรก่อนการปรับปรุงโดยเฉลี่ย 15.86 นาทีต่อรุ่น
- ยอดการผลิตก่อนการปรับปรุง 12,960 ชิ้นต่อกะ
- ยอดผลิตหลังการปรับปรุง 21,000 ชิ้นต่อกะ

$$\text{ดังนั้น ค่าการปรับตั้งเครื่องจักรหลังการปรับปรุง} = \frac{(21,000 \times 15.86) - 15.86}{17280}$$

$$= 3.41 \text{ นาที ต่อ รุ่น (ลดลง 12.45 นาที ต่อ รุ่น)}$$

ซึ่งมีค่าลดลงจากเดิม $= [12.27 / 15.68] \times 100 = 78.25\%$ (ร้อยละ 78.25) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงกำหนดให้ค่าการปรับตั้งเครื่องจักร หลังการปรับปรุงต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00

4) อัตราคุณภาพ ค่าต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณมีดังนี้

-อัตราคุณภาพก่อนการปรับปรุงโดยเฉลี่ย ร้อยละ 69.03

-ยอดการผลิตก่อนการปรับปรุง 12960 ชิ้น ต่อ กะ

- ยอดผลิตหลังการปรับปรุง 21,000 ชิ้น ต่อ กะ

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น ค่าอัตราคุณภาพ} &= \frac{(21,000 \times 0.6903) \times 100}{17,280} \\ &= 83.89 \end{aligned}$$

ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม $= [0.6903/0.8389] \times 100 = 82.28\%$ (ร้อยละ 82.28) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงกำหนดให้ค่าอัตราคุณภาพ หลังการปรับปรุงต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 82.28% สำหรับการกำหนดเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) การวิจัยและสรุปแนวทาง (การปรับปรุง) การดำเนินงานจะสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.3 เป้าหมายการวิจัย (ตัวชี้วัดการวิจัย)

ตัวชี้วัดการวิจัย	ค่าเป้าหมาย (Target Value)
ยอดการผลิต (ชิ้น ต่อ กะ)	$\geq 21,000$
เวลาการปรับตั้งเครื่องจักร (นาที ต่อ รุ่น)	≤ 3.41
อัตราคุณภาพ	\geq ร้อยละ 82.28

4.2.2 การศึกษาขั้นตอนการไหลของกระบวนการ (Process Flow)

วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสาเหตุด้านอัตราการผลิตเครื่องจักรต่ำ ผลการดำเนินงานปรับปรุงสายการผลิตกรณีศึกษา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ ผลการปรับปรุงการลดความสูญเปล่าในสายการผลิตกรณีศึกษาจะแบ่งแสดงได้ดังนี้

ตารางที่ 4.4 แผนภูมิการไหลของงานของกระบวนการจัด

Flow Process Chart									
แผนภูมิ หมายเลข			สรุปผล						
ผลิตภัณฑ์ : AH4SGT			Activity	Activity	เวลา	ระยะ ทาง			
กิจกรรม : กระบวนการจัด			การปฏิบัติงาน ○	19	1,068.92	156			
			เคลื่อนย้าย ⇨	3	120.54	100			
			ล่าช้า D	14	481.14	0			
			ตรวจสอบ □	1	436.63	0			
			จัดเก็บ ▽	0	0	0			
วิธีการ : ปัจจุบัน			รวม	37	2102.69	256			
ขั้นตอน ที่	ขั้นตอนการผลิต	เวลา (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
				○	⇨	D	□	▽	
1	ควบคุมเครื่องจักรหยุด	3.21		○	⇨	D	■	▽	
2	หยิบแผ่นกันออก	6.46		●	⇨	D	□	▽	
3	รอแผ่นขัดแผ่นบนเลื่อนขึ้น	40.64		○	⇨	D	■	▽	
4	เก็บงานตัวอย่างจิ๊กที่ 1,3	16.57		●	⇨	D	□	▽	
5	หมุนแผ่นขัด	20.74		○	⇨	D	■	▽	
6	เก็บงานตัวอย่างจิ๊กที่ 5	11.97		●	⇨	D	□	▽	
7	หยิบจิ๊กที่ 4, 5,6 ออกไปล้าง	16.43	4	●	⇨	D	□	▽	
8	หมุนแผ่นขัด	44.75		○	⇨	D	■	▽	
9	หยิบจิ๊กที่ 1, 2, 3 ออกไปล้าง	26.29	4	●	⇨	D	□	▽	
10	เตรียมอุปกรณ์เก็บงาน	20.53		●	⇨	D	□	▽	
11	เก็บงานที่จิ๊กที่ 1, 2, 3	76.97		●	⇨	D	□	▽	
12	เอาชิ้นงานไปล้าง	40.75	4	●	⇨	D	□	▽	
13	หมุนแผ่นขัด	20.75		○	⇨	D	■	▽	
14	เก็บงานที่จิ๊กที่ 4,5,6	76.97		●	⇨	D	□	▽	
15	เอาชิ้นงานไปล้าง	28.45	4	●	⇨	D	□	▽	
16	เช็คแผ่นขัด	49.53		●	⇨	D	□	▽	
17	หยิบจิ๊กที่ 1, 2,3 มาวาง	40.85		○	⇨	D	■	▽	
18	หมุนแผ่นขัด	10.67		○	⇨	D	■	▽	
19	หยิบจิ๊กที่ 4,5,6 มาวาง	36.47		○	⇨	D	■	▽	
20	วางงานตัวอย่างในจิ๊กที่ 5	47.76		●	⇨	D	□	▽	
21	หมุนแผ่นขัด	25.47		○	⇨	D	□	▽	

22	วางแผนตัวอย่างในจิ๊กที่ 1,3	5.87		●	⇒	D	□	▽	
23	วางแผนในจิ๊กที่ 1,2,3	60.74		●	⇒	D	□	▽	
24	หมุนแผ่นขัด	10.54		○	⇒	D	■	▽	
25	วางแผนในจิ๊กที่ 4,5,6	80.86		●	⇒	D	□	▽	
26	ดูงานบนในจิ๊ก4,5,6	80.45		○	⇒	D	■	▽	
27	หมุนแผ่นขัด	10.67		○	⇒	D	■	▽	
28	ดูงานในจิ๊ก1,2,3	40.56		○	⇒	D	■	▽	
29	เอาแผ่นขัดลง	10.65		●	⇒	D	□	▽	
30	ปิดแผ่นกัน	6.96		●	⇒	D	□	▽	
31	รอให้แผ่นขัดประกบกัน	26.86		○	⇒	■	□	▽	
32	กดปุ่มเดินเครื่องจักร	25.75		○	⇒	D	■	▽	
33	ลงข้อมูล	90.43		○	⇒	D	■	▽	
34	เตรียมงานรุ่นต่อไป	210.30	140	●	⇒	D	□	▽	
35	รวมงาน	245.64		●	⇒	D	□	▽	
36	ส่งงานไปกระบวนต่อไป	120.54	100	○	⇒	D	□	▽	
37	รอเก็บงานรุ่นต่อไป	413.64		○	⇒	■	□	▽	

จากตารางที่ 4.3 มีทั้งหมด 37 ขั้นตอน ใช้เวลารวมทั้งหมด 2,102.69 วินาที หรือคิดเป็น 35.07 นาที ต่อรุ่นและสามารถจำแนกกิจกรรมที่แบ่งไปด้วยความสูญเสียเปล่าออกได้ดังนี้


ตารางที่ 4.5 สรุปแผนภูมิการไหลของงานของกระบวนกรกัด


ตารางสรุปผลการสำรวจ	สภาพปัจจุบัน			เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด	
	จำนวน	เวลา (วินาที)	ระยะทาง(เมตร)	จำนวน	เวลา
การปฏิบัติงาน ○	19	1068.92	156	50.84	60.94
การตรวจสอบ □	14	436.63	0	20.77	0
การขนย้าย ⇒	1	120.54	100	5.73	39.06
การรอคอย D	3	481.14	0	22.88	0
การเก็บถาวร ▽	0	0	0	0	0
รวมระยะทางและเวลา	37	2,102.69	256	100.00%	100.00%

จากตารางพบว่ากิจกรรมดังกล่าวยังมีความสูญเปล่าเกิดขึ้น เพื่อจำแนกความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตให้ออกมาให้เห็นชัดเจนผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์งานด้วยแผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวิคูณดังนี้

4.2.3 การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบทวิคูณ (Multiple Activity Chart)

วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสาเหตุด้านอัตราการเดินเครื่องจักรต่ำ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในช่วงที่เครื่องจักรหยุดเพื่อให้พนักงานปรับตั้งเครื่องจักร เพื่อผลิตงานล็อตต่อไปซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยอาศัยหลักการการปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (Set up Time Reduction) เพื่อค้นหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ในข้อมูลเบื้องต้นจะใช้แผนภูมิวิเคราะห์การทำงานแบบการปฏิบัติงานทวิคูณ (Multiple Activity Chart) ซึ่งข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ได้มาจากการสุ่มถ่ายวิดีโอในกระบวนการขัด โดยเริ่มตั้งแต่เครื่องจักรหยุดจนถึงเครื่องจักรหยุด การบันทึกกระบวนการขัดในขณะที่เครื่องจักรหยุด เพื่อให้พนักงานปรับตั้งเครื่องจักรพบว่าในขณะที่เครื่องจักรหยุดกิจกรรมการทำงานของพนักงานยังมีความสูญเปล่าอยู่มากซึ่งในการปรับปรุงกระบวนการผลิตจะวิเคราะห์งานเพียงแค่กระบวนการไหลไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อสามารถที่จะบ่งชี้ความสูญเสียชีวิตผู้วิจัยจึงทำการวิเคราะห์งานด้วยแผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวิคูณดังภาพที่ 4.10

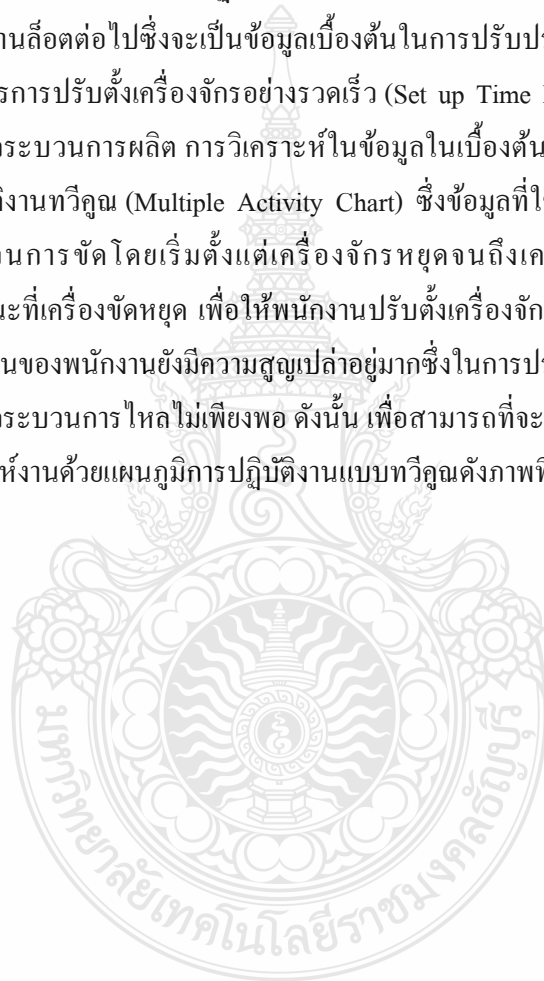

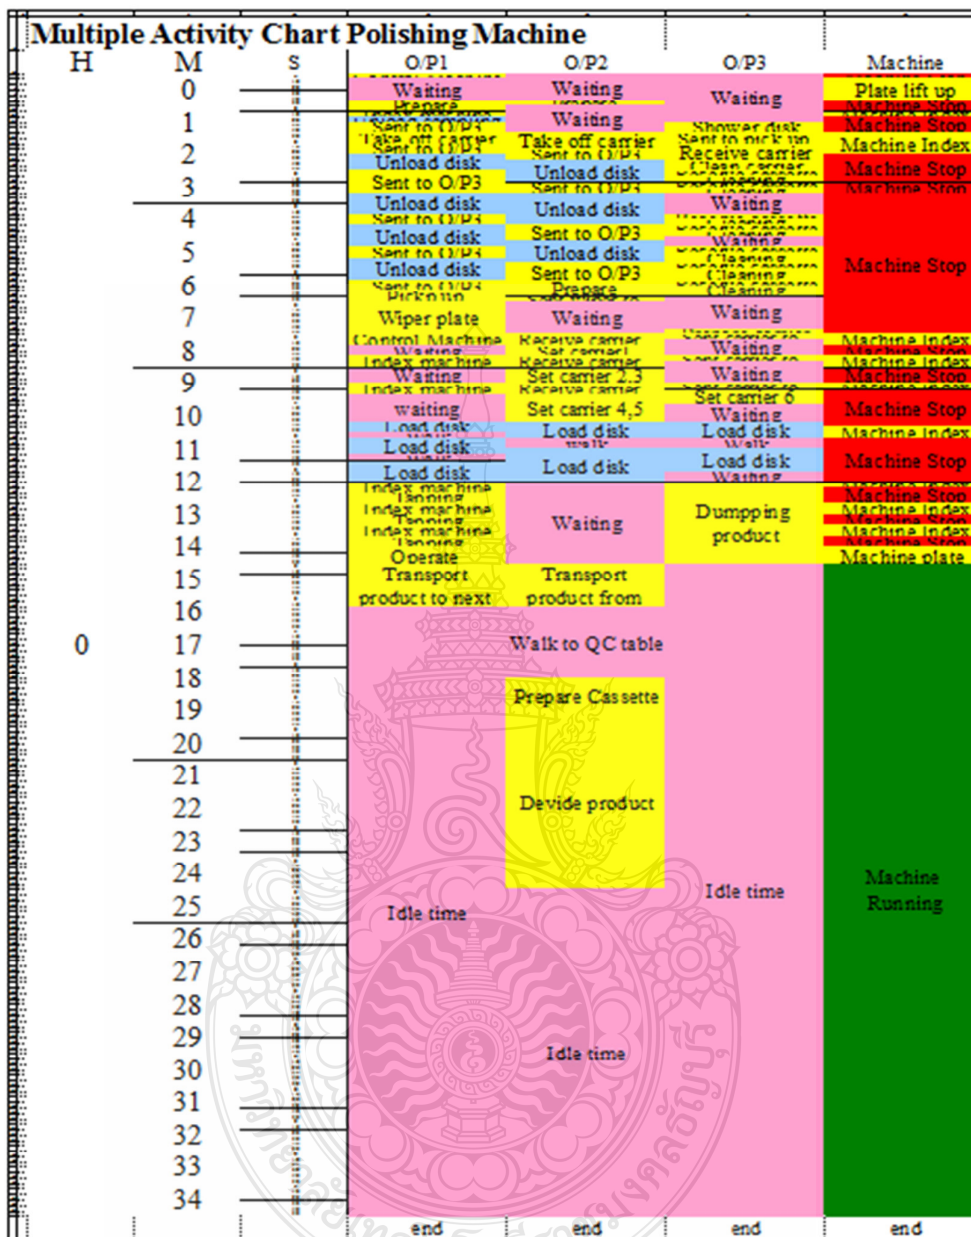


สัญลักษณ์

- กิจกรรมที่สร้างมูลค่า (Value Add)
- ความสูญเปล่า (Waste)
- กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ (Non-Value Add)
- เครื่องจักรหยุด (Machine Stop)
- เครื่องจักรทำงาน (Machine Running)

ภาพที่ 4.10 แผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวิคูณของพนักงานและเครื่องจักร ก่อนการปรับปรุง


จากภาพที่ 4.10 เป็นแผนภูมิปฏิบัติงานแบบทวิคูณของพนักงานและเครื่องจักรที่กระบวนกรจัดจากแผนภูมิแกน Y แทนด้วยสเกลของเวลาที่เครื่องจักรและพนักงานทำงานใน 1 ลีดทำงาน คอลัมน์ที่ 1 แทนเวลาหน่วยเป็นชั่วโมง คอลัมน์ที่ 2 แทนเวลาหน่วยเป็นนาที คอลัมน์ที่ 3 แทนเวลาหน่วยเป็นวินาที สำหรับแกน X แทนพนักงานและเครื่องจักร จากแผนภูมิเป็นการศึกษาการทำงานของพนักงาน 3 คน และเครื่องชุด 1 เครื่อง จากแผนภูมิพบว่าในการปฏิบัติของพนักงานยังมีกิจกรรมที่เป็นความสูญเสียถึง 52.2% กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า 37.9% และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่า 9.9% สำหรับเครื่องจักรมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่า 57.1% กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า 31.4% และกิจกรรมที่เป็นความสูญเสีย 11.4%

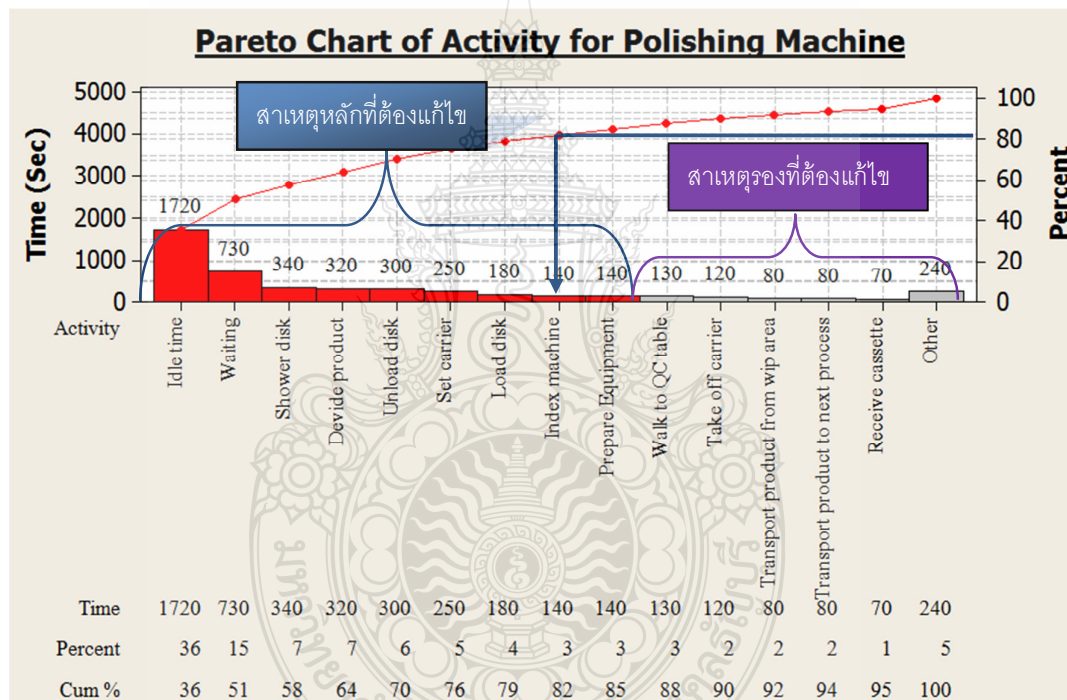

ภาพที่ 4.11 แผนภูมิพาร์โตของกิจกรรมหยิบงานเข้าและออกจากเครื่องชุด

จากภาพที่ 4.11 เป็นการลำดับความสำคัญของสาเหตุในการแก้ไขเรื่องกิจกรรมการหยิบงานเข้าและออกจากเครื่องจักรโดยใช้กฎ 80:20 จากแผนภูมิพาร์โตสามารถแบ่งสาเหตุออกเป็น 2 สาเหตุดังนี้

- 1) สาเหตุหลักที่ทำให้กิจกรรมหยุดงานเข้าและออกจากเครื่องจักรใช้เวลานาน ได้แก่
 1. กิจกรรมการว่างงาน (Idle Time) คิดเป็น 36% จากสาเหตุทั้งหมด สาเหตุของการว่างงานเกิดจากพนักงานรอเครื่องจักรขณะทำงานเนื่องจากกิจกรรมที่พนักงานทำให้เวลาน้อยกว่ารอบการผลิตทำให้เกิดการว่างงานขึ้น
 2. กิจกรรมการรอคอย (Waiting Time) คิดเป็น 15 % จากสาเหตุทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่พนักงานรอเพื่อนขณะปฏิบัติงาน เช่น รอเพื่อนขณะเช็คแผ่นขัดเพื่อทำความสะอาดหน้าแผ่นขัดให้สะอาดก่อนที่จะหยุดงานเข้าเครื่องจักร และกิจกรรมที่พนักงานรอเครื่องจักร เช่น รอเครื่องจักรในขณะที่แผ่นขัดบนยกตัวขึ้น
 3. กิจกรรมการทำความสะอาด (Cleaning) คิดเป็น 7% ของสาเหตุทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ทำความสะอาดชิ้นงาน ทำความสะอาดจักรรองรับชิ้นงานขณะขัดและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้พนักงานไม่สามารถที่จะหยุดงานเข้าหรือออกจากเครื่องจักรได้
 4. กิจกรรมการแยกงาน (Divide Product) คิดเป็น 7% จากสาเหตุทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่แยกงานออกจากคาสเซต (Process Cassette) เพื่อป้องกันชิ้นงานชนกันขณะทำการหยุดงานเข้าเครื่องจักรสาเหตุที่มีการสูญเสียเวลาที่จุดนี้เนื่องจากพนักงานใช้อุปกรณ์หยิบจับออกทีละชิ้น

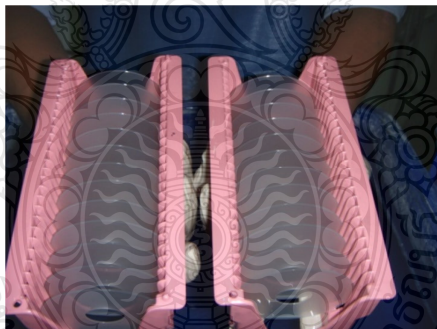

ภาพที่ 4.12 การแยกงาน

5. กิจกรรมการเก็บงานออกจากเครื่อง (Unload Disk) คิดเป็น 6 % ของสาเหตุทั้งหมด สาเหตุที่ทำให้ช้าเนื่องจากพนักงานเก็บทีละชิ้นและใช้พนักงานเก็บแค่ 2 คน อีก 1 คน ทำหน้าที่ล้างชิ้นงาน

6. กิจกรรมการวางจ็กรองรับชิ้นงานขณะขัด(Set Carrier) คิดเป็น 5 % ของสาเหตุทั้งหมดเป็นกิจกรรมการเตรียมวางจ็กรองรับชิ้นงานขณะขัดเครื่องเพื่อเตรียมหยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง สาเหตุการสูญเสียเกิดจากใช้พนักงาน 1 คน ในการปฏิบัติ

7. กิจกรรมการหยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง (Load Disk) คิดเป็น 4% ของสาเหตุทั้งหมด เนื่องจากพนักงานหยิบงานเข้าเครื่องจักรทีละชิ้น

8. กิจกรรมการทำให้แผ่นขัดหมุน (Index Machine) คิดเป็น 3% ของสาเหตุทั้งหมด เนื่องจากในขณะที่แผ่นขัดหมุนพนักงานต้องหยุดรอให้หยุดก่อนถึงจะทำงานได้

9. กิจกรรมการเตรียมอุปกรณ์ (Prepare Equipment) คิดเป็น 3% ของสาเหตุทั้งหมด เป็นกิจกรรมการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บชิ้นงาน ลูกงาน เตรียมจ็กรองรับชิ้นงานขณะขัด สาเหตุการสูญเสียเกิดจากใช้พนักงาน 1 คน ในการปฏิบัติงานและเตรียมผิดพลาด

2) สาเหตุรองที่ทำให้กิจกรรมหยิบงานเข้าและออกจากเครื่องจักรใช้เวลานาน ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมการเดินไปส่งงานที่โต๊ะคิวซี (Walk to QC Table) คิดเป็น 3% ของสาเหตุทั้งหมดเนื่องจากระยะทางการเดินไกล

2. กิจกรรมการหยิบจ็กรองรับชิ้นงานขณะขัดออกจากเครื่อง(Take off Carrier)คิดเป็น 2% ของสาเหตุของการสูญเสียพนักงานคนเดียวในการปฏิบัติงาน

3. กิจกรรมการรับคาสเซ็ท (Receive Cassette) เป็นกิจกรรมที่พนักงานรับคาสเซ็ทจากพนักงานอีกคนเพื่อส่งชิ้นงานแล้วนำไปเก็บสาเหตุการสูญเสียเกิดจากพนักงานไม่สามารถไปเก็บชิ้นงานได้

4. กิจกรรมการเดินไปส่งงานที่โต๊ะคิวซี (Walk to QC Table) คิดเป็น 2% ของสาเหตุทั้งหมดเนื่องจากระยะทางการเดินไกล

5. กิจกรรมการไปปรับงานไปที่จุดเก็บชิ้นงาน (Transport Product to Work in Process Area) คิดเป็น 2% ของสาเหตุทั้งหมดสาเหตุการสูญเสียเกิดจากระยะทางไกล

6. กิจกรรมการรับจ็กรองรับชิ้นงานขณะขัด (Receive Carrier) เพื่อเตรียมที่จะหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องเป็นกิจกรรมที่มีความสูญเสียเนื่องจากรับส่งคนเดียว

7. กิจกรรมอื่นๆ (Other Activity) คิดเป็น 5% ของสาเหตุทั้งหมด ได้แก่ กิจกรรมกิจกรรมการลูบชิ้นงาน (Tapping) เป็นกิจกรรมที่ใช้ฟองน้ำที่มีความสะอาดและมีความละเอียดสูงในการลูบชิ้นงานหลังการหยิบงานเข้าเครื่องจักรแล้วเพื่อให้ชิ้นงานลื่นจ็กรองรับชิ้นงานขณะขัด เนื่องจากหากไม่ลื่นเมื่อทำการเดินเครื่องจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับแผ่นที่ใช้รองแผ่นขัดขาดสาเหตุการ

สูญเสีย คือ ใช้พนักงาน 1 คน ในการลูบชิ้นงานและกิจกรรมการลูบทำความสะอาดแผ่นขัด (Wiper) เพื่อทำความสะอาดแผ่นขัดให้สะอาดก่อนทำการหยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง สาเหตุการสูญเสียเกิดจากใช้พนักงาน 1 คน ในการปฏิบัติงาน

4.2.4 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอัตราการเดินเครื่องขัด

ในหัวข้อนี้จะเป็นการแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ลดเวลาในกระบวนการหยิบงานเข้าและออกจากเครื่องจักรจาก 15.68 นาที/รุ่น ให้อยู่ที่ 3.41 นาที/รุ่น ซึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาคืออาศัยหลักการของการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว (Setup Time Reduction) และหลักการของวิศวกรรมวิธีการ เช่น กลยุทธ์การผลิตความคิด (Idea – Generating Strategies) เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.2.5 การนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1) การปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว (Setup Time Reduction)

การปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว หมายถึง เวลาที่ใช้ตั้งแต่เครื่องจักรทำการหยุดเพื่อทำการหยิบงานออกจากและหยิบงานเข้าเครื่องขัดรวมถึงการปรับค่าต่างๆ ให้อุปกรณ์เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างปกติหลักการ คือ พยายามลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดแต่เวลาที่ก่อให้เกิดมูลค่าและลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้เหลือน้อยที่สุดรวมไปถึงกำจัดความสูญเสียในกระบวนการผลิตปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างไปทำในขณะที่เครื่องจักรทำการผลิตหรือทำการปรุงกิจกรรมที่ทำในขณะที่เครื่องจักรหยุดให้ใช้เวลาที่น้อยที่สุด

ตารางที่ 4.6 แนวทางในการปรับปรุงเรื่องการปรับตั้งเครื่องจักร

ขั้นตอนที่	ขั้นตอนการผลิต	เวลา (วินาที)	การวิเคราะห์ห้งาน					หมายเหตุ
			TYPE	Waste	OED	IED	ECRS	
1	ควบคุมเครื่องจักรหยุด	3.21	P			●		
2	หยิบแผ่นกันออก	6.46	P			●	S	POKAYOKA
3	รอแผ่นขัดแผ่นบนเลื่อนขึ้น	40.64	P	●			E	
4	เก็บงานตัวอย่างจิกที่ 1,3	16.57	E			●	S	Vacuum tools
5	หมุนแผ่นขัด	20.74	A	●			E	
6	เก็บงานตัวอย่างจิกที่ 5	11.97	E			●	S	Vacuum tools

7	หยิบจิกที่ 4, 5, 6 ออกไปล้าง	16.43	E	●			E	
8	หมუნแผ่นขัด	44.75	A	●			E	
9	หยิบจิกที่ 1, 2, 3 ออกไปล้าง	26.29	E	●			E	
10	เตรียมอุปกรณ์ เก็บงาน	20.53	P		●		S	
11	เก็บงานที่จิกที่ 1, 2, 3	76.97	E			●	S	Vacuum tools
12	เอาชิ้นงานไปล้าง	40.75	P		●		S, R	Auto Spray
13	หมუნแผ่นขัด	20.75	A	●			E	
14	เก็บงานที่จิกที่ 4,5,6	76.97	E			●	S, R	Vacuum tools
15	เอาชิ้นงานไปล้าง	28.45	P		●		S, R	Auto spray
16	เช็ดแผ่นขัด	49.53	A	●			E	
17	หยิบจิกที่ 1, 2,3 มาวาง	40.85	A	●			E	
18	หมუნแผ่นขัด	10.67	A	●			E	
19	หยิบจิกที่ 4,5,6 มาวาง	36.47	A	●			E	
20	วางงานตัวอย่าง ในจิกที่ 5	47.76	E		●		R, S, C	จิกเตรียมงาน
21	หมუნแผ่นขัด	25.47	A	●			E	
22	วางงานตัวอย่าง ในจิกที่ 1,3	5.87	A		●		R, S, C	จิกเตรียมงาน
23	วางงานในจิกที่ 1,2,3	60.74	E		●		R, S, C	จิกเตรียมงาน
24	หมუნแผ่นขัด	10.54	A	●			E	
25	วางงานในจิกที่ 4,5,6	80.86	E		●		R, S, C	จิกเตรียมงาน
26	ดูงานบนในจิก 4,5,6	80.45	A	●			E	
27	หมუნแผ่นขัด	10.67	A	●			E	

28	ดูงานในจึก1,2,3	40.56	A	●			E	
29	เอาแผ่นขัดลง	10.65	M			●		POKA YOKA
30	ปิดแผ่นกัน	6.96	E			●	S	
31	รอให้แผ่นขัด ประกบกัน	26.86	P	●			E	
32	กดปุ่มเดิน เครื่องจักร	25.75	M			●		
33	ลงข้อมูล	90.43	M		●		R	
34	เตรียมงานรุ่น ต่อไป	210.30	P		●		R,C,S	
35	รวมงาน	245.64	P		●		R,C,S	
36	ส่งงานไป กระบวนต่อไป	120.54	P		●		S	
37	รอเก็บงานรุ่น ต่อไป	413.64	P	●				

เมื่อชนิดของงานแทนด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้

P หมายถึง การเตรียมความพร้อม

E หมายถึง การถอดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

A หมายถึง การปรับค่าความถูกต้องของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ

M หมายถึง การวัดและการตรวจสอบผลผลิตที่ได้เพื่อยืนยันคุณภาพก่อนให้ผลิตต่อเนื่อง

Waste หมายถึง ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยสีแดง

IED หมายถึง กิจกรรมที่ต้องทำขณะเครื่องจักรหยุดหรือกิจกรรมภายใน

OED หมายถึง กิจกรรมที่ต้องทำขณะเครื่องจักรทำงานหรือกิจกรรมภายนอก

E หมายถึง การขจัดทิ้ง

C หมายถึง การรวมงาน

R หมายถึง การปรับเปลี่ยนลำดับขั้นตอนการทำงาน

S หมายถึง การออกแบบวิธีการทำงานที่ง่าย

จากตารางที่ 4.6 พบว่าในกิจกรรมการปรับตั้งเครื่องจักรสามารถตัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นออกทำให้ช่วงเวลาในการทำงานในช่วงที่เครื่องจักรหยุดน้อยลงจากตารางสามารถวิเคราะห์งานได้ดังนี้

ตารางที่ 4.7 สรุปผลการวิเคราะห์งาน

การวิเคราะห์งาน (จำนวนลำดับขั้นตอนการทำงาน)			
TYPE	Waste	OED	IED
P	3	6	2
E	2	3	5
A	12	1	0
M	0	0	3

จากตารางที่ 4.7 พบว่าความสูญเปล่าที่ถูกกำจัดไปมีทั้งหมด 17 ขั้นตอน และกิจกรรมที่ถูกย้ายมาทำขณะเครื่องจักรทำงานอีก 10 ขั้นตอน ดังนั้นเหลือขั้นตอนในการปรับตั้งเครื่องจักรเพียงแค่ 10 ขั้นตอน



จากตารางที่ 4.8 เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมภายในและภายนอกสำหรับการปรับตั้งเครื่องจักร โดยการระดมสมองกับทีมงานวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

ตารางที่ 4.9 สรุปแนวคิดในการปรับปรุง


กลยุทธ์	หลักการสำคัญ	กิจกรรมที่ประยุกต์ใช้
1.การกำจัดให้หมดไป	จะเกิดอะไรขึ้นหากยุติการใช้วัสดุหรือขั้นตอนนี้	<ol style="list-style-type: none"> 1. การยกเลิกการ Index Machine จัดการบริหารให้พนักงาน ปฏิบัติงานรอบเครื่องจักรแทน การยื่นปฏิบัติงานฝั่งเดียว 2. ยกเลิกการหยิบจ็กรองรับชิ้นงาน ขณะขัดออกจากเครื่องให้ พนักงานหยิบชิ้นงานออกได้เลย 3. ยกเลิกการทำความสะอาดแผ่น ขัดหลังจากเก็บงาน 4. ยกเลิกการหยิบจ็กรองรับชิ้นงาน ขณะขัดเข้าเครื่องให้พนักงาน โหลดงานได้เลย
2.การเปลี่ยนแปลงลำดับการทำงาน	ลองสลับเปลี่ยนคิวงานหรือลำดับขั้นตอนการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ย้ายกิจกรรมการหยิบงานเข้าเครื่องจักรไปทำในขณะที่เครื่องจักรทำงาน โดยใช้จ็กรเตรียมงานไว้ก่อน 2. กิจกรรมการเตรียมอุปกรณ์เก็บงานย้ายไปทำในขณะที่เครื่องจักรทำงาน
3.การแยกแหว่งปกติกับผิดปกติ	ปัญหาหรือเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นปกติหรือนานๆ ครั้ง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยกเลิกการหยิบงานทีละชิ้นด้วยมือด้วยการใช้จ็กรที่เดียวได้หลายชิ้น
4.ค่าคงที่และตัวแปร	จะเป็นอย่างไรหากควบคุมดูแลเฉพาะสิ่งที่ผิดแปลกไปจาก	<ol style="list-style-type: none"> 1. การควบคุมเครื่องขัดไม่ให้หยุดพร้อมกันเพื่อให้พนักงานเก็บงาน

	ผิดปกติเท่านั้น	ออกจากเครื่องจักรทีละเครื่อง
5.การขยายและการลดขนาดลง	จะเกิดอะไรขึ้นหากทำให้โตหรือเล็กลง	1. การจัดการบริหารพนักงานใหม่จาก 3 คน/เครื่อง เป็น 6 คน ปฏิบัติงานเก็บงานออกและหีบงานเข้าเครื่องขัด
6.การผนวกรวมและการแบ่งแยกออกไป	จะเกิดอะไรขึ้นหาเอมารวมกันหรือแยกออกจากกัน	1. การรวมกันขั้นตอนการหีบงานตัวอย่างกับชิ้นงานเข้าเครื่องจักรโดยทำการหีบใส่จิ๊ก 2. การย้ายถึงเก็บสารละลายผงขัดที่ติดกับเครื่องขัดออกให้ห่างจากตัวเครื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปทำงานได้
7.การรวมหน้าที่หรือแบ่งแยกหน้าที่ออกจากกัน	จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการรวมหน้าที่หรือแยกหน้าที่ออกจากกัน	1. การออกแบบถึงทำความสะอาดชิ้นงานพร้อมเก็บงานไปในตัว
8.การเพิ่มงานหรือลดงานบางอย่าง	จะเกิดอะไรขึ้นหากจะเพิ่มหน้าที่/คุณสมบัติบางอย่างหรือลดหน้าที่บางอย่างลง	1. การออกแบบอุปกรณ์เก็บจิ๊กให้มีการควบคุมระดับน้ำไปในตัวเพื่อให้ชิ้นงานเปียกก่อนไหลตลอดเวลา
9.ของที่เหมือนกันและที่ต่างกัน	พยายามทำของวิธีการให้เหมือนกับอันอื่นหรือให้แตกต่างไปจากเดิม	1. การระบุตำแหน่งของจักรองรับชิ้นงานขณะขัด โดยการเจาะรูเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการไหลผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 2. การกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างลงบนจิ๊กเพื่อป้องกันการไหลงานตัวอย่างผิดจักรองรับชิ้นงานขณะขัด

10.การแยกระหว่างปกติกับผิดปกติหรือไม่	ปัญหาหรือเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นปกติหรือนานๆครั้ง	<ol style="list-style-type: none"> 1. การยกเลิกการเก็บชิ้นงานด้วยมือ หากอุปกรณ์เสียหายสามารถเก็บมือได้ 2. ยกเลิกการหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องด้วยมือ หากจิ๊กชำรุดให้ใช้มือได้
11.นำไปใช้ที่อื่นหรือทดแทนด้วยอันอื่น	อุปกรณ์หรือชิ้นงานนั้นจะนำไปใช้กับงานอื่นๆ อีกได้หรือไม่หรือสามารถทดแทนด้วยสิ่งอื่นได้	<ol style="list-style-type: none"> 1. การออกแบบจิ๊กให้ใช้ได้ทุกกระบวนการ
12.การต่ออนุกรมหรือแบบขนาน	พยายามเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงงานหรือคิวในการทำงานเช่นการต่อกันแบบอนุกรมหรือตามลำดับไปเป็นแบบขนานหรือทำไปพร้อมๆ กัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้พนักงาน 6 คนหยิบชิ้นงานออกพร้อมๆ กันหรือลูบชิ้นงานด้วยฟองน้ำพร้อมกัน

4.3 ผลการพิจารณาและนำมาตรการตอบโต้แก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ

ทางทีมงานวิจัยได้ใช้แผนภูมิเชิงระบบหรือใช้แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) เพื่อรวบรวมมาตรการทั้งหมดที่จะตกลงนำไปปฏิบัติพร้อมกับกำหนดเวลาและมาตรการตอบโต้ 3 อย่าง ที่ได้รับการประเมินความสำคัญเร่งด่วนอันดับ 1 ได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน ดังภาพที่ 4.13 ซึ่งมาตรการโต้ตอบปัญหาการปรับปรุงเครื่องจักรแบบรวดเร็ว ได้มีการให้สมาชิกทำการประเมินเปรียบเทียบเทอมความเป็นไปได้และเทอมของผลประโยชน์ตอบแทน ผลที่ได้รับนั้นอาจจะไม่ได้รับตามความคาดหวัง ดังนั้น จึงได้ทำการทดลองแก้ไขตามมาตรการแก้ไขปัญหานำเสนอแต่ละตัวเพื่อทำการตรวจสอบและเก็บข้อมูลขึ้นมาใหม่

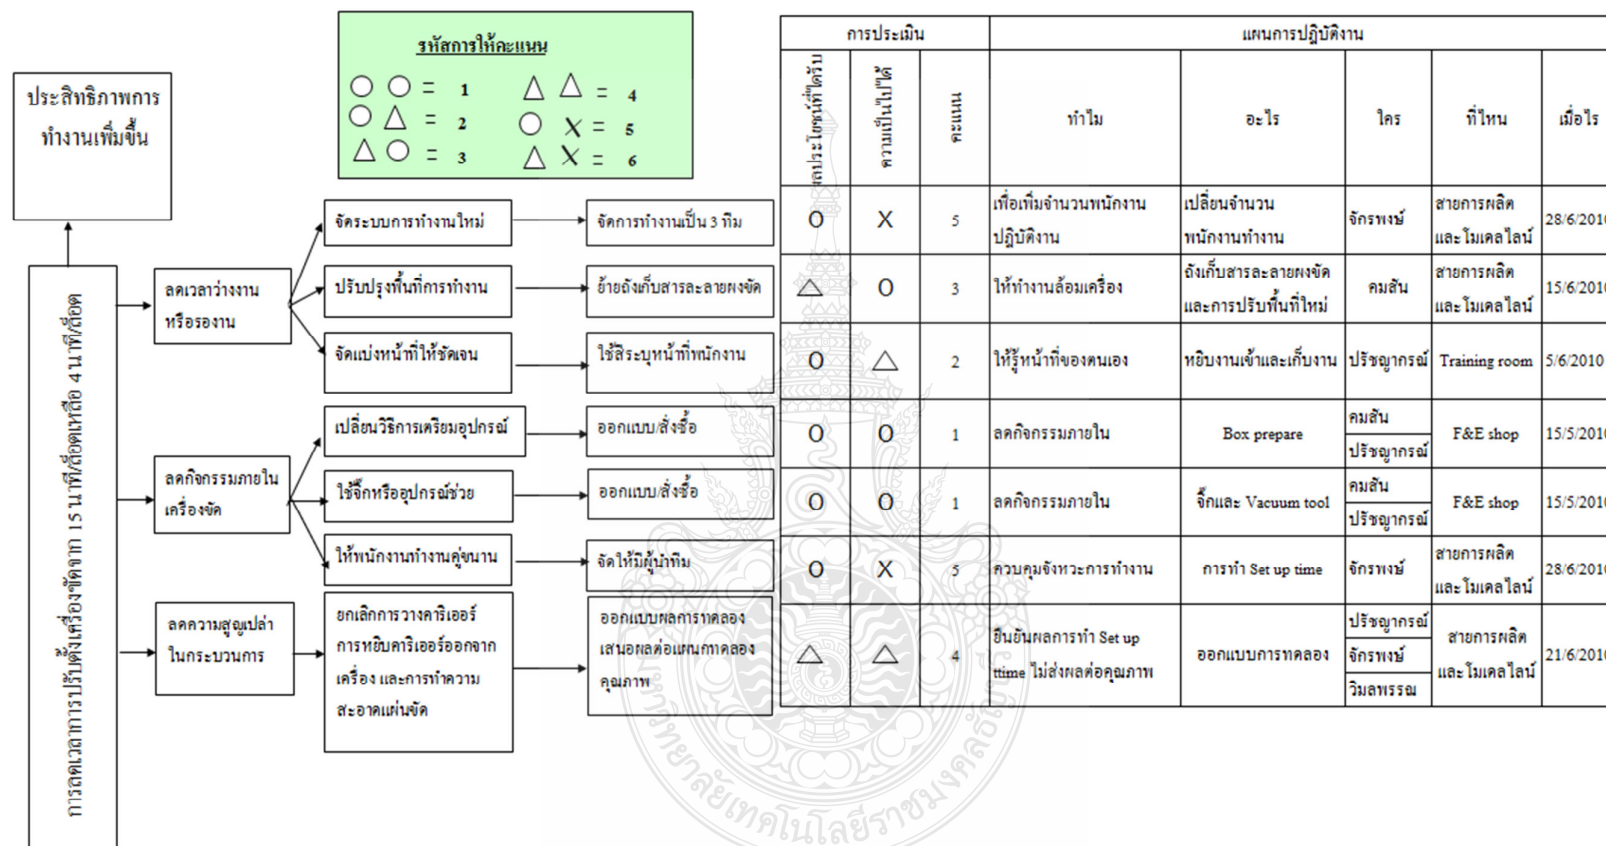


ภาพที่ 4.13 การจัดทำแผนมาตรการตอบโต้ปัญหาและปฏิบัติเพื่อการแก้ปัญหา

4.4 การปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มอัตราการเดินทางเครื่องขัด

4.4.1 การออกแบบอุปกรณ์การล้างชิ้นงาน

จากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นของแผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวิคูณ (Multiple Activity Chart) พบว่าพนักงานคนที่ 3 รับชิ้นงานแล้วนำมาล้าง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ไม่ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับบริษัท ดังนั้นทีมงานวิจัยได้คิดและออกแบบอุปกรณ์การล้างชิ้นงานดังภาพที่ 4.14

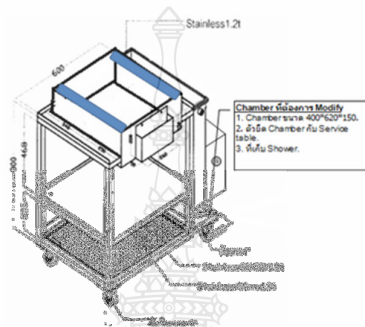

ภาพที่ 4.14 อุปกรณ์การล้างชิ้นงาน

จากภาพที่ 4.14 การสร้างอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน หลักการออกแบบจะอาศัยการรวมกิจกรรมต่างๆ บางกิจกรรมที่ทำในขณะที่เก็บชิ้นงานออกและหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องขัด เช่น กิจกรรมการล้างชิ้นงาน กิจกรรมการล้างอุปกรณ์หลังหยิบงานเข้าเครื่องจักร กิจกรรมการเตรียมคาสเล็ด เป็นต้น มาอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียววัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและการเวลาในการรอคอยลง

4.4.2 การออกแบบอุปกรณ์การเก็บอุปกรณ์หยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง

การออกแบบจะออกแบบรถให้มีลักษณะเป็นชั้นสำหรับเก็บอุปกรณ์หยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง มีลักษณะเป็นวงกลม มีทั้งหมด 4 ชั้น ดังภาพที่ 4.15



ภาพที่ 4.15 อุปกรณ์การเก็บอุปกรณ์หยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง

4.4.3 การกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ

1) การยกเลิกการหยุดจักรงรับชิ้นงานขณะขัดออกจากเครื่องขัดและหยิบเข้าเครื่องจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดการสูญเสียและมีเวลาการรอคอยเกิดขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยและทีมงานจึงได้ทำการพิสูจน์ว่าหากยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวมีผลตอบสนองในเรื่องของคุณภาพอย่างไรโดยใช้การวิเคราะห์แบบแบบ Factorial Design แบบ 2-Level Factorial (Default Generators) โดยกำหนด 2 ปัจจัย ที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน ดังนี้

A แทนการหยุดจักรงรับชิ้นงานขณะขัดออกจากเครื่อง มี 2 ระดับ คือ หยิบออก (-1) และ ไม่หยิบออก (1)

B แทนการหยุดจักรงรับชิ้นงานขณะขัดเข้าเครื่อง มี 2 ระดับ คือ หยิบเข้า (-1) และ ไม่หยิบเข้า (1)

ตารางที่ 4.10 ผลของการหยุดจักรงรับชิ้นงานขณะขัดออกและเข้าเครื่องขัด

A	B	Treatment Combination	การทดลองซ้ำ			
			1	2	3	4
-	-	(1)	65.76	65.78	71.95	66.75
+	-	A	75.67	74.98	75.42	72.43
-	+	B	75.94	74.53	75.14	74.29
+	+	Ab	81.01	83.92	86.30	89.94

1. สมมติฐานงานวิจัย

H_0 วิธีการของหยุดจักรงรับชิ้นงานขณะขัดเข้าและออกจากเครื่องมีผลตอบสนองต่ออัตราคุณภาพต่างกัน

H_1 วิธีการของหยุดจักรงรับชิ้นงานขณะขัดเข้าและออกจากเครื่องไม่มีผลตอบสนองต่ออัตราคุณภาพต่างกัน


2. สมมติฐานทางสถิติ

$$H_0: P_1 = P_2$$

$$H_1: P_1 \neq P_2$$

P_1 : อัตราคุณภาพการหยุดจักรงรับชิ้นงานออกขณะขัดเข้าเครื่อง

P_2 : อัตราคุณภาพการไม่หยิบจึกรองรับชึนงานออกขณะขัดเข้าเครื่องใช้โปรแกรม Minitab15 คำนวน ได้ผลลัพธ์ดังนี้

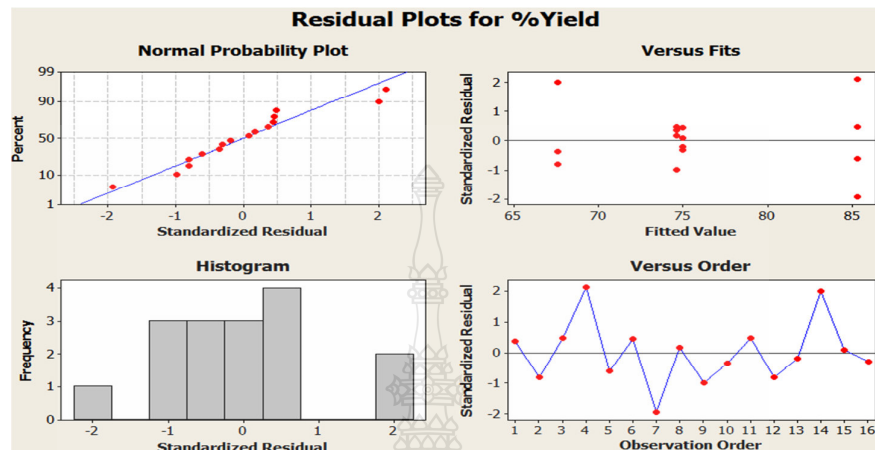

ภาพที่ 4.16 การทดสอบความพอเพียงของแบบจำลอง (Model Adequacy Check)

จากภาพที่ 4.16 สรุปได้ดังนี้ การทดสอบความพอเพียงของแบบจำลอง (Model Adequacy Check) Normal Probability Plot - ข้อมูลอยู่ใกล้เส้น แสดงว่าค่า y มีการแจกแจงแบบปกติ Histogram - จำนวนครั้งของการทดลอง (n , Replicate) มีค่าน้อยคือ 2 จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณา

Versus Fits - ข้อมูลกระจายตัวแบบสุ่ม แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน

Versus Order - ค่าความคาดเคลื่อนเป็นแบบสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่เป็น Pattern ชัดเจน แสดงว่าค่าความแปรปรวนมีค่าคงที่


Factorial Fit: %Yield versus A, B					
Estimated Effects and Coefficients for %Yield (coded units)					
Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P
Constant		75.6131	0.6352	119.04	0.000
A	8.6912	4.3456	0.6352	6.84	0.000
B	9.0412	4.5206	0.6352	7.12	0.000
A*B	1.6262	0.8131	0.6352	1.28	0.225

S = 2.54080	PRESS = 137.721
R-Sq = 89.20%	R-Sq(pred) = 80.80%
	R-Sq(adj) = 86.50%

ภาพที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ห้วิธีการหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดเข้าและออกจากเครื่องขัด

จากภาพที่ 4.17 สามารถสรุปได้ดังนี้ A แทนการหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดออกเครื่อง ค่า P-Value = 0 < α = 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H1 ดังนั้นจึงสรุปว่า การหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดออกเครื่อง มีผลตอบสนองต่ออัตราคุณภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

B แทนการหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดเข้าเครื่องค่า P-Value = 0 < α = 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H1 ดังนั้นจึงสรุปว่า การหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดเข้าเครื่อง มีผลตอบสนองต่ออัตราคุณภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อิทธิพลร่วม (Interaction) การหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดออกจากเครื่องกับการหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดเข้าเครื่องค่า P-Value = 0.225 > α = 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H₀ ดังนั้นจึงสรุปว่าอิทธิพลร่วม (Interaction) การหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดออกเครื่องกับการหยิบจี้กรองรับชิ้นงานขณะขัดเข้าเครื่อง ไม่มีผลต่อผลตอบสนองต่ออัตราคุณภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

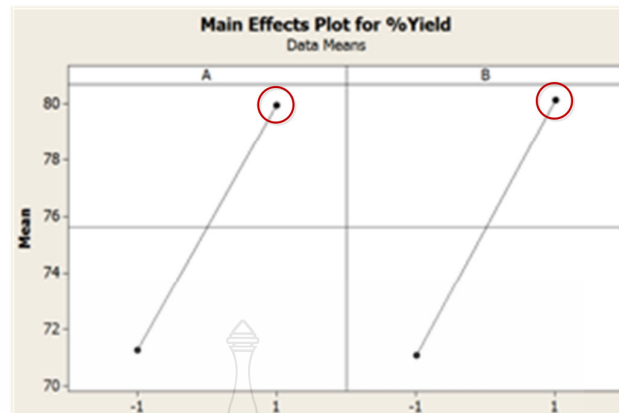

ภาพที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลหลักวิธีการของหยิบจี้รองรับชิ้นงานขณะจัดเข้าและออกจากเครื่อง


จากภาพที่ 4.18 สามารถสรุปได้ดังนี้ปัจจัยวิธีการของหยิบจี้รองรับชิ้นงานขณะจัดเข้าและออกจากเครื่อง (Main Effect) มีผลต่อการตอบสนองด้านคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยถ้าต้องการให้ผลตอบสนองของคุณภาพนี้มีค่ามากที่สุด ต้องกำหนดปัจจัยวิธีการของหยิบจี้รองรับชิ้นงานขณะจัดเข้าและออกจากเครื่องให้มีระดับสูงคือการยกเลิกการหยิบจี้รองรับชิ้นงานขณะจัดออกจากเครื่องและการหยิบจี้รองรับชิ้นงานขณะจัดเข้าเครื่อง

3. การลดเวลาว่างและการรอนาน

จัดระบบการทำงานของพนักงานใหม่เดิมรับผิดชอบ 3 คน/เครื่อง มาเป็นรูปแบบการทำงานเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้น โดยอาศัยหลักการบริหารคนและเครื่องจักร



ก่อนย้ายถังเก็บสารละลายผงขัด

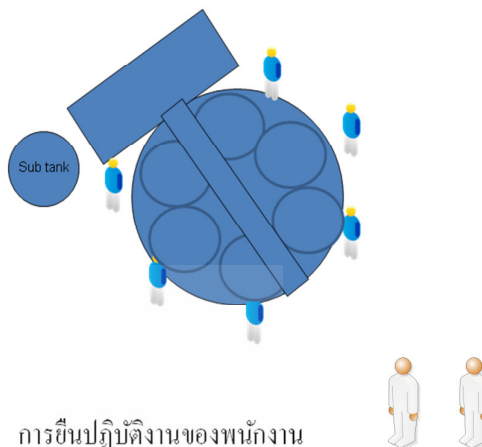

การขึ้นปฏิบัติงานของพนักงาน


ภาพที่ 4.19 รูปแบบการจัดการทำงานระบบใหม่

จากภาพที่ 4.19 หลังจากที่มีการปรับปรุงพื้นที่การทำงานใหม่ ก็ได้มีการจัดการบริหารการทำงานแบบใหม่คือจะมีการแบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.1 พนักงานปรับตั้ง ใน 1 ทีมมีทั้งหมด 6 คน มีหน้าที่ในการเก็บชิ้นงานออกจากเครื่องและหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องลักษณะการปฏิบัติงานจะทำที่ละเครื่องเรียงกระบวนการตั้งแต่กระบวนการขัดหยาบ กระบวนการขัดละเอียดขั้นต้น กระบวนการขัดละเอียดขั้นกลาง และกระบวนการขัดละเอียดสุดท้าย พนักงานกลุ่มนี้จะใช้ริบบิ้นสีเขียวเพื่อบ่งชี้ตำแหน่งและหน้าที่การปฏิบัติงาน

1.2 พนักงานสนับสนุนการผลิตมีทั้งหมด 1 คน ทำหน้าที่ในการเตรียม/วางแผนอุปกรณ์หรือชิ้นงานในการปฏิบัติงาน เก็บชิ้นงานที่เก็บเสร็จแล้ว ลงข้อมูลการผลิต ล้างอุปกรณ์การหยิบงานเข้าเครื่อง เป็นต้นพนักงานกลุ่มนี้จะใช้ริบบิ้นสีส้มเพื่อบ่งชี้ตำแหน่งและหน้าที่การปฏิบัติงาน

1.3 พนักงานคิวซี มีทั้งหมด 1 คน ทำหน้าที่ในการล้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและนำชิ้นงานไปตรวจสอบคุณภาพว่าได้ตามกำหนดหรือไม่พนักงานกลุ่มนี้จะใช้ริบบิ้นสีฟ้าเพื่อบ่งชี้ตำแหน่งและหน้าที่การปฏิบัติงาน

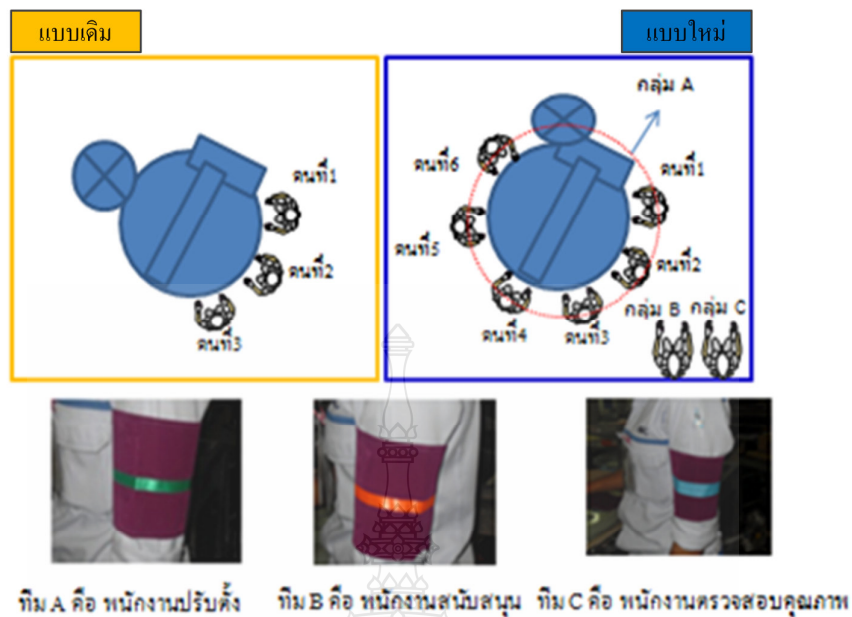


ภาพที่ 4.20 รูปแบบการจัดทีมงานปรับตั้ง

4.5 ผลการปรับปรุงการเพิ่มอัตราการเดินเครื่องจักร

เป็นการติดตามดูว่าหลังจากที่นำมาตรการตอบโต้ลงไปปฏิบัติแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงที่วัดเป็นตัวเลขได้ในคุณลักษณะทางคุณภาพที่เป็นตัวปัญหานั้นหรือไม่

4.5.1 ตรวจสอบผลการปรับปรุงงาน

ในขั้นตอนนี้จะทำการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักรก่อนและหลังปรับปรุง ในเบื้องต้นการเปรียบเทียบเวลาด้วยแผนภูมิปฏิบัติงานแบบทวิคูณ ดังภาพที่ 4.21

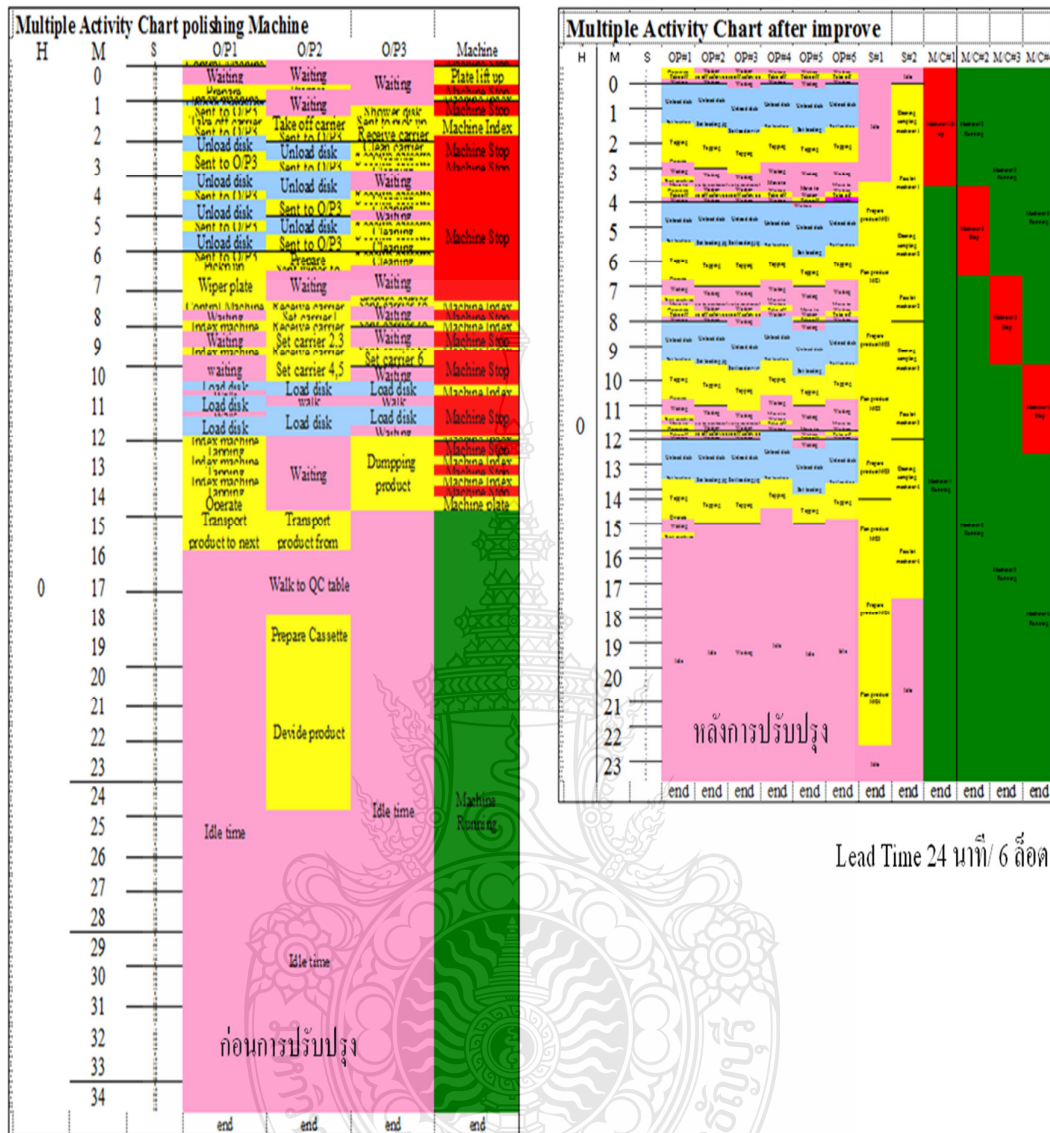

Lead Time 35 นาที/ล็อต


Lead Time 24 นาที/ 6 ล็อต

- กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ (Value Add)
- กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ (Non-Value Add)
- เครื่องจักรหยุด (Machine Stop)
- เครื่องจักรทำงาน (Machine Running)

ภาพที่ 4.21 แผนภูมิการปฏิบัติงานแบบทวิคูณก่อนและหลังปรับปรุงการปรับตั้งเครื่องจักร

จากภาพที่ 4.21 สามารถสรุปได้ว่าหลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขในหัวข้อต่างๆ แล้วนำไปดำเนินการในสายการผลิตพบว่าเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรลดลงจาก 15.68 นาที/รุ่นเหลือเพียงแค่ 3.41 นาที/รุ่นการผลิตและจะพบว่ากิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าลดลงเนื่องจากการใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยและการจัดการบริหารงานให้พนักงานทำงานแบบคู่ขนานกล่าวคือทำงานไปพร้อมๆ หรือ โกล์เดียวกัน

4.5.2 การเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายที่วางไว้

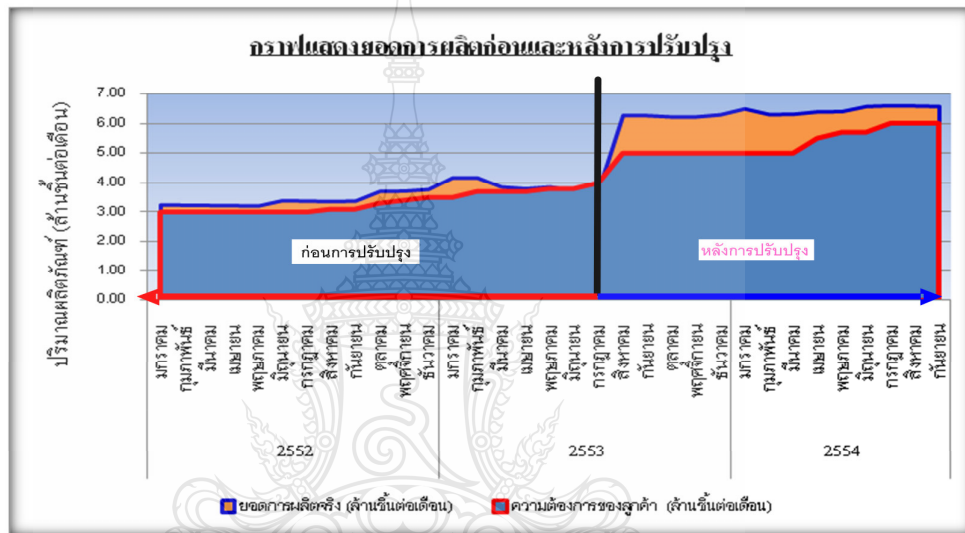

ภาพที่ 4.22 ยอดการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง



ภาพที่ 4.23 เวลาการปรับตั้งเครื่องจักรก่อนและหลังการปรับปรุง

หลังจากที่ได้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่และวิธีการสอนงาน ในอุตสาหกรรม พบว่าเดือน สิงหาคม 2553 เวลาปรับตั้งเครื่องจักรลดลงจาก 15.68 นาที/รุ่น เหลือ เพียงแค่ 3.16 นาที/รุ่น โดยเฉลี่ยและทำให้ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้โดยไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรเข้ามาใหม่

4.6 จัดตั้งการควบคุมและขั้นตอนการเผยแพร่การเพิ่มอัตราการเดินเครื่องจักร

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือ การยุติสาเหตุของปัญหาและนำเอามาตรการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลงไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการซ้ำอีก ขณะเดียวกันก็สร้างหลักประกันว่าจะปฏิบัติงานตาม มาตรฐานอันใหม่อย่างถูกต้องด้วยการจัดตั้งการควบคุม ลงไปในมาตรฐานปฏิบัติงานอันใหม่ รายละเอียดขั้นตอนย่อยๆ มีดังนี้

4.6.1 การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน




ในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้วิจัยและทีมงานได้กำหนดมาตรฐานการทำงาน โดย แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1) การจัดทำแบบชอยงาน (Job Breakdown Sheet) วัตถุประสงค์ของการทำเพื่อใช้อบรม พนักงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. ขั้นตอนสำคัญ (Main Step) เป็นขั้นตอนที่อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ พนักงาน
2. จุดสำคัญ (Key Point) เป็นการอธิบายถึงจุดสำคัญในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนว่า มีหลักสำคัญอย่างไรในการทำงาน
3. เหตุผล (Reason) เป็นการบอกถึงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึง เหตุผลที่ต้องทำงานนั้นๆ ซึ่งรายละเอียดในการจัดทำแบบชอยงานได้อธิบายดังตารางที่ 4.9 และ 4.10 ดังนี้



ตารางที่ 4.11 แบบขอยงานสำหรับกลุ่มพนักงานหยิบงานออกและเข้าเครื่องขัด

Page 1 Of 1

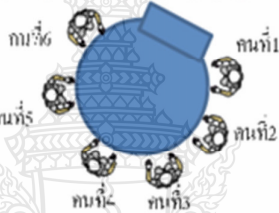Job Breakdown Sheet			
ชื่องาน (JOB) : การปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็วของกระบวนการจัด		REV.	Effective Date : 1 Aug 10
วัตถุประสงค์ :		Mr.Prachyakorn-Ku	Mr.Chuchart-Si
1. ลดเวลาในการหยิบงานออกและเข้าเครื่องจักรจาก 15 นาทีเหลือเหลือแค่ 4 นาที		(Senior Leader up Confirm)	(Issued by Operator up)
อุปกรณ์ : Vacuum Tool and Loading Jig	พื้นที่ทำงาน : Area#1,2,3		
วัสดุสิ้นเปลือง : AH4SGT	PROCESS : Polishing Machine		
ขั้นตอนสำคัญ (Main Step)	จุดสำคัญ (Key Point)	เหตุผล (Reasons)	
<p>กลุ่มพนักงานหยิบงานออกและเข้าเครื่องจักร</p> <p>1.พนักงานคนที่ 1 ควบคุมให้เครื่องจักรหยุด</p> <p>2.เมื่อเพทบนชิ้นสุดท้ายหยิบ Safety Cover ออก</p> <p>3.เก็บชิ้นงานออกจากเครื่อง</p>  <p>4. การเส็ดชิ้นงานเข้าเครื่องด้วย Loading Jig</p> <p>5.ลูบชิ้นงาน</p>  <p>6.เอาเพทลง</p>	<p>พนักงานทั้ง 6 ต้องยืนประจำตำแหน่งที่กำหนด</p>  <p>หยิบออกพร้อมๆกัน</p> <p>1.ใช้ Vacuum Tools ในการเก็บ</p> <p>2.ห้ามลากชิ้นงาน</p> <p>3.เก็บเสร็จให้ส่งงานเข้าถังล้างอัตโนมัติ</p> <p>1. ต้องเส็ดให้ตรงตำแหน่ง</p> <p>2.ทำพร้อมๆกัน</p> <p>1.พร้อมๆกัน</p> <p>2.พองน้ำที่นำมาลูบต้องสะอาด</p> <p>1..ในขณะที่เอาเพทลงให้ปิด safety cover ด้วย</p>	<p>เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน</p> <p>ลดเวลาในการปฏิบัติงาน</p> <p>1.ลดเวลาและความเมื่อยล้า</p> <p>2. ลดการเกิดของเสียในกระบวนการ</p> <p>3.หากทิ้งไว้ชิ้นงานจะแห้ง</p> <p>1.ป้องกันการผสมกันระหว่างงานตัวอย่างกับงานปกติ</p> <p>2. ลดเวลาในการปฏิบัติงาน</p> <p>1. ลดเวลาในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. ลดการเกิดของเสียในกระบวนการ</p> <p>1.เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p>	
History :			

ตารางที่ 4.12 แบบขอยงานสำหรับกลุ่มพนักงานสนับสนุนและล้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

Page 1 Of 1

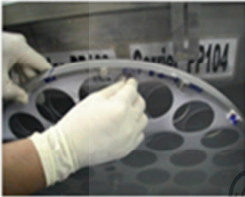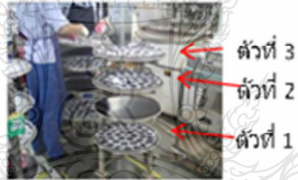Job Breakdown Sheet			
ชื่องาน (JOB) : การปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็วของกระบวนการขัด		REV.	Effective Date : 1 Aug 10
วัตถุประสงค์ :		Mr.Prachyakorn-Ku	Mr.Chuchart-Si
1. ลดเวลาในการหยิบงานออกและเข้าเครื่องจักรจาก 15 นาทีเหลือแค่ 4 นาที/ล็อต		(Senior Leader up Confirm)	(Issued by Operater up)
อุปกรณ์ : Vacuum Tool and Loading Jig	พื้นที่ทำงาน : Area#1,2,3		
วัสดุคืบ : AH4SGT	PROCESS : Polishing Machine		
ขั้นตอนสำคัญ (Main Step)	จุดสำคัญ (Key Point)	เหตุผล (Reasons)	
<p>กลุ่มพนักงานสนับสนุน</p> <p>1.เตรียมงานก่อนการผลิต</p> <p>2.ล้าง Loading Jig</p>  <p>3.โหลดงานเข้า Loading Jig</p>  <p>กลุ่มล้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง</p> <p>1. ล้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง</p> <p>2.เป่าให้แห้ง</p> <p>3.นำชิ้นงานไปวัด</p> <p>4.ส่งงานไปยังกระบวนการถัดไป</p>	<p>1.เตรียมในขณะเครื่องจักรทำงาน</p> <p>1.ล้างในขณะเครื่องจักรทำงาน</p> <p>2.วาง Loading Jig ในตำแหน่งที่กำหนด</p>  <p>1.เตรียมในขณะเครื่องจักรทำงาน</p> <p>2.ก่อนโหลดต้องเลือกจุดโหลดให้อยู่ที่กำหนด</p>  <p>3.หยิบงานเข้า Loading Jig เปร่า</p> <p>1.ล้างล็อตที่กำลังเก็บออกจากเครื่อง</p> <p>2.ต้องวางในตำแหน่งที่กำหนด</p> <p>1.ห้ามใช้ผ้าเช็ดต้องใช้เครื่องเป่าเท่านั้น</p> <p>1.วัดค่าที่กำหนด</p> <p>1.งานที่ส่งต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ</p>	<p>1. ลดกิจกรรมภายใน</p> <p>1. ลดกิจกรรมภายใน</p> <p>2.ลดเวลาการทำงาน</p> <p>1. ลดกิจกรรมภายใน</p> <p>2.ป้องกันงานลวง</p> <p>1.ป้องกันงานเสีย</p> <p>1.ป้องกันการมิกซ์ล็อต</p> <p>2.ป้องกันการมิกซ์ล็อต</p> <p>1.เพื่อความสะอาดของชิ้นงาน</p> <p>1.เพื่อดำเนินการส่งไปยังกระบวนการถัดไป</p> <p>1.เพื่อให้ชิ้นงานได้คุณภาพ</p>	
History :			

4.6.2 การสร้างตารางงานมาตรฐานแบบผสม (Standard Combination) เป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานระหว่างพนักงานกับเครื่องจักรสามารถแบ่งได้ดังนี้ 2.1 ตารางงานมาตรฐานแบบผสมของพนักงานกลุ่มหีบงานเข้าและออกจากเครื่องจักรแสดงดังตารางที่ 4.11 ดังนี้

ตารางที่ 4.13 งานมาตรฐานแบบผสมของพนักงานปรับตั้ง

LINE : Area#1.2.3		MODEL: AH4SGT		WORKER		ตารางงานมาตรฐาน		TAKT TIME: 24.00 min	DATE: 1-Aug-10	LEGA: MAN		
PART CODE: 51420-0K040		6		8		(HYOJUN SANGYO KUMAWASE HYO)		CYCLE TIME: 20.00 min	REQUIRE: 86400 Pcs/DAY	M.C.		
PART NAME: 67.5 mm AH4SGT		8		8				<input type="checkbox"/> BEFORE KAIZEN	<input checked="" type="checkbox"/> AFTER KAIZEN	WALK		
Item	Description	WORKING TIME (min)			Operation time (s)							
		MAN	M/C	WALK	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24							
1	ปรับรถผสมเข้างานเครื่องจักร	4	4.00	1	[Timeline bar]							
2	ปรับรถผสมเข้างานเครื่องจักร	8	4.00	1	[Timeline bar]							
3	ปรับรถผสมเข้างานเครื่องจักร	12	4.00	1	[Timeline bar]							
4	ปรับรถผสมเข้างานเครื่องจักร	16	4.00	1	[Timeline bar]							
APPROVE BY		CHECK	REPORT BY	รวม		TOTAL					16.00	4.00
Chayut		Pradyakorn	Kamon			TOTAL CT.					20.00	SEC.
ส่วนหีบกลุ่มพนักงานปรับงานเข้าและออกจากเครื่องจักร												
Idle time 4 min												


จากตารางที่ 4.13 พนักงานกลุ่มนี้จะทำการเก็บงานทีละเครื่องโดยมีรอบการทำงาน 23.41 นาที/รอบ การปรับตั้งเครื่องจักรจะมีทั้งหมด 4 ครั้งใน 1 รอบครั้งละ 3.41 นาที จากตารางรอบการทำงานจะอยู่ที่ 20 นาทีที่มีเวลาว่าง 4 นาที/รอบ ซึ่งเวลาว่างเหล่านี้จะให้พนักงานทำ 5ส และดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ 2 คน/เครื่อง ตารางปฏิบัติงานมาตรฐานแบบผสมของกลุ่มพนักงานล้างชิ้นงานตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 4.12 ดังนี้

ตารางที่ 4.14 งานมาตรฐานแบบผสมของพนักงานกลุ่มล้างชิ้นงานตัวอย่าง

LINE : Area#1.2.3		MODEL: AH4SGT		WORKER		ตารางงานมาตรฐาน		TAKT TIME: 24.00 min	DATE: 1-Aug-10	LEGA: MAN		
PART CODE: 51420-0K040		6		8		(HYOJUN SANGYO KUMAWASE HYO)		CYCLE TIME: 20.00 min	REQUIRE: 86400 Pcs/DAY	M.C.		
PART NAME: 67.5 mm AH4SGT		8		8				<input type="checkbox"/> BEFORE KAIZEN	<input checked="" type="checkbox"/> AFTER KAIZEN	WALK		
Item	Description	WORKING TIME (min)			Operation time (s)							
		MAN	M/C	WALK	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24							
1	ล้าง Sampling เครื่องที่ 1	4	4.00	1	[Timeline bar]							
2	ล้าง Sampling เครื่องที่ 2	8	4.00	1	[Timeline bar]							
3	ล้าง Sampling เครื่องที่ 3	12	4.00	1	[Timeline bar]							
4	ล้าง Sampling เครื่องที่ 4	16	4.00	1.00	[Timeline bar]							
APPROVE BY		CHECK	REPORT BY	รวม		TOTAL					16.00	4.00
						TOTAL CT.					20.00	SEC.
ส่วนหีบกลุ่มพนักงานล้างชิ้นงานตัวอย่าง												
Idle time 4 min												

จากตารางที่ 4.14 พนักงานกลุ่มนี้จะทำการล้างชิ้นงานตัวอย่างทีละเครื่องตามกลุ่มพนักงานเก็บและหีบชิ้นงานเข้าเครื่อง จากตารางรอบการทำงานจะอยู่ที่ 20 นาทีที่มีเวลาว่าง 3.41 นาที/รอบ ซึ่งเวลาว่างเหล่านี้จะให้พนักงานทำ 5ส และดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ 2 คน/เครื่องดูแลเรื่องเอกสารการส่งงานไปยังกระบวนการต่อไปว่าถูกต้องหรือไม่ ตารางปฏิบัติงานมาตรฐานแบบผสมของกลุ่มพนักงานสนับสนุนดังตารางที่ 4.25 ดังนี้

ตารางที่ 4.15 งานมาตรฐานแบบผสมของพนักงานกลุ่มสนับสนุน

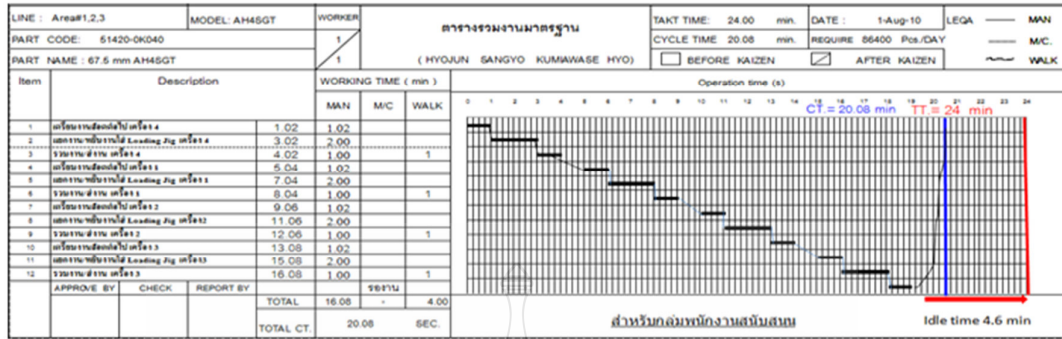

จากตารางที่ 4.15 พนักงานกลุ่มนี้จะทำกรเตรียมงานไว้ให้ที่ละเครื่องเพื่อลดกิจกรรมภายในตามกลุ่มพนักงานเก็บและหีบชิ้นงานเข้าเครื่อง จากตารางรอบการทำงานจะอยู่ที่ 20.08 นาที มีเวลาว่าง 3.41 นาที/รอบ ซึ่งเวลาว่างเหล่านี้จะให้พนักงานทำ 5ส และดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ 2 คน/เครื่อง ตารางแสดงความสามารถในการทำงานของกระบวนการขัด จากภาพที่ 4.16 พบว่าความสามารถของกระบวนการอยู่ที่ 6,450 ชิ้น/กะ/เครื่อง หรือ 30 ล็อต/กะ/เครื่อง การสร้างลำดับการทำงานมาตรฐาน เป็นการสร้างมาตรฐานการทำงาน

ตารางที่ 4.16 ความสามารถในการทำงานของกระบวนการขัด

KOTEIBETSU NORRYOKU HYO						APPROVED	CHECK	REPORT	
ตารางความสามารถในการทำงานของ PROCESS						Chaiyut	Prachyakorn	Kamon	
ตรวจแสดงความสามารถในการทำงาน						วันที่บันทึก 1 เดือน สิงหาคม ปี 2553			
ชื่อสินค้า		ชื่อสินค้า	67.5 mm AH4SGT	LINE	Area1,2,3	สังกัด	ชื่อ-สกุล		
ชื่อ PROCESS		ชื่อ PROCESS	Polishing	ชื่อ-สกุล		นายปรีชญากรณ์ ชันทอง			
ลำดับที่	ชื่อ PROCESS	รหัสเครื่อง	เวลาพื้นฐาน			TOOLING	ความสามารถในการผลิต (PCS/SHIFT)	วิธีเขียนภาพ	
			เวลาที่ทำงานด้วยมือ (นาที)	เวลาที่เครื่องทำงาน (นาที)	เวลาที่ทำงานเสร็จ (นาที)			จำนวนที่เปลี่ยน (ชิ้น/ครั้ง)	เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยน (นาที/ครั้ง)
1	เตรียมงานเชื่อมคอปไป	-	1.02	-	1.02	-	-	[1.02]	
2	แยกงานก่อนไหล	-	2	-	2.00	-	-	[2]	
3	เก็บงานออกและหีบงาน	Polishing	4	-	4.00	216	1	6450	[.....4.....]
4	รวมงาน/ส่งงาน	-	1	-	1.00	-	-	-	[1]
รวม			8.02				6450		

MACHINE CAPACITY/SHIFT OF BOTTLE NECK PROCESS (PCS/SHIFT)


ตารางที่ 4.17 ลำดับการทำงานมาตรฐาน

PROCESS	Polishing	ลำดับการทำงาน มาตรฐาน	ขั้นตอน	การปรับตั้ง เครื่องจักร	จาก	ถึง		
PART NO.	51407 – 0K020		การผลิต	67.5 mm AH4SGT				
PART NAME	67.5 mm AH4SGT		ผู้จัดทำ	Prachyakorn				
					เดือน	TAKT	CYCLE	OPER
					ปี	TIME	TIME	ATOR
					1/8/2010	1.67	24	s
ผู้อนุมัติ	เ ช้ ค โดย	ออกโดย	ตรวจสอบ คุณภาพ	ความ ปลอดภัย	สต็อก มาตรฐาน	จำนวน สต็อก	ลำดับ พนักงาน	$T.T = \frac{\text{เวลาทำงานต่อวัน}}{\text{จำนวนที่ผลิตต่อชิ้น}}$
Chaiyut	Prach- yakorn	Kamon				0	1	C.T. หมายถึง เวลาในการทำงาน 1 รอบ ที่ชุด แดงทำงานได้ปกติสามารถทำงานมาตรฐาน ของพนักงาน 1 คน

4.7 ผลการวิเคราะห์อัตรากาคุณภาพ

4.7.1 ผลการวิเคราะห์แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

เมื่อทำการศึกษาระบวนการปรับตั้งเครื่องจักรของกระบวนการจัดแล้ว ทั้งกระบวนการอย่างละเอียดแล้ว พอทำให้ทราบว่าตัวแปรเข้าที่สำคัญของกระบวนการมีอะไรบ้าง จากนั้นทำการระดมสมองเพื่อทำการหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด สำหรับหัวข้อปัญหาของโครงการวิจัยนี้คือ การเกิดด้านคุณภาพต่ำ ทางผู้วิจัยและทีมงานที่ประกอบด้วยวิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย ได้ช่วยกันระดมสมอง (Brainstorm) เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว โดยใช้แผนภาพแสดงเหตุและผลของปัจจัยดังภาพที่ 4.24 ซึ่งจากแผนภาพแสดงเหตุและผลของปัจจัยนั้น จะพบว่าสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดของปัญหานั้นมีจำนวนมากมาย แต่ปัญหาหลักๆ จะมุ่งเน้นไปในส่วนขั้นตอนการปรับตั้งที่ส่งผลในเรื่องของคุณภาพของชิ้นงาน แต่ผู้วิจัยและทีมงานมีความจำเป็นต้องทำการคัดเลือกเฉพาะสาเหตุที่สำคัญ จึงนำปัจจัยทั้งหมดมาวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ เพื่อให้คะแนน และพิจารณาว่าสาเหตุใดบ้างที่เป็นที่ควรนำมาทำการแก้ไขปัญหา และนำคะแนนไปสร้างแผนภาพพาเรโตของขั้นตอนต่อไป

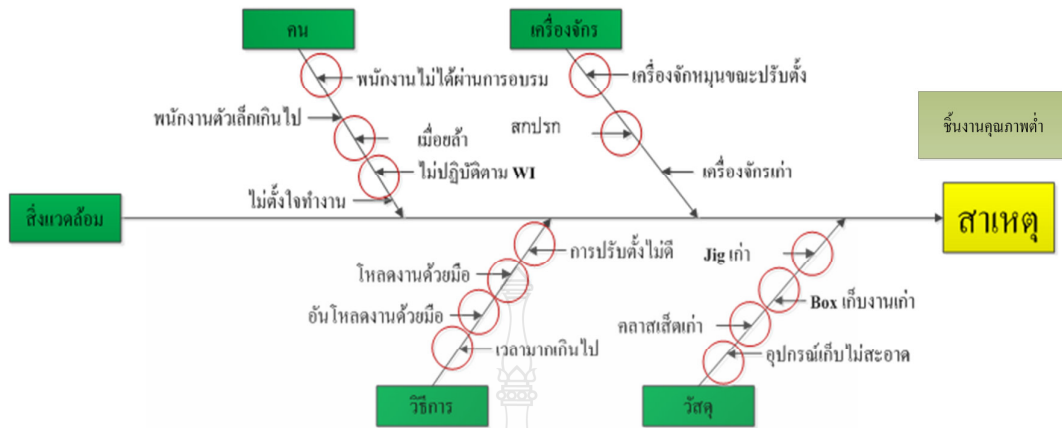

ภาพที่ 4.24 แผนภาพแสดงเหตุและผลของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน

4.7.2 การวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis)

เมื่อทำการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและจากการระดมสมองเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ โดยเริ่มจากการระดมสมองและทำการคิดอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ดังนั้นสาเหตุที่มีได้ตัดออกจากแผนภาพแสดงสาเหตุและผลจะถูกนำมาทำการวิเคราะห์ต่อในการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ เพื่อสามารถค้นหาสาเหตุที่น่าจะมีผลกระทบต่อปัญหามากที่สุดได้ ดังตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ

Process	Description/ Function	Potential Failure Mode	Potential Effect of Failure	SEV	Potential Causes of Failure	OC	Current Control	DET	RP
1.	เครื่องจักร	เครื่องจักรหมุนขณะปรับตั้ง	ความเร็วในการหมุน	10	รอยขีดข่วนบนตัวชิ้นงาน	9	PLC	6	540
		เครื่องสกปรก	พื้นผิววางงานสกปรก	8	รอยขีดข่วนบนตัวชิ้นงาน	7	5ส.	5	280
2.	คน	เมื่อยล้า	ผิดจังหวะในการโหลต	10	รอยขีดข่วนบนตัวชิ้นงาน	9	PI	9	810
		ไม่ปฏิบัติตาม WI	หาสาเหตุยาก	7	รอยขีดข่วนบนตัวชิ้นงาน	8	WI	3	168

		ไม่ได้รับการ อบรม	ทำงานไม่ถนัด	5	รอยขีดข่วนบนตัว ชิ้นงาน	8	WI	3	120
3	วัสดุ	Jig เก่า	สกปรก	6	รอยขีดข่วนบนตัว ชิ้นงาน	5	WI	3	90
		Box เก็บงานไม่ สะอาด	สกปรก	5	เกิดคราบที่ชิ้นงาน	8	WI	4	160
		Cassettes เก่า	สกปรก	3	เกิดคราบที่ชิ้นงาน	6	OPL	4	72
		อุปกรณ์เก็บงาน ไม่สะอาด	สกปรก	9	รอยขีดข่วนบนตัว ชิ้นงาน	7	OPL	5	280
4	วิธีการ	โหลด/อัน โหลด งานด้วยมือ	ของเสีย	10	รอยขีดข่วนบนตัว ชิ้นงาน	9	WI	8	720
		การปรับตั้งไม่ดี	ของเสีย	8	รอยขีดข่วนบนตัว ชิ้นงาน	9	WI	8	576
		เวลาวางมาก	พนักงานรีบ ทำงาน	7	รอยขีดข่วนบนตัว ชิ้นงาน	6	WI	5	210


จากการแสดงผลการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบพบว่ามีข้อบกพร่องอยู่ 10 ข้อบกพร่องที่มีค่า RPN-Score มากกว่า 100 คะแนน ที่ผู้วิจัยและทีมงานเลือกมาดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขต่อไป ดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.19 ผลสรุปลำดับคะแนนในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบที่สำคัญ

ลำดับ	สาเหตุ	RPN Score
1	เมื่อยล้า	810
2	โหลด/อัน โหลดงานด้วยมือ	720
3	การปรับตั้งไม่ดี	576
4	เครื่องจักรหมุนขณะปรับตั้ง	540
5	เครื่องสกปรก	280
6	อุปกรณ์เก็บงานไม่สะอาด	280
7	เวลาวางมาก	210
8	ไม่ปฏิบัติตาม WI	168
9	Box เก็บงานไม่สะอาด	160
10	ไม่ได้รับการอบรม	120

4.7.3 การวิเคราะห์ด้วยแผนภาพพารेटอเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

จากค่าตัวเลขระดับความเสี่ยง (RPN) ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการข้างต้นสามารถนำมาสร้างแผนภาพพารेटอ เพื่อทำการคัดเลือกข้อบกพร่องที่สำคัญ และพิจารณาว่าข้อบกพร่องใดบ้างที่เป็นสาเหตุที่ควรนำมาทำการแก้ไขปัญหา ดังภาพที่ 4.14 โดยหลักของการพิจารณาคัดเลือก ข้อบกพร่องที่สำคัญนั้นจะใช้หลักการพารेटอ คือ ข้อมูลที่มีความสำคัญจะมีเพียงจำนวนเล็กน้อย และข้อมูลที่มีความสำคัญเล็กน้อยมีจำนวนมากโดยใช้ตัวเลข 80 : 20 โดยประมาณหรือเลือกพิจารณาข้อบกพร่องที่มีค่า RPN มากกว่า 100 มาดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขก็ได้ แต่สำหรับงานวิจัยนี้จะทำการเลือกพิจารณาข้อบกพร่องที่มีค่า RPN มากกว่า 100 มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อบกพร่องมาดำเนินการแก้ไขต่อไป

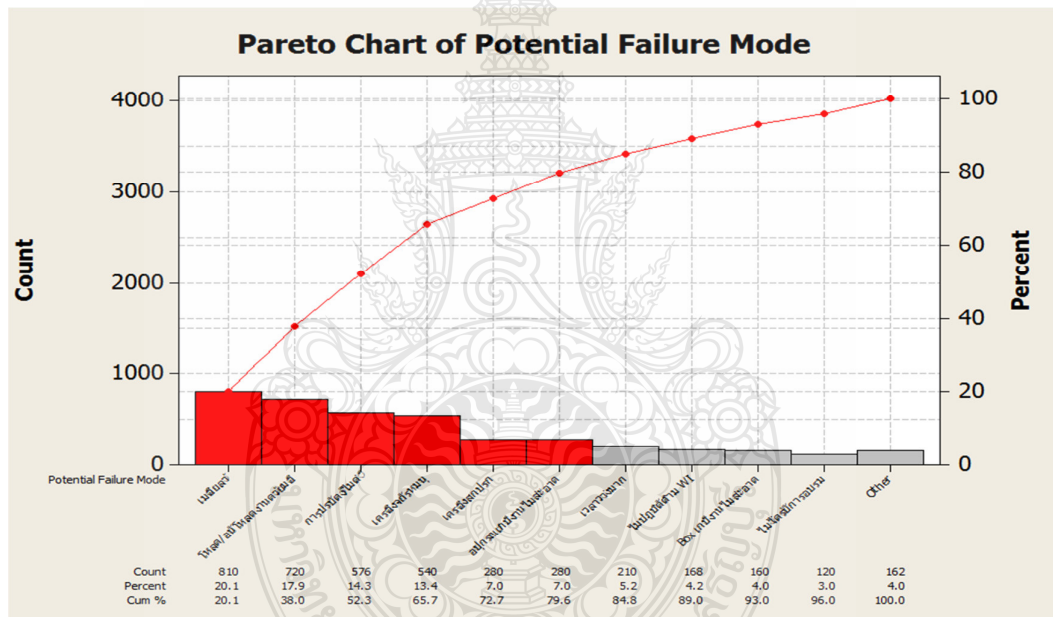

ภาพที่ 4.25 แผนภาพพารेटอเรียงตามลำดับค่า RPN

จากภาพที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาในเรื่องของอัตราการเดินเครื่องจักรและอัตราคุณภาพต่ำ ของกระบวนการขัดชิ้นงาน มีดังต่อไปนี้คือ ความเมื่อยล้า 810 คะแนน โหลดและอันโหลดงานจากเครื่องขัด 720 คะแนน การปรับตั้งเครื่องขัดไม่ดี 576 คะแนน เครื่องจักรหมุนขณะปรับตั้ง 540 คะแนน เครื่องสกรปรกและอุปกรณ์เก็บงานไม่สะอาด 280 คะแนน ข้อบกพร่องที่ได้รับการคัดเลือกนี้มีระดับคะแนน RPN-Score มากกว่า 100 คะแนน และข้อบกพร่องที่

ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ยังไม่มีมาตรฐานการผลิตที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งจะทำการศึกษาในขั้นตอนต่อไป

4.8 การปรับปรุงกระบวนการด้านอัตรากุณภาพ

สรุปผลการนำมาตรการตอบโต้ไปปฏิบัติโดยการออกแบบอุปกรณ์เพื่อการลดกิจกรรมที่ทำในเครื่องจักรหยุด (Reduce Internal Activity) และเพิ่มอัตรากุณภาพดังนี้

4.8.1 การออกแบบอุปกรณ์เก็บงาน (อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงาน)

ในการออกแบบได้อาศัยหลักการQFD (Quality Function Devolvement) ดังนี้


ตารางที่ 4.20 คิวเอฟดีสำหรับการออกแบบอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงาน

Quality Function Deployment Matrix : Pick up box disign

Project Name:		Pick up box									
Prepared by:		Mr.Prachyakorn Kuntong ,Mr.Komson Chang-Dee									
Date:		10/5/2010									
Design Requirements Metric (How or How Much)		Importance	Physical			Appearance			Seasoning		
			Light	Easy to use	Over flow	Can keep sponge and cassette	Small	Durable	Safety	Drain 1 time/hit	Clean 1 time/hit
Product Requirements (What)											
Functional	Have over flow	10	3	9	9	9	3	3	1	9	9
	Can keep sponge	9	1	9	9	9	1	1	1	9	9
	Can keep cassette	10	1	9	9	9	1	3	1	9	9
Quality	Sponge clean	10	1	1	9	9	1	1	1	1	1
	Water don't have contam	10	1	3	9	3	1	1	1	9	9
	Not effect to quality	10	1	9	9	3	1	1	1	9	9
Target Values			Use stainless steel	Have value control	Have chamber	Have chamber	NA	Use stainless steel	Install at machine	1 time/hit	1 time/hit
Design Requirement's Importance			79	391	531	411	79	99	59	451	451
Relative Importance			3	15	21	16	3	4	2	18	18

จากตารางที่ 4.20 เป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับความต้องการของพนักงานในการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางคลาสเส็ดกับชิ้นงานขณะเก็บ (อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงาน) ซึ่งปัจจุบันพนักงานใช้กล่องพลาสติกขนาด 10 x 25 เซนติเมตร มาเติมน้ำและใส่คลาสเส็ดลงไป เพื่อเก็บชิ้นงานเก็บเสร็จก็ทำความสะอาดกล่องอีกครั้ง กล่าว คือ จะต้องล้างทำความสะอาดทุกๆ ลีตของการปฏิบัติงาน จากข้อมูลการสอบถามพบว่า ความสำคัญในความต้องการของการออกแบบ (Design

Requirement Importance) คือ ต้องการให้กล่องมีลักษณะน้ำไหลวน คิดเป็น 531 คะแนน หรือ 21% ความต้องการในการเทน้ำทิ้งและทำความสะอาด 1 ครั้ง/กะ คิดเป็น 451 คะแนนหรือ 18% ความต้องการในการเก็บฟองน้ำหรือคลาสิเต้ไปในตัว คิดเป็น 411 คะแนน หรือ 16% ง่ายต่อการใช้งานคิดเป็น 391 คะแนน หรือ 15% เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยและทีมงานจึงแปลงความต้องการของพนักงานออกมาได้ดังภาพที่ 4.26

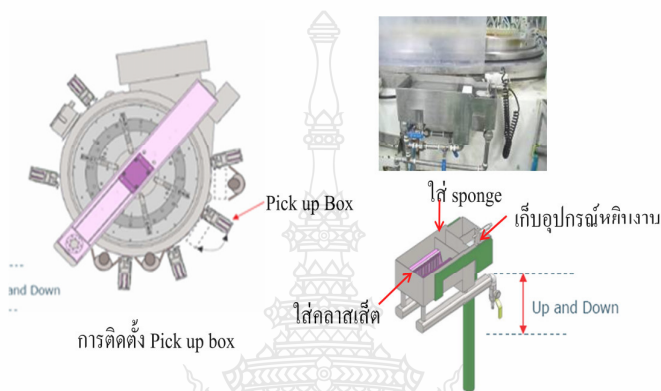

ภาพที่ 4.26 การติดตั้งอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานเครื่องขัดและลักษณะของ อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงาน

จากภาพที่ 4.26 การติดตั้ง อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานที่เครื่องขัดจะมีการติดตั้งทั้งหมด 6 จุด สำหรับพนักงาน 6 คน ที่เก็บและหยิบงานออกจากเครื่องจักร ลักษณะของอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

- สามารถปรับขึ้นลง ตามความสูงของพนักงานได้
- สามารถสวิงในแนว 180 องศาและ 90 องศา ได้
- มีช่องเก็บชิ้นงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ฟองน้ำ

หลักการการทำงานของอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานจะมีหลักการน้ำจะถูกเปิดให้ไหลเข้าช่องเก็บชิ้นงานหลังจากนั้นจะไหลไปสู่ช่องเก็บฟองน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ฟองน้ำแห้งและสุดท้ายน้ำจะไหลไปสู่ช่องเก็บอุปกรณ์การเก็บชิ้นงานแล้วไหลย้อนกลับไปยังถังพักแล้วน้ำจะถูกเครื่องสูบน้ำมาใช้อีกครั้ง โดยผ่านเครื่องกรองผลของการปรับปรุงเป็นการพิสูจน์ว่าเวลาไม่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานโดยใช้แบบการวิเคราะห์แบบสมการถดถอย (Regression Analysis) ให้ผลการทดสอบตารางที่

4.21

ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบชั่วโมงการใช้งาน อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานกับเปอร์เซ็นต์คุณภาพ

ชั่วโมง	ก่อนการติดตั้ง	หลังการติดตั้ง
1	74.86%	74.93%
2	70.43%	71.81%
3	64.67%	74.39%
4	64.45%	73.06%
5	62.51%	72.33%
6	61.21%	76.75%
7	60.65%	65.94%
8	63.42%	71.16%
9	60.45%	74.88%
ชั่วโมง	ก่อนการติดตั้ง	หลังการติดตั้ง
10	59.56%	77.43%
11	50.58%	71.41%
12	51.23%	67.93%
Average	62.00%	72.67%

การทดสอบชั่วโมงการใช้งาน อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานมีผลอย่างไรกับคุณภาพดังนี้

1) สมมติฐานงานวิจัย

H_0 เวลาการทำความสะอาดอุปกรณ์ของสภาวะการติดตั้งมีผลตอบสนองต่ออัตราคุณภาพต่างกัน

H_1 เวลาการทำความสะอาดอุปกรณ์ของสภาวะการติดตั้งไม่มีผลตอบสนองต่ออัตราคุณภาพ

สมมติฐานทางสถิติ


$H_0 : P_1 = P_2$

$H_1 : P_1 \neq P_2$

P_1 : อัตราคุณภาพก่อนการติดตั้งอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงาน

P_2 : อัตราคุณภาพหลังการติดตั้งอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงาน

สรุปผลจากการใช้โปรแกรมมินิแท็บ 15(Minitab15) ได้ดังนี้

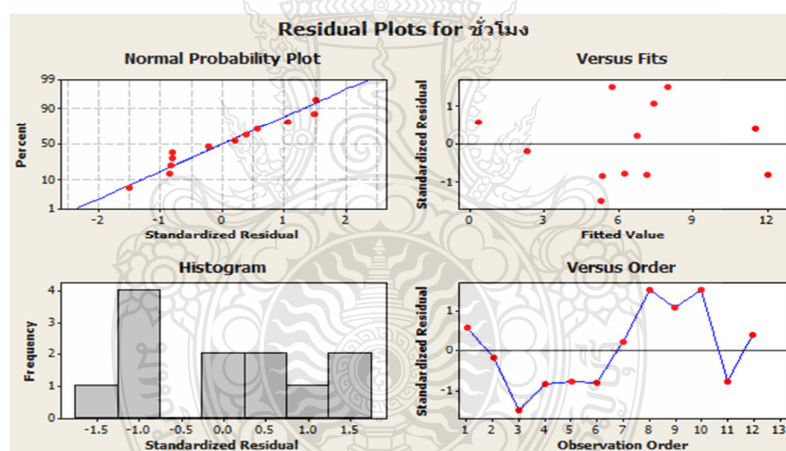

ภาพที่ 4.27 การทดสอบความพอเพียงของแบบจำลอง (Model Adequacy Check)

จากภาพที่ 4.27 สรุปได้ดังนี้

1. Normal Probability Plot - ข้อมูลอยู่ใกล้เส้น แสดงว่าค่า y มีการแจกแจงแบบปกติ
2. Histogram - กราฟมีลักษณะทรงระฆังคว่ำ แสดงว่าค่า y มีการแจกแจงแบบปกติ
3. Versus Fits - ข้อมูลกระจายตัวแบบสุ่ม แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน
4. Versus Order - ค่าความคาดเคลื่อนเป็นแบบสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่เป็น Pattern ชัดเจน แสดงว่าค่าความแปรปรวนมีค่าคงที่

Regression Analysis: ชั่วโมง versus ก่อนการติดตั้ง, หลังการติดตั้ง

The regression equation is
 ชั่วโมง = 32.5 - 49.3 ก่อนการติดตั้ง + 6.3 หลังการติดตั้ง

12 cases used, 1 cases contain missing values

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	32.53	10.60	3.07	0.013
ก่อนการติดตั้ง	-49.346	7.581	-6.51	0.000
หลังการติดตั้ง	6.29	15.31	0.41	0.691

S = 1.61912 R-Sq = 83.5% R-Sq(adj) = 79.8%

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	2	119.406	59.703	22.77	0.000
Residual Error	9	23.594	2.622		
Total	11	143.000			


Source	DF	Seq SS
ก่อนการติดตั้ง	1	118.964
หลังการติดตั้ง	1	0.442

ภาพที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์การทดสอบชั่วโมงการใช้งานอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานกับอัตราคุณภาพ

จากภาพที่ 4.28 สามารถสรุปได้ดังนี้ สมการแบบถดถอย(The Regression Equation) ดังนี้
 ชั่วโมง = 32.5 - 49.3 ก่อนการติดตั้ง + 6.3 หลังการติดตั้ง จากสมการพบว่าชั่วโมงของการทำความสะอาด อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานส่งผลตอบสนองต่อคุณภาพ 83.5%และอีก16.5% มาจากปัจจัยอื่นและสรุปได้ดังนี้

1. เวลาในการทำความสะอาดก่อนติดตั้ง อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานค่า P-Value = 0 < α = 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H_1 สรุปว่าเวลาในการทำความสะอาดอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานก่อนมีผลต่อผลตอบสนองของคุณภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. เวลาในการทำความสะอาดหลังการติดตั้งอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานค่า P-Value = 0.691 > α = 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H_0 สรุปว่า เวลาในการทำความสะอาด หลังการติดตั้งอุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานไม่มีผลต่อผลตอบสนองของคุณภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์จึงสรุปว่า การติดตั้ง อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงานทำให้คุณภาพของชิ้นงานดีขึ้น จาก62.00%เป็น 72.57%ดังแสดงในภาพที่ 4.29 และความถี่ในการทำความสะอาดเป็น 1 ครั้ง/กะ

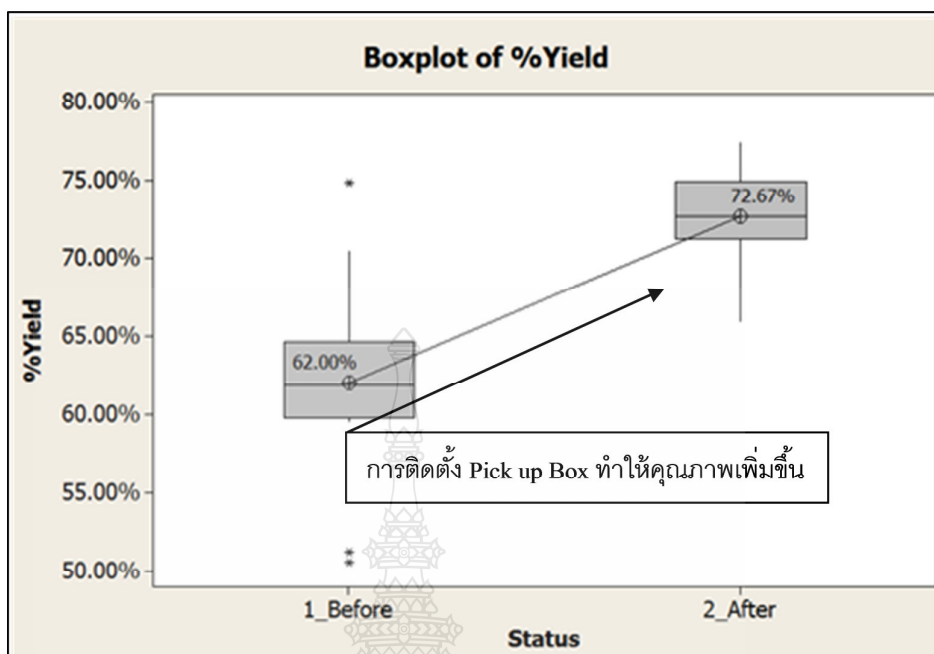

ภาพที่ 4.29 กราฟแสดงคุณภาพ โดยเฉลี่ยก่อนติดตั้งและหลังติดตั้ง อุปกรณ์รองภาชนะใส่ชิ้นงาน

4.8.2 การออกแบบอุปกรณ์หยิบชิ้นงานออกจากเครื่อง ด้วยระบบสุญญากาศแทนการใช้มือหยิบ จับจากการศึกษาพบว่าพนักงานเกิดความเมื่อยล้าจากการหยิบชิ้นงานที่หยิบชิ้นงานออกจากเครื่อง เนื่องจากการหยิบจับไม่เป็นไปตามหลักการการยุทธศาสตร์ดังนี้



ภาพที่ 4.30 การเก็บชิ้นงานด้วยมือ

จากภาพแสดงลักษณะการเก็บชิ้นงานที่อยู่บนแผ่นขัดที่เรียบพนักงานจะมีวิธีการเก็บ โดยใช้นิ้วโป้งจับขอบของชิ้นงานขึ้นมาหลังจากนั้นใช้นิ้วชี้สอดเข้าไปที่รูในพร้อมกับประคองแผ่นงาน

ด้วยนี้วกลาง ด้วยวิธีการเช่นนี้พนักงานจะมีอาการปวดข้อมือเนื่องจากในขณะที่เก็บต้อง
 เครื่องอยู่เรื่อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการออกแบบอุปกรณ์การเก็บชิ้นงานด้วยการดึงเอาความต้องการของ
 พนักงานมาออกแบบอุปกรณ์ด้วยการใช้หลักการของ คิวเอฟดี (Quality Function Devolvement) ดัง
 ตารางที่ 4.22


ตารางที่ 4.22 คิวเอฟดีสำหรับการออกแบบอุปกรณ์เก็บชิ้นงาน

Quality Function Deployment Matrix : Vacuum Tools


Project Name:		Vacuum tools								
Prepared by:		Mr.Prachyakorn Kuntong ,Mr.Komson Chang-Dee								
Date:		12/5/2010								
Design Requirements Metric (How or How Much)		Importance	Physical			Appearance			Seasoning	
			Light	Easy to use	Don't fingeredge	Small	Surface smoot	Can remain slurry	Safety	Clean 1 time/shift
Product Requirements (What)										
Functional	Use vacuum system	10	9	3	9	3	1	1	3	3
	Control vacuum by figer	10	9	9	9	9	1	9	9	9
	Use vacuum from machine	7	1	3	9	1	1	1	1	1
Quality	Surface smooth	6	3	1	3	1	9	3	1	3
	Can reduce defect	8	9	9	9	9	9	9	1	9
	Easy to cleaning	7	9	9	9	9	9	9	9	9
Target Values			250g	NA	NA	NA	Polyester	Slurrycan't into system	NA	NA
Design Requirement's Importance			340	282	396	268	216	260	204	280
Relative Imporance			15	13	18	12	10	12	9	12

จากตารางที่ 4.22 เป็นผลการวิเคราะห์ความต้องการของพนักงานออกมาเป็นการออกแบบ
 อุปกรณ์ที่ใช้เก็บชิ้นงานซึ่งปัจจุบันใช้มือ จากผลสรุปได้ว่า ใช้แล้วไม่ปวดมือ (Finger Edge) ได้
 คะแนน 396 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 18% ความต้องการที่จะให้อุปกรณ์มีน้ำหนักเบา ได้คะแนน
 340 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 15% ความสะดวกในการใช้ (Easy to Use) ได้คะแนน 282 คะแนน คิด
 เป็นเปอร์เซ็นต์ 13% ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยเพียง 1 ครั้ง/กะ ได้คะแนน 280 คะแนน คิดเป็น
 เปอร์เซ็นต์ 12% มีรูปร่างเล็ก (Small) ได้คะแนน 268 คะแนน คิดเป็น 12% สารละลายผงขัดไม่ค้างใน

ระบบ (Slurry Can Remain) ได้คะแนน 260 คะแนน คิดเป็น 12% เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยและทีมงานจึงแปลงความต้องการของพนักงานออกมามีอยู่ 2 แบบ ได้ดังภาพที่ 4.31

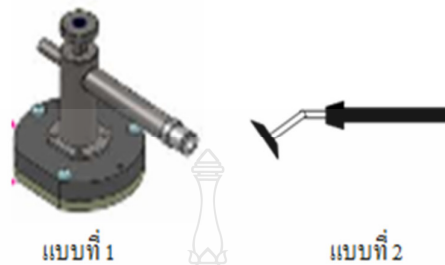

ภาพที่ 4.31 อุปกรณ์เก็บชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศ

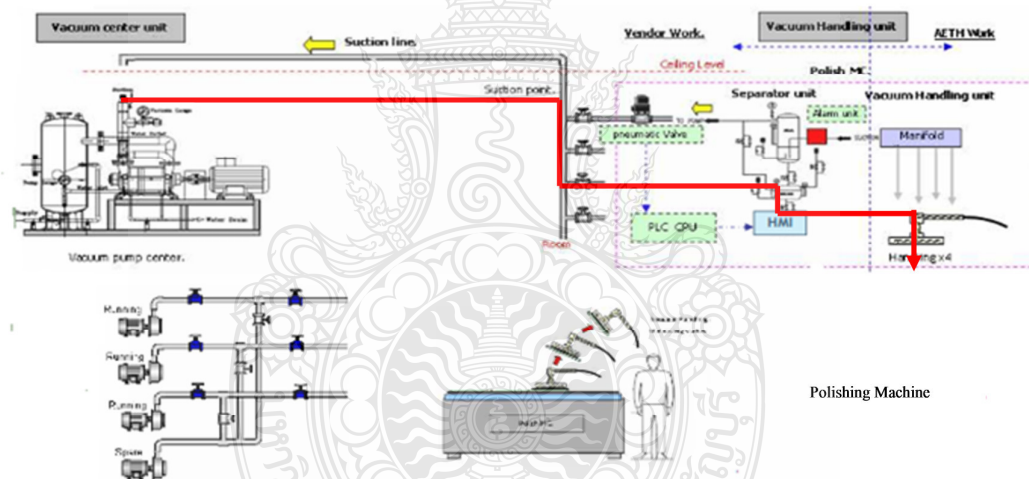

ภาพที่ 4.32 หลักการทำงานของอุปกรณ์เก็บชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศ

จากภาพที่ 4.32 หลักการทำงานของอุปกรณ์เก็บชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศเริ่มจากการนำเอาอุปกรณ์ไปแตะหน้าสัมผัสของชิ้นงานที่เป็นกระจกตัวอุปกรณ์ก็จะทำการดูดชิ้นงานขึ้นมา ลมที่ใช้จะมาจากจุดควบคุมระบบสุญญากาศผ่านไปตามท่อแยกไปแต่ละกระบวนการผ่านตัวกรองเพื่อกรองสิ่งสกปรกออกให้เป็นระบบสุญญากาศที่สะอาดแล้วผ่านไปยังจุดเชื่อมต่อ (Manifold) ที่ติดอยู่รอบเครื่องขัด 6 จุด

ผลการปรับปรุงอุปกรณ์เก็บชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum System) เป็นการพิสูจน์ผลการใช้อุปกรณ์เก็บชิ้นงานและการเก็บด้วยมือว่าที่สภาวะใดให้ผลในเชิงคุณภาพดีกว่าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 1-Way ANOVA สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบสนองทางด้านคุณภาพและเนื่องจากการใช้อุปกรณ์สัมผัสกับชิ้นงานโดยตรงจึงได้ทำการวิเคราะห์โดยละเอียดที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนกควบคุมคุณภาพ หัวข้อที่ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมดังนี้

1) การวิเคราะห์อนุภาคที่อยู่บนแผ่นชิ้นงาน เรียกการวิเคราะห์นี้ว่า โอเอสเอ (Optical Surface Analysis) โดยใช้เครื่องมือการวัด ตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์

2) การวิเคราะห์สารเคมีที่ติดอยู่บนผิวของชิ้นงานด้วยการใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM&EDX) ตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์คุณภาพให้ผลการทดสอบดังนี้

1. สมมติฐานงานวิจัย

H_0 : วิธีการของเก็บชิ้นงานมีผลตอบสนองต่ออัตราคุณภาพต่างกัน

H_1 : วิธีการของเก็บชิ้นงานมีผลตอบสนองต่ออัตราคุณภาพไม่ต่างกัน

2. สมมติฐานทางสถิติ


$H_0 : P_1 = P_2$

$H_1 : P_1 \neq P_2$

P_1 : อัตราคุณภาพการเก็บชิ้นงานด้วยมือ

P_2 : อัตราคุณภาพการเก็บชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศ สรุปผลจากการใช้โปรแกรม

รมมินิแทบ 15 (Minitab15) ได้ดังนี้

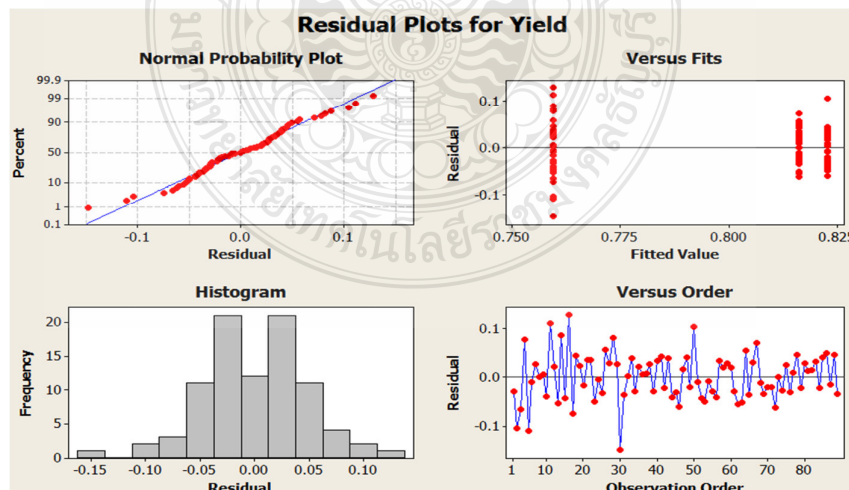

ภาพที่ 4.33 การทดสอบความพอเพียงของแบบจำลอง (Model Adequacy Check)

จากภาพที่ 4.33สรุปได้ดังนี้

- 1) Normal Probability Plot –ข้อมูลอยู่ใกล้เส้น แสดงว่าค่า y มีการแจกแจงแบบปกติ
- 2) Histogram –กราฟมีลักษณะทรงระฆังคว่ำ แสดงว่าค่า y มีการแจกแจงแบบปกติ
- 3) Versus Fits –ข้อมูลกระจายตัวแบบสุ่ม แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม

เท่ากัน

- 4) Versus Order –ค่าความคาดเคลื่อนเป็นแบบสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่เป็น Pattern ชัดเจน แสดงว่าค่าความแปรปรวนมีค่าคงที่

One-way ANOVA: Yield versus Method

Source	DF	SS	MS	F	P
Method	2	0.07227	0.03613	15.13	0.000
Error	86	0.20533	0.00239		
Total	88	0.27760			

S = 0.04886 R-Sq = 26.03% R-Sq(adj) = 24.31%

Level	N	Mean	StDev
Use by Hand	30	0.75940	0.06604
Use Vacuum Tools Model 1	29	0.82277	0.03778
Use Vacuum Tools Model 2	30	0.81616	0.03662

Level	Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev
Use by Hand	(-----+-----)
Use Vacuum Tools Model 1	(-----+-----)
Use Vacuum Tools Model 2	(-----+-----)
	0.750 0.775 0.800 0.825

Pooled StDev = 0.04886




Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals
All Pairwise Comparisons among Levels of Method

Individual confidence level = 98.06%

ภาพที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์วิธีการใช้อุปกรณ์เก็บชิ้นงาน

จากภาพที่ 4.34 สามารถสรุปได้ดังนี้ วิธีการเก็บชิ้นงานค่า P-Value = $0.00 < \alpha = 0.05$ ดังนั้นจึงยอมรับ H_1 สรุปว่าวิธีการเก็บชิ้นงาน มีผลต่อผลตอบสนองของคุณภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์อนุภาคที่อยู่บนแผ่นชิ้นงาน (Optical Surface Analysis)

ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์พื้นผิวของชิ้นงาน

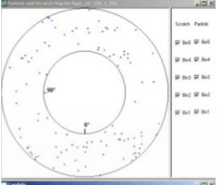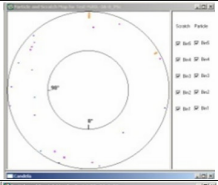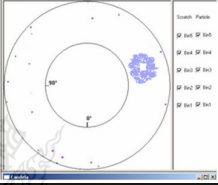ชนิดของการเก็บชิ้นงาน	อนุภาค โดยเฉลี่ย	รูปภาพ	ผลการยืนยัน
เก็บด้วยมือ	50.65		ยอมรับ 30 รุ่น
เก็บด้วย Model 1	18.34		ยอมรับ 30 รุ่น
เก็บด้วย Model 2	19.23		ยอมรับ 30 รุ่น

ตารางที่ 4.23 พบว่าจำนวนอนุภาคที่อยู่บนชิ้นงานด้วยวิธีการเก็บชิ้นงานด้วยมือมีสูงที่สุด เนื่องจากในขณะที่พนักงานเก็บชิ้นงานพนักงานมีการลากชิ้นงานทำให้อนุภาคติดขึ้นมากับชิ้นงานพบอนุภาคโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 50.65 จุด/ชิ้น ส่วนการใช้อุปกรณ์ในการหยิบชิ้นงานแบบที่ 1 พบอนุภาคโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.34 จุด/ชิ้น จะให้ผลที่ดีกว่าเนื่องจากไม่เกิดรอยบนแผ่นผิวของชิ้นงาน ส่วนแบบที่ 2 พบอนุภาค โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19.23 จุด/ชิ้น สาเหตุที่เกิดรอยบนผิวชิ้นงานเนื่องจากผิวหน้าของอุปกรณ์สัมผัสกับชิ้นงานมากเกินไปทำให้ระบบสูญญากาศเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสัมผัสมากเกินไป

ผลวิเคราะห์สารเคมีที่ติดอยู่บนผิวของชิ้นงานด้วยการใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM&EDX) ผลการวิเคราะห์มีดังนี้

ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของเสียและสารเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน


ชนิดของการเก็บชิ้นงาน	ลักษณะของเสียที่พบ	สารเคมีที่พบ	ผลการยืนยัน
เก็บด้วยมือ		C, O, Ca, Na	ยอมรับ
เก็บด้วย Model 1		C, Ce	ยอมรับ
เก็บด้วย Model 2		C, O, Ca, Na	ยอมรับ

จากตารางที่ 4.24 เป็นการวิเคราะห์สารเคมีที่ติดอยู่บนผิวของชิ้นงานและลักษณะของของเสียที่พบ สามารถสรุปได้ว่าการใช้มือเก็บชิ้นงานมีโอกาสพบของเสียมากกว่าการใช้อุปกรณ์ในการเก็บและลักษณะของเสีย โดยส่วนใหญ่ที่พบจะมีลักษณะเล็ก สารเคมีที่พบบนพื้นผิวจะเป็นประเภทคาร์บอน ออกซิเจน และแคลเซียม ของเสียที่เกิดจากการเก็บชิ้นงานด้วยอุปกรณ์ด้วยรูปแบบที่ 1 โดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะของเสียจะเกิดไม่รุนแรงหรือเด่นชัดเท่าการเก็บด้วยมือหรือด้วยอุปกรณ์แบบที่ 2 สารเคมีที่พบจะเป็น คาร์บอนและซีเลียมและสำหรับลักษณะของเสียที่พบในการเก็บด้วยอุปกรณ์แบบที่ 2 จะมีลักษณะนูนขึ้นมาจากพื้นผิวของชิ้นงานและสารเคมีที่พบโดยส่วนใหญ่จะเป็นคาร์บอน ออกซิเจน เหล็กและ โซเดียม

4.8.3. การออกแบบอุปกรณ์การหยิบงานเข้าเครื่อง

เป็นการออกแบบเพื่อลดกิจกรรมภายในของกิจกรรมการหยิบชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเข้าเครื่องจักรและเป็นการลดโอกาสที่ทำให้เกิดชิ้นงานเสียในขณะที่หยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง

เนื่องมาจากตัวพนักงานเอง เช่น การหยิบชิ้นงานแรงเกินไปทำให้ชิ้นงานกระแทกกับขอบของจักรรองรับชิ้นงานขณะขัด การลากชิ้นงาน เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 4.35

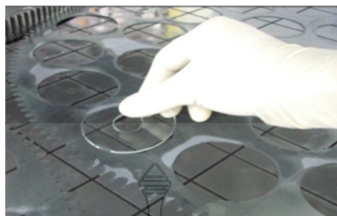

ภาพที่ 4.35 การหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องแล้ว โคนขอบของจักรรองรับชิ้นงานขณะขัด

การออกแบบอุปกรณ์การหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักร (Loading Jig) ออกแบบโดยแปลงความต้องการของพนักงานออกมาให้อยู่ในรูปของอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน โดยอาศัยหลักการของคิวเอฟดี (Quality Function Devolvement) ดังตารางที่ 4.25




ตารางที่ 4.25 คิวเอฟดีสำหรับการออกแบบอุปกรณ์เก็บหยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง

Quality Function Deployment Matrix : Loading Jig

Project Name:		Loading Jig								
Prepared by:		Mr.Prachyakom Kuntong ,Mr.Komson Chang-Dee								
Date:		20/5/2010								
Design Requirements Metric (How or How Much)		Importance	Physical			Appearance			Seasoning	
Product Requirements (What)			Light	Easy to use	Durable	Small	Have shape same carrier	Smooth and soft	Can remain slurry	Easy to cleaning
Functional	Load 1 time 36 pcs.	10	3	9	1	1	9	1	1	9
	Have position load sampling	8	1	9	3	1	1	1	1	1
	Use polishing pad	10	9	9	9	1	3	9	9	9
	Have start-stop position	9	1	9	9	3	3	1	1	3
Quality	Slurry don't obstruct	10	3	3	3	1	1	9	9	9
	Reduce defect SCR, LS, HD	10	9	9	1	3	9	9	9	9
	Have spare for change	7	1	9	1	1	1	1	1	1
Target Values			500g	NA	Acrylic	NA	NA	Slurry can't into system	NA	NA
Design Requirement's Importance			264	516	252	102	262	304	304	402
Relative Importance			11	21	10	4	11	13	13	17

จากตารางที่ 4.25 เป็นผลการวิเคราะห์ความต้องการของพนักงานออกมาเป็นการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้หยิบชิ้นงานเข้าเครื่องซึ่งปัจจุบันใช้มือ จากผลสรุปได้ว่า ง่ายต่อการใช้งานมีคะแนน 516 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 21% ทำความสะอาดง่าย 402 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 17% พื้นผิวมีความนุ่มและเรียบ พงซัดไม่ติด ได้คะแนน 304 คิดเป็น 13% น้ำหนักเบา 264 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 11% มีรูปร่างเป็นวงกลมเหมือนจักรรองรับชิ้นงานขณะขัด 252 คะแนน คิดเป็น 10% เป็นต้น จากความต้องการเหล่านี้จึงได้มีการออกแบบให้อุปกรณ์มีรูปร่างลักษณะดังภาพที่ 4.36 ดังนี้

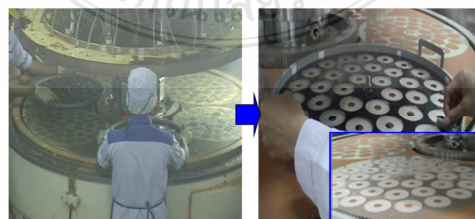

ภาพที่ 4.36 อุปกรณ์เก็บหยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง

จากภาพที่ 4.36 พบว่ารูปร่างของอุปกรณ์หยิบชิ้นงานเข้าเครื่องมีลักษณะเป็นวงกลมซึ่งมีลักษณะคล้ายกับจักรองรับชิ้นงานขณะขัดซึ่งใน 1 เครื่อง จะประกอบด้วยอุปกรณ์หยิบชิ้นงาน 6 ตัว การใช้งานจะทำการเตรียมชิ้นงานในขณะที่เครื่องจักรทำงาน โดยพนักงานจัดเตรียมชิ้นงานเมื่อเก็บชิ้นงานออกจากเครื่องหมดแล้วก็นำชิ้นงานที่เตรียมไว้เข้าเครื่องขัดเพื่อทำการขัดชิ้นงานลือตต่อไปดังภาพที่ 4.37



ภาพที่ 4.37 การเตรียมชิ้นงานในขณะที่เครื่องจักรทำงาน

ผลการวิเคราะห์อุปกรณ์ว่าส่งผลกระทบต่อในเรื่องของคุณภาพกับชิ้นงานหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตและเนื่องจากการใช้อุปกรณ์สัมผัสกับชิ้นงานโดยตรงจึงได้ทำการวิเคราะห์โดยละเอียดที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนกควบคุมคุณภาพ หัวข้อที่ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม ดังนี้

1) การวิเคราะห์อนุภาคที่อยู่บนแผ่นชิ้นงานเรียกการวิเคราะห์นี้ว่าโอเอสเอ (Optical Surface Analysis) โดยใช้เครื่องมือการวัดโอเอสเอ ตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์สารเคมีที่ติดอยู่บนผิวของชิ้นงานด้วยการใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM&EDX) ตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์

2) การวิเคราะห์ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นบริเวณขอบของชิ้นงานด้วยเครื่องมือโครแมก ตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การวิเคราะห์คุณภาพโดยรวมของชิ้นงานเป็นการวิเคราะห์วิธีการหยิบงานเข้าเครื่องด้วยการ ใช้อุปกรณ์ส่งผลในเรื่องของคุณภาพหรือไม่ ในการทดสอบจะทำการเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบแบบ 2-Sample T Test ดังนี้

2. สมมติฐานงานวิจัย

H_0 วิธีการของหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องมีผลตอบสนองต่ออัตราคุณภาพต่างกัน
 H_1 วิธีการของหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องมีผลตอบสนองต่อคุณภาพไม่ต่างกัน
 สมมติฐานทางสถิติ

$$H_0: P_1 = P_2$$

$$H_1: P_1 \neq P_2$$

P_1 : อัตราคุณภาพการหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องด้วยมือ

P_2 : อัตราคุณภาพการหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องด้วยจิก

Two-Sample T-Test and CI: Use hand, Use Loading Jig

Two-sample T for Use hand vs Use Loading Jig

	N	Mean	StDev	SE Mean
Use hand	30	0.7622	0.0601	0.011
Use Loading Jig	30	0.8173	0.0366	0.0067

Difference = mu (Use hand) - mu (Use Loading Jig)

Estimate for difference: -0.0552

95% CI for difference: (-0.0810, -0.0294)

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -4.30 P-Value = 0.000 DF = 47



ภาพที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ห้วิธีการใช้อุปกรณ์หยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง

จากภาพที่ 4.38 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. วิธีการเก็บชิ้นงานค่า P-Value = 0.00 < α = 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ H_1 สรุปว่าวิธีการของหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องมีผลตอบสนองต่อคุณภาพต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. การวิเคราะห์ห้อนุภาคที่อยู่บนแผ่นชิ้นงาน

ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์พื้นผิวของชิ้นงาน

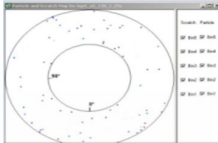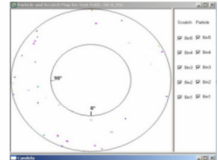ชนิดของการหิบบนชิ้นงาน	อนุภาคโดยเฉลี่ย	รูปภาพ	ผลการยืนยัน
หิบบด้วยมือ	49.35		ยอมรับ 30 ลีต
หิบบด้วยอุปกรณ์	17.34		ยอมรับ 30 ลีต

จากตารางที่ 4.26 พบว่าวิธีการทั้งสองไม่ส่งผลกระทบต่ออนุภาคบนพื้นผิวชิ้นงานซึ่งเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนดคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 อนุภาค/ชิ้นแต่การใช้อุปกรณ์ในการหิบบให้ค่าไอเอสเอ ที่ต่ำกว่าแบบหิบบด้วยมือ ผลวิเคราะห์สารเคมีที่ติดอยู่บนผิวของชิ้นงานด้วยการใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM&EDX) ผลการวิเคราะห์มีดังนี้



ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของเสียและสารเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน

ชนิดของการหิบบนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร	ลักษณะของเสียที่พบ	สารเคมีที่พบ	ผลการยืนยัน
หิบบด้วยมือ		C, O, Ca, Na	ยอมรับ
หิบบด้วยอุปกรณ์		C, Ce	ยอมรับ

จากตารางที่ 4.27 พบว่าลักษณะของเสียโดยส่วนใหญ่ที่อยู่บนพื้นผิวมีลักษณะเป็นรอยแหวนลงไปเหมือนกับการหิบบงานออกจากเครื่องโดยใช้มือ สารเคมีส่วนใหญ่ที่พบเป็น คาร์บอน ออกซิเจน และแคลเซียม สำหรับการหิบบนชิ้นงานเข้าเครื่องด้วยอุปกรณ์ลักษณะของเสียที่พบบน

พื้นผิวจะมีลักษณะเป็นรอยบางๆบนพื้นผิว สารเคมีที่พบโดยส่วนใหญ่จะเป็น คาร์บอน และซีลีเนียม ผลการวิเคราะห์ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นบริเวณขอบของชิ้นงานด้วยเครื่องมือโครแมก

ตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ลักษณะขอบของชิ้นงาน

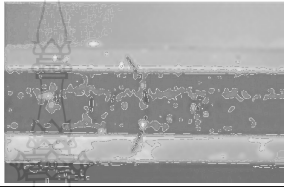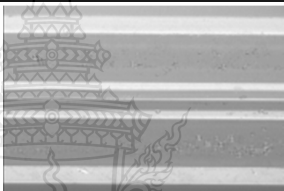ชนิดของการหีบชิ้นงาน	ลักษณะขอบของชิ้นงาน	ผลการยืนยัน
หีบด้วยมือ		ยอมรับ
หีบด้วยอุปกรณ์		ยอมรับ

จากตารางที่ 4.28 พบว่าของเสียที่เกิดจากการหีบชิ้นงานด้วยมือเข้าเครื่องเกิดรอยที่ขอบของชิ้นงานโดยส่วนใหญ่เนื่องจากการชนกับขอบของจักรองรับชิ้นงานขณะขัดหรือการหีบเข้าเครื่องที่แรงเกินไป สำหรับการหีบด้วยอุปกรณ์นั้นลักษณะของขอบชิ้นงานเป็นปกติไม่เกิดรอยที่ขอบของชิ้นงาน


ตารางที่ 4.29 สรุปสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบที่สำคัญ

ลำดับ	สาเหตุ	RPN Score	แนวทางการปรับปรุง	สมมติฐาน
1	เมื่อยล้า	810	ออกแบบอุปกรณ์การทำงาน	แตกต่าง
2	โหลด/อันโหลดงานด้วยมือ	720		
3	การปรับตั้งไม่ดี	576	ยกเลิกกิจกรรมการหีบจิ๊กออกและการปรับตั้งจิ๊กเข้าเครื่อง	ไม่แตกต่าง
4	เครื่องจักรหมุนขณะปรับตั้ง	540		
5	เครื่องสกปรก	280		
6	อุปกรณ์เก็บงานไม่สะอาด	280	ออกแบบอุปกรณ์ใหม่	แตกต่าง
7	เวลาว่างมาก	210	จัดรูปแบบการทำงานใหม่	แตกต่าง

8	ไม่ปฏิบัติตาม WI	168		
9	Box เก็บงานไม่สะอาด	160	ออกแบบอุปกรณ์ใหม่	แตกต่าง
10	ไม่ได้รับการอบรม	120	จัดให้มีการอบรมพนักงาน	แตกต่าง

4.8 ผลการปรับปรุงอัตราคุณภาพ

จากการศึกษาข้อมูลของบริษัทแล้ว จึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาทำการสร้างกราฟเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของอัตราคุณภาพก่อนและหลังการปรับปรุงดังภาพต่อไปนี้

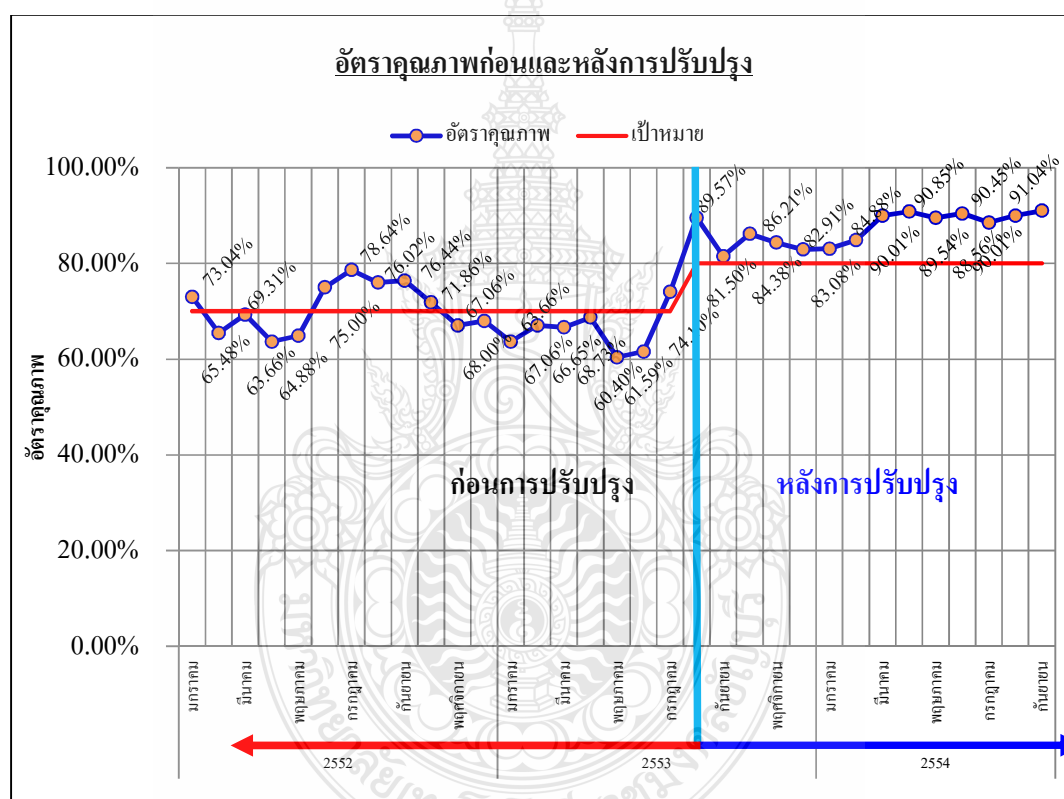

















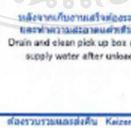

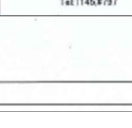
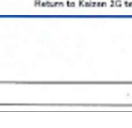

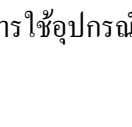
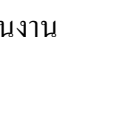

ภาพที่ 4.39 อัตราคุณภาพก่อนและหลังการปรับปรุง

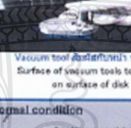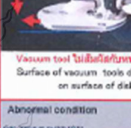จากภาพพบว่าค่าเฉลี่ยอัตราคุณภาพก่อนและหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 69.03 เป็น ร้อยละ 87.36

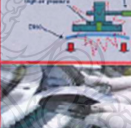4.9 จัดตั้งการควบคุมและขั้นตอนการเผยแพร่ในการเพิ่มอัตราคุณภาพ

ในส่วนนี้เพื่อให้อัตราคุณภาพยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ทีมงานวิจัยจึงได้ออกแบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพดังนี้

4.9.1 มาตรฐานการใช้อุปกรณ์หยิบชิ้นงาน

ONE POINT of Working				
Process name FP process	Detail / Item วิธีการใช้ Vacuum tools	Control No. NA	Rev. 00	
Purpose เป็นแนวทางการใช้ Vacuum tools To make a guide line for vacuum tools using		Effective date 7 Aug 2011		
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)	ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Picture)	สิ่งที่ควรปฏิบัติ (Do)	สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't)	ผลกระทบ (Effect)
A. การใช้ Vacuum tool Vacuum tools using 1. ใช้หัวแม่โป้งกดที่หัวของ Vacuum tools Use thumb finger to press on head of vacuum tools	 กดหัว Vacuum tools ขณะใช้งาน During to unload use thumb press head of vacuum	 ใช้หัวแม่โป้งกดหัว Vacuum tools ขณะใช้งาน Use thumb finger to press on head of vacuum tools	 ไม่ใช้หัวนิ้วชี้กดหัว Vacuum tools ขณะใช้งาน Don't use thumb finger to press on head of vacuum tools	หากไม่กดหัว Vacuum tools ระบบ จะไม่ทำงาน Vacuum system can't operate. If don't use thumb finger to press on head of vacuum tool
2. กด Vacuum tools สัมผัสกับหน้าผิวของแผ่น Disk To press vacuum tools on surface of disk	 Vacuum tool สัมผัสกับหน้าผิวของแผ่น Disk Surface of vacuum tools to touch on surface of disk	 Vacuum tool สัมผัสกับหน้าผิวของแผ่น Disk Surface of vacuum tools to touch on surface of disk	 Vacuum tool ไม่สัมผัสกับหน้าผิวของแผ่น Disk Surface of vacuum tools don't touch on surface of disk	หากไม่สัมผัสกับหน้าผิวของแผ่น Disk จะทำให้ระบบมีปัญหา Concern to quality tools. If surface of vacuum tools touch with surface of disk.
3. ยกตัวขึ้นเบาๆหลังจากนั้นปลดตัวไปจากจากหัว Vacuum tools Lift up disk after that take off the thump figer from head vacuum tools	 นำแผ่นออกเบาๆหลังจากนั้นปลดหัว Vacuum tools Release vacuum by take off the thump	 Normal condition Orp Vacuum switch (ORP) Turn out Orp	 Abnormal condition Orp Vacuum switch (ORP) High or pressure Disk Use or pressure will damage	หากไม่ปล่อยหัวแม่โป้งก่อนยกตัวขึ้นจะทำให้ระบบมีปัญหา Concern to quality issue. Before so vacuum system can operate. If don't take off thump finger to press on head of
4. ใช้มืออีกข้างประคองที่ขอบ OD ของแผ่นดีสก์ Use hand support disk by touch OD of disk after that pull disk out to vacuum tools	 ใช้มืออีกข้างประคองที่ขอบ OD ของแผ่นดีสก์ Pull disk from vacuum tools	 ใช้มือจับขอบ OD Use hand touch OD of disk	 ไม่ใช้มือจับขอบ OD ของแผ่นดีสก์ Don't use hand touch OD of disk	มีผลกระทบต่อคุณภาพของชิ้นงาน Concern to quality issue
5. หยิบดีสก์ใส่ Process cassette Put disk into process cassette	 นำดีสก์ใส่ใน Process cassette Support disk into process cassette	 สัมผัสขอบ OD ของแผ่นดีสก์ Touch OD of disk support	 ไม่ใช้มือ OD สัมผัสกับขอบ OD ของแผ่นดีสก์ Don't Touch OD of disk support	หากวางลงแรงโดยไม่ประคอง จะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน เช่น เกิด OD, HD Concern to quality issue. If put disk into process cassette hard.
B. การบำรุงรักษา Preventive maintenance 1. หลังการเก็บงานเสร็จทำการแช่ในน้ำ Pick up box Vacuum tools immerse in water of the pick up box on time after unload disk.	 แช่ในน้ำหลังจากunload ชิ้นงาน Just to immerse in water after unload	 แช่ในน้ำหลังจากunload ชิ้นงาน Just to immerse in water after unload	 ไม่แช่ในน้ำหลังจากunload ชิ้นงาน Don't immerse in water after unload	ส่งผลต่ออายุการใช้งานของ Vacuum tools เช่น เพราะความ Slurry จะทำให้สปริงไม่คืนตัวกลับ Concern to life time of vacuum tools. Because dry slurry will obstruct self-release of spring
2. ระบายน้ำออกหรือล้างกับตามเสร็จหลังจากนั้นให้เติมน้ำเข้า Drain and clean pick up box after that supply water after unload disk.	 ล้างและระบายน้ำออกหลังจากunload ชิ้นงาน Drain and clean pick up box after that supply water after unload disk	 ล้างและระบายน้ำออกหลังจากunload ชิ้นงาน Drain and clean pick up box after that supply water after unload disk	 ไม่ระบายน้ำออกหรือล้างกับตามหลังจากunload ชิ้นงาน Don't drain and clean pick up box after unload disk	ส่งผลต่ออายุการใช้งานของ Vacuum tools เช่น เพราะความ Slurry จะทำให้สปริงไม่คืนตัวกลับ Concern to life time of vacuum tools. Because dry slurry will obstruct self-release of spring
C. การคืนกลับ Vacuum tools ที่เสียหาย Vacuum tool damage	 ส่งคืน Keizen 2G team Return to Keizen 2G team Tel: 11454797	 ส่งคืน Keizen 2G team Return to Keizen 2G team	 ไม่ส่งคืน Keizen 2G team หรือ Modify tool Don't return to Keizen 2G team or new	ไม่มีการควบคุมการใช้งาน Over control stock of vacuum
Notice Place FP process		Approve	Verify	Prepared
		7-8-11		Rev.00

ภาพที่ 4.40 มาตรฐานการใช้อุปกรณ์เก็บชิ้นงาน

4.9.2 มาตรฐานการใช้อุปกรณ์การปรับตั้งเตรียมชิ้นงานเข้าเครื่อง

ONE POINT of Working					
Process name	Detail / Item	Control No.	NA	Rev.00	
MP Process	วิธีการใช้งานและการควบคุมการใช้ MELODIC jig ในกระบวนการ MP	Effective date	8 October' 10		
Purpose					
เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานและการควบคุมการใช้ MELODIC jig ในกระบวนการ MP To make a guide line for the using and control method for MELODIC jig of MP process					
วิธีการใช้งานและการควบคุมการใช้ MELODICJig Using and control method for MELODIC jig of MP process					
รายการการปฏิบัติงาน Working Item	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Procedure	การแก้ไขหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Action item if non-conformity	จุดต้องตรวจสอบ Checking Point	ความถี่ Frequency	
การปรับระดับน้ำที่ถาดของ MELODIC Jig ก่อนการปฏิบัติงาน Waterlevel adjustment in the tray of MELODIC jig	1. เติมน้ำที่ถาดของ MELODIC Jig ทราบให้อยู่ในระดับที่พร้อม Bottom Sheetได้ก่อน Adjust waterlevel of MELODIC jig to reach the top surface of Bottom sheet. 	ปรับสกรูก้านที่ต่ำของถาดขึ้นเพื่อให้หน้าได้ระดับ Adjust screw height till stabilize water level 	น้ำต้องพร้อม ความสูงของ Bottom Sheet พอดี 1 Water level need to be the same level with top surface of Bottom sheet	1 ครั้ง/กะ 1 time /shift	
การโหลดงานใส่ MELODIC jig Loading disk into MELODIC Jig	1. Off line แยกงานออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน แล้วกระจายงาน Off line person to divide disk to 2  2. ทำการโหลดงาน โดยเริ่มจาก Jig ที่ 3>2>1 Load disk into jig start from jig no. 3>2>1 	1. หากมีการโหลดงานซ้อนกันให้ Drop สำหรับงาน 2 แผ่นในทันที If mis to load double disk in the same hole need to drop that 2 pos. immediately 2. หากกระสุนน้ำในถาดไม่ได้รับเท่ากันควรปรับระดับของถาดให้สมดุล หรือถ้าไม่พอก็เพิ่มงาน น้ำเท่า กระสุนน้ำที่เกินของ Bottom sheet If water level not balance need to adjust tray level or if water not enough need to fill more till reach the top surface bottom sheet. 3. หากมีปัญหากับ MELODIC Jig ขณะปฏิบัติงาน ให้นำช่างไปแจ้งช่างไฟ ส่วนสีตาม One point การแก้ไข ปัญหาจะลงหนังสือสำหรับ MELODIC Jig Rev.00 If found some problem during using MELODIC Jig please refer trouble shooting procedure in MELODIC Jig Rev.00	ตรวจสอบจุด Start-Stop บน MELODIC jig ทุกครั้งก่อน โหลด และ ตรวจสอบ ID ของชิ้นงานที่ โหลดแล้ว ทุก ครั้งก่อนโหลด เพื่อป้องกันการ โหลดงานซ้อน Must be checked Start-Stop point on MELODIC jig before start loading and also concentrate to avoid double loading in the same hole, easy to see if focus at disk's ID	ตรวจสอบทุกของ MELODIC jig เพื่อไม่ให้เกิดงานผิดพลาด งานจะโหลด MELODIC jig need to confirm no disk inside before start loading	
การโหลดงานเข้าเครื่อง MP Load disk in to machine.	1. เก็บ MELODIC Jig ที่รับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อเตรียมโหลด Each operator pick up their own MELODIC jig 2. นำ MELODIC Jig ไป Set กับ Carrier เพื่อเตรียมโหลด Setting MELODIC jig on each carrier 3. ทำการโหลดงานลง Carrier Loading disk into carrier hole.  	1. การเก็บ PEGASIS Loading Jig ต้องหยิบให้ตรงกับส่วนที่รับผิดชอบห้ามหยิบผิดเนื่องจากจะเกิดการ Mix ของ Each operator must pick up their correct MELODIC jig belong to themselves if swap with other person it will cause sample mixing. 2. ทำความระมัดระวัง upper และ lower sheet ของ MELODIC Jig ไม่ให้ทำการทับซ้อนที่ ID แผ่นสีอื่นไม่จริง Carrier If facing some disk run between upper & lower sheet can use the index finger to pull back to carrier hole with soft touch 3. เมื่อโหลดงานเสร็จแล้วจาก Carrier ไม่ทำการจับที่ขั้วต่อ ID เดือนให้จริง Carrier If facing disk overlap on carrier can use the index finger to pull back to carrier hole with soft touch at disk's ID.  	ก่อนโหลด MELODIC jig ทุกครั้งต้อง ตรวจสอบตำแหน่งของ Alignment pin กับ Carrier เพื่อป้องกันการ โหลดผิดตำแหน่ง Need to confirm the correct position of alignment pin and carrier hole before start MELODIC jig rotation to avoid mis-alignment.	ทุกครั้งให้โหลด Every Loading	
การทำความสะอาด MELODIC Jig หลังการโหลด Cleaning of MELODIC Jig after finish loading	1. ทำความสะอาด MELODIC Jig ด้วย Sponge หลังจากเป็นสัปดาห์ Spray To clean MELODIC jig with sponge and rinsing by water spray  	ไม่อนุญาตให้ทำความสะอาด MELODIC jig โดยการขัดหรือใช้กระดาษทราย pad ของ MELODIC Jig เป็นขูด Not allow to clean MELODIC jig by brush because it can damage pad surface of MELODIC jig.  	หลังการโหลด งานทุกครั้ง พนักงานต้อง ทำความสะอาด After finish loading need to clean MELODIC jig every lot	1 ครั้ง/ล็อต 1 time /lot	
อายุการใช้งานของ MELODIC jig Life time MELODIC jig	ให้ทำการเบิก MELODIC jig จากห้อง material ทุก ๆ เดือน Withdraw the new MELODIC jig from material room every month	ต้องทำการบันทึกวันที่เบิกและวันหมดอายุ Need to record withdrawn date & expire date		1 ครั้ง / เดือน Once a month	
Notice Place		Approve	Verify	Prepared	
MP (LPI)					

ภาพที่ 4.41 มาตรฐานการใช้อุปกรณ์ปรับตั้งเตรียมงานเข้าเครื่อง

4.10.3 การนำหลักการบำรุงรักษาวิผลมาใช้ในสายการผลิต

เครื่องจักรและพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการผลิตที่สามารถควบคุมได้ง่ายหากว่าวัตถุดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากแก่การควบคุม การรักษาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร หลักการรักษาวิผลประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

- 1) การเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักร โดยการขจัดความสูญเสีย 6 ประการ คือ
 1. การหยุดของเครื่องจักรเพื่อปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรใหม่
 2. การหยุดของเครื่องจักร เนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง
 3. เครื่องจักรเสียความเร็ว (Speed) หรืออัตราเร่งในการผลิต
 4. การหยุดเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร เพื่อซ่อมแซมหรือตรวจซ่อม
 5. การผลิตของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
 6. การสูญเสียวัตถุดิบตอนเริ่มทำการผลิต (Start Up)
- 2) การให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมบำรุงรักษาเครื่องจักร เช่น การทำความสะอาดการกำจัด
- 3) กรรมกลุ่ม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรให้สูงขึ้น
- 4) การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยการจัดทำตารางการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักร
- 5) การพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงาน เรื่องการดูแลรักษาเครื่องจักร รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- 6) การสร้างระบบการป้องกัน การบำรุงรักษาเครื่องจักร จะเน้นหนักในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้ใช้งานได้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance Free) โดยอาศัยข้อมูลการใช้งานของเครื่องจักรต่างๆ



ภาพที่ 4.42 ตัวอย่างกระดานการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาแบบวิผล

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดฟ์ ของโรงงานตัวอย่างเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากว่าความต้องการของลูกค้ามีสูงในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ทำให้โรงงานตัวอย่างไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จากการศึกษาเบื้องต้นของทีมงานวิจัยพบว่ากระบวนการผลิตนั้นยังมีกำลังการผลิตของกระบวนการขาดพบที่เพียงพอที่จะสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าจาก 4,000,000 ชิ้น/เดือน เป็น 6,000,000 ชิ้น/เดือน จึงได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมวิธีการสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

5.1.1 การเลือกงานที่ต้องการศึกษา

ทีมงานวิจัยได้ทำการระดมสมองเพื่อระบุปัญหาของกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความ ต้องการของลูกค้าตามแนวทางของวิศวกรรมวิธีการ โดยการพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหา ความถี่ที่เกิด ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสุดท้ายทางทีมงานได้คัดเลือกปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ คือ การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน

5.1.2 การบันทึกกระบวนการ

เป็นการกำหนดหาสาเหตุของปัญหาจากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาที่เป็นจุดคอขวดของ โรงงานคือ กระบวนการขัดมีกำลังการผลิตเพียง 4,000,000 ชิ้น/เดือน แต่ลูกค้าต้องการ 6,000,000 ชิ้น หากต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ต้องทำการปรับปรุงเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร จาก 15.68 นาที/รุ่น การผลิต ให้เหลือแค่ 3.41 นาที/รุ่นการผลิต

5.1.3 การวิเคราะห์กระบวนการ

ได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิด โดยใช้หลักการกลยุทธ์การผลิตความคิดและ หลักการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่พบว่ายังมีความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน กระบวนการ โดยเฉพาะช่วงเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร ซึ่งกิจกรรมภายในที่ใช้เวลามากเกินไป


5.1.4 การปรับปรุงกระบวนการ

ได้นำปัจจัยที่มีผลต่อเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรมาทำการปรับปรุง โดยการจัดระบบการ บริหารงานของพนักงานและเครื่องจักรใหม่ ปรับวางพื้นที่การทำงานใหม่ ออกแบบอุปกรณ์ช่วยใน

การผลิตเพื่อลดเวลาการทำงานลง หลังจากนั้นได้ทำการทดสอบผลการปรับปรุงต่างๆ ว่าแต่ละหัวข้อส่งผลต่อคุณภาพหรือไม่ เพื่อหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมในการปรับปรุงจากการปรับปรุงพบว่า สามารถลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักรจาก 15.68 นาที/รุ่น การผลิต เหลือเพียง 3.41 นาที/รุ่น การผลิต ทำให้ยอดการผลิตเพิ่มจาก 4,000,000 ชิ้น/เดือน เป็น 6,000,000 ชิ้น/เดือน

5.1.5 การควบคุมและการติดตามผล

เพื่อให้การปรับปรุงประสบผลสำเร็จและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทีมงานวิจัยได้จัดตั้งมาตรฐานการทำงานและจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานระดับหัวหน้างานเกี่ยวกับการสอนงานในอุตสาหกรรมเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงหัวใจของการปรับปรุง มีการติดตามผลหรือควบคุมโดยผลักดันให้อยู่ในระบบเคพีไอของแต่ละแผนกเพื่อให้ได้ตามที่นโยบายบริษัทกำหนด สามารถสรุปผลการดำเนินงานวิจัยได้ดังตารางที่ 5.1

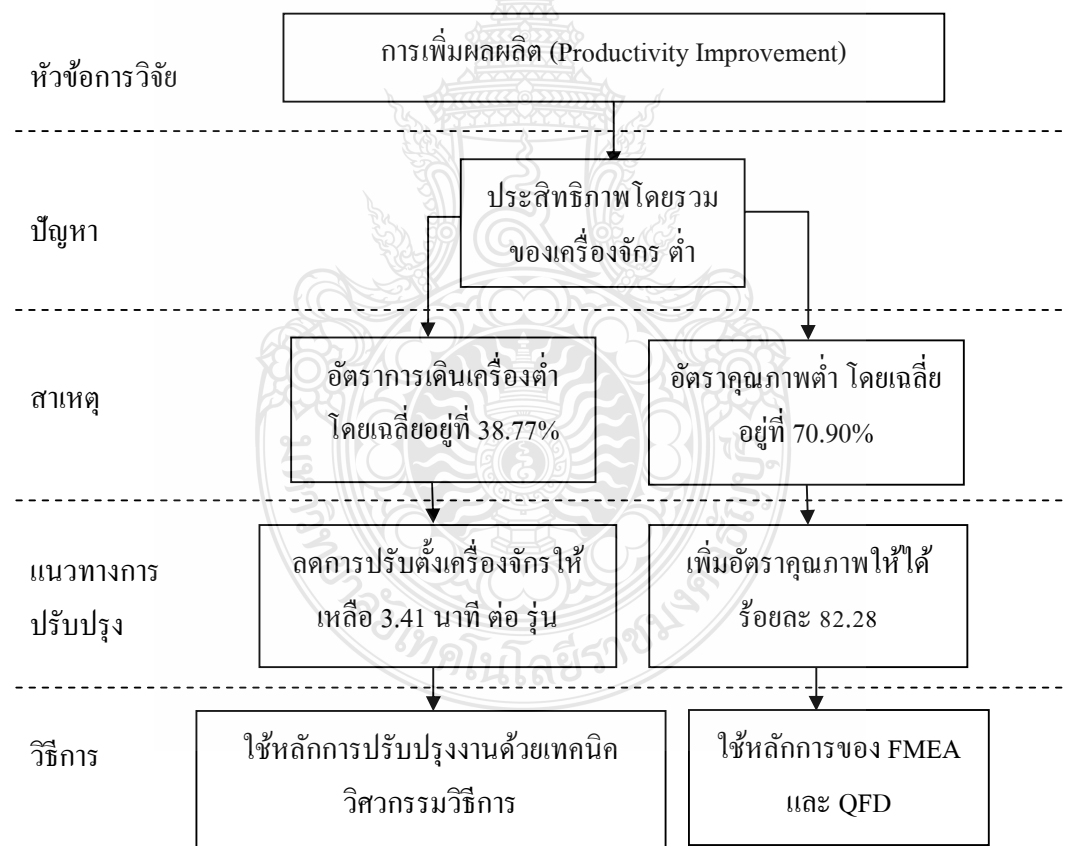

ภาพที่ 5.1 สรุปแนวทางการดำเนินงานวิจัย (การปรับปรุงสายการผลิตกรณีศึกษา)

สำหรับข้อมูลจากการปรับปรุง จะอธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) สำหรับการตรวจสอบคุณภาพความสะอาดของผลิตภัณฑ์หลังการปรับปรุง จะใช้วิธีการวิเคราะห์จำนวนอนุภาคบนผิวชิ้นงาน (Optical Surface Analysis) ซึ่งจะเริ่มจากการตรวจสอบชิ้นงานที่เสียหาย (Defect) ด้วยการ Visual Inspection แล้วนำชิ้นงานไปวัดค่า Particle Count ด้วยเครื่อง Inspection วิเคราะห์ขนาดอนุภาคที่อยู่บนผิวชิ้นงานที่กำหนดไว้ตั้งแต่ Bin 1 – Bin 5 โดยค่า Particle Count เฉลี่ยที่ยอมรับคือต้องไม่เกิน 80 อนุภาคต่อชิ้น

2) เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้ทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่ใช้สารเคมีในการทำความสะอาดชิ้นงาน เพราะฉะนั้นจึงต้องทำการ วิเคราะห์ความสะอาดทางเคมี ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM-EDX) เพื่อวิเคราะห์ว่าอนุภาคที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานนั้นเป็นธาตุชนิดใด โดยกำหนดชนิดของธาตุที่ยอมรับ คือ C, O, Ce และ Ca ส่วนธาตุชนิดอื่นนอกเหนือจากนี้จะถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ได้มีการสรุปผลการวิจัย (ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการวิจัย) ดังแสดงได้ไว้ตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการวิจัย (ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการวิจัย)

ตัวชี้วัดการวิจัย	ก่อนปรับปรุง	เป้าหมายการวิจัย (Target Value)	หลังปรับปรุง	เพิ่มขึ้น	บ่งชี้ว่า
ผลผลิตที่ได้ (ชิ้นต่อกะ)	12960	$\geq 21,000$	21,505	3720 ชิ้น	บรรลุเป้าหมาย
เวลาการปรับตั้งเครื่องจักร (นาที ต่อ รุ่น)	15.68	≤ 3.41	3.16	ลดลง 12.52 นาที	บรรลุเป้าหมาย
อัตราคุณภาพ	69.03	\geq ร้อยละ 82.28	87.36	18.32	บรรลุเป้าหมาย

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย

การดำเนินงานวิจัยนี้สามารถปรับปรุงสายการผลิตกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสมทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการปรับปรุงกระบวนการสายการผลิตกรณีศึกษา

หัวข้อ	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง	หน่วย
จำนวนสถานีงาน	37	10	สถานี
จำนวนพนักงาน	12	8	คน

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ค่าต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณดังนี้

1) ราคาชิ้นงาน 90.75 บาทต่อชิ้น

ค่าดำเนินการปรับปรุง 2,500,000 บาท

$$\text{การวิเคราะห์การคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์} = \frac{\text{เงินลงทุน}}{\text{รายได้ที่เพิ่มขึ้น}}$$

2) รายได้ก่อนการปรับปรุง = $17280 \times 90.75 = 1,568,160$ บาท

3) รายได้หลังการปรับปรุง = $21,000 \times 90.75 = 1,905,750$ บาท

ดังนั้น รายได้ที่เพิ่มขึ้นคือ 337,590 บาทต่อกะ

$$\begin{aligned} \text{การวิเคราะห์การคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์} &= \frac{2,500,000}{337,590} \\ &= 7.40 \text{ วัน} \end{aligned}$$

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่จะนำงานวิจัยนี้ไปปฏิบัติ

ในการทำงานวิจัยนี้พบปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่จะนำงานวิจัยนี้ไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคตได้ดังนี้

5.3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานวิจัย

ปัญหาที่พบคือเกิดการต่อต้านจากพนักงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมไปมาก พนักงานไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยมีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงงาน จัดให้มีการอบรมเรื่องการสอนงานให้แก่พนักงาน เมื่ออบรมเสร็จแล้วให้พนักงานนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการของตนเอง ภายใต้คำแนะนำจากทีมงานวิจัย

2) จัดรูปแบบการบริหารงานจาก ล่างสู่บน พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโดยผลักดันผ่านกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity) และ กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen Suggestions) เป็นต้น

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่จะนำงานวิจัยไปปฏิบัติ

1) ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้ง่ายต่อการผลิตและการใช้งาน

2) วิเคราะห์การทำงานเพื่อแบ่งประเภทขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการว่าจัดอยู่ในงานประเภทใดใน 5 ประเภท ได้แก่ การปฏิบัติงาน การขนย้าย การเก็บ การตรวจเช็ค การลำซ้ำ จากนั้นจึงศึกษาเฉพาะขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม เพื่อหาวิธีปรับปรุงหรือแก้ไข

3) ใช้หลักการ 5W 1 H คือการถามเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิต คือ อะไร (What) ที่ไหน (When) เมื่อไหร่ (Where) ใคร (Who) ทำไม (Why) อย่างไร (How)

4) ใช้หลักการ ECRS ในการปรับปรุงงาน

1. การกำจัด (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการทำงานปัจจุบันและทำการกำจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ที่พบในการผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น การทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสินค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น และ ของเสีย

2. การรวมกัน (Combine) สามารถลดการทำงานที่ไม่จำเป็นลงได้ โดยการพิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการทำงานให้ลดลงได้หรือไม่ เช่น จากเดิมเคยทำ 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน ทำให้ขั้นตอนที่ต้องทำลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถทำได้เร็วขึ้นและลดการเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนลงอีกด้วย เพราะถ้ามีการรวมขั้นตอนกัน การเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนก็ลดลง

3. การจัดใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็น หรือการรอคอย เช่น ในกระบวนการผลิต หากทำการสลับขั้นตอนที่ 2 กับ 3 โดยทำขั้นตอนที่ 3 ก่อน 2 จะทำให้ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง เป็นต้น

4. การทำให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการทำงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะออกแบบจิ๊ก (Jig) หรือ Fixture เข้าช่วยในการทำงานเพื่อให้การทำงานสะดวกและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งสามารถลดของเสียลงได้ จึงเป็นการลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็นและลดการทำงานที่ไม่จำเป็น

5) ลดเวลาการปรับตั้งของเครื่องจักรให้ใช้เวลาน้อยที่สุด

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป

ในการศึกษาครั้งต่อไป ทำการลดเวลาช่วงของการหยุดงานออกจากเครื่องจักรเดิมใช้หลักการหยุดด้วยอุปกรณ์ หากมีการออกแบบอุปกรณ์การหยุดที่ละ 36 นิ้ว ก็สามารถที่จะลดเวลาลงไปได้อีก ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นอีก



รายการอ้างอิง

- [1] Machine Shop Education, การเพิ่มผลผลิต (Online), 2010. Available: <http://anupong.igetweb.com> (3 August 2010).
- [2] Manaus, หน้าที่ 13 พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Online), 2007. Available: <http://www.Safety-stou.com> (1 August 2010).
- [3] ชวิชัย สุวรรณบุตรวิภา, กลยุทธ์การจัดการสมดุลสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Online), 2009. Available: <http://www.intelific.com> (7 July 2010).
- [4] พนารัตน์ แซ่เตี่ยว, การใช้เทคนิค IE ในการปรับปรุงงาน (Online), 2009. Available: <http://www.thaifactory.com> (1 August 2010).
- [5] เกียรติขจร โหมมานะสิน, ระบบการผลิตแบบลีน – การจัดการกระบวนการที่เป็นเลิศ (Online), 2007. Available: <http://www.thaicei.com> (1 August 2010).
- [6] ผกอบกิจ อิศรชิววัฒน์และคณะ, การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด, 2551. หน้า 15.
- [7] รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, การศึกษางานอุตสาหกรรม Work Study. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2550. หน้า 2.
- [8] อติศักดิ์ แป๊ะพุด และสุทัศน์ รัตนเกือกังวาน, “การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตของโรงงาน ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,” การประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, 21-22 ตุลาคม 2552, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 27. หน้า 244-251.
- [9] ยุพาพร เนตรโสภา, “การปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนภายในรถยนต์,” การประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, 21-22 ตุลาคม 2552, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 27, หน้า 196-201.
- [10] คมสัน จิระภัทรศิลป์, การศึกษางานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. หน้า 27.
- [11] ชันวา วรรณโกมล, การปรับปรุงกระบวนการด้วยแผนผังสายธารแห่งคุณค่า. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมอินเทลิฟิค (Intelific Innovation Center), 2552.

- [12] พิทธิพนธ์ พิทักษ์ และองุ่น สังขพงศ์, “การเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานล้างขวด,” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, 24-26 ตุลาคม 2550, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550.
- [13] จรัสพงศ์ รักการ, การประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ ซิกม่าในการปรับปรุงคุณภาพการเคลือบสีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543.
- [14] ชีรวัดน์ สมศิริกาญจนคุณ และมณฑนา อัจฉริยะ, “การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางท่อเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต,” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, 21-22 ตุลาคม 2552, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 27, หน้า 202-207.
- [15] อิงอร เทศประสิทธิ์, “การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโคมเพดานแก้ว,” การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3-5 กุมภาพันธ์ 2553, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, ครั้งที่ 48, หน้า 60-67.
- [16] เขียร เจิมประยงค์, การลดชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตในการผลิตชิ้นส่วนของรถตัดดิน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549.
- [17] ปารเมศ ชูติมา และพันธ์วิ ทรัพย์อุดม, “การจัดสมดุลสายการประกอบแบบสองด้านในโรงงานประกอบรถยนต์,” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, 21-22 ตุลาคม 2552, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 27, หน้า 141-146.
- [18] จงรักษ์ สมใจ, ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม และพิเชฐ พุ่มเกษร, “การเพิ่มผลผลิตในสายการประกอบด้วยการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตพลาเทไม่ยางพารา,” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, 21-22 ตุลาคม 2552, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 27, หน้า 512-516.
- [19] ศรัณยู สัจจโกชนัน, สงกรานต์ บางศรีชัยทิพย์ และวันชัย แหลมหลักสกุล, “การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิคและวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมในโรงงานผลิตเบาะรถตู้: กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนาพงศ์การช่าง,” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, 21-22 ตุลาคม 2552, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 27, หน้า 501-506.

- [20] ศยามล ประสาทเขตวิทย์, อรจิรา วีรวัดน์ และรุ่งนัทร ชมพูอินทิว, “การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้เทคนิคการศึกษางาน,” **การประชุมวิชาการฝ่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม**, 21-22 ตุลาคม 2552, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 27, หน้า 396-401.
- [21] Yusoff, S. Rohani, J. Hamid, W. and Ramly, E., “A Plastic Injection Molding Process Characterisation Using Experimental Design Technique ; A Case Study,” **Jurnal Teknologi**, 41(A) Dis, 2007, pp. 26–42.
- [22] Benjafar and Gupta., “Productivity Improvement Through Line Balancing In Apparel Industries,” **Proceedings of the 2010 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management**, January 9 – 10 2010, Dhaka Bangladesh, 2010. pp. 1120 – 1130.
- [23] Inwai, C. R. and Moolla, P., “Application of Cleaner Technology Concepts in the Arm Coil Assembly Process of Hard Disk Drive Manufacturing,” **Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientist 2010 Vol III**, 17 – 19 March 2010, Hong Kong, pp. 978 – 984.
- [24] Johtela et al, “Balancing Assembly Line With Skilled And Unskilled Workers”, **OMEGA The international Journal of Management Science-Science Direct**, 36, 2008, pp. 1126 – 1132.
- [25] Harrell, C. and Gladwin, B., “Abstract of “Productivity Improvement in Appliance Manufacturing,” **Proceedings of the 2007 (Electronic) Winter Simulation Conference IEEE**, 2007. pp. 1610-1614.
- [26] Thoews, S. E. Maness T. C. and Ristea, C., “Using Flow Simulation as A Decision Tool For Improvements In Sawmill Productivity,” **Maderas. Ciencia y tecnología**, Universidad del Bío, 2008. pp. 229-242.

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก.

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์



ตารางที่ ก.3 ข้อมูลการวิเคราะห์วิธีการใช้อุปกรณ์เก็บชิ้นงาน

Method	M/C	Pad Seq.	In	Out	Yield
Use by Hand	MP101	1CT009	204	149	73.04%
Use by Hand	MP101	1CT010	197	129	65.48%
Use by Hand	MP101	1CT011	202	140	69.31%
Use by Hand	MP101	1CT012	202	169	83.66%
Use by Hand	MP101	1CT013	205	133	64.88%
Use by Hand	MP101	1CT014	200	150	75.00%
Use by Hand	MP101	1CT015	206	162	78.64%
Use by Hand	MP101	1CT016	196	149	76.02%
Use by Hand	MP101	1CT017	191	146	76.44%
Use by Hand	MP101	1CT018	199	143	71.86%
Use by Hand	MP101	1CT019	201	175	87.06%
Use by Hand	MP101	1CT020	200	156	78.00%
Use by Hand	MP101	1CT021	204	144	70.59%
Use by Hand	MP101	1CT022	202	171	84.65%
Use by Hand	MP101	1CT023	193	138	71.50%
Use by Hand	MP101	1CT024	204	181	88.73%
Use by Hand	MP101	1CT025	200	137	68.50%
Use by Hand	MP101	1CT026	199	160	80.40%
Use by Hand	MP101	1CT027	197	154	78.17%
Use by Hand	MP101	1CT028	201	149	74.13%
Use by Hand	MP101	1CT029	200	159	79.50%
Use by Hand	MP101	1CT030	186	148	79.57%
Use by Hand	MP101	1CT031	189	134	70.90%
Use by Hand	MP101	1CT032	207	156	75.36%

ตารางที่ ก-3 ข้อมูลการวิเคราะห์หัตถ์การใช้อุปกรณ์เก็บชิ้นงาน (ต่อ)

Method	M/C	Pad Seq.	In	Out	Yield
Use by Hand	MP101	1CT035	189	149	78.84%
Use by Hand	MP101	1CT036	195	164	84.10%
Use by Hand	MP101	1CT037	196	154	78.57%
Use by Hand	MP101	1CT038	198	121	61.11%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT039	196	154	78.57%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT040	200	165	82.50%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT041	203	175	86.21%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT042	189	150	79.37%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT043	192	162	84.38%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT044	199	165	82.91%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT045	201	167	83.08%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT046	205	174	84.88%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT047	203	161	79.31%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT048	203	174	85.71%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT049	201	174	86.57%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT050	195	156	80.00%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT051	202	174	86.14%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT052	201	157	78.11%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT053	196	155	79.08%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT054	202	154	76.24%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT055	186	156	83.87%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT056	182	157	86.26%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT057	192	154	80.21%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT058	205	190	92.68%

ตารางที่ ก-3 ข้อมูลการวิเคราะห์หัตถ์การใช้อุปกรณ์เก็บชิ้นงาน (ต่อ)

Method	M/C	Pad Seq.	In	Out	Yield
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT061	198	153	77.27%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT062	204	166	81.37%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT063	179	142	79.33%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT064	187	146	78.07%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT065	208	178	85.58%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT066	203	171	84.24%
Use Vacuum Tools Model 1	MP101	1CT067	194	165	85.05%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT068	202	169	83.66%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT069	206	162	78.64%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT070	196	149	76.02%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT071	191	146	76.44%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT072	201	175	87.06%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT073	200	156	78.00%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT074	202	171	84.65%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT075	204	181	88.73%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT076	199	160	80.40%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT077	197	154	78.17%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT078	200	159	79.50%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT079	186	148	79.57%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT080	207	156	75.36%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT081	201	164	81.59%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT082	189	149	78.84%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT083	195	164	84.10%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT084	196	154	78.57%

ตารางที่ ก-3 ข้อมูลการวิเคราะห์หัตถ์การใช้อุปกรณ์เก็บชิ้นงาน (ต่อ)

Method	M/C	Pad Seq.	In	Out	Yield
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT078	200	159	79.50%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT079	186	148	79.57%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT080	207	156	75.36%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT081	201	164	81.59%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT082	189	149	78.84%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT083	195	164	84.10%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT084	196	154	78.57%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT085	200	165	82.50%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT086	203	175	86.21%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT087	189	150	79.37%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT088	192	162	84.38%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT089	199	165	82.91%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT090	201	167	83.08%
Use Vacuum Tools Model 2	MP101	1CT091	205	174	84.88%
Use Vacuum Tools Model 2	MP103	1CT092	203	161	79.31%
Use Vacuum Tools Model 2	MP103	1CT093	203	174	85.71%
Use Vacuum Tools Model 2	MP103	1CT094	201	174	86.57%
Use Vacuum Tools Model 2	MP103	1CT095	195	156	80.00%
Use Vacuum Tools Model 2	MP103	1CT096	202	174	86.14%
Use Vacuum Tools Model 2	MP103	1CT097	201	157	78.11%
Hand	MP101	1CT009	204	149	73.04%
Hand	MP101	1CT010	197	129	65.48%
Hand	MP101	1CT011	202	140	69.31%
Hand	MP101	1CT012	202	169	83.66%

ตารางที่ ก - 4 ข้อมูลการวิเคราะห์หัตถ์การใช้อุปกรณ์หยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง

Method	M/C	Pad seq.	In	Out	Yield
Hand	MP101	1CT014	200	150	75.00%
Hand	MP101	1CT015	206	162	78.64%
Hand	MP101	1CT016	196	149	76.02%
Hand	MP101	1CT017	191	146	76.44%
Hand	MP101	1CT018	199	143	71.86%
Hand	MP101	1CT019	201	175	87.06%
Hand	MP101	1CT020	200	156	78.00%
Hand	MP101	1CT021	204	144	70.59%
Hand	MP101	1CT022	202	171	84.65%
Hand	MP101	1CT023	193	138	71.50%
Hand	MP101	1CT024	204	181	88.73%
Hand	MP101	1CT025	200	137	68.50%
Hand	MP101	1CT026	199	160	80.40%
Hand	MP101	1CT027	197	154	78.17%
Hand	MP101	1CT028	201	149	74.13%
Hand	MP101	1CT029	200	159	79.50%
Hand	MP101	1CT030	186	148	79.57%
Hand	MP101	1CT033	197	143	72.59%
Hand	MP101	1CT035	201	164	81.59%
Hand	MP101	1CT036	189	149	78.84%
Hand	MP101	1CT037	195	164	84.10%
Loading Jig	MP101	1CT012	202	169	83.66%
Loading Jig	MP101	1CT015	206	162	78.64%

ตารางที่ ก-4 ข้อมูลการวิเคราะห์ห้วิธีการใช้อุปกรณ์หยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง (ต่อ)

Method	M/C	Pad seq.	In	Out	Yield
Loading Jig	MP101	1CT019	201	175	87.06%
Loading Jig	MP101	1CT020	200	156	78.00%
Loading Jig	MP101	1CT022	202	171	84.65%
Loading Jig	MP101	1CT024	204	181	88.73%
Loading Jig	MP101	1CT026	199	160	80.40%
Loading Jig	MP101	1CT027	197	154	78.17%
Loading Jig	MP101	1CT029	200	159	79.50%
Loading Jig	MP101	1CT030	186	148	79.57%
Loading Jig	MP101	1CT032	207	156	75.36%
Loading Jig	MP101	1CT035	201	164	81.59%
Loading Jig	MP101	1CT036	189	149	78.84%
Loading Jig	MP101	1CT037	195	164	84.10%
Loading Jig	MP101	1CT038	196	154	78.57%
Loading Jig	MP101	1CT039	200	165	82.50%
Loading Jig	MP101	1CT041	203	175	86.21%
Loading Jig	MP101	1CT042	189	150	79.37%
Loading Jig	MP101	1CT044	192	162	84.38%
Loading Jig	MP101	1CT045	199	165	82.91%
Loading Jig	MP101	1CT046	201	167	83.08%
Loading Jig	MP101	1CT047	205	174	84.88%
Loading Jig	MP101	1CT051	197	167	84.77%
Loading Jig	MP101	1CT053	200	173	86.50%
Loading Jig	MP101	1CT056	199	152	76.38%
Loading Jig	MP101	1CT057	203	167	82.27%

ภาคผนวก ข
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์





ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IE NETWORK CONFERENCE 2011

การประชุมวิชาการด้านงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมประจำปี 2554
 20-21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมอเนกมาศพลวดี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

Industrial Development for Environmental Preservation

สาขาวิชาในการประชุม

- Energy and Environmental Management
- Engineering Economy and Cost Management
- Modeling and Optimization
- Work Study and Productivity Improvement
- Production and Operation Management
- Supply Chain and Logistics Management
- Safety Engineering and Economics
- Materials Engineering
- Operation Research
- Quality Management
- Innovation and Technology Management
- Manufacturing Engineering and Technology
- Other related topics in IE

กำหนดการสำคัญ

พิธีเปิดและงานฉลองครบรอบ 25 ปี	2 มี.ค. - 22 มี.ค. 54
ประชุมสหภาพวิศวกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	3 ส.ค. 54
วันสุดท้ายของงานฉลองครบรอบ 25 ปี	17 ส.ค. 54
ประชุมสหภาพวิศวกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	24 ส.ค. 54
ประชุมวิชาการ	20 - 21 ส.ค. 54



สมาคมพัฒนาอุตสาหกรรม
 100 หมู่ 10, ต.บางพลีใหญ่
 อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ
 โทร. 0 2347 2440
 08 2883 7200
 08 000 2904
 โทรสาร 0 2347 2442
 Website: <http://www.ieconf2011.com.th>
 E-mail: www.ie2011@com.th



แบบตอบรับบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2554

26 สิงหาคม 2554

ที่ IENET.WPE027/2554
เรื่อง ตอบรับบทความวิชาการ
เรียน คุณ ปวีณาภรณ์ ชันทอง

ตามที่ท่านได้ส่งบทความวิชาการ เรื่อง "การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคนิควิศวกรรมวิธีการกรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์" เข้าร่วมการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2554 (IE Network 2011) ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ในกรณี คณะกรรมการดำเนินการ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2554 มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า บทความเรื่องดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2554 แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอภัสต์ สุภาวิศน์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2554



การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคนิควิศวกรรมวิธีการ
กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
Productivity and Working Efficiency Improvement by Method Engineering Technique
A Case Study: Hard Disk Drive Component Manufacturing Industry

ปริญญากรณ์ ชันทอง^{1*} และ ณฐา คุปต์ขจร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
E-mail: Prachyakov-ku@hotmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยได้นำเอาเทคนิควิศวกรรมวิธีการ (Method Engineering Technique) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง กล่าวคือ การนำเอาระเบียบวิธีทางวิศวกรรมศาสตร์ที่รวมเอา การตรวจวัดงาน การศึกษาวิธีการ การศึกษาการทำงาน และการออกแบบวิธีการ เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในสายงานผลิต ผู้วิจัยเสนอให้ใช้แนวทางในการวิเคราะห์คุณค่าของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการทำงานโดยใช้หลักการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จากผลการวิจัยพบว่า สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าจากเดิม 4,500,000 ชิ้นต่อเดือน เพิ่มเป็น 8,500,000 ชิ้นต่อเดือน คิดเป็น 30.77% และผลิตภาพเฉลี่ย (Productivity) เพิ่มจาก 81.68% เป็น 84.13% คิดเป็น 32.45%


คำหลัก ผลิตภาพ เทคนิควิศวกรรมวิธีการ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

1. บทนำ

อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีแนวโน้มความต้องการชิ้นส่วนในการประกอบสูงขึ้นจากการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยที่ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ โดยมีต้นทุนในการผลิตต่ำและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบกระบวนการผลิตและมีระบบการจัดการบริหารงานที่ดี โดยอาศัยหลักการและแนวคิดในการลดและขจัดความสูญเปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในเรื่องการส่งมอบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

จากความสำเร็จในเมืองต้นทำให้ผู้วิจัยสนใจทางการศึกษากระบวนการทำงานของกระบวนการจัดชิ้นงาน ที่แผนกผลิตส่วนกลาง (Middle End) กับแผนกผลิตส่วนหลัง (Back End) ของ

โรงงานผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จากข้อมูลของแผนกปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพบว่าที่กระบวนการจัดชิ้นงานเป็นจุดคอขวด (Bottle Neck) ของโรงงานทำให้เกิดปัญหาในสายการผลิตคือ การผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายการผลิตในแต่ละเดือน และส่งผลให้การมอบส่งสินค้าไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับโรงงานตัวอย่างใช้แรงงานคนเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต จึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับแรงงานคนและปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมในการทำงานของสายการผลิตเป็นสำคัญและการนำเอาอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิตมาช่วยในการเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาจุดคอขวดของโรงงานตัวอย่างสำหรับกระบวนการผลิตตัวอย่างนี้ มีความสูญเปล่าเป็นจำนวนมากทำให้ผลิตภาพในการผลิตอยู่ที่ 81.68 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งโรงงานกำหนดไว้ที่ 75.00% เป็นอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถผลิตงานได้ทันตามความต้องการของลูกค้าดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่าความต้องการของลูกค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นโดยสังเกตจากแผนการผลิตในแต่ละเดือน และในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน กรกฎาคม 2553 เกิดปัญหาไม่สามารถส่งงานให้ทันตามความต้องการเนื่องจากกำลังการผลิตที่แผนกเครื่องขัดผลิตงานไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า

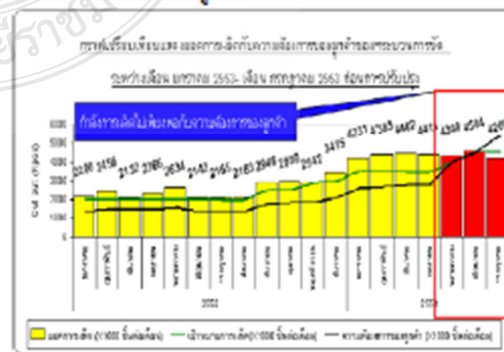

รูปที่ 1 ยอดการผลิตเปรียบเทียบกับความต้องการของลูกค้า ก่อนการปรับปรุง

จากปัญหาในเมืองต้นทำให้ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการมุ่งเน้นไป



ที่การจำแนกกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนการผลิต ทำการลดและจัดความสูญเปล่าให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นและเพื่อดำเนินการแก้ไขจุดคอขวดของโรงงานตัวอย่าง

2. กระบวนการผลิต

รายละเอียดของกระบวนการผลิตสำหรับโรงงานตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 2




รูปที่ 2 กระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง

กระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 4 หลักๆ ดังนี้

1. กระบวนการผลิตส่วนหน้า (Front End Process) เป็นกระบวนการที่ทำหน้าที่ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 ดังนี้

- 1.1 กระบวนการตัดสี่เหลี่ยม (Square Cutting) เป็นกระบวนการที่ทำหน้าตัดกระบอกจากแผ่นสี่เหลี่ยมให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กหลายๆ แผ่น
- 1.2 กระบวนการเจาะรูใน (ID Cutting) เป็นกระบวนการที่ทำหน้าที่เจาะรูในของกระบอกที่ตัดแล้ว
- 1.3 กระบวนการตัดวงนอก (OD Cutting) เป็นกระบวนการตัดกระบอกให้มีลักษณะกลม
- 1.4 กระบวนการลบเหลี่ยมของขอบกระบอก (Chamfering) เป็นกระบวนการที่ทำหน้าที่ลบเหลี่ยมของกระบอกให้เกิดมุม

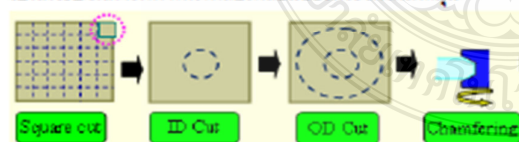


รูปที่ 3 กระบวนการผลิตของแผนกส่วนหน้า

2. กระบวนการผลิตส่วนกลาง (Middle End Process) เป็นกระบวนการขัดหยาบในเบื้องต้นโดยใช้ผงขัด ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆ ดังนี้

- 2.1 กระบวนการขัดหยาบ ขั้นที่ 1 (1st Lapping Process) เป็นกระบวนการลดความหนาของชิ้นงานขั้นที่หนึ่งโดยใช้ผงขัด
- 2.2 กระบวนการขัดหยาบ ขั้นที่ 2 (2nd Lapping Process) เป็นกระบวนการลดความหนาของชิ้นงานขั้นที่สองโดยใช้ผงขัด

 แสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 กระบวนการขัดหยาบ (Lapping Process)

3. กระบวนการผลิตส่วนท้าย (Back End Process) เป็นกระบวนการขึ้นงานละเอียดประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆ ดังนี้

- 3.1 กระบวนการขัดละเอียดขั้นต้น (Primary Polishing Process) เป็นกระบวนการขัดละเอียดขั้นต้น โดยใช้ผงขัด
- 3.2 กระบวนการขัดละเอียดขั้นกลาง (Middle Polishing Process) เป็นกระบวนการขัดละเอียดขั้นกลาง โดยใช้ผงขัด
- 3.3 กระบวนการขัดละเอียดขั้นสุดท้าย (Final Polishing Process) เป็นกระบวนการขัดละเอียดขั้นสุดท้าย โดยใช้ผงขัด




รูปที่ 5 กระบวนการขัดละเอียดในกระบวนการผลิตส่วนท้าย

4. กระบวนการล้างทำความสะอาด ตรวจสอบชิ้นงาน และบรรจุผลิตภัณฑ์ (Cleaning Visual and Ragging Process) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน และ บรรจุชิ้นงานพร้อมส่งให้ลูกค้า

3. สภาพปัญหาในกระบวนการผลิต

ในการศึกษาสภาพโดยทั่วไปและสภาพปัญหาของโรงงานตัวอย่างพบว่ากระบวนการผลิตส่วนกลางและกระบวนการผลิตส่วนท้ายเป็นจุดคอขวดของโรงงานเนื่องจากไม่สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้า

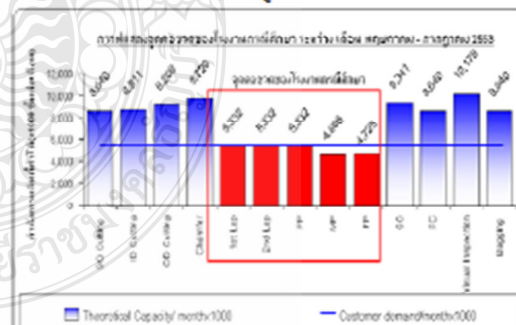


รูปที่ 6 จุดคอขวดของโรงงานตัวอย่าง

จากรูปที่ 6 พบว่าที่กระบวนการขัดซึ่งประกอบด้วย 1st Lapping, 2nd Lapping, Primary Polishing, Middle Polishing, และ Final Polishing เป็นจุดคอขวดของโรงงานตัวอย่าง เนื่องจากความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้ที่กระบวนการดังกล่าวไม่สามารถที่ผลิตงานได้ทัน ดังนั้นเพื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันตามเวลาที่กำหนด ต้องปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น



4. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่กระบวนการขัดโดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าอัตราการทำงานของเครื่องจักรอยู่ที่ประมาณ 56.3% ซึ่งแสดงดังรูปที่ 7 ปัญหาหลักที่ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพต่ำ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการหยิบจับชิ้นงานและการหยิบชิ้นงานออกจากเครื่องขัดซึ่งเวลาการสูญเสียคิดเป็น 32 % ของปัญหาทั้งหมด

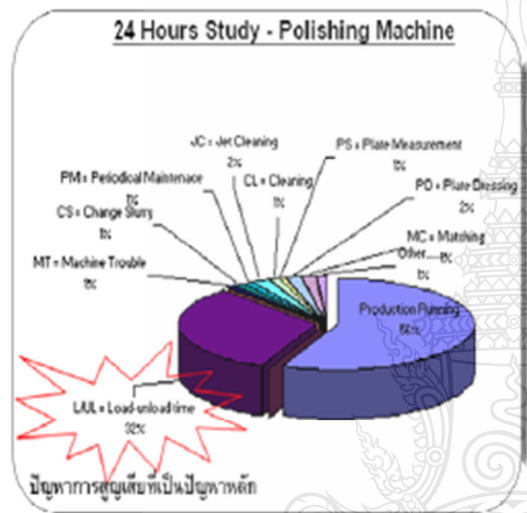

รูปที่ 7 ปัญหาของกระบวนการขัดที่ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ

5. การปรับปรุงแก้ไขปัญหา


จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าปัญหาการหยิบงานออกและเข้าเครื่องขัดใน 1 ล็อต ใช้เวลานานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 15 นาที ต่อ ล็อต ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้โดยอาศัยหลักการลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตดังนี้

5.1 เวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (Machine Setup Time)

หมายถึง เวลาที่ใช้ตั้งแต่เครื่องจักรทำการหยุดเพื่อทำการหยิบงานออกจากและหยิบงานเข้าเครื่องขัด รวมถึงการปรับค่าต่างๆให้ถูกต้อง จนเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างปกติ หลักการคือพยายามลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้มีเวลาสำหรับการผลิตมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 8




5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ดังกล่าวแสดงในรูปที่ 9 มีทั้งหมด 6 ขั้นตอนดังนี้

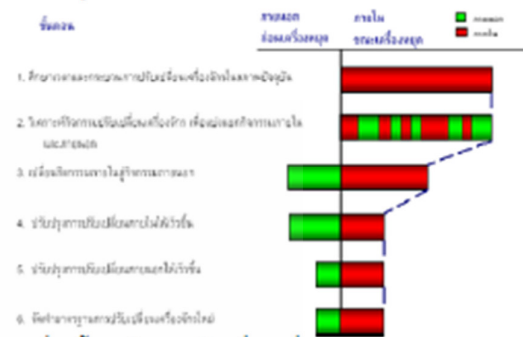


รูปที่ 9 ขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

5.2.1 การศึกษาเวลาและกระบวนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในปัจจุบัน

เครื่องมือที่นำมาวิเคราะห์งานในเบื้องต้นคือ การหาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของคนกับเครื่องจักรซึ่งแสดงดังรูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าคิดเป็น 27.1 % ส่วนกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าคิดเป็น 29.7 % และ กิจกรรมการว่างงานและการรอของเครื่องจักรคิดเป็น 43.2 % แผนภูมิแสดงถึงความสัมพันธ์การทำงานของคนกับเครื่องจักร

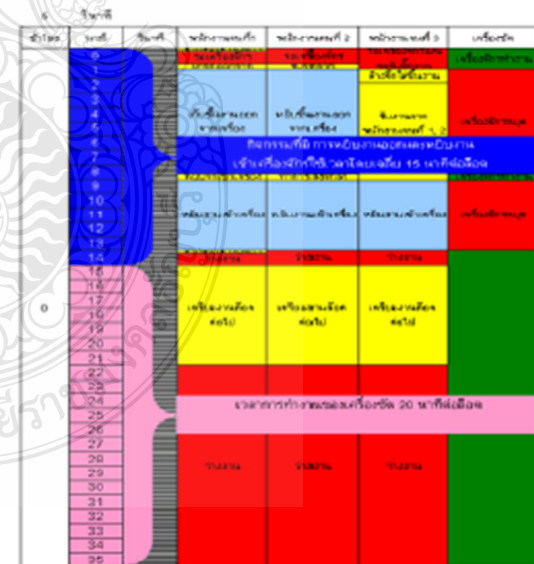

รูปที่ 10 แผนภูมิแสดงการทำงานของคนกับเครื่องจักร ปัญหาที่เป็นปัญหาหลัก 6 อันดับที่ต้องทำการแก้ไขเพื่อลดเวลาในการทำการกิจกรรมการหยิบงานเข้าและออกจากเครื่องขัดได้แก่ ปัญหาการว่างงาน 41.5% ปัญหาการเตรียมงาน 19.4%

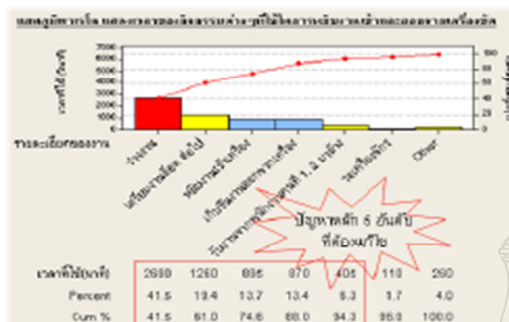

รูปที่ 11 แผนภูมิพาเรโตแสดงปัญหาหลักในกิจกรรมการหยิบงานเข้าและออกจากเครื่องขัด

ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้นำปัญหาหลัก 5 อันดับเหล่านี้มาทำการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดเวลาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จากเดิม 15 นาที ต่อล็อตให้เหลือ 6 นาทีต่อล็อต

5.2.2 วิเคราะห์กิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อแบ่งกิจกรรมภายในและภายนอก

เวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรลดลงจาก 15 นาที ต่อล็อต เป็น 4.50 นาที ต่อล็อต โดยอาศัยหลักการของการปรับแต่งเครื่องจักรและวิศวกรรมวิธีการ ดังแสดงในรูปที่ 12

ใบ้ตารางการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร

ลำดับ	ชื่อของกิจกรรม	เวลา (นาที)							หมายเหตุ
		การเดินเครื่อง	การขนถ่าย	การตั้งค่า	การตรวจสอบ	การเปลี่ยน	การทำความสะอาด	การปรับตั้ง	
1	การเดินเครื่อง	0.8	1.0						
2	การขนถ่าย	3	1.0						ใช้คน 1 คน
3	การตั้งค่า	1	1.0						ใช้คน 1 คน
4	การตรวจสอบ	2	1.0						ใช้คน 1 คน
5	การเปลี่ยน	1	1.0						ใช้คน 1 คน
6	การทำความสะอาด	1	1.0						ใช้คน 1 คน
7	การปรับตั้ง	1	1.0						ใช้คน 1 คน
รวม		10	6.0						

ใบ้ตารางการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร

ลำดับ	ชื่อของกิจกรรม	เวลา (นาที)							หมายเหตุ
		การเดินเครื่อง	การขนถ่าย	การตั้งค่า	การตรวจสอบ	การเปลี่ยน	การทำความสะอาด	การปรับตั้ง	
1	การเดินเครื่อง	0.8	1.0						
2	การขนถ่าย	3	1.0						ใช้คน 1 คน
3	การตั้งค่า	1	1.0						ใช้คน 1 คน
4	การตรวจสอบ	1	1.0						ใช้คน 1 คน
รวม		6.7	4.0						


รูปที่ 12 ใบ้ศึกษาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรก่อนและหลังการปรับปรุง

รายละเอียดในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรมีดังนี้

5.2.2.1 การแก้ไขการหยิบงานออกและเข้าเครื่องขัด

จากการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นพบว่า ณ กิจกรรมการทำงานนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเสียเวลาเฉลี่ยแล้วต่อล็อตจะอยู่ที่ 10 นาที ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิธีการออกแบบจิ๊กฟิกเจอร์มาช่วยในการช่วยในการทำงานของพนักงานให้ง่ายขึ้นและจากการออกแบบนี้สามารถตัดกระบวนการที่มีการหยิบจิ๊กออกและเข้าเครื่องได้ทำให้การทำงานของพนักงานง่ายขึ้น


การปรับงานออกและเข้าเครื่องขัดก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

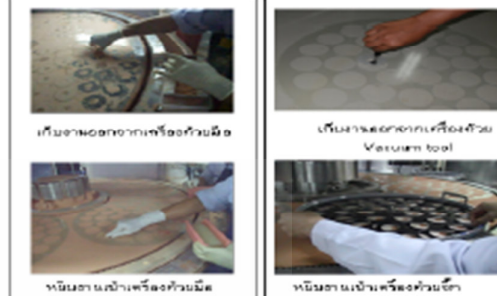

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

รูปที่ 13 จิ๊กที่ใช้ในการหยิบชิ้นงานออกและเข้าเครื่องขัด

5.2.2.2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตเพื่อลดความสูญเสีย

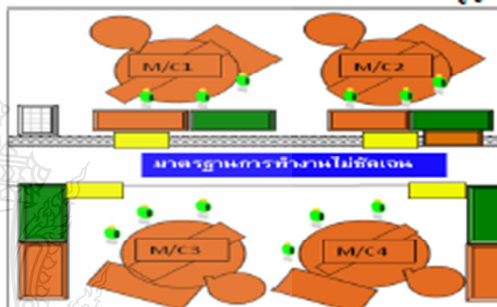

รูปที่ 14 การจัดรูปแบบการจัดการกำลังคนก่อนการปรับปรุง

จากรูปที่ 14 เป็นการแสดงให้เห็นการจัดการกำลังคน ซึ่งมีทั้งหมด 13 คน ต่อ กระบวนการ และใช้กำลังคน 3 คนรับผิดชอบ 1 เครื่องจักร อีก 1 คนทำหน้าที่ในการล้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อนำงานไปวัดค่าต่างๆ ซึ่งการจัดการกำลังคนในลักษณะนี้จะทำให้เกิดเวลาว่างของพนักงานในขณะที่เครื่องจักรดำเนินการขัดและจะพบว่าการจัดวางตำแหน่งของอุปกรณ์ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเนื่องจาก

- อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเยอะเกินไป
 - พนักงานยืนหยิบงานเข้าออกของเครื่องขัดเพียงฝั่งเดียว
- ดังนั้นจึงต้องทำการจัดพื้นที่รอบเครื่องใหม่เพื่อรองรับการใช้จิ๊กและรูปแบบการจัดการกำลังคนในการหยิบงานเข้าออกเครื่องขัดใหม่

ชื่อเครื่องจักร	รหัสเครื่องจักร	จำนวนเครื่องจักร	ที่ตั้ง	ชื่อช่างเทคนิค
Machine 1	Machine 2	Machine 3	Machine 4	Machine 5

ชื่อเครื่องจักร	รหัสเครื่องจักร	จำนวนเครื่องจักร	ที่ตั้ง	ชื่อช่างเทคนิค
Machine 1	Machine 2	Machine 3	Machine 4	Machine 5

รูปที่ 15 การจัดรูปแบบการจัดการกำลังคนหลังการปรับปรุง



จากรูปที่ 15 ผู้วิจัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการกำลังคนและปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายโดยแบ่งเป็น

5.2.2.3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการกำลังคนเทียบงานเข้าและออกจากเครื่องจักรรูปแบบเดิมจะเกิดเวลาร่างของพนักงานในขณะที่เครื่องจักรทำงานดังนั้นจึงลดเวลาร่างตรงจุดนี้ลงโดยการจัดรูปแบบการทำงานแบบกลุ่มซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

5.2.2.3.1 กลุ่มของพนักงานที่คอยสนับสนุนเรื่องการเทียบงานออกและเข้าเครื่องจักร ทั้งหมด 6 คน สัญลักษณ์ปลอกแขนสีเขียว

5.2.2.3.2 กลุ่มของพนักงานที่สนับสนุนการวางแผนงานเข้าเครื่องจักร การควบคุมการขึ้นลงของเครื่องจักร การลงเอกสารต่างๆ เป็นต้น มีทั้งหมด 4 คน สัญลักษณ์ปลอกแขนสีแดง

5.2.2.3.3 กลุ่มพนักงานการผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของลีด เรื่องของคุณภาพต่างๆตามข้อกำหนดของลูกค้า มี 1 คน สัญลักษณ์ปลอกแขนสีฟ้า


ปลอกแขนประจำตำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน



หลังจากการปรับรูปแบบหน้าที่ของพนักงานด้วยปลอกแขนรูปที่ 16 แสดงการระบุหน้าที่ของพนักงานด้วยปลอกแขน


หลังการปรับปรุงพบว่าเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตแล้วทำให้รอบของการผลิตชิ้นงานใน 1 ลีด ลดลง จาก 36 นาทีต่อลีด เหลือแค่ 26 นาที ต่อลีด ดังแสดงในรูปที่ 17

เปรียบเทียบความถี่ของการเทียบงานออกและเข้าเครื่องจักรก่อนการปรับปรุง

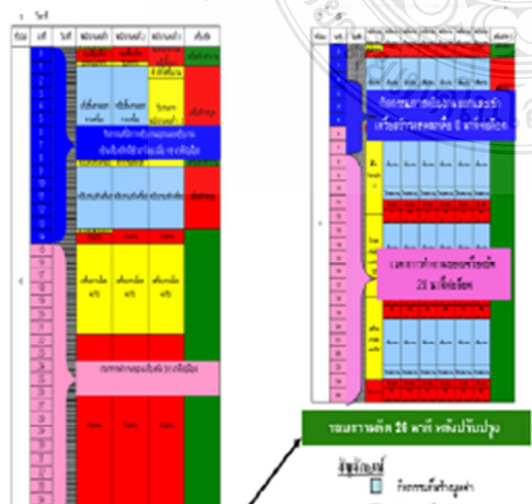

5.2.3 การจัดชั้นตอนการยกคาร์ิเออร์ออกและการเทียบคาร์ิเออร์เข้าเครื่อง


เนื่องจากกิจกรรมนี้ทำให้เกิดเวลาการสูญเสีย 4 นาที ถ้าจัดชั้นตอนนี้ออกไปก็สามารถลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรลงจากชั้นตอนการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวผู้วิจัยต้องทำการศึกษามลกระทบในเรื่องคุณภาพโดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ One-Way ANOVA พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพของชิ้นงานในการเก็บงานเข้าและออกเครื่องจักรโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไม่มีผลกระทบต่อในเรื่องคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จาก 61.40 % เป็น 81.73 % ดังแสดงในรูปที่ 18

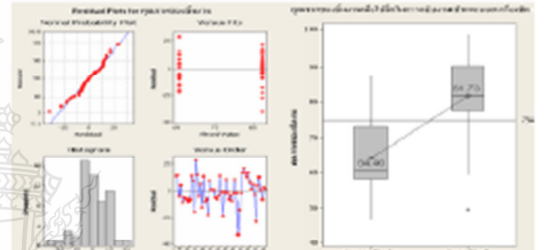

สรุปที่ 18 การวิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้นก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

การวิเคราะห์เวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหลังการปรับปรุงพบว่าความแปรปรวน จากผลการวิเคราะห์ One Way ANOVA หลังการปรับปรุงลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จาก 15.08 นาทีต่อลีดเป็น 5.72 นาทีต่อลีด ดังแสดงในรูปที่ 19

เปรียบเทียบความถี่ของการเทียบงานออกและเข้าเครื่องจักรก่อนการปรับปรุง

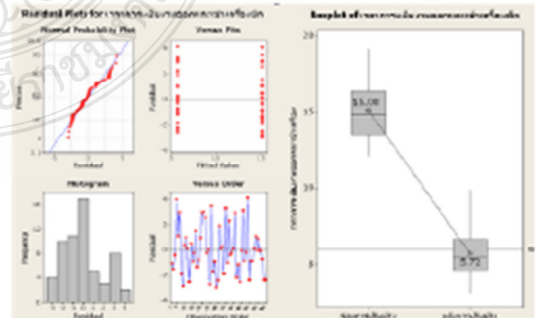


สรุปที่ 19 การวิเคราะห์เวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหลังการปรับปรุง



6. สรุป

หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมวิธีการ ส่งผลให้ยอดการผลิตและผลผลิตของกระบวนการทำงานเพิ่มมากขึ้น

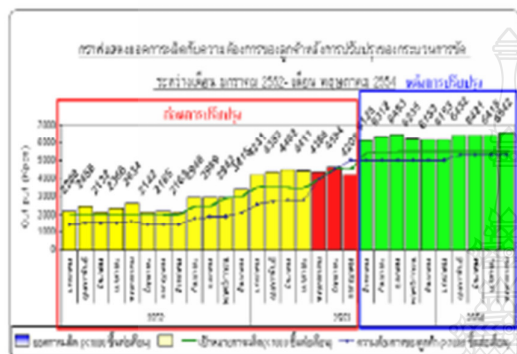

รูปที่ 20 ยอดการผลิตกับผลผลิตของกระบวนการจัดชิ้นงาน หลังการปรับปรุง

จากรูปที่ 20 พบว่ายอดการผลิตของกระบวนการจัดชิ้นงานมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากที่มีการปรับปรุงกระบวนการโดยที่ไม่ได้มีการเพิ่มของเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตเพิ่มจาก 4,500,000 ชิ้นต่อเดือน เป็น 6,500,000 ชิ้นต่อเดือนโดยเฉลี่ย ซึ่งจากยอดการผลิตดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

7. ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินงานวิจัยในโรงงานตัวอย่างนี้ เพื่อปรับปรุงให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่ามีข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรค หลายประการ เช่น การไม่ยอมรับจากพนักงาน การไม่เข้าใจในงานของพนักงาน ไม่รักษามาตรฐานในการทำงาน ซึ่งอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปรับปรุงกระบวนการผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงาน เช่น การสร้างจิตสำนึกในด้านการปรับปรุงและพัฒนาต่างๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น การให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานโดยอาศัยหลักการบริหารงานแบบสามเสาหลักซึ่งเสาหลักคือในกิจกรรมปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต้องใช้พนักงานเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมของกิจกรรมให้มากที่สุด กิจกรรมดังกล่าวคือ กิจกรรม คิวซีซี (QCC)

2. เพื่อให้มีการเพิ่มผลผลิตที่ดี ต้องศึกษาเทคนิคอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่น วิศวกรรมคุณค่า การประเมินงานและผลงาน และการนำเครื่องมือ QC 7 tools หรือ New QC 7 tools มาใช้

3. ควรมีการนำเทคนิคป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) เข้ามาใช้ เพื่อลดและป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อทำกิจกรรมใดเช่น (Kaizen)

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารระดับสูง จากโรงงานตัวอย่าง และขอขอบคุณพนักงานทุกคนในสายการผลิตที่ให้ความช่วยเหลือและแนวคิดต่างๆในการปรับปรุง

เอกสารอ้างอิง

หนังสือภาษาไทย

- [1] ดวงรัตน์ ชิวะปัญญา และ ศุภศักดิ์ พงษ์พันธ์. 2544. 7 Waste พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พลับลิชชิง จำกัด

ประชุมวิชาการภาษาไทย

- [2] อติศักดิ์ เบ็ญพูน, สุทัศน์ รัตนเกื้อกั้งवाल. 2552. การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์. การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, อุบลราชธานี, ประเทศไทย, 13-15 ตุลาคม 2553: 221-226
- [3] ยุภาพร เตระโสภา. 2552. การปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนภายในรถยนต์. การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, อุบลราชธานี, ประเทศไทย, 13-15 ตุลาคม 2553: 196-201
- [4] พิเชฐ พุ่มเกษ, ศิริวิมล สง่าเมฆ, วัชรินทร์ สุวรรณพานิช และ อารยา อันประเสริฐ. 2552. การปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระจกนิรภัย. การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, อุบลราชธานี, ประเทศไทย, 13-15 ตุลาคม 2553: 329-334

English Journal

- [5] G. Ballard and T.R. Zabelle, "Lean design process tool, and techniques" Lean Construction Institute Vol.10, 2009

English Conference

- [6] H.R. Thomas, J. Minchin, R.E. and D. Chen, "Role of workforce management in bridge superstructure labor productivity" Journal of engineer in management. Vol.19, No.1, pp9-16, January 1

Book

- [7] Fred E Meyers and James R. Stewart.2025 Motion and Time Study for Leann Manufacturing: Prentice Hall

ภาคผนวก ค
การศึกษากระบวนการผลิต




การศึกษาภาพรวมของบริษัทกรณีศึกษา

เป็นการดำเนินการศึกษาภาพรวมของกระบวนการของกระบวนการผลิตชิ้นงานใน บริษัทกรณีศึกษา โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาดังนี้

1) การศึกษาข้อมูลทั่วไปของ บริษัทกรณีศึกษา


1. ข้อมูลทั่วไปของ บริษัทกรณีศึกษา

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทกรณีศึกษาที่ทำงานวิจัยคือกระจก (Glass Substrate) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล ซึ่งแสดงดังภาพที่ 1

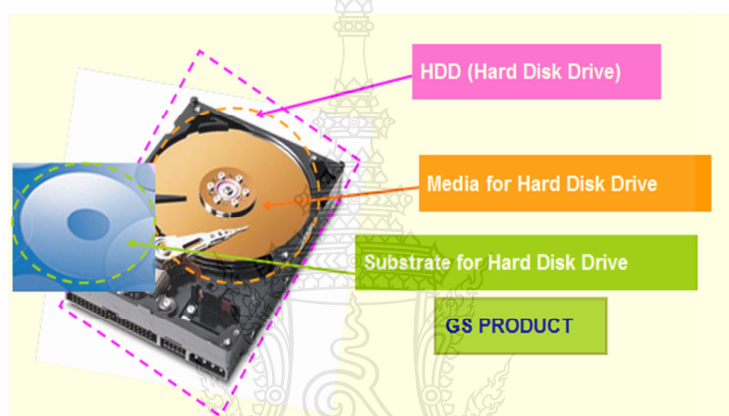


ภาพที่ ค.1 ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทกรณีศึกษา

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เริ่มจาก การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วแผนวางแผนการผลิตจะทำการวางแผนการผลิตในแต่ละเดือน (Production Manufacturing Plan) แล้วทำการสั่งซื้อวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Raw Materials) คือ แผ่นกระจก อุปกรณ์ และสารเคมีจากซัพพลายเออร์ (Supplier) มาเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาหลังจากนั้นทำการส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพให้ลูกค้าเพื่อทำการเคลือบสารแม่เหล็ก เพื่อป้อนให้โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ต่อไปแสดงดังภาพที่ ค.2

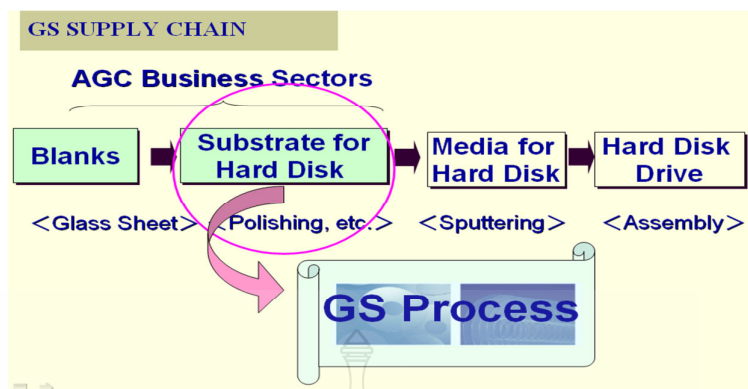

ภาพที่ ค.2 ระบบห่วงโซ่อุปทานของ บริษัทกรณีศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษา บริษัทกรณีศึกษา มีพนักงานทั้งหมด 4,000 คน ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

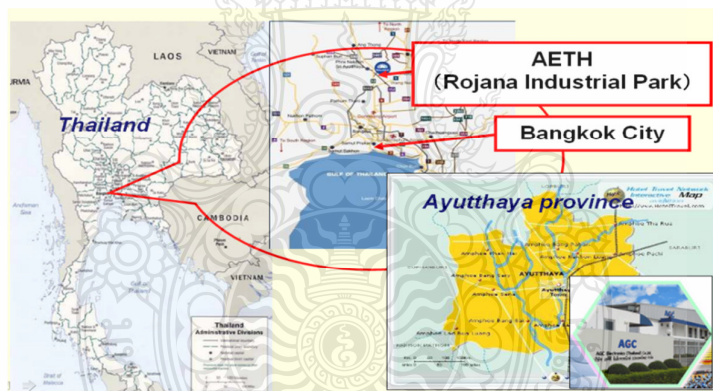


ภาพที่ ค.3 ตำแหน่งที่ตั้งของ บริษัทกรณีศึกษา

2) การศึกษากระบวนการผลิตของ บริษัทกรณีศึกษา


บริษัทกรณีศึกษามีสายการผลิตแบบต่อเนื่อง มีกระบวนการหลักๆทั้งหมดอยู่ 11 กระบวนการดังแสดงในภาพที่ 4.5 ปัจจุบันมีสายการผลิตทั้งหมด 5 สายการผลิต เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง เวลาทำงานล่วงเวลา 4 ชั่วโมง แบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการทำงานกลางวัน (Day Shift) กลุ่มการทำงานกลางคืน (Night Shift) และแบ่งเป็นกะ 3 กะ คือ กะ A B และ C กระบวนการของสายการผลิตของ บริษัทกรณีศึกษามีดังนี้

1. ขั้นตอนการตัดกระจกเป็นภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Square Cutting)


เป็นกระบวนการที่นำเอาแผ่นกระจกมาตัดจำนวน 3 แผ่น ขนาด 2x2 เมตร ซ้อนกัน ขึ้นภาพเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 75x75 มิลลิเมตร แล้วตัดด้วยเครื่องตัดซึ่งประกอบไปด้วยหัวเพชรที่ใช้สำหรับตัดกระจก

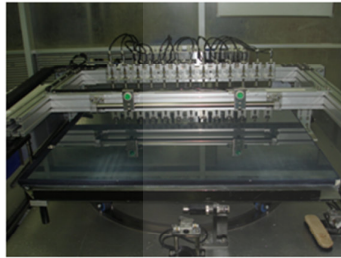

เครื่องตัดกระจก

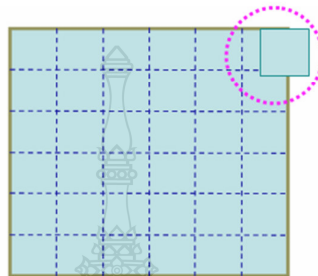


กระจกที่ตัดแล้ว

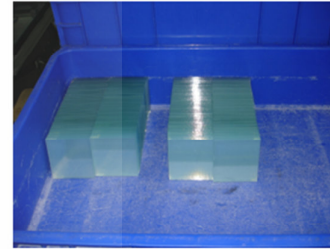

ภาพที่ ค.4 เครื่องตัดกระจกและกระจกที่ทำการตัดแล้ว

2. ขั้นตอนการเจาะรูใน (ID Cutting)

ทำหน้าที่ในการขึ้นภาพวงในของแผ่นดิสก์ ให้ได้บริเวณกึ่งกลางของแผ่น โดยอาศัยการเจาะของหัวเจาะ 2 หัว (หัวล่างที่สถานีที่ 2 และหัวบนสถานีที่ 3) หัวเจาะ 2 จะเจาะลึกประมาณ 40%ของความหนาของกระจกและหัวเจาะ 3 เจาะลึก 70% จุดที่สำคัญ คือ การเจาะของทั้ง 2 หัวต้องได้จุดเดียวกันและความลึกต้องมีการเหลื่อมกันอยู่เล็กน้อยเพื่อป้องกันการเกิด Overlap

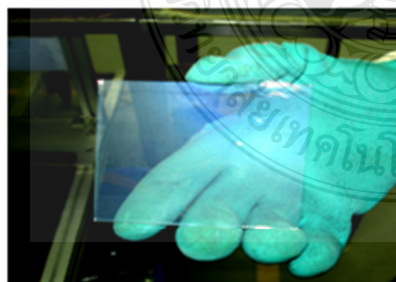

ก่อนทำ




หลังทำ

ภาพที่ ค.5 กระจกก่อนทำและหลังจากทำกระบวนการเจาะรูใน

3. ขั้นตอนการเจาะตัดขอบนอก (OD Cutting)

ทำหน้าที่ในการขึ้นภาพวงนอกของแผ่นดิสก์ โดยอาศัยจุดศูนย์กลางร่วมกันกับวงใน มีการทำงานอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน คือ


1. Cutting Stage การใช้ใบมีดกรีดกระเจกให้เป็นรอย
2. Pressure Stage การใช้แรงกดเพื่อเพิ่มรอยแตก
3. Heating Stage & Cooling Stage อาศัยหลักการขยายตัวของกระเจกเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ในการกรีดกระเจกนั้น ใบมีดจะเอียงเล็กน้อยเพื่อป้องกันการเกิดแตก เมื่อมีการดึงชิ้นงานออกมา ดังนั้น เมื่อมีการนำชิ้นงานไปวัดค่าความกลม (Concentricity) ต้องนำด้านรอยมีดตัดไปวัด ถึงจะได้ค่าที่แท้จริง

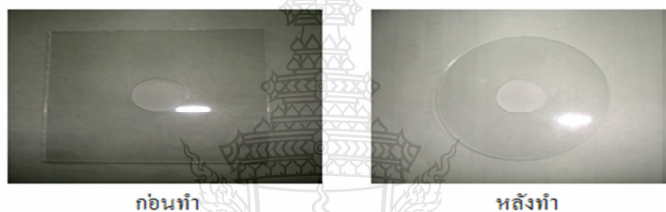

ภาพที่ ค.6 กระเจกก่อนทำและหลังจากทำกระบวนการตัดขอบนอก

4. ขั้นตอนการลบมุม (Chamfering)


จุดประสงค์ของการลบมุม คือการสร้างมุม, กำจัดรอยร้าว และ รอยแตก เล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดจากกระบวนการ ID และ OD Cutting รวมทั้งปรับขนาดของรูในและขอบนอก ให้ได้ใกล้เคียงกับขนาดมาตรฐาน ในการใส่ชิ้นงานควรมีการสลัดด้านของชิ้นงานใน 1 Holder (80-100 ชิ้น) ควรใส่สลัด โดยหงายด้าน ใบมีดขึ้น 40-50 ชิ้น และลง 40-50 ชิ้นเท่าๆ กัน เพื่อป้องกันเครื่องจักรเสื่อมสภาพ จะมีการใช้สารหล่อเย็น (Coolant) ช่วยในการระบายความร้อนของชิ้นงานที่สัมผัสกับเครื่องจักร และป้องกันการเกิดรอยร้าว

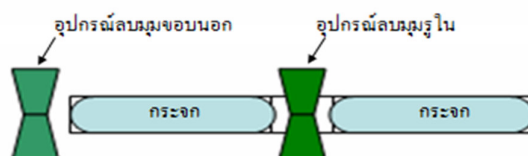

ภาพที่ ค.7 การลบมุมของกระเจกด้วยเครื่องลบมุม

5. ขั้นตอนการขัดหยาบ (Lapping Polishing)


จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้คือลดความหนาของชิ้นงานลงในเบื้องต้นโดยการขัดด้วยเครื่องขัด (Lapping Polishing) ผลึกภัณฑ์ก่อนเข้าขั้นตอนนี้จะมีลักษณะใสแต่เมื่อผ่านกระบวนการนี้ไปจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ลักษณะการขัดจะทำการหีบชิ้นงานเข้าเครื่องโดยมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเป็นแบบที่มีขนาดใกล้เคียงกับชิ้นงาน (Carrier) เพื่อป้องกันชิ้นงานแตกและกระเด็นออกนอกเครื่องจักร

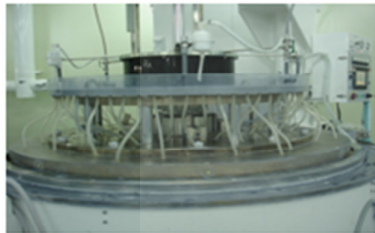

เครื่องขัดหยาบ (Lapping Polishing)



ก่อนขัดหยาบ

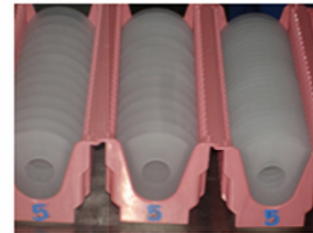


หลังขัดหยาบ

ภาพที่ ค.8 เครื่องขัดหยาบและผลิตภัณฑ์ก่อนขัด หลังขัด

6. ขั้นตอนการขัดละเอียดขั้นต้น (Primary Polishing)

ทำหน้าที่ในการลดขนาดความหนาของชิ้นงานให้บางลงขั้นต้นโดยใช้สารเคมีที่ใช้ในการขัด (Surfy) ชิ้นงานหลังผ่านกระบวนการจะมีลักษณะใสและต้องจัดเก็บในน้ำที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ป้องกันไม่ให้ออกซิไดซ์กับตัวชิ้นงานก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการถัดไป

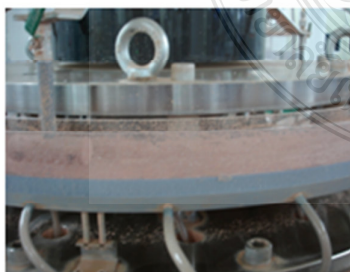

เครื่องขัดละเอียดขั้นต้น (Primary Polishing)



ก่อนขัด




หลังขัด


ภาพที่ ค.9 เครื่องขัดละเอียดขั้นต้นและผลิตภัณฑ์ก่อนขัด หลังขัด

7. ขั้นตอนการขัดละเอียดขั้นกลาง (Middle Polishing)


ทำหน้าที่ในการลดขนาดความหนาของชิ้นงานให้บางลงขั้นกลางโดยใช้สารเคมีที่ใช้ในการขัด

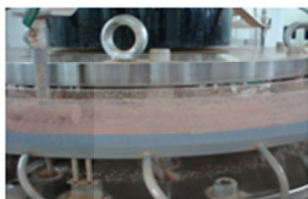

เครื่องขัดละเอียดขั้นกลาง (Middle Polishing)

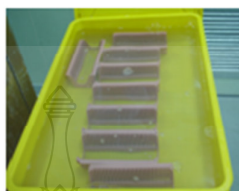

ก่อนขัด

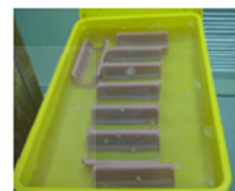


หลังขัด

ภาพที่ ค.10 เครื่องขัดละเอียดขั้นกลางและผลิตภัณฑ์ก่อนขัด หลังขัด

8. ขั้นตอนการขัดละเอียดขั้นสุดท้าย (Final Polishing) ทำหน้าขัดชิ้นงานขั้นสุดท้าย

เพื่อให้มีขนาดความหนาเท่ากับค่าที่กำหนดไว้

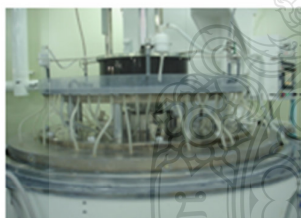

เครื่องขัดละเอียดขั้นสุดท้าย (Final Polishing)



ก่อนขัด



หลังขัด

ภาพที่ ค.11 เครื่องขัดละเอียดขั้นสุดท้ายและผลิตภัณฑ์ก่อนขัด หลังขัด

9. ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงาน (Cleaning Glass Substrates)


เป็นกระบวนการล้างชิ้นงานเพื่อล้างสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการขัดออกจากผิวหน้าของระบบมีขั้นตอนการทำงานอยู่ 2 ระดับ ดังนี้

1.1 การล้างด้วยฟองน้ำ (Sponge) และน้ำสบู่ (Detergent)



ภาพที่ ค.12 เครื่องล้างชิ้นงานด้วยฟองน้ำ

1.2 การล้างด้วยระบบอัลตราโซนิกส์เป็นการล้าง โดยใช้ระบบอัลตราโซนิกส์เพื่อล้าง อนุภาคขนาดเล็กออกจากผิวของชิ้นงานแล้วทำให้ชิ้นงานแห้งโดยใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA)

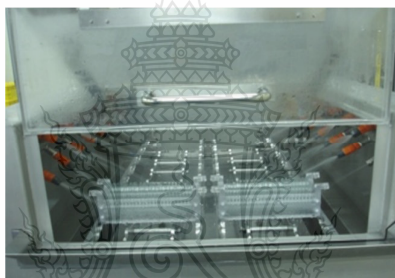

ภาพที่ ค.13 เครื่องล้างชิ้นงานด้วยระบบอัลตราโซนิกส์

10. ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงาน (Visual Inspection)

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาว่าผลิตมีคุณภาพตามกำหนดหรือไม่ เช่น ไม่มีรอยแตกหรือรอยขีดข่วนบนผิวหน้าของกระจก เป็นต้น จะทำการตรวจสอบในห้องสะอาดระดับ 100 (Clean Room Class 100)



ก) ชิ้นงานที่ผ่านการล้าง



ข) การตรวจสอบชิ้นงาน


ภาพที่ ค.14 ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการล้างและการตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตา

11. ขั้นตอนจัดเตรียมสินค้าเพื่อการส่งมอบ (Shipping)

เป็นขั้นตอนการเตรียมบรรจุสินค้าโดยใช้ภาชนะบรรจุ (Shipping Cassette) 216 ชั้น/รุ่น และทำการบรรจุด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum) แล้วติดฉลาก (Label) บรรจุลงกล่องเตรียมส่งมอบ



ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์

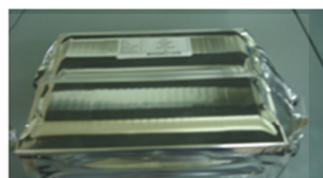

การบรรจุสุญญากาศ



การบรรจุใส่กล่อง



สินค้าพร้อมส่งมอบ

ภาพที่ ค.15 การเตรียมสินค้าเพื่อการส่งมอบ



ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - นามสกุล	นายปรัชญากรณ์ ชันทอง
วัน เดือน ปีเกิด	14 กุมภาพันธ์ 2526
ที่อยู่	60/238 หมู่ 13 หมู่บ้านบัวคลี 11 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2550
ประวัติการทำงาน	พ.ศ. 2550 – 2551 ตำแหน่งวิศวกรกระบวนการผลิต บริษัทไทยมิชซูวา จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2551 – 2555 ตำแหน่งวิศวกรควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิต บริษัทเอจีซี อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2555 – ปัจจุบันตำแหน่งหัวหน้าแผนกการขึ้นรูปชิ้นงานการหล่อ อะลูมิเนียม บริษัทชันเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่	ปรัชญากรณ์ ชันทอง, ณฐา คุปต์ชัยเชิฐ, “การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ การทำงาน โดยใช้เทคนิควิศวกรรมวิธีการ กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผลิต ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์”; การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม 2554 (IE NETWORK CONFERENCE 2010) โรงแรมแอมบัสเตอร์, 20-21, ตุลาคม 2554.

