

การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มเอ :
กรณีศึกษา บริษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี จำกัด

**DEFECTIVES REDUCTION IN STEEL SPRAY PAINTING
PROCESS USING FMEA TECHNIQUE:
CASE STUDY OF GOLD PRESS INDUSTRY CO., LTD.**

วิระเทพ ไตรรงค์รัตน์

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ


คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีการศึกษา 2557

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มอีเอ :
กรณีศึกษา บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด

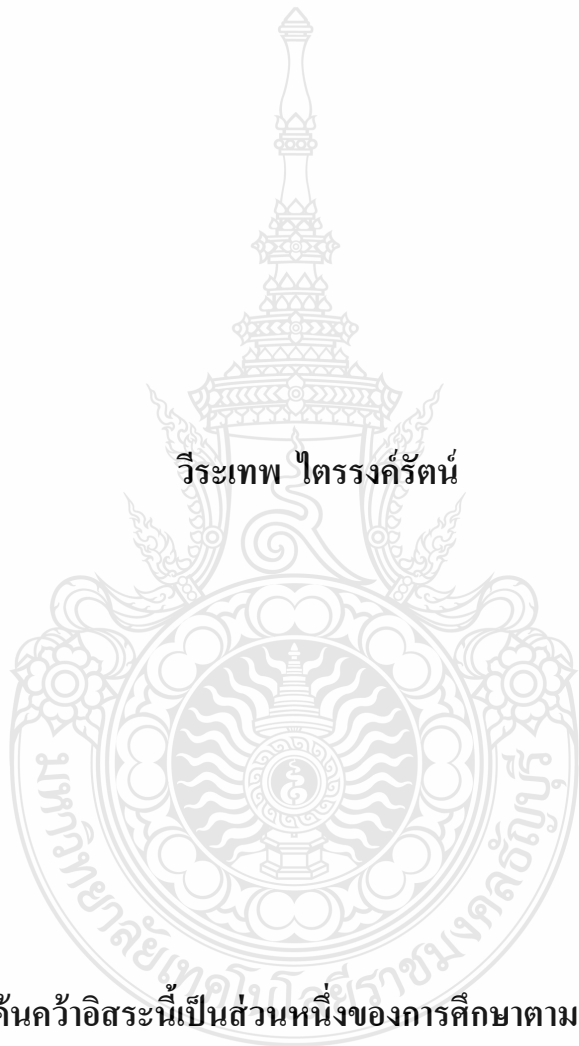

วีระเทพ ไตรรงค์รัตน์

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีการศึกษา 2557

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ

การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มเอ :
กรณีศึกษา บริษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี จำกัด

Defectives Reduction in Steel Spray Painting Process Using
FMEA Technique: Case Study of Gold Press Industry Co., Ltd.

ชื่อ - นามสกุล

นายวีระเทพ ไตรรงค์รัตน์

วิชาเอก

การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี พิมพ์ช่างทอง, D.B.A.

ปีการศึกษา


2557

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ




ประธานกรรมการ

(อาจารย์ศุภกร พรหิรัญกุล, คอ.ค.)

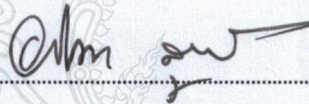

กรรมการ


(รองศาสตราจารย์อภิรดา สุทธิสานนท์, บธ.ม.)

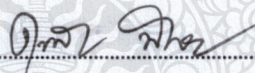

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี พิมพ์ช่างทอง, D.B.A.)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติการค้นคว้าอิสระฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

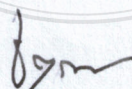

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

(รองศาสตราจารย์ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, D.B.A.)

วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ	การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มอีเอ : กรณีศึกษา บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด
ชื่อ-นามสกุล	นายวิระเทพ ไตรรงค์รัตน์
วิชาเอก	การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์คารณี พิมพ์ช่างทอง, D.B.A.
ปีการศึกษา	2557

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็ก ของบริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดงานพ่นสีเสียปัญหาสีเดือด จากร้อยละ 10.90 ให้เหลือต่ำกว่า ร้อยละ 5.0 โดยใช้หลักการของพาเรโตในการจำแนกปัญหา แล้วทำการค้นหาต้นเหตุของปัญหาด้วยแผนภาพแสดงเหตุและผลและวิเคราะห์หาแนวโน้มนำสาเหตุลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ทำการประเมินคะแนนความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนนตรวจจับของปัญหาสีเดือด

การวิเคราะห์หาสาเหตุซึ่งใช้การระดมสมองผ่านแผนภาพก้างปลาพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสีเดือดมีทั้งหมด 25 สาเหตุ และนำปัญหาทั้งหมดมาวิเคราะห์หาแนวโน้มนำสาเหตุลักษณะข้อบกพร่องแล้วการประเมินความรุนแรง คำนวณความเสี่ยงซึ่งนำกับมาตรการการควบคุมในปัจจุบัน ผลการคำนวณค่า RPN ของแต่ละข้อบกพร่องพบว่าค่า RPN ที่คำนวณได้มีค่าสูงสุดที่เกิน 100 คะแนน ต้องดำเนินการปรับปรุงมี 6 เรื่องคือ ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง ซึ่งงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด อุณหภูมิของชิ้นงานขณะพ่นสีสูงเกินข้อกำหนด และปรับความหนืดสีไม่เหมาะสม และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพร้อมทั้งคำนวณหาค่า RPN ของแต่ละข้อบกพร่องพบว่าค่า RPN ที่คำนวณได้มีค่าไม่เกิน 100 คะแนน จึงได้ทำมาตรฐานข้อกำหนดและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลจากการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขการลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิค FMEA โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันของปี พบว่าทำให้ปัญหาสีเดือดลดลงจากร้อยละ 10.90 เหลือร้อยละ 4.83 สรุปได้ว่าการนำเทคนิค FMEA มาใช้ทำให้ปัญหาสีเดือดลดลงตามวัตถุประสงค์

คำสำคัญ : การลดของเสีย กระบวนการพ่นสี เทคนิคเอฟเอ็มอีเอ

Independent Study Title	Defectives Reduction in Steel Spray Painting Process Using FMEA Technique: Case Study of Gold Press Industry Co., Ltd.
Name-Surname	Mr. Weerathap Trirongrut
Major Subject	Business Engineering
Independent Study Advisor	Assistant Professor Daranee Pimchangthong, D.B.A.
Academic Year	2014

ABSTRACT

This study aimed to reduce the number of defectives in the steel spray painting process of the Gold Press Industry Co. Ltd. The goal was to reduce defective work pieces, caused by boil color problems, from 10.9% to less than 5.0%. The Pareto Principle was used to identify problems, identify the root cause of problems using cause and effect diagram, analyze and find causing trend of defects and their effects, evaluate by scoring the severity of the problems, score the opportunity of defect occurrences, and score on finding boil color problems.

Identifying root causes of problem by brainstorming using fishbone diagram found that there were 25 causes of boil color problems. All causes were analyzed to find causing trend of defects, evaluate the severity, and calculate indication risk against current standard. The results were used to calculate Risk Priority Number (RPN) for each defect. The defect that had RPN more than 100 and needed to improve were increasing temperature in the setting room, complicated work pieces, conveying speed faster than standard, work pieces temperature higher than standard, and improper adjustment of the painting viscosity. After adjusting process to collect problems, the RPN for each defect was reduced to less than 100 and the results were used to draw the standard and further used in the operation process.

The results from analyzing and improving defectives reduction in the steel spray painting process using FMEA technique by comparing data from the same period of the years found that boil color problems were decreased from 10.90% to 4.83%. It can be concluded that using FMEA technique was successful in defectives reduction from the boil color spray painting problem.

Key words: waste reduction, spray painting process, FMEA technique

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อ ดร.ศุภกร พรหิรัญกุล ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง และรองศาสตราจารย์ อภิรดา สุทธิสานนท์ กรรมการการสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้คำปรึกษา ให้ความรู้และคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนประสบความสำเร็จ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ที่ได้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้จนสำเร็จการศึกษาไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กรุณามอบวิชาความรู้อันมีค่าให้แก่ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกด้วยดีเสมอมา

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณและขอมอบความดีให้กับ บิดา มารดา พี่น้อง ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียน ที่คอยช่วยเหลือเอาใจใส่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจเสมอมาและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนามได้ทั้งหมดในที่นี้ ที่ได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนส่งผลให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป หากการศึกษาในครั้งนี้มีบทความใดขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ในการศึกษา ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้กราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วีระเทพ ไตรรงค์รัตน์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	(3)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	(4)
กิตติกรรมประกาศ.....	(5)
สารบัญ.....	(6)
สารบัญตาราง.....	(8)
สารบัญภาพ.....	(9)
บทที่ 1 บทนำ.....	12
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	12
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย.....	13
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	13
1.4 คำจำกัดความในการวิจัย.....	14
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	16
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	18
2.1 แนวคิดวิเคราะห์ปัญหา.....	18
2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ.....	23
2.3 ความรู้ในงานพ่นสี.....	32
2.4 หลักการพ่นสี.....	45
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	48
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	53
3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย.....	53
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	53
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	54
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง.....	54
3.5 การสำรวจสภาพปัจจุบัน.....	54

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	63
4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผล	63
4.2 การวิเคราะห์หาแนวโน้มสาเหตุลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ	64
4.3 การประเมินความรุนแรง คำนวณความเสี่ยงชี้แนะและแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหา.....	69
4.4 การวัดผลและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการดำเนินงาน	83
4.5 สรุปผลการดำเนินงาน	86
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	87
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	87
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย	89
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย	89
5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต.....	90
บรรณานุกรม	91
ภาคผนวก ก ใบตรวจสอบ (Check Sheet).....	93
ภาคผนวก ข คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedure (SOP).....	95
ประวัติผู้เขียน.....	100

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อ ความรุนแรงจากข้อบกพร่อง (Severity: S)...	28
ตารางที่ 2.2 แสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อความถี่ของการเกิดข้อบกพร่อง (Occurrence: O)	29
ตารางที่ 2.3 แสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่อง ก่อนส่งถึงมือลูกค้า (Detection: D).....	30
ตารางที่ 2.4 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเครื่องมือมาประยุกต์.....	52
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ห้ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ ปัญหาสี่เดือด	65
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการนำค่าคะแนน RPN มาเรียงลำดับ หัวข้อที่ต้องดำเนินการปรับปรุง โดยพิจารณาจากค่า RPN ที่มากกว่า 100 คะแนน	74
ตารางที่ 4.3 ผลการเสนอแนะเพื่อนำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องปัญหาสี่เดือด	75
ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินคะแนนและคำนวณค่า RPN ใหม่ หลังจากได้มีการปรับปรุง.....	81
ตารางที่ 5.1 การแก้ไขและมาตรการควบคุมป้องกันปัญหาสี่เดือด	88



สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 แสดง Gant Chart ของขั้นตอนการดำเนินการวิจัย.....	14
ภาพที่ 2.1 แผนภาพพาเรโตสรูปงานเสีย	19
ภาพที่ 2.2 ผังแสดงเหตุและผล	21
ภาพที่ 2.3 ผังแสดงเหตุและผลของปัญหาสี่เดือด	22
ภาพที่ 2.4 ใบ Check Sheet.....	23
ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพโดย FMEA.....	26
ภาพที่ 2.6 แบบฟอร์มมาตรฐานเพื่อ การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี FMEA.....	26
ภาพที่ 2.7 ส่วนประกอบของสี	33
ภาพที่ 2.8 แสดงการเคลือบผิวโลหะทำให้คุณสมบัติในการยึดเกาะของสีดีขึ้น	34
ภาพที่ 2.9 แสดงผลเปรียบเทียบการทดสอบ Iron Phosphate และ Zinc Phosphate ด้วย ละเอียดเกลือ	34
ภาพที่ 2.10 แสดงข้อแตกต่างผลึก Zinc Phosphateระบบจุ่มกับแบบ Spray.....	35
ภาพที่ 2.11 แสดงกรรมวิธีของ Full Dip.....	36
ภาพที่ 2.12 แสดงกรรมวิธีของ Tact Type	36
ภาพที่ 2.13 แสดงข้อแตกต่าง Electro Deposition Primer ระหว่าง Anion EDP และ Cation EDP..	38
ภาพที่ 2.14 Spray Booth (ห้องพ่นสี)	41
ภาพที่ 2.15 Spray Booth ใช้ Dry Filter และแบบ Flow Method.....	42
ภาพที่ 2.16 รูปภาพ Paint Supply Equipment.....	43
ภาพที่ 2.17 รูปภาพ Conventional Air Spraying	43
ภาพที่ 2.18 รูปภาพ Conventional Air Spraying	44
ภาพที่ 2.19 การเปรียบเทียบระยะห่างของปืนพ่นสีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง	45
ภาพที่ 2.20 เทคนิคการพ่นสี.....	46
ภาพที่ 2.21 วิธีการพ่นสี ระยะห่างการเคลื่อนที่ปืนพ่นสีที่ไม่ถูกต้อง	46
ภาพที่ 2.22 ระยะห่างปืนพ่นสีกับชิ้นงานห่างกันคงที่ขณะเคลื่อนปืนพ่นสีถูกต้อง	47
ภาพที่ 2.23 แสดงความสัมพันธ์ระยะห่างปืนพ่น ปริมาณสีที่พ่นและความเร็วในการพ่น.....	47
ภาพที่ 3.1 แผนผังกระบวนการผลิตการพ่นสีที่ใช้ในการศึกษา.....	55

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 3.2	ผังแสดงการไหลของการผลิตการพ่นสีที่ใช้ในการศึกษา..... 56
ภาพที่ 3.3	ขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยระบบเคมี (Pretreatment) 56
ภาพที่ 3.4	ขั้นตอนการเป่าน้ำ (Air Blow) และ Masking ใส่อุปกรณ์ปิดบังไม่ให้สีติด 57
ภาพที่ 3.5	รูปขั้นตอนการพ่นสี (Painting) 57
ภาพที่ 3.6	รูปขั้นตอนการ อบสี (Baking Oven) และการตรวจสอบฟิล์มสี 58
ภาพที่ 3.7	แสดงปริมาณของเสียเทียบกับปริมาณผลผลิตทั้งหมดในแผนกพ่นสี 58
ภาพที่ 3.8	กราฟแสดงข้อมูลปริมาณของเสียในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2556 59
ภาพที่ 3.9	แสดงข้อมูลจำนวนของเสียแต่ละปัญหา..... 60
ภาพที่ 3.10	ภาพแสดงลักษณะปัญหางานพ่นสีเสีย 61
ภาพที่ 3.11	สรุปภาพรวมของงานพ่นสีเสียแต่ละประเภท..... 61
ภาพที่ 3.12	ภาพงานพ่นสีเสียปัญหาสีเค็ด..... 62
ภาพที่ 4.1	แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ปัญหาสีเค็ด 64
ภาพที่ 4.2	ผลการประเมินให้คะแนนความรุนแรง คะแนน โอกาสการเกิดข้อบกพร่อง และคะแนนตรวจจับของปัญหาสีเค็ด 69
ภาพที่ 4.3	แผนภูมิแสดงค่าความเสี่ยงชั้นนำของข้อบกพร่องปัญหาสีเค็ด 73
ภาพที่ 4.4	กราฟแท่งแสดงการจัดเรียงลำดับความสำคัญข้อบกพร่องปัญหาสีเค็ด 74
ภาพที่ 4.5	Balance ลมจากห้องอบสีไม่ดีทำให้ลมร้อนเข้ามาในห้อง Setting..... 76
ภาพที่ 4.6	Hood ดูดความร้อนจุดปากทางเข้าห้องอบสี 77
ภาพที่ 4.7	ระบบ Air SupplyและExhaust Fan Hood..... 77
ภาพที่ 4.8	ติดอุปกรณ์วัดทิศทางการไหลของลมเพื่อสังเกตด้วยสายตา (visual Control) 78
ภาพที่ 4.9	ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน เพิ่ม Process Touch up 78
ภาพที่ 4.10	ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด 79
ภาพที่ 4.11	ใช้ลมเป่าที่ตัวชิ้นงาน 79
ภาพที่ 4.12	ใช้เบนซินขาวซึ่งเป็นสารที่ระเหยเร็วเช็ดทำความสะอาดชิ้นงาน 80
ภาพที่ 4.13	การควบคุมความหนืดสีอ้างอิงกับอุณหภูมิของพ่นสี..... 81
ภาพที่ 4.14	ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 83

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.15 แผนภาพพาเรโตสรูปงานเสียก่อนการปรับปรุง	84
ภาพที่ 4.16 แผนภาพพาเรโตสรูปงานเสียหลังการปรับปรุง.....	85
ภาพที่ 4.17 กราฟแสดงร้อยละของของเสีย ปัญหาสี่เดือดเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุง และหลังการปรับปรุง	85
ภาพที่ 4.18 กราฟแสดงร้อยละของของเสียงานพันสี่เปรียบเทียบก่อนการปรับปรุง และหลังการปรับปรุง	86



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคโลกาภิวัตน์ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้นและแต่ละประเทศต่างมีการลงทุนในเทคโนโลยีหรือนำเข้าเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกในการค้าหรือลดต้นทุนในการผลิต สำหรับประเทศไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สูงตลอดเวลาหลาย ๆ ปี ในปี 2556 มีอัตราอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการณ์ว่าในปี 2557 จะขยายตัวที่ ร้อยละ 5.1 (สมชัย สัจจพงษ์) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันองค์กรทั้งหลายต่างพยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา กระบวนการผลิตต้องอาศัยพนักงานที่มีความชำนาญในการทำงานสูงมุ่งเน้นการผลิตเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าโดยการกำหนดและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต ให้มีความแปรปรวนน้อยที่สุด เพื่อควบคุมต้นทุน ต้องใช้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อปรับกระบวนการผลิตให้ได้ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอีกทั้งเป็นการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรมากขึ้น (เปมิกา สุวรรณฉนิ, 2548, น. 1) และใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอดหลาย ๆ อย่าง เช่นการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดของเสีย และอุตสาหกรรมผลิตพ่นสีชิ้นส่วน โลหะก็เป็นหนึ่งที่พบกับปัญหานี้เช่นเดียวกันโดยมีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของวัสดุ ให้มีมูลค่ามากขึ้นด้วยการเพิ่มความสวยงามและความคงทน ผ่านกระบวนการพ่นสี ทำให้ในปัจจุบันธุรกิจด้านการพ่นสีมีคู่แข่งจำนวนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันด้านราคา ซึ่งตัวชี้วัดความอยู่รอดมีหลายประการ เช่นผลตอบแทน กำไร ประสิทธิภาพ ปริมาณงานเสีย ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแนวคิดเพื่อใช้ศึกษาครั้งนี้ คือการลดของเสียจากกระบวนการผลิตในการพ่นสีโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis หรือ FMEA)

บริษัทตัวอย่างที่ทำนำศึกษาคือ บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด (GPI) ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์การเกษตร และ พ่นสีชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และอื่น ๆ เป็นหน่วยงานที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก กระบวนการผลิตประกอบไปด้วยการปั๊มชิ้นส่วน การเชื่อมและการพ่นสี ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนัก และกระบวนการผลิตมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องกัน

ตั้งแต่กระบวนการปั๊ม เชื่อม ฟันสี สำหรับกระบวนการฟันสีดำเนินการล้างทำความสะอาดชิ้นงาน และฟันสีชิ้นงานให้มีคุณภาพและสวยงามตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด แต่ในปัจจุบันพบปัญหาดังนี้

1. มีจำนวนงานเสียในกระบวนการฟันสีเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัย ทำให้ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไข ไม่มีการการจัดลำดับการแก้ปัญหา

2. ในกระบวนการฟันสีมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่มีโอกาสทำให้เกิดงานเสีย เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ใช้สายพานลำเลียง (Conveyor) ทุกขั้นตอนต้องทำงานให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดเท่านั้น

3. จากจำนวนงานเสียที่มาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ค่าเสียโอกาส เพื่อนำงานซ่อมแก้ไข การควบคุมงานเสียในอุตสาหกรรมฟันสีเหล็ก โดยทั่วไปยอมรับที่ประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากในอุตสาหกรรมฟันสีมีการเสนอราคาที่ตั้งกำไรไว้ที่ร้อยละ 15 ของต้นทุนการที่จะให้มีกำไรมากที่สุดคือไม่มีของเสียเลย จากการเก็บข้อมูลของโรงงานในช่วงเวลาเดือนมกราคม-ธันวาคม 2556 มีของเสียเฉลี่ยต่อเดือนประมาณร้อยละ 22 ทำให้องค์กรอยู่ในภาวะที่ขาดทุน ดังนั้นควรทำการปรับปรุงเพื่อลดจำนวนงานเสียให้น้อยกว่าปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงจะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายนำไปสู่การเพิ่มกำไรขององค์กรและสามารถอยู่รอดในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

- 1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการฟันสีในกระบวนการผลิต ฟันสีเหล็ก
- 1.2.2 เพื่อศึกษาสาเหตุปัญหาของเสีย ทางด้านสีเค็ดในกระบวนการฟันสีเหล็ก
- 1.2.3 เพื่อลดงานเสียจากปัญหาสีเค็ด ในกระบวนการฟันสีเหล็ก

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้พื้นที่ศึกษา คือบริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรและชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดของเสียในการฟันสี โดยกำหนดขอบเขตการดำเนินงานดังนี้

- เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จากใบบันทึกผลผลิตเพื่อรวบรวมข้อมูล ชนิดของเสียและจำนวนงานเสีย : ข้อมูลปัจจุบันก่อนการปรับปรุงพร้อมสำรวจสภาพปัจจุบัน สภาพเครื่องจักร สภาพงาน สภาพพนักงาน

- เดือนมกราคม 2557 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีโดยใช้หลักการพาเรโต ผังแสดงเหตุและผล ใบวิเคราะห์ FMEA

- สรุปผลการวิจัยเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 ทำวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาพร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง
- ดำเนินการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาในเดือนมีนาคม - กันยายน 2557
- สรุปผลการดำเนินงานและการวิจัย เดือนตุลาคม 2557

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	ปี 2556	ปี 2557			
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.
1.สำรวจสภาพปัจจุบัน	←→				
2.ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	←→				
3.เก็บรวบรวมข้อมูล	←→				
4.ทำการวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา	←→				
5.การกำหนดแนวทางดำเนินการแก้ไขปรับปรุง		←→			
6.ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปรับปรุง			←→		
7.สรุปผลการวิจัย				←→	
8.จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์					←→

ภาพที่ 1.1 แสดง Gantt Chart ของขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

1.4 คำจำกัดความในการวิจัย

สี (Paint) หมายถึง ของเหลวที่ไหลไปเคลือบบนผิววัสดุแล้วเกิดเป็นแผ่นฟิล์มขึ้น โดยการเปลี่ยนสภาพจากของเหลว (Liquid) ไปเป็นฟิล์มแข็ง (Solid Film) มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันสนิม ป้องกันสารเคมี ป้องกันความชื้น การทนต่อแสงแดด และเปลี่ยนแปลงสภาพผิวให้มีรูปลักษณะตามที่ต้องการ เช่นมีสีมัน มีความเงา มีความสวยงาม

สารทำละลาย (Solvent) หมายถึงของเหลวที่นำมาผสมกับ สีเพื่อให้ง่ายในการพ่นสีในอุตสาหกรรมพ่นสีเหล็กใช้ Thinner มีหน้าที่ช่วยปรับความหนืด เพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิต หรือการใช้งาน เนื่องจากเนื้อสี และสารที่ประกอบส่วนใหญ่จะมีความหนืดค่อนข้างสูง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีตัวทำละลาย เข้าไปทำให้มันละลายและรวมตัวเข้าด้วยกันได้ดี แต่ตัวทำละลายนี้ จะระเหยออกไปหมด เมื่อสีแห้งตัว

สารปรับปรุงคุณสมบัติของสี (Additive) เป็นสารที่เติมลงไปในสี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ ของสีที่ไม่มี ในสารที่ประกอบ เช่น การทำให้สีไหลตัวดีขึ้น หรือแห้งเร็วขึ้น ป้องกันการเกิดปัญหา สีเค็ด สีไหล

การชุบเคลือบสีพื้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electro Deposition Primer หรือ E.D.P.) หมายถึง การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า เช่นการชุบนิเกิล เป็นต้น สีชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพในการเคลือบสูง สามารถให้ความหนาของฟิล์มสีได้สม่ำเสมอทั่วถึงกันหมด ส่งผลให้การป้องกันไม่ให้เกิดสนิมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

การนำชิ้นงานเข้ากระบวนการผลิต (Loading) หมายถึง การแขวนชิ้นงานเข้ากับชุดแขวน (Jig) เพื่อนำชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการเตรียมผิวและพ่นสี

การเตรียมผิวชิ้นงาน (Pretreatment) หมายถึงกระบวนการทำความสะอาดชิ้นงานเพื่อขจัดคราบไขมัน สนิม และฝุ่นสกปรก โดยการนำชิ้นงานแขวนกับโซ่ลำเลียง (Conveyor) ผ่านบ่อล้างที่มีปั๊มระบบแบบฉีดสเปรย์หรือแบบจุ่ม ด้วยน้ำและสารเคมี

การเป่าน้ำออกจากชิ้นงาน (Air Blow) หมายถึง การใช้ลมเป่าหรือดูดน้ำที่ติดกับชิ้นงาน เนื่องจากงานที่ผ่านกระบวนการเตรียมผิวจะมีน้ำและสารเคมีตกค้าง

การอบน้ำ (Dry Off Oven) หมายถึงกระบวนการอบผิวชิ้นงานให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิ 100-120 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 10-25 นาทีโดยนำชิ้นงานที่มีโซ่ลำเลียงผ่านเตาอบ

Masking หมายถึงใส่อุปกรณ์ปิดบังไม่ให้สีติดเนื่องจากชิ้นส่วนมีการระบุต้องสัมผัสหรือชิ้นส่วนที่มีเกลียว

ห้องพ่นสี (Spray Booth) คือห้องที่ใช้ปฏิบัติงานพ่นสี ที่มีการออกแบบพิเศษสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นสี ให้ได้ฟิล์มที่มีความเรียบปราศจากฝุ่นละอองหรือละอองสีที่ตกลงบนฟิล์มสี ขณะที่ยังเปียกอยู่ และป้องกันละอองที่จะถูกดูดออกไปสู่บรรยากาศข้างนอกระบบการทำงานจะมีลมจ่ายเข้าไปในห้องพ่นผ่านจากเพดานห้อง โดยผ่านกรองอากาศให้สะอาดปราศจากฝุ่นสกปรก ปกติแล้วถูกดูดออกข้าง ๆ ผนังห้อง ละอองสีจะตกลงในน้ำ ซึ่งอยู่ข้างใต้ห้อง ส่วนอากาศที่อาจมีละอองสีติดไปด้วย แล้วถูกดูดผ่านตะแกรงกันพร้อมกับมีหัวฉีดน้ำ ฉีดให้ละอองสีกลับตกลงมาข้างใต้ห้อง ดังนั้น อากาศที่ปราศจากละอองสีจึงถูกดูดออกไปสู่บรรยากาศข้างนอก

ปืนพ่นสี (Spray Gun) เป็นอุปกรณ์นำสีที่เป็นของเหลวผ่านลมอัดให้สีแตกตัวเป็นละอองพุ่งเข้าสู่ชิ้นงาน โดยชุดปืนพ่นสีจะมีปั๊มไกกดเพื่อพ่นสีและปั๊มปรับขนาดของแถบสี

เตาอบสี (Baking Oven) เป็นกระบวนการอบสีหลังจากผ่านการพ่น การออกแบบเตาให้สามารถป้องกันฝุ่นสกปรกมาเกาะบนผิวสีขณะที่ยังเปียกอยู่ จนกระทั่งผิวสีเริ่มแห้งจนฝุ่นเกาะ

ไม่ติด สีจะแห้งเป็นฟิล์มสีสมบูรณ์ โดยอาศัยความร้อนใช้เวลาในการอบ โดยวัดอุณหภูมิที่ตัวชิ้นงาน ควรจะประมาณ 150 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 30 นาที จึงจะแห้งเป็นฟิล์มสมบูรณ์

การตรวจสอบขั้นสุดท้าย (Final Check) หมายถึงกระบวนการตรวจสอบฟิล์มสีได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่

การระเหย (Solvent Evaporation) หมายถึงการเกิดฟิล์มแข็งเมื่อสารที่ผสมหรือสารละลายที่ผสมในเนื้อสี ระเหยออกเองตามปกติหรือถ้าต้องการการระเหยแบบรวดเร็วต้องใช้ความร้อนช่วยเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดเวลาในกระบวนการ

การเกิดปฏิกิริยา (Oxidation) การแห้งตัวของฟิล์มสีโดยใช้สารช่วยเร่งทำปฏิกิริยากับเนื้อสี ทำให้ฟิล์มสีสามารถแข็งตัวโดยไม่ใช้ความร้อน

สีเดือด (Crater) คือ ลักษณะฟิล์มสีมีรอยจุดคล้ายฟองอากาศที่ดันฟิล์มสีให้ฟูออกมา โดยสามารถตรวจพบได้ในกรณีชิ้นงานผ่านการอบสีที่อุณหภูมิสูงแล้วเท่านั้น

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) คือ กลุ่มของกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อรับรู้และประเมินผลของข้อบกพร่อง ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการหนึ่งและผลกระทบ จากข้อบกพร่องดังกล่าวและเป็นการบ่งชี้ถึงการทำงานที่สามารถลดโอกาสการเกิดของเสีย

SOP (Standard Operation Procedure) คือ เอกสารมาตรฐานหรือเอกสารคู่มือในการปฏิบัติงาน ที่พนักงานต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน เป็นเอกสารที่คิดไว้จุดปฏิบัติงาน

Setting Room หมายถึง ตู้หรือห้องที่มีระบบระบายอากาศเข้าและออกเพื่อต้องการควบคุมให้สารละลายระเหยออกจากเนื้อสีเองตามปกติ

Process Touch up หมายถึงการใช้ปืนลมที่มีขนาดเล็กพ่นเฉาะซอกและมุมแคบให้ทั่วก่อน Process พ่นสีรองพื้นหรือสีจริง

Check Sheet หมายถึง เอกสารบันทึกควบคุมด้านคุณภาพเพื่อควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตที่มีผลต่อการเกิดของเสียหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักร

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 สามารถวิเคราะห์หลักขณะข้อบกพร่องและผลกระทบที่มีผลต่อของเสีย ปัญหาสีเดือดในกระบวนการพ่นสีเหล็ก ทำให้สามารถลดสัดส่วนปัญหาคุณภาพงานสีเดือด

1.5.2 ได้แนวทางเพื่อประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในการปรับปรุงกระบวนการพ่นสีเหล็กที่มีปัญหาจากการพ่นสีสาเหตุอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5.3 ทำให้มีการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง

1.5.4 เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับบริษัทที่ใช้ในกรณีศึกษา เพื่อผู้ที่สนใจทั่วไป



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาปัญหาในกระบวนการพ่นสีของบริษัท โกลด์ เพรส พบว่ามีของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการพ่นสี เป็นจำนวนมากทำให้เกิดความสิ้นเปลืองทางด้านพลังงานและทรัพยากรในการแก้ไขงานสาเหตุมาจากวิธีการพ่นสีที่ไม่ได้มาตรฐาน เครื่องจักรอุปกรณ์ขาดการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไป ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขที่ถูกต้องในการพ่นสี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและนำหลักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้มาใช้ในการวิจัยโดยแบ่งสาระสำคัญตามลำดับดังนี้

- 2.1 แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา
- 2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ
- 2.3 ความรู้ในงานพ่นสี
- 2.4 หลักการพ่นสี
- 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา

แนวคิดการวิเคราะห์จำเป็นต้องเก็บข้อมูลจากกระบวนการผลิตมาทำการวิเคราะห์และแปลความหมายเพื่อให้รู้ถึงสภาพการผลิตและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้แต่ก่อนการเก็บข้อมูลจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้แน่ชัดว่าต้องการเก็บข้อมูลเพื่ออะไรเพราะการทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลจะทำให้เลือกเครื่องมือทางสถิติที่จะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายและถูกต้องโดยเครื่องมือทางสถิติที่สำคัญที่นำมาใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย แผนภาพพาเรโต ผังแสดงเหตุและผล หรือ อธิกว่า ไคอะแกรม ไบตรวจสอบ, FMEA และ PCA โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram)

แผนภาพพาเรโตคือ ผังหรือแผนภูมิหรือกราฟแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าหรือขนาดหรือความถี่ในการตรวจพบปัญหาหรือหน่วยวัดหรือลักษณะจำเพาะควบคุมใด ๆ ที่มีการจำแนกประเภทออกจากกันและเขียนต่อกันโดยเรียงลำดับตามความสำคัญ (คะทชียะ, 2546, น. 155) ได้อธิบายว่าเป็นเครื่องมือทางสถิติอีกตัวหนึ่งที่ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายการ/จำนวนประเภทหรือชนิดต่าง ๆ ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์อันพึงประสงค์ต่าง ๆ พร้อมกับระบุขนาดของความสำคัญของแต่ละปัจจัยที่นำเสนอ นั้น โดยแผนภาพดังกล่าวจะอาศัยหลักการพาเรโตที่ระบุไว้ถึง “สิ่งที่มี

ความสำคัญมากจำนวนเล็กน้อย (The Vital Few) และสิ่งที่มีค่าเพียงเล็กน้อยจำนวนมากมาย (The Trivial Many)”

คมวิทย์ มีจิตสม (2554, น. 36) อธิบายว่า การสร้างแผนภาพพาร์โตมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. ปังชี้ลักษณะสมบัติของกระบวนการที่จะใช้ในการสร้างแผนภาพซึ่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติของปัญหาที่ต้องการตัดสินใจ

2. กำหนดช่วงเวลาที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและกำหนดช่วงเวลาควรเป็นไปหลังจากศึกษาธรรมชาติของปัญหาอย่างดีแล้วเนื่องจากการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการแก้ไขปัญหาคด้วยแผนภาพพาร์โตนั้นมีความจำเป็นจะต้องทำการเปรียบเทียบภายใต้ช่วงเวลาที่เท่ากัน

3. ทำการกำหนดสเกล x และ y สำหรับการเขียนกราฟโดยปกติแล้วสเกลของ y หมายถึงผลอันได้แก่ค่าที่ใช้วัดปัญหาสำหรับสเกล x หมายถึงการจำแนกสาเหตุหรือผล

4. ทำการลากกราฟแท่งและกราฟสะสมโดยต้องให้แท่ง “อื่น ๆ” อยู่ท้ายสุดมีข้อเสนอแนะว่าการเขียนแผนภาพพาร์โตควรให้มีกราฟแท่งที่ใช้จำแนกประเภทประมาณ 6-10 แท่งเท่านั้นและแท่งอื่น ๆ” ควรมีความสำคัญไม่เกิน 20% ของทั้งหมด

5. ทำการประยุกต์หลักการของพาร์โตกับแผนภาพดังกล่าวหากพบว่ากราฟดังกล่าวมิได้เป็นไปตามหลักการพาร์โตมีความจำเป็นต้องทำการทบทวนด้วยการเก็บข้อมูลใหม่และพิจารณาตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วอีกครั้ง

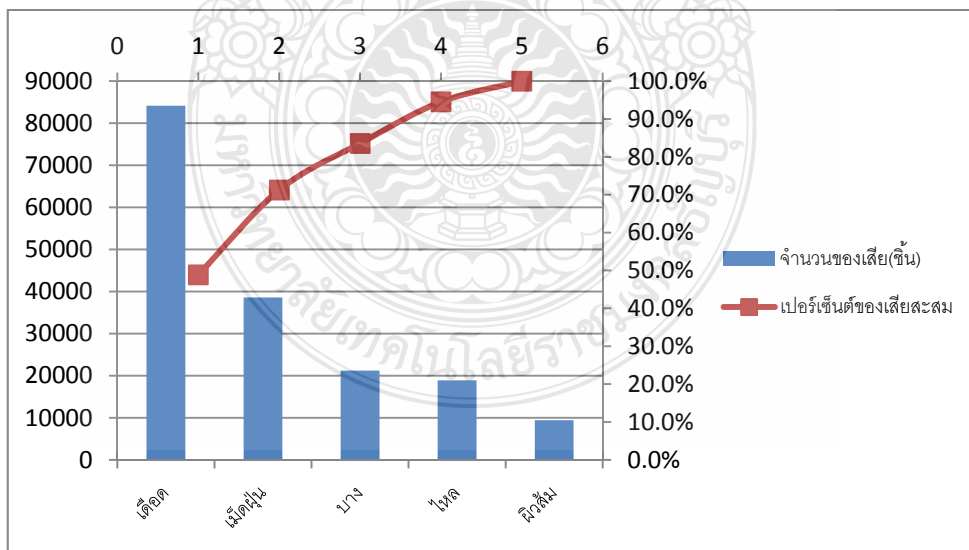

ภาพที่ 2.1 แผนภาพพาร์โตสรูปงานเสีย

ภาพที่ 2.1 แสดงแผนภาพพาเรโตสรุปงานพันสีเสียของบริษัท โกลด์ เพรส อินค์ สตรี จำกัด โดยมีช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 โดยกำหนดให้แกน X เป็นสาเหตุของเสียเป็นกราฟแท่งดังในภาพมีสาเหตุงานเสีย เช่น สีเค็ลค เม็ดฝุ่น สีบาง สีไหล ผิวสัมผัส และแกน Y เป็นจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นพร้อมมีกราฟเส้นสะสมเป็นเปอร์เซ็นต์

2.1.2 ผังแสดงเหตุและผลหรือ อิชিকা ว่าไดอะแกรม (Cause and Effect Diagram)

ผังแสดงเหตุและผลคือผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standard : JIS)) ผังแสดงเหตุและผลเป็นแผนภาพที่มีประโยชน์อย่างมากในการนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลสำหรับปัญหาที่พิจารณาได้รับการพัฒนาครั้งแรกโดยศาสตราจารย์คาโอรุอิชิคาว่า (Kaoru Ishikawa) จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสามารถแยกเป็นสาเหตุหลัก ๆ ได้ 4 ประการคือ คน เครื่องจักร วิธีการ และวัตถุดิบ ผังนี้จะแสดงความคิดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่รวบรวมมาเนื่องจากผังนี้มีลักษณะโครงสร้างคล้ายก้างปลาอาจเรียกว่าผังก้างปลา (นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีกเช่น ผังรากไม้ (Tree-root Diagram), ผังต้นไม้ (Tree diagram), หรือผังลำน้ำ (River Diagram) ตลอดจนผังอิชิคาว่าไดอะแกรม (Ishikawa Diagram) เพื่อเป็นเกียรติแก่ Kaoru Ishikawa ผู้นำเอาผังชนิดนี้มาใช้


ยุทธชัย รัถย์ยศ (2548, น. 70) อธิบายว่า ผังนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือส่วนโครงกระดูกที่เป็นตัวปลาซึ่งได้รวบรวมปัจจัยอันเป็นสาเหตุของปัญหาและส่วนหัวปลาที่เป็นข้อสรุปของสาเหตุที่กลายเป็นตัวปัญหานอกจากจะสามารถใช้ได้ทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลแล้วยังสามารถใช้กับกิจกรรมการแก้ปัญหาแบบกลุ่มในการจัดลำดับและความสัมพันธ์ของสาเหตุปัญหาในรูปของสมมติฐานของสาเหตุที่ได้มาจากการระดมสมองดังแสดงในภาพที่ 2.2 ซึ่งแสดงในการสร้างผังเหตุและผลมีวิธีการดังนี้

1. เลือกคุณลักษณะที่เป็นปัญหามาอย่างเขียนทางกรอบขวามือ
2. เขียนสาเหตุหลักเดิมลงบนเส้นกระดูกทั้งด้านบนและด้านล่าง
3. เขียนสาเหตุรองของแต่ละสาเหตุหลัก
4. เขียนสาเหตุย่อยของสาเหตุรองนั้น

แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือแผนภาพก้างปลา (Fish Bone Diagram) ในการวิเคราะห์ความผันแปร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุของปัญหาแล้วทำการพิสูจน์ตามข้อเท็จจริงสำหรับการแก้ไขต่อไป เมื่อทำการศึกษากระบวนการ โดยครบถ้วนแล้วจึงพอที่จะทำให้ทราบที่ตัวแปรที่สำคัญของกระบวนการมีอะไรบ้างและมีความจำเป็นต้องทำการระดม


สมอง เพื่อทำการค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด ในขั้นตอนการระดมสมองนั้นจะให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเสนอความคิดเห็น โดยที่ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นนั้นจะเป็น วิศวกร หัวหน้างาน และผู้ชำนาญการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความรู้ในกระบวนการที่ทำการศึกษา ซึ่งในการเสนอความคิดเห็นนี้จะไม่จำกัดปริมาณ และคุณภาพของความคิดเห็น เพื่อป้องกันการตกหล่นของสาเหตุที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหา สุดท้ายก็จะนำความคิดเห็นที่ได้มาจัดเป็นหมวดหมู่ด้วยแผนภาพสาเหตุและผล โดยจำแนกตามกระบวนการผลิต 4M คือ กระบวนการ Man, Material, Method, Machine ของปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์โดยมีสาเหตุหลัก คือ 4M และสาเหตุย่อย ๆ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ซึ่งผลจากการระดมสมองนี้สามารถสรุปเป็นแผนภาพสาเหตุและผลได้ดังภาพที่ 2.2

Cause and Effect Diagram

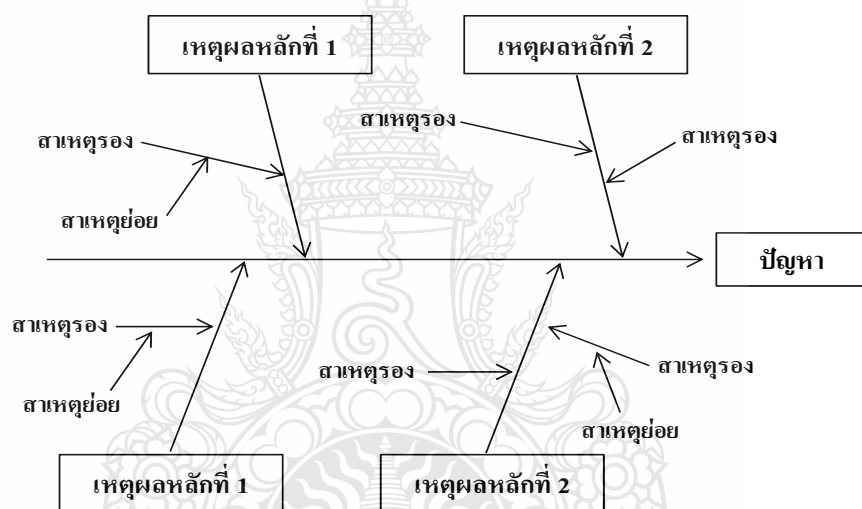

ภาพที่ 2.2 ผังแสดงเหตุและผล

ผังแสดงเหตุและผล หรือ CE Diagrams หรือที่เรียกกันว่าผังก้างปลาเป็นแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเส้นตรงหลายลักษณะที่ประกอบกันแล้วมีรูปร่างคล้ายก้างปลา โดยส่วน โครงกระดูกที่เป็นตัวปลาจะบ่งบอกถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาและส่วนหัวปลาจะบ่งบอกข้อสรุปหรือผลของสาเหตุเพื่อผูกความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างต้นเหตุและผลของต้นเหตุเหล่านั้น ผังก้างปลาเป็นเครื่องมือที่ ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุหรือต้นตอของปัญหาซึ่งจะทำให้สามารถค้นหาแยกแยะสาเหตุหลักและสาเหตุรองอย่างเป็นระบบ โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพมักจะมาจากสาเหตุหลัก ๆ คือ วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการทำงานและคน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะถูกนำมาเขียนเป็นองค์ประกอบหลักของผังก้างปลา

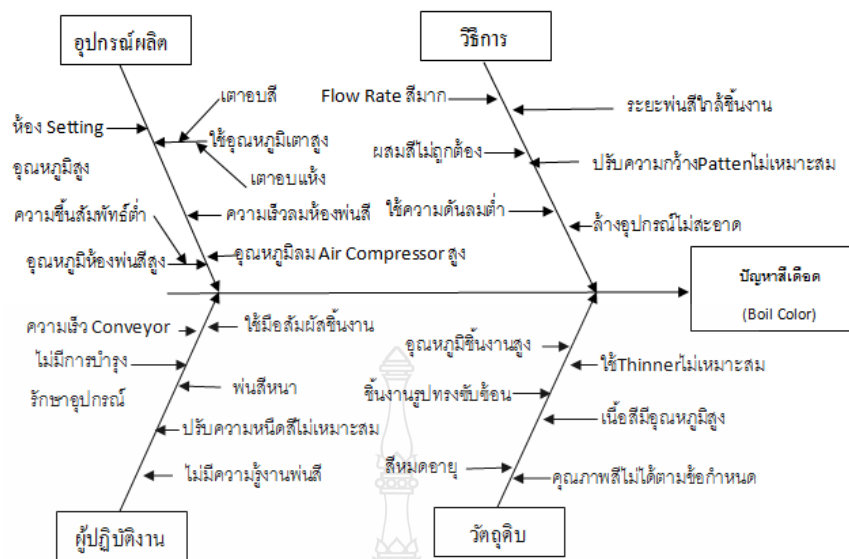

ภาพที่ 2.3 ฟังแสดงเหตุและผลของปัญหาสีเคือด

การสร้างแผนภูมิแก๊งปลา มักจะสร้างหลังแผนภูมิพาเรโตคือเมื่อวิเคราะห์จากแผนภูมิพาเรโตแล้วว่าจะเลือกแก้ไขข้อบกพร่องใด จะนำข้อบกพร่องที่เลือกแก้ไขมาเป็นปัญหาในแผนภูมิแก๊งปลาแล้วระดมความคิดจากบุคคลหลาย ๆ คนที่เกี่ยวข้องเพื่อแยกแยะสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยที่ทำให้เกิดปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประโยชน์อีกประการหนึ่งของสาเหตุตรง สาเหตุย่อย แผนภูมิแก๊งปลา นอกจากจะใช้ในการแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ในปัญหาของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแล้วยังใช้ในการแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหาทั่ว ๆ ไปได้อีกด้วย

2.1.3 ใบตรวจสอบ (Check Sheet)

เป็นแบบฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อใช้เก็บข้อมูลโดยการบันทึกหรือทำเครื่องหมายลงในช่องที่จัดไว้ให้เท่านั้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแปลผลหรือทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่อไป ตัวอย่างข้อมูลที่ทำการเก็บ เช่น

- ข้อมูลจำนวนครั้งหรือจำนวนชิ้นงานที่ทำการตรวจสอบ
- จุดบกพร่อง ตำแหน่งที่เกิดข้อบกพร่อง
- สาเหตุของการเกิดของเสีย วันที่เกิดของเสีย
- แผนกที่เกิดของเสีย

2. ในการออกแบบการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ในการออกแบบใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้ก่อน ให้ฝ่ายผลิตดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่องอันเนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพของการออกแบบ

3. ในกระบวนการผลิตการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ในกระบวนการผลิตใช้ในการวิเคราะห์การผลิตกระบวนการประกอบ โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่องอันเนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการประกอบ

4. ในงานบริการ.การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ในงานบริการใช้ในการวิเคราะห์ถึงกระบวนการบริการก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่อง ความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อน อันเนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพของระบบกระบวนการ

สุวิมล จันทร์แก้วและธรรมมา เจียรรรวานิช (2550) อธิบายถึง ประโยชน์ของการจัดทำ FMEA 5 ข้อดังต่อไปนี้

1. นำปัญหา/ข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในอดีตมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างที่ทำการออกแบบหรือการผลิต
2. รู้จักและประเมินปัญหา/ข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการออกแบบและกระบวนการผลิต
3. ชี้แจงสาเหตุหรือกลไกของปัญหา/ข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้น
4. เป็นการสร้างระบบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงในการออกแบบกระบวนการผลิต
5. เป็นระบบป้องกันที่สร้างขึ้นเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2539) อธิบายว่าการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลของข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ที่ใช้ในการนิยามบ่งชี้สาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้ว (Activate Cause) และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (Potential Cause) โดยข้อบกพร่องดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของปัญหา การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ที่ดีชี้บ่งถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นซึ่งบ่งถึงสาเหตุและผลของแต่ละข้อบกพร่องจัดลำดับความสำคัญและชี้บ่งถึงข้อบกพร่องตามตัวเลขกำหนดก่อนหลังความเสี่ยง (Risk Priority Number-RPN) ซึ่งพิจารณาจากความถี่ในการเกิดความรุนแรงและแนวโน้มที่ข้อบกพร่องจะเกิดกับลูกค้ากำหนดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาและการแก้ไข ลักษณะสำคัญ 3 ประการของการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ


1. จะต้องมีการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของความล้มเหลว ปัญหา และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้ว จากระบบงาน การออกแบบ การผลิตและการบริการอย่างชัดเจนและมีการประเมินผล

2. จะต้องมีการบ่งชี้การกระทำ สำหรับการลด หรือขจัดโอกาสของความล้มเหลว ปัญหา และความผิดพลาดนั้น ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาอีก

3. จะต้องมีการบันทึกลงในแบบฟอร์มมาตรฐาน

ขั้นตอนการทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) กระบวนการสำหรับดำเนินการ FMEA ให้ประสบความสำเร็จสามารถแบ่งแยกได้เป็นขั้นตอนการทำ FMEA ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดแผนผังการดำเนินงาน (Process Flow) เช่น การออกแบบ การบริการ การผลิต
2. กำหนดหน้าที่ของผลิตภัณฑ์
3. วิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหาย (Failure Mode) ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
4. หาสาเหตุของการเกิดคุณลักษณะความเสียหาย (Cause of Failure Mode)
5. พิจารณาว่าลูกค้าจะรู้ได้อย่างไรถ้าเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
6. กำหนดระดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น (S=Severity)
7. พิจารณาถึงความถี่ของสาเหตุของการเกิดคุณลักษณะความเสียหาย (O=Occurrence of Cause of Failure Mode)
8. พิจารณาวิธีการในปัจจุบันที่ทำการตรวจสอบการเกิดคุณลักษณะความเสียหาย (D= Detect ability of Cause of Failure Mode)
9. คำนวณค่า Risk Priority Number (RPN) = $S \times O \times D$
10. จัดอันดับปัญหาว่าปัญหาใดมีค่า RPN สูงไปหาตำแหน่งและดำเนินการแก้ไข

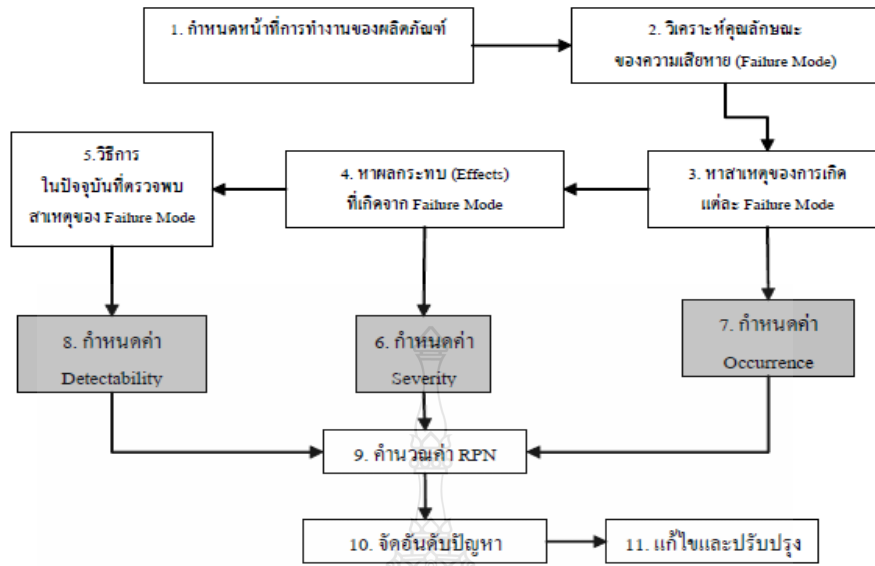

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพโดย FMEA (สมภพ ดล็บแก้ว)

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

FMEA Number _____
Page _____ of _____
Prepared By _____
FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____

Item _____ Process Responsibility _____
Model Year(s)/Vehicle(s) _____ Key Date _____

Core Team _____

Process Function Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v e r i t y	C i a u s e s / M e c h a n i s m s / o f F a i l u r e	D e t e c t i o n	C u r r e n t P r o c e s C o n t r o l s P r e v e n t i o n	C u r r e n t P r o c e s C o n t r o l s D e t e c t i o n	D e t e c t i o n P r o b a b i l i t y	R e c o m m e n d e d A c t i o n (s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results					
											Actions Taken	S e v e r i t y	O c c u r r e n c e	D e t e c t i o n P r o b a b i l i t y		

ภาพที่ 2.6 แบบฟอร์มมาตรฐานเพื่อการชี้แจงอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี FMEA

วิธีการบันทึกข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

1. หัวข้อ/หน้าที่การใช้งาน ให้ใส่ชื่อและสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องอื่น ๆ ของหัวข้อที่ต้องการจะวิเคราะห์ โดยให้ใส่ชื่อรวมถึงระดับของการออกแบบที่การระบุไว้ตาม Drawing ทางวิศวกรรม จากนั้นให้ระบุถึงหน้าที่การใช้งานของหัวข้อดังกล่าว โดยหน้าที่การงานอาจจะแสดงในรูปของผลที่ได้ หรือหน้าที่ทางกลหน้าที่ทางไฟฟ้าก็ได้

2. แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ระบบ ระบบย่อย ตลอดจนชิ้นส่วนประกอบไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนดไว้ โดยลักษณะของข้อบกพร่องของ

ระบบหนึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องของอีกระบบหนึ่งที่สูงกว่าได้และอาจจะเป็นผลกระทบจากระบบหนึ่งต่ำกว่าก็ได้

ในการประเมินลักษณะข้อบกพร่องของหัวข้อที่ทำการวิเคราะห์ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหน้าที่ใช้งานที่ระบุ ภายใต้ข้อสมมุติที่ว่าลักษณะข้อบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอไป และการวิเคราะห์แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง การระงับการส่งสินค้า การปฏิบัติการแก้ไข การทดสอบความไว้วางใจ ตลอดจนบันทึกการแก้ไขของแบบที่มีความใกล้เคียงกัน โดยผ่านการระดมสมองจากคณะทำงาน นอกจากนี้แล้วก็อาจจะพิจารณาจากลักษณะที่จะเกิดขึ้น ถ้าหน้าที่การใช้งานมิได้เป็นไปตามที่กำหนด

นอกจากนี้แล้วควรอธิบายถึงแนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่องในลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางเทคนิค ที่ไม่จำเป็นลักษณะอาการที่สามารถรับรู้หรือสังเกตได้ด้วยลูกค้ำ เช่น รอยร้าว การโค้ง การเสีย คับไป/หลวมไป วงจรเปิด/ปิด ปนเปื้อน มีรอยร้าว เป็นต้น

3. แนวโน้มของผลจากข้อบกพร่องในช่องนี้ของแบบฟอร์ม ให้แสดงแนวโน้มของผลจากข้อบกพร่องที่หมายถึง ผลจากข้อบกพร่องของหน้าที่ที่กระทบต่อลูกค้ำ โดยผลกระทบนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้ำพบได้ง่าย และลูกค้ำที่กล่าวถึงนี้จะหมายถึงกระบวนการถัดไปเรื่อยไปจนถึงลูกค้ำที่เป็นผู้ใช้คนสุดท้าย

โดยทั่วไปแล้วอาจจะจำแนกแนวโน้มของผลจากข้อบกพร่องตามระดับที่เกิดออกเป็น 3 ระดับ ด้วยกันดังนี้

- ผลกระทบที่จุดเกิดเหตุ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ชิ้นงานหรือระบบที่กำลังพิจารณา
- ผลกระทบที่กระบวนการถัดไป หมายถึง ผลกระทบที่มีต่อระดับถัดไปที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างตามการกำหนดรายการวัสดุ
- ผลกระทบต่อผู้ใช้ หมายถึง ผลกระทบที่ผู้ใช้สามารถสังเกตได้ง่าย

4. ความรุนแรงของผลกระทบ (Severity: S) ในช่องนี้ของแบบฟอร์มการวิเคราะห์จะกำหนดถึงลำดับของความรุนแรงของผลกระทบ โดยลำดับของความรุนแรงจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ FMEA แต่ละกรณีที่วิเคราะห์ และการลดความรุนแรงนี้จะกระทำได้ด้วยการเปลี่ยนแบบหรือเปลี่ยนเงื่อนไขในการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างนี้เท่านั้น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อ ความรุนแรงจากข้อบกพร่อง (Severity: S)

ผลกระทบ	ความรุนแรงของผลกระทบ	ลำดับ
อันตรายที่เกิดขึ้น โดยปราศจากการเตือน	เมื่อข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกระทบกับความปลอดภัยของพนักงาน โดยไม่มีการเตือน	10
อันตรายที่เกิดขึ้น โดยมีการเตือน	เมื่อข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกระทบกับความปลอดภัยของพนักงาน โดยมีการเตือน	9
สูงมาก	เครื่องมือ/เครื่องจักร ไม่สามารถทำงานได้ : เสียในส่วนหรือหน่วยงานที่สำคัญที่สุด	8
สูง	เครื่องมือ/เครื่องจักรทำงานได้:แต่ผลงานลดลงไปเยอะมาก	7
ปานกลาง	เครื่องมือ/เครื่องจักรทำงานได้:แต่ผลงานลดลงไปปานกลาง	6
ต่ำ	เครื่องมือ/เครื่องจักรทำงานได้:แต่ผลงานลดลงไปเล็กน้อย	5
ต่ำมาก	เครื่องมือ/เครื่องจักรทำงานได้:แต่ส่วนมากพบปัญหาที่ถูกค่า	4
กระทบทางอ้อม	เครื่องมือ/เครื่องจักรทำงานได้:แต่ส่วนมากพบปัญหาที่ถูกค่าปานกลาง	3
กระทบทางอ้อมมาก ๆ	เครื่องมือ/เครื่องจักรทำงานไม่พบปัญหาที่ถูกค่าร้องเรียน	2
ไม่มีผลกระทบ	เกือบ ไม่มีผลกระทบ	1

ที่มา : กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2551, น. 25)

5. การจำแนกประเภท ชอ่งนี้อาจจะได้รับการใช้ในการจำแนกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการพิเศษ (เช่น คุณลักษณะวิกฤต สำคัญมาก สำคัญ มีนัยสำคัญ) สำหรับชิ้นส่วนประกอบระดับย่อย หรือระบบที่อาจจะต้องการออกแบบหรือการควบคุมกระบวนการที่เพิ่มเติม

6. แนวโน้มของสาเหตุ/กลไกของข้อบกพร่อง ในชอ่งนี้ของการวิเคราะห์จะระบุถึงแนวโน้มของสาเหตุของข้อบกพร่องที่บ่งชี้ถึงจุดอ่อนของแบบที่ออกแบบไว้ในกาหนดแนวโน้มของสามเหตุของข้อบกพร่องจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบและจะต้องการกำหนดถึงสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องให้กับแต่ลักษณะของข้อบกพร่อง โดยสาเหตุอาจจะมาจากหลายประการที่ด้วยกันแต่ควรให้ความสนใจต่อสาเหตุที่มีความสำคัญที่สุด

การอธิบายถึงสาเหตุของข้อบกพร่องจะต้องแสดงถึงกลไกของการเกิดลักษณะข้อบกพร่อง เช่นความไม่คงที่ของวัสดุ ลึกหรือ กร่อน ล้า เป็นต้น หรืออธิบายด้วยลักษณะของสาเหตุเช่นความ

ร้อนมากเกินไป กำหนดขนาดความคลาดเคลื่อนอนุโลมที่ไม่เหมาะสม คู่มือการบำรุงรักษาที่ไม่สม การกำหนดวัสดุที่ไม่ถูกต้อง ความสามารถในการหล่อขึ้นที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น

7. โอกาสเกิดขึ้น (Occurrence: O) โอกาสการเกิดขึ้น หมายถึง ความเป็นไปได้ของสาเหตุ หรือกลไกหนึ่ง ๆ โดยความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของข้อบกพร่องนี้จะมีคะแนนแสดงอันดับในเชิง สัมพันธ์มากกว่าเชิงสมบูรณ์ เชิงการป้องกันหรือการควบคุมสาเหตุ กลไก ของลักษณะข้อบกพร่อง ผ่านการเปลี่ยนแปลงกระบวนการออกแบบ คำแนะนำในการออกแบบ จะเป็นแนวทางเดียวเท่านั้น การลดคะแนนของโอกาสการเกิดขึ้นนี้

ตารางที่ 2.2 แสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อความถี่ของการเกิดข้อบกพร่อง (Occurrence: O)

โอกาสในการเกิดข้อบกพร่อง	อัตราส่วนข้อบกพร่องที่เกิด	ลำดับ
สูงมาก : ข้อบกพร่องเกิดขึ้นแน่นอน	1 ใน 2	10
	1 ใน 3	9
สูง : ข้อบกพร่องเกิดขึ้นซ้ำ ๆ	1 ใน 8	8
	1 ใน 20	7
ปานกลาง : ข้อบกพร่องเกิดขึ้นบางครั้ง	1 ใน 80	6
	1 ใน 400	5
ต่ำ : ข้อบกพร่องเกิดขึ้นน้อยมาก	1 ใน 2,000	4
	1 ใน 15,000	3
น้อยมาก ๆ : ข้อบกพร่องไม่น่าเกิดขึ้น	1 ใน 150,000	2
	1 ใน 1,500,000	1

ที่มา : กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2551, น. 27)

8. การควบคุมการออกแบบในปัจจุบัน ในช่องนี้ให้ใส่รายการของการป้องกัน การทวน สอบ/ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีการ ออกแบบอย่างเพียงพอ การควบคุมการออกแบบในปัจจุบันเป็นต้นว่า การทวนสอบแบบ การทวน สอบความเป็นไปได้ การทดสอบต้นแบบ ฯลฯ จะเป็นกิจกรรมสำหรับการควบคุมการออกแบบที่ เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการควบคุมการออกแบบอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ

- การป้องกัน (Prevention) หมายถึง การป้องกันสาเหตุ/กลไกของข้อบกพร่องหรือ ลักษณะข้อบกพร่องจากการเกิดขึ้น หรือการลดลงของอัตราการเกิดขึ้น

- การตรวจจับ (Detection) หมายถึง การตรวจจับสาเหตุ/กลไกของข้อบกพร่องหรือลักษณะ ข้อบกพร่องวิธีของก่อนการวิเคราะห์และวิธีการศึกษาทางกายภาพ ก่อนที่แบบจะถูกส่งต่อไปฝ่ายผลิต

9. การตรวจจับ (Detection: D) ในช่องของนี้จะใส่คะแนนตามลำดับของการควบคุมโดยการตรวจจับที่ดีที่สุดที่สรุปไว้ในช่วงการควบคุมการออกแบบที่ได้วางแผนไว้ เช่น กิจกรรมการทวนสอบหรือกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง ฯลฯ นอกจากนี้แล้วจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะมีการควบคุมโดยการตรวจจับในช่วงแรก ๆ ของกระบวนการพัฒนาการออกแบบและภายหลังจากการให้คะแนนการตรวจจับในช่วงแรก ๆ ของกระบวนการพัฒนาการออกแบบและภายหลังจากการให้คะแนนการตรวจจับแล้วคณะทำงาน FMEA ควรจะมีการทบทวนคะแนนของโอกาสการเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคะแนนสำหรับโอกาสการเกิดขึ้นนี้ยังมีความเหมาะสมอยู่ โดยสามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจจับ

ตารางที่ 2.3 แสดงเกณฑ์การประเมินในหัวข้อความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องก่อนส่งถึงมือลูกค้า (Detection: D)

ความยากง่ายในการตรวจจับ	ความเป็นไปได้ของการตรวจจับด้วยการออกแบบการควบคุม
สามารถตรวจจับได้ในระหว่างการออกแบบ, การทดสอบและการตรวจสอบ : ก่อนการผลิต	1 - 2
สามารถตรวจจับได้ในระหว่างการผลิต : ตรวจจับได้ก่อนหรือตรวจจับได้แน่นอน	3 - 4
สามารถตรวจจับได้ในระหว่างการผลิต : ตรวจจับได้ช้าหรือตรวจจับได้ไม่แน่นอน	5 - 6
สามารถตรวจจับได้ในระหว่างการผลิต : ตรวจจับได้ช้าจากหน้างาน หรือตรวจจับได้จากการดูแลรักษาประจำ	7 - 8
มีโอกาสน้อยมากที่จะถูกตรวจจับได้จากหน้างาน	9 - 10

ที่มา : กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2551, น. 29)

10. ตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง RPN คือ ผลลัพธ์ของความรุนแรงที่มีผลต่อการใช้งาน โอกาสในการเกิดบ่อย ๆ และการตรวจจับได้ง่ายหรือไม่ เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ในสมการที่ $RPN = S \times O \times D$

เมื่อ S หมายถึง เป็นความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลว (Severity)

O หมายถึง เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุนั้นว่าบ่อยเพียงใด (Occurrence)

D หมายถึง เป็นความสามารถในการตรวจจับและป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวขึ้นได้ดีเพียงใด (Detection)

หมายเหตุ : ค่า RPN จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักการพารโต โดยมีคะแนนระหว่าง 1 ถึง 1,000 โดยค่า RPN ที่มีค่าสูง ๆ มีความจำเป็นต้องดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขเพื่อลดค่า RPN ให้ลดลงความรุนแรงของผลกระทบ (Severity of the Effect) ถ้าหากลักษณะข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นแล้ว จะมีความรุนแรงของผลกระทบมากน้อยเพียงไร ซึ่งต้องมีการให้คะแนนของความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.1

โอกาสในการเกิด (Occurrence) หมายถึงอัตราที่แสดงถึงจำนวนความถี่หรือจำนวนข้อบกพร่องสะสมที่ได้คาดหมายไว้ สำหรับสาเหตุหนึ่ง ๆ ภายใต้ระบบควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.2

การตรวจจับ (Detection) หมายถึง การประเมินถึงโอกาสที่มีการใช้การควบคุมกระบวนการแล้วจะตรวจพบแนวโน้มของสาเหตุ และกลไกข้อบกพร่อง (จุดอ่อนของกระบวนการ) หรือความน่าจะเป็นในการใช้การควบคุมกระบวนการแล้วจะตรวจพบลักษณะข้อบกพร่องก่อนที่จะมีขึ้นส่วนประกอบออกมาจากสายการประกอบหรือจุดปฏิบัติงาน

11. วิธีการปฏิบัติการแก้ไข ในการประเมินผลทางวิศวกรรมเพื่อการปฏิบัติการป้องกันหรือแก้ไขควรจะดำเนินการกับลักษณะข้อบกพร่องที่มีความรุนแรงที่สูงที่สุดก่อนแล้วจึงพิจารณาลักษณะข้อบกพร่องที่มีคะแนน RPN สูง ๆ รวมถึงลักษณะข้อบกพร่องอื่น ๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการและโดยทั่วไปแล้วแนะนำให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขเพื่อลดคะแนนอันดับตามลำดับดังนี้คือ ความรุนแรง โอกาสเกิดขึ้น การตรวจจับ โดยทั่วไปแล้วถ้าคะแนนความรุนแรงมีค่า 10 หรือ 9 จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการพิจารณาค่าความเสี่ยงผ่านการออกแบบการควบคุมหรือการปฏิบัติการแก้ไข /ป้องกัน โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับ RPN และในกรณีที่ลักษณะของข้อบกพร่องอาจมีอันตรายต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายแล้ว ก็มีความรุนแรงน้อยลงตลอดจนการควบคุมสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่ประเมินผลทางวิศวกรรมนำไปสู่การไม่ต้องปฏิบัติการแก้ไขกับลักษณะของข้อบกพร่องที่กำหนดแล้ว ให้ใส่ข้อความว่าไม่มีในช่องนี้

12. ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการแก้ไขและวันเสร็จสิ้น ในช่องนี้ให้ใส่ชื่อองค์กรและบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการแก้ไขนี้ รวมทั้งให้ระบุถึงวันที่กำหนดเสร็จสิ้นด้วย

13. การแก้ไขภายหลังจากการปฏิบัติการแก้ไขได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วให้ทำการสรุปสั้น ๆ ถึงการปฏิบัติการแก้ไขรวมถึงวันที่กำหนดเสร็จสิ้นด้วย

14. ผลการแก้ไข ภายหลังจากมีการบ่งชี้มาตรการแก้ไข/ป้องกันแล้ว ให้ทำการประมาณค่า และบันทึกถึงผลการประเมินความรุนแรง โอกาสการเกิดขึ้นและการตรวจจับ พร้อมคำนวณค่า RPN อีกครั้ง แต่ถ้ามิได้มีการกำหนดมาตรการใด ๆ เลย ให้ปล่อยคอลัมน์ นี้ว่างไว้

2.3 ความรู้ในงานพ่นสี

สี (Paint) หมายถึง ของเหลวที่ไหลไปเคลือบบนผิววัสดุแล้วเกิดเป็นแผ่นฟิล์มขึ้น โดยการเปลี่ยนสภาพจากของเหลว (Liquid) ไปเป็นฟิล์มแข็ง (Solid Film) เกิดจากการระเหยของตัวทำละลาย (Solvent Evaporation) การเกิดปฏิกิริยา Oxidation และการเกิด Polymerization โดยใช้ความร้อนเป็นตัวเร่ง

ฉัตรชัย พูลสวัสดิ์ (2552, น. 20-34) อธิบายว่า สีเป็นสารประเภท Thermosetting Resin เมื่อเกิดแข็ง เป็นฟิล์ม จะไม่สามารถคืนรูปเดิมได้สำหรับสีที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์นั้น การเกิดฟิล์มแข็ง เป็นแบบ Polymerization โดยใช้ความร้อนทั้งนั้น ซึ่งเรียกสีเหล่านี้ว่า สีอบ (Baking Paint) ส่วนสีรถยนต์ตามอู่ต่าง ๆ จะเป็นแบบสีแห้งเร็ว (Air Drying Paint) โดยไม่ต้องใช้ความร้อนช่วย ซึ่งคุณสมบัติของสีแห้งเร็วนี้นี้ด้อยกว่าสีอบมาก

องค์ประกอบของกระบวนการพ่นสีต้องรู้และเข้าใจประกอบด้วย ส่วนประกอบของสี การเคลือบผิวโลหะ การเคลือบสีพื้น การเคลือบสีจริงกระบวนการพ่นสีเหล็กและอุปกรณ์การพ่นสี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.3.1 ส่วนประกอบของสี


ส่วนที่เกิดเป็นฟิล์มสี (Film Former) จะประกอบด้วย

1. ผงสี (Pigment) คือสารที่ทำให้เกิดผงสี เช่น สีขาว สีแดง สีเหลือง ฯลฯ มีความสามารถปิดบังพื้นผิวที่เคลือบ ผงสีบางชนิดมีคุณสมบัติป้องกันไม่ให้เหล็กเกิดสนิมได้ (Anti Corrosive Pigment) เช่น Lead Oxide, Zinc Chromate

2. Vehicle หรือ Resin คือ สารที่ทำหน้าที่ยึดประสานอนุภาคของผงสีเข้าไว้ด้วยกันพร้อมกับยึดเกาะกับพื้นผิวที่เคลือบเกิดเป็นฟิล์มสีขึ้น และเป็นส่วนแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของสีแต่ละประเภทตามชนิดของ Resin ที่ใช้ ซึ่ง Resin สีส่วนใหญ่จะเป็น Polymer ของสารพวกอนินทรีย์ เช่น Alkyd, Acrylic, Epoxy และ Nitrocellulose เป็นต้น

3. Additive เป็นสารที่เติมลงไปสี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ ของสีที่ไม่มีใน Resin เช่น การทำให้สีไหลตัวดี หรือแห้งเร็วขึ้น สารพวกนี้ ได้แก่ พวก Plasticizer, Drier, Dispersing Agent เป็นต้น


4. ตัวทำละลาย (Solvent) มีหน้าที่ช่วยปรับความเหลว เพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิต หรือการใช้งาน เนื่องจาก Pigment และ Resin ส่วนใหญ่จะมีความหนืดค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องมีตัวทำละลาย เข้าไปทำให้มันละลาย และรวมตัวเข้าด้วยกันได้ดี สารเหล่านี้ได้แก่สาร Organic และ Inorganic บางตัว เช่น Benzene, Toluene, Xylene หรือน้ำ แต่ตัวทำละลายนี้ จะระเหยออกไปหมด เมื่อสีแห้งตัว ต่อไปจะอธิบายถึง การเคลือบสีสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ในขั้นตอนถัดจากการเคลือบผิวโลหะ (Surface Treatment)

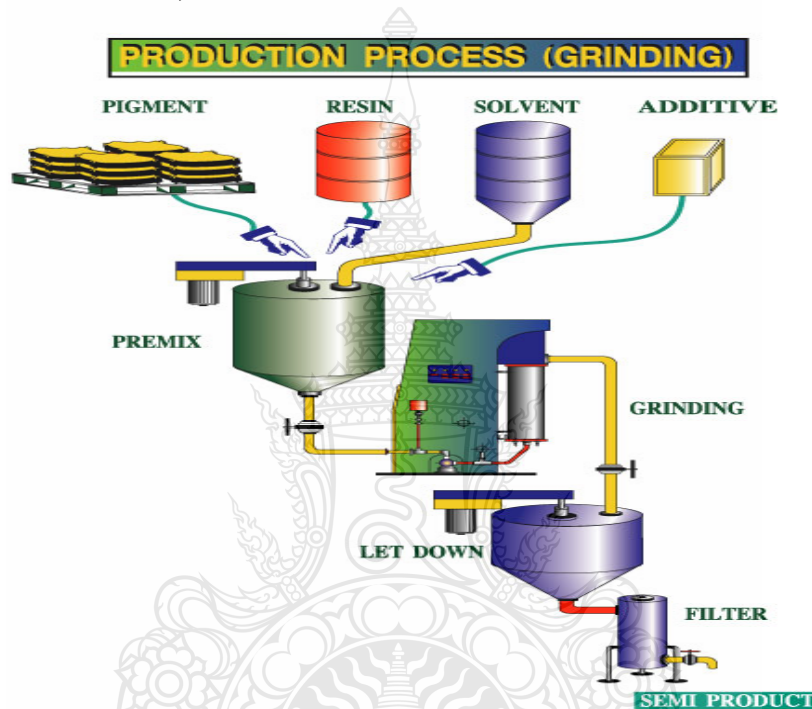

ภาพที่ 2.7 ส่วนประกอบของสี

2.3.2 การเคลือบผิวโลหะ (Surface Treatment)

เนื่องจากพื้นผิวที่จะถูกเคลือบสี เป็นตัวถังรถ เหล็กซึ่งมีความตึงผิวมาก ยิ่งกว่านั้นผิวของเหล็กก็มีความเรียบมาก ทำให้คุณสมบัติในการยึดเกาะของสีค่อยลง จึงจำเป็นต้องมีการเคลือบผิวโลหะด้วยสารเคมี ซึ่งสารเคมีนี้ จะทำปฏิกิริยากับผิวเหล็กเกิดเป็นสารประกอบขึ้น ซึ่งผิวของสารประกอบนี้ จะมีลักษณะเป็นผลึก คือ ขรุขระแต่เล็กมาก ทำให้สีที่จะมาเคลือบสามารถยึดเกาะกับผิวเหล็กได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดสนิมได้อีกด้วย

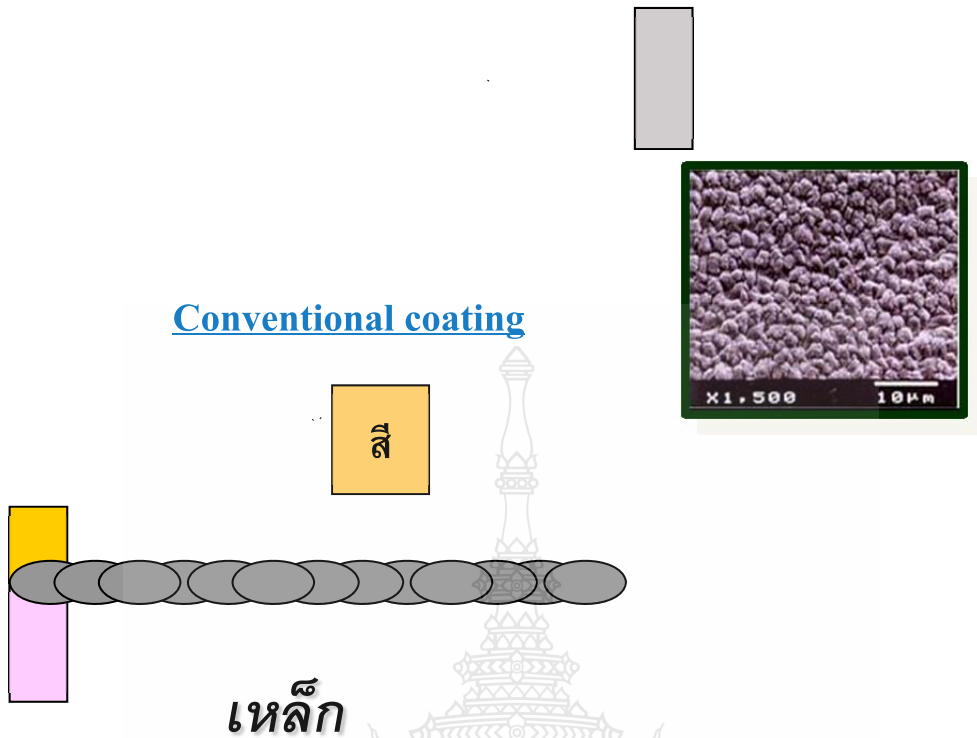

ภาพที่ 2.8 แสดงการเคลือบผิวโลหะทำให้คุณสมบัติในการยึดเกาะของสีดีขึ้น

สำหรับสารเคมีที่ใช้เคลือบผิวโลหะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ Zinc Phosphate และ Iron Phosphate

Zinc Phosphate จะให้ผลึกที่ละเอียด สม่ำเสมอ ช่วยในการยึดเกาะของสี รวมทั้งป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี แต่ราคาสูงใช้สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการความคงทนของสีมาก

Iron Phosphate ราคาถูกกว่า แต่คุณสมบัติจะด้อยกว่าแบบ Zinc Phosphate มาก เนื่องจากผลึกของมันหยาบ และไม่สม่ำเสมอ ทำให้คุณสมบัติในการยึดเกาะของสี และการป้องกันสนิมแตกต่างจาก Zinc Phosphate ดังตารางเปรียบเทียบข้างล่างนี้


SALT SPRAY TEST	IRON PHOSPHATE	ZINC PHOSPHATE
80 Hrs	O	O
120 Hrs.	Δ	O
240 Hrs.	5	O
360 Hrs.	5	O

ภาพที่ 2.9 แสดงผลเปรียบเทียบการทดสอบ Iron Phosphate และ Zinc Phosphate ด้วย ละอองเกลือ

ดังนั้น Iron Phosphate จึงเหมาะกับอุปกรณ์เครื่องใช้โลหะ เช่น ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ซึ่งไม่ต้องการความทนทานของสีมากนัก ส่วนกระบวนการเคลือบผิวโลหะด้วยสารเคมีนี้ มิใช่เพียงขั้นตอนเดียว มันมีขั้นตอนและกรรมวิธีที่ซับซ้อน วิธีในการเคลือบผิวโลหะ(Applica Method of Surface Treatment) ในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่มี 3 วิธี คือ

1. Full Dip ให้ประสิทธิภาพดีมากที่สุด เนื่องจากตัวถังรถยนต์ถูกจุ่มลงไปใบบ่อน้ำยา หรือน้ำทั้งคัน อีกทั้งตัวรถยังมีการเคลื่อนไหว เมื่อภายในบ่อรวมทั้งการหมุนเวียนของน้ำยาโดยใช้ปั๊ม ทำให้ผิวโลหะสัมผัสกับน้ำยา และน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม ตาม Box Section แต่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง

2. Spray ให้ประสิทธิภาพดีเฉพาะภายนอก หรือชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อนจนเกินไป เพราะว่าน้ำยาหรือน้ำจะเข้าไปไม่ทั่วตามซอกมุมต่าง ๆ การลงทุนน้อย

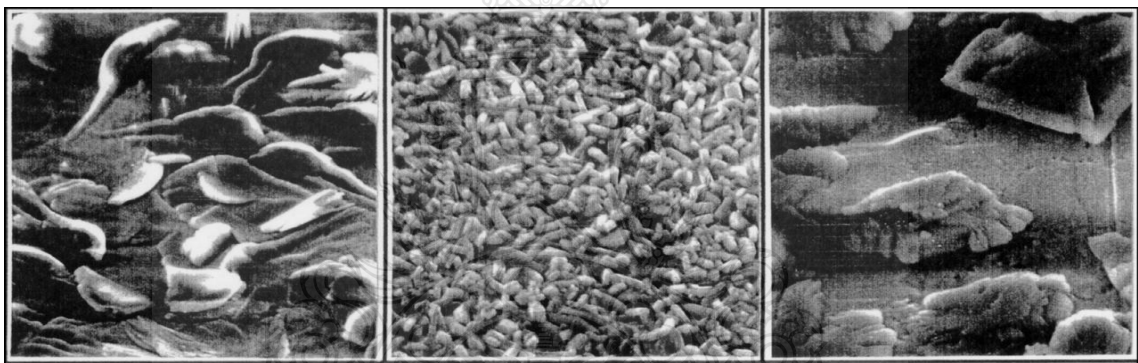

ภาพที่ 2.10 แสดงข้อแตกต่างผลิต Zinc Phosphate ระบบจุ่มกับแบบ Spray

3. Half Dip & Half Spray ให้ประสิทธิภาพปานกลาง นอกจากนี้ในกรรมวิธีของ Full Dip ระบบการเคลื่อนที่ของตัวถังรถยนต์ (Car Body Transportation System) ยังแยกออกเป็น 2 แบบ คือ


1. Continuous Conveyor Type อุปกรณ์ประกอบด้วย Conveyor & Hanger กรณีนี้ ตัวถังรถจะเคลื่อนไปตามแนว Conveyor ที่วางไว้ รถจะถูกจุ่มลงในบ่อ ดังแสดงในภาพที่ 2.11



ภาพที่ 2.11 แสดงกรรมวิธีของ Full Dip

วิธีนี้ต้องลงทุนสูง เนื่องจากราคา Conveyor และขนาดของบ่อจะต้องมีขนาดยาวมาก ทำให้ใช้เนื้อที่มากกว่าแบบ Tact Type ถึง 3 เท่า แต่สามารถให้กำลังการผลิตที่สูง (Cycle Time) ประมาณ 1.5 - 2 นาที/คัน)

2. Tact Type อุปกรณ์ประกอบด้วย Hanger & Hoist กรณีนี้ตัวถังรถจะถูกจุ่ม และยกในแนวตั้ง โดยใช้การทำงานของ Hoist ทำให้ไม่ต้องใช้ขนาดของบ่อน้ำยาใหญ่มากนัก กำลังการผลิตและการลงทุนจะต่ำกว่าแบบ Continuous Conveyor Type มาก

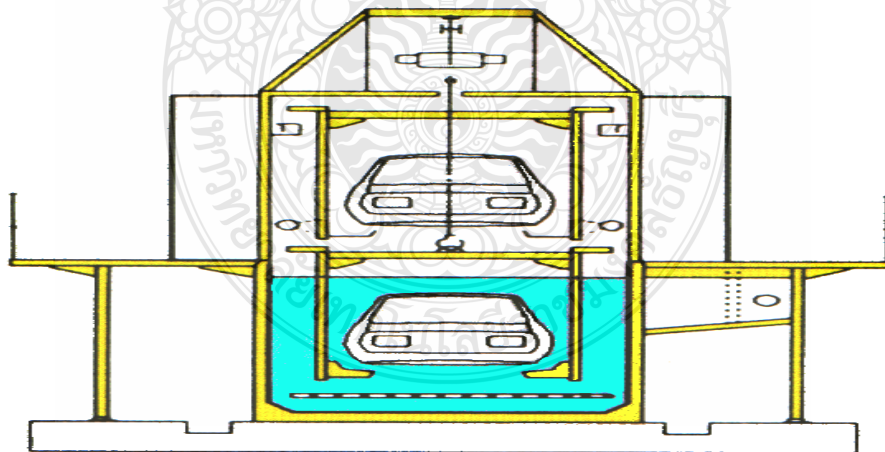

ภาพที่ 2.12 แสดงกรรมวิธีของ Tact Type

2.3.3 การเคลือบสีพื้น (Primer Paint)

วัตถุประสงค์หลัก คือ ปกป้องและคุ้มครองผิวโลหะ ไม่ให้เกิดสนิม สีพื้นจะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวโลหะ และป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี Resin ที่มีคุณสมบัติเด่นใช้กับสีชนิดนี้ คือ Epoxy หรือ Poly ester ส่วน Pigment ของสีชนิดนี้ จะมีส่วนผสมของพวก Anti Corrosive Pigment อยู่ด้วย การเคลือบสีพื้นในอุตสาหกรรมรถยนต์ มีวิวัฒนาการความเป็นมาตามลำดับ ดังนี้



1. Spray Primer ชนิดของสีที่ใช้เป็น Solvent Type ซึ่งหมายถึงการใช้สาร Organic เป็นตัวทำละลายในการปรับหรือเจือจางสี เพื่อสะดวกต่อการใช้โดยวิธีการพ่น Resin ที่ใช้เป็นพวก Epoxy-Melamine ส่วน Pigment ได้แก่ Lead Oxide และ Iron Oxide ซึ่งเป็น Anti Corrosive Pigment แต่วิธีการพ่นสีพื้นแบบ Spray นี้ ผิวของตัวถังรถยนต์ จะถูกเคลือบสีพื้นได้เฉพาะภายนอกเท่านั้น ส่วนภายในไม่มีสีติด จึงทำให้สนิมเกิดจากภายใน แล้วตามทะลุออกมาภายนอกได้โดยง่าย

2. Water Born Primer ชนิดของสีนี้เป็น Water Base Type หมายถึง Resin ที่เป็นพวก Acrylic หรือ Alkyd Melamine ซึ่งถูกทำให้ละลายน้ำในรูปของ Emulsion วิธีการเคลือบชนิดนี้ คือ การนำตัวถังรถยนต์จุ่มลงทั้งคัน (Full Dipping) ทั้งนี้เพื่อให้สี Primer เข้าไปเคลือบผิวโลหะได้ทั่วถึง แต่ความหนาของฟิล์มสีไม่สม่ำเสมอ คือ จะหนามากในตอนล่าง และบางในตอนบน และยังสิ้นเปลืองสีมากอีกด้วย

3. Electro Deposition Primer (E.D.P.) หมายถึง การชุบเคลือบสีพื้นด้วยกระแสไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเช่นเดียวกับการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า เช่นการชุบนิเกิล เป็นต้น สีชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพในการเคลือบสูง สามารถให้ความหนาของฟิล์มสีได้สม่ำเสมอทั่วถึงกันหมด ส่งผลให้การป้องกันไม่ให้เกิดสนิมได้เป็นอย่างดีดีกว่าสี Primer แบบ Spray และ Water Born มาก แต่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการควบคุมดูแลสูง

Electro Deposition Primer นั้นยังแยกออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. Anion EDP คือ ตัวถังเป็นขั้วบวก + เนื้อสีเป็นขั้วลบ -
 2. Cation EDP คือ ตัวถังเป็นขั้วลบ - เนื้อสีเป็นขั้วบวก +
- ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนั้น มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้

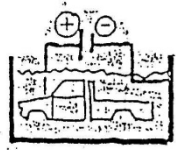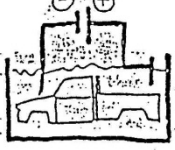ANION EDP	CATION EDP
 <ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวถังเป็นขั้วบวก + เนื้อสีเป็นขั้วลบ - 2. RESIN เป็น POLYESTER TYPE 3. ความแข็งของฟิล์มสีอยู่ระหว่าง F – 3 II 4. อำนาจการแทรกซึมของสี (THROWING POWER) ประมาณ 15 CM 5. ที่ตัวถังรถ ANODE เกิดปฏิกิริยา $Fe(s) \rightarrow Fe + 2e$ ทำให้ PHOSPHOPHELYTE ละลายออกมา 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวถังเป็นขั้วลบ - เนื้อสีเป็นขั้วบวก + 2. RESIN เป็น EPOXY TYPE 3. ความแข็งของฟิล์มสีมากกว่า 3 II 4. อำนาจการแทรกซึมของสี (THROWING POWER) ประมาณ 25 CM 5. ที่ตัวถังรถ CATHODE ไม่เกิดปฏิกิริยาที่ทำให้ PHOSPHOPHELYTE ละลายออกมา

ภาพที่ 2.13 แสดงข้อแตกต่าง Electro Deposition Primer ระหว่าง Anion EDP และ Cation EDP

จากข้อแตกต่างนี้เอง จะเห็นได้ว่า EDP ชนิด Cation จะให้คุณภาพของสี Primer ที่ดีกว่า Anion EDP ซึ่งถ้าพิจารณาถึงในด้านการป้องกันสนิมแล้ว (Corrosion Resistance) Cation EDP จะดีกว่า Anion EDP ถึง 3 เท่า ดังนั้นปัจจุบันโรงงานประกอบรถยนต์ จึงได้เปลี่ยนสี Primer เปลี่ยนจาก Anion EDP เป็น Cation EDP ด้วยสีรองพื้นก่อนสีจริง (Surface Paint) วัตถุประสงค์ที่ต้องเคลือบสีรองพื้นก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะระหว่างชั้นสี Primer กับ Top Coat อีกทั้งเพิ่มความเรียบของผิวชั้น Top Coat ซึ่ง Resin ของสี ที่ใช้กัน ได้แก่ Epoxy หรือ Polyester

ส่วนกรรมวิธีในการเคลือบสีชนิดนี้ มีเพียงวิธีเดียว คือ วิธีการ Spray นอกจากนั้นระหว่างขั้นตอนสีรองพื้น (Surface) กับสีจริง (Top Coat) ยังมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีก ขั้นตอนหนึ่ง คือ การขัดน้ำ (Wet Sanding) ซึ่งเป็นการเพิ่มความเรียบผิวของสีรองพื้น ทำให้การเคลือบสีจริงในขั้นตอนถัดไปได้ผิวที่เรียบยิ่งขึ้น ส่งผลให้สีมีความเงางามมากขึ้นอีกด้วย

2.3.4 การเคลือบสีจริง (Top Coat)

เป็นการเคลือบสีชั้นบนสุด หรือชั้นสีที่เรามองเห็นบนตัวรถยนต์ เช่น สีแดง สีขาว สีเหลือง เป็นต้น ดังนั้น คุณสมบัติของสีจริงนี้ จะต้องแลดูสวยงาม พร้อมกับมีความคงทนเป็นเลิศ เนื่องจากมันจะต้องกระทบกับสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นสีจริงจึงต้องมีคุณสมบัติที่ต่อต้านหรือปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้ เช่นคงทนต่อแสงแดด ซึ่งมีรังสีอัลตราไวโอเล็ต คงทนต่อการขูดขีด เหล่านี้เป็นต้น สำหรับ RESIN ของสีชนิดนี้ ได้แก่ Alkyd Melamine และ Acrylic

Melamine กรรมวิธีในการเคลือบสีจริงนั้น ใช้วิธีการ Spray เพราะให้ความเรียบของฟิล์มสีได้ดีที่สุดในปัจจุบันสีจริงได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ สีธรรมดา (Solid Color) สีบรอนซ์ (Metallica Color) และสีมุก (Mica Color) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สีธรรมดา (Solid Color) Resin ที่ใช้เป็น Alkyd Melamine ส่วนผสมของสีจะไม่มีผงอลูมิเนียม หรือ ผง Mica ประกอบอยู่ กรรมวิธีการเคลือบสีธรรมดาเหมือนกับสีรองพื้น คือ เคลือบชั้นเดียว เสร็จแล้วก็นำไปอบ ซึ่งลักษณะการเคลือบสีเช่นนี้ เรียกว่า 1 Coat 1 Bake

2. สีบรอนซ์ (Metallica Color) Resin ที่ใช้เป็น Acrylic Melamine เป็นสีที่มีผงอลูมิเนียม ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งผงอลูมิเนียมจะช่วยสะท้อนแสงได้ดี ทำให้แลดูสีมีความเงางามระยิบระยับมากกว่าสีธรรมดา (Solid Color) นอกจากนี้ กรรมวิธีในการเคลือบสี Metallica ยังแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ

ชั้นแรก จะต้องพ่นสีที่มีผงอลูมิเนียมผสมอยู่ซึ่งเรียกว่า Base จนเสร็จก่อน

ชั้นสอง จะทิ้งห่างจากชั้นแรกประมาณ 3-5 นาที แล้วจึงพ่น Clear ซึ่งมีลักษณะใส ๆ ประกอบด้วย Resin, Additive และ Solvent เท่านั้น (ปราศจาก Pigment) การพ่น Clear ทับบน Base ในขณะที่ Base ยังไม่แห้งตัวนี้เรียกว่า Wet on Wet หลังจากนั้นจึงนำไปอบเพื่อให้สีแห้ง กรรมวิธีเคลือบสี Metallic ในลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า 2 Coat 1 Bake

3. สีมุก (Pearl Mica) Resin ที่ใช้เป็น Acrylic Melamine เช่นเดียวกับสี Metallic แต่ใช้ผง Mica แทนผงอลูมิเนียม ผงอลูมิเนียมซึ่งใช้กับสี Metallic จะสะท้อนแสงเฉพาะจากผิวหน้าเท่านั้น ขณะที่ผิวของผง Mica จะสะท้อนแสงตั้งแต่ผิวหน้า ลงไปถึงจุดศูนย์กลางของ Mica จึงทำให้เกิดการหักเหของแสงออกมาเหมือนผิวไข่มุก ความเงางามของผิวจะลึกและใสมากกว่าสี Metallic

2.3.5 กระบวนการพ่นสีเหล็ก

สำหรับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของ Painting Process มี 11 ขั้นตอนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการล้างไขมัน (Degreasing) เป็นขั้นตอนการล้างน้ำมันที่ใช้ในการปั๊มรูปโลหะ หรือน้ำมันกันสนิม ที่ติดอยู่กับตัวถังรถยนต์ออกอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้การเคลือบฟอสเฟตได้ผลดี ขึ้น โดยทั่วไป ตัวล้างไขมัน (Degreasing) มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ

1.1 Solvent Degreasing เป็นพวกตัวทำละลายของสาร Organic ได้แก่ เบนซินขาว ทินเนอร์

1.2 Alkali Degreasing เป็นพวกสารประกอบ Inorganic ที่เป็นอย่าง ได้แก่ Sodium Tripoli Phosphate

1.3 Vapor Degreasing เป็นไอของสาร Organic เช่น Tricolored THYLENE เหมาะสำหรับล้างไขมันชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก

2. ขั้นตอนการล้างน้ำ (Water Rinse) เป็นขั้นตอนการล้างน้ำยาสำหรับล้างไขมัน ซึ่งยังคงอยู่บนตัวถังรถยนต์ผิวชิ้นงานออกให้หมด

3. ขั้นตอนการปรับสภาพผิว (Surface Conditioning) เป็นขั้นตอนปรับสภาพของโลหะก่อนทำการเคลือบฟอสเฟต ทำให้ผิวโลหะเรียบสม่ำเสมอ เพื่อช่วยในการเคลือบฟอสเฟต ในขั้นตอนถัดไปได้ผลดียิ่งขึ้น

4. ขั้นตอนการเคลือบฟอสเฟต (Phosphate) เป็นขั้นตอนการเคลือบฟอสเฟตบนผิวของตัวถังรถยนต์ การเคลือบนี้จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน (Complex Compound) ที่เรียกว่า Phosphophylite (Zn, Fe, (PO₄), 4H₂O) เคลือบบนผิวของชิ้นงาน

5. ขั้นตอนการล้างน้ำ (Water Rinse) ขั้นตอนนี้เป็นการล้างน้ำยาฟอสเฟตที่ยังคงเหลืออยู่บนตัวชิ้นงาน ออกให้หมด

6. ขั้นตอนการล้างน้ำด้วยน้ำบริสุทธิ์ (Deionizer Water Rinse) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเคลือบผิวโลหะ โดยเป็นการล้างผิวชิ้นงานด้วยน้ำบริสุทธิ์ ทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคเคมีอื่น ๆ ที่มีอยู่ในน้ำธรรมดาติดเข้าไปสู่กระบวนการชุบสีขั้นต่อไปนั่นเอง

7. ขั้นตอนการเป่าน้ำ (Air Blow) เป็นขั้นตอนการเป่าน้ำออกจากตัวชิ้นงาน เนื่องจากชิ้นงานมีน้ำขังในตำแหน่งการแฉก

8. ขั้นตอนการอบน้ำ (Dry Off Oven) เป็นขั้นตอนการอบผิวชิ้นงานให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิ 100-120 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 10-25 นาทีโดยนำชิ้นงานที่มีโซ่ลำเลียงผ่านเตาอบ

9. ขั้นตอน Masking เป็นขั้นตอนการใส่อุปกรณ์ปิดบังไม่ให้สีติดเนื่องจากชิ้นส่วนมีการระบุต้องสัมผัสหรือชิ้นส่วนที่มีเกลียว

10. ขั้นตอนการพ่นสี (Painting) เป็นขั้นตอนพ่นสีเพื่อเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์เป็นพ่นสีเพื่อพ่นสีรองพื้นหรือพ่นสีจริง

11. ขั้นตอนการอบสี (Baking Oven) เป็นขั้นตอนการอบสีบนผิวชิ้นงานให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิ 140-160 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีโดยนำชิ้นงานที่มีโซ่ลำเลียงผ่านเตาอบ

2.3.6 อุปกรณ์การพ่นสี

อุปกรณ์การพ่นสีภายในโรงงานจะประกอบด้วย Spray Booth, Paint Supply Equipment, Spray Gun, Baking Oven โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. Spray Booth (ห้องพ่นสี) ซึ่งมีการออกแบบพิเศษ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นสี ให้ได้ฟิล์มที่มีความเรียบปราศจากฝุ่นละอองหรือละอองสีที่ตกลงบนฟิล์มสี ขณะที่ยังเปียกอยู่ และป้องกันละอองที่จะถูกดูดออกไปสู่บรรยากาศข้างนอก ก่อให้เกิดปัญหา Air Pollution ด้วยการทำให้ระบบ Water Jet Spray Type ระบบการทำงานจะเป็นดังนี้ คือ Air Supply เข้าไปในห้องพ่นสี ผ่านจากเพดานห้อง (โดยผ่าน Air Filter กรองอากาศให้สะอาดปราศจากฝุ่นสกปรกตก) แล้วถูกดูดออกข้าง ๆ ผนังห้อง ละอองสีจะตกลงในน้ำ ซึ่งอยู่ข้างใต้ห้อง ส่วนอากาศที่อาจมีละอองสีติดไปด้วย แล้วถูกดูดผ่านตะแกรงกั้น Eliminator Baffle Board พร้อมกับมีหัว Nozzle ฉีดน้ำ ฉีดให้ละอองสีกลับตกลงมาข้างใต้ห้อง ดังนั้น อากาศที่ปราศจากละอองสีจึงถูกดูดออกไปสู่บรรยากาศข้างนอก



ภาพที่ 2.14 Spray Booth (ห้องพ่นสี)

เนื่องจากละอองสีที่ปะปนในอากาศมีขนาดอนุภาคเล็กมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย หากหายใจเข้าไป ดังนั้น ระบบการระบายอากาศเพื่อกำจัดละอองสีดังกล่าว มิให้ออกมาปะปนกับอากาศ เป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้นจึงมีการออกแบบสำหรับที่พ่นสีขนาดเล็ก สำหรับพ่นชิ้นงานขนาดเล็ก สำหรับพ่นชิ้นงานเล็ก ๆ ไม่ต้องลงทุนมาก นอกเหนือจาก Spray Booth ที่กล่าวมาแล้ว

ในระบบดังกล่าว เนื่องจากทางเข้า Inlet ของอุปกรณ์ชุดนี้เป็นลักษณะเปิดโล่ง (ไม่เป็นห้อง) จึงไม่เหมาะกับการพ่นรถยนต์ เพราะว่ามีฝุ่นและสิ่งสกปรกอื่น ๆ อาจปลิวมาเกาะที่ผิวสีขณะพ่นได้ ระบบนี้แบ่งออกเป็น 2 Type คือ แบบ Dry Method โดยใช้ Dry Filter และแบบ Flow Method โดยผ่านม่านน้ำเป็นฟิล์มให้ละอองสีมาเกาะ แล้วถูกชะล้างออกไปด้วยน้ำ

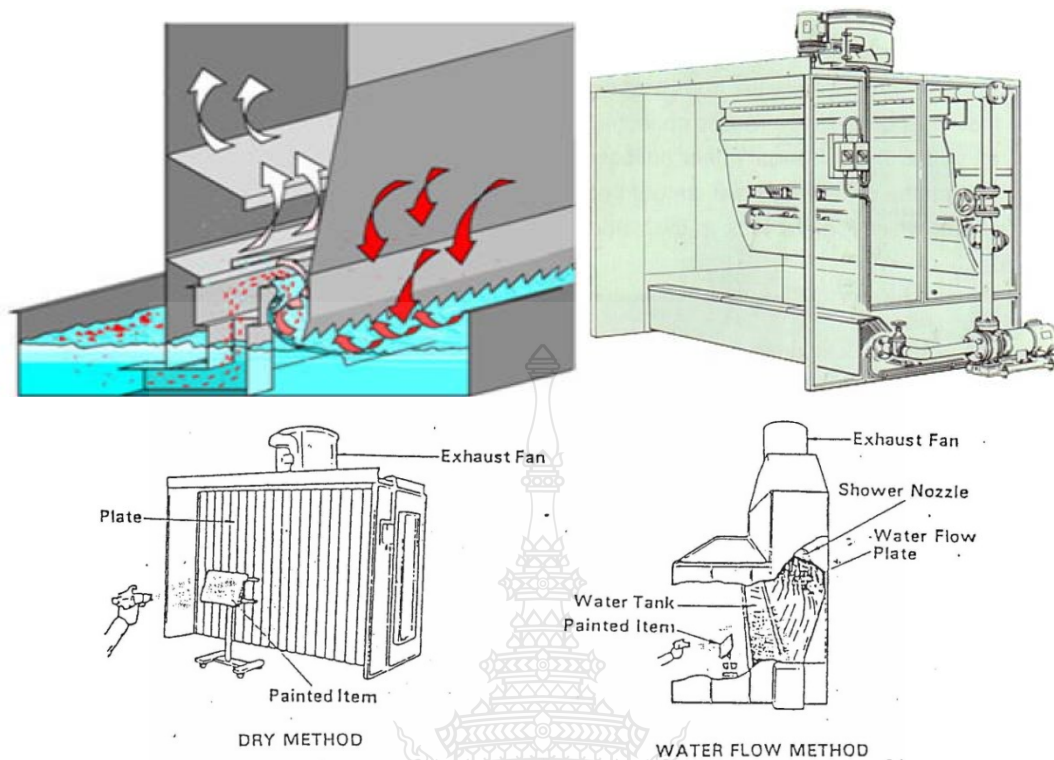

ภาพที่ 2.15 Spray Booth ใช้ Dry Filter และแบบ Flow Method

2. Paint Supply Equipment สำหรับโรงงานประกอบรถยนต์ ถึง Supply สีไปยังหัวพ่นเป็นระบบ Circulation Tank ซึ่งมีขนาด 200 ลิตร ประกอบด้วย Pump ชุดสี Paint Filter กรองสี, Paint Regulator พร้อม Pressure Gauge ซึ่งจะบอกขนาดความดันของสีที่ใช้พ่น = 4.5 - 5 kg / cm² ระบบการทำงานจะเริ่มด้วย Pump ชุดสีส่งไปตามท่อ ซึ่งเดินต่อจาก Circulation Tank เข้าไปจนถึงห้องพ่นสี โดยเฉลี่ยมีระยะความยาว 50-100 m โดยสีจะไหลผ่าน Paint Regulator เพื่อปรับปริมาณสีที่เหมาะสมให้ไหลเข้าสู่ปืนพ่นสี เพื่อให้เกิดการ Atomization ที่ดี ปริมาณสีส่วนเกิน ก็จะไหลเข้าท่อ Return Pipe กลับเข้าสู่ Circulation Tank ตามเดิมสำหรับโรงงานที่มีการผลิตน้อย อาจจะใช้ Pressure Tank ธรรมดา เอาใส่ในห้องพ่นสีได้โดยตรงไม่ต้องมีการเดินท่อเป็นระยะทางไกล ๆ



ภาพที่ 2.16 รูปภาพ Paint Supply Equipment

3. Spray Gun แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1. Conventional Air Spraying เป็นการใช้ลมอัด ทำให้สีที่ป้อนออกมาแตกตัวและมีรูปร่างของแถบสีตามที่เรต้องการ





ภาพที่ 2.17 รูปภาพ Conventional Air Spraying

ลักษณะการทำงาน คือ ป้อนสีเข้าที่ปลายปืนพ่นสี ลมอัด (Atomized Air) จะทำหน้าที่แตก (Atomize) สีให้เป็นละอองพุ่งเข้าสู่ชิ้นงาน ในขณะเดียวกัน ลมอัดจะทำหน้าที่ปรับขนาดของแถบสี (Fan Pattern) ให้ได้รูปที่ต้องการ เนื่องจากการพ่นด้วยปืน ชนิดนี้จำเป็นต้องใช้ลมมาก (5 kg / cm) จึงทำให้เกิดการฟุ้งของเม็ดสี เป็นผลให้ Transfer Efficiency ต่ำ (ประมาณร้อยละ 30)

2. Air Less Spraying เป็นการใช้ High Pressure Pump ป้อนสีเข้าที่ปลายปืน โดยไม่ใช้ลม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความหนาของสีมาก และไม่ต้องการความเรียบของผิวสีมากนัก

3. Electrostatic Air Spray เป็นการใช้ไฟฟ้าสถิต เข้าช่วยโดยการชาร์จไฟฟ้าลบเข้าที่ปลายปืนพ่นสี ใช้ศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสม เมื่อสีผ่าน Electrode ที่ปลายปืนสีจะถูกประจุอิเล็กตรอน

เข้าไปในเม็ดสี ทำให้เม็ดสีที่พ่นออกไปมีประจุลบ ซึ่งจะพยายามวิ่งเข้าหาชิ้นงานที่เป็นขั้วบวก ปืนชนิดนี้จะให้ Transfer Efficiency ประมาณ ร้อยละ 60-70

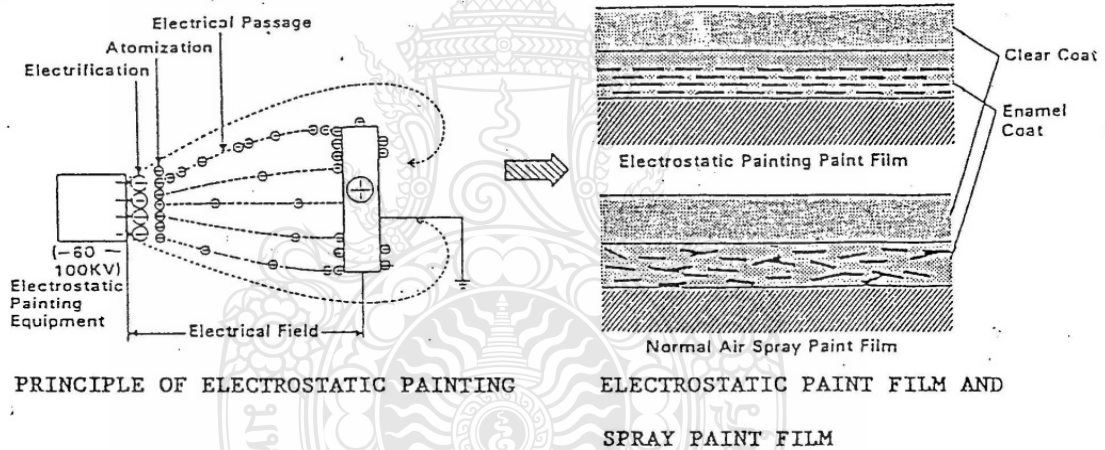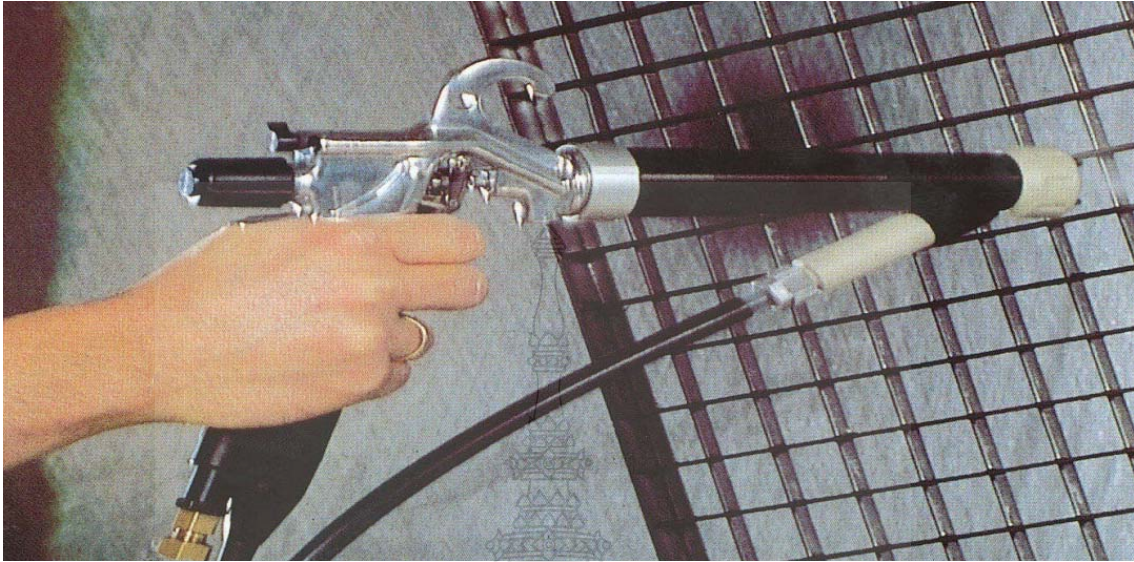


ภาพที่ 2.18 การเปรียบเทียบระยะห่างของปืนพ่นสีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

รังสีอินฟราเรด ประมาณ ร้อยละ 90 ของพลังงานการแผ่รังสี คือ รังสีอินฟราเรด ที่เหลืออีก 10 % เป็นรังสีที่มองเห็นได้ ความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรดเท่ากับ 0.77-400 μ และส่วนที่แผ่รังสีผ่านหลอดไฟเท่ากับ 4 อัตราการสะท้อนและการดูดซึมรังสีจะแตกต่างกัน ตามชนิดของวัสดุ รูปร่างสีและอัตราการสะท้อนของสาร เตาอบชนิดรังสีอินฟราเรด แบ่งง่ายเป็นแบบเปิดและแบบปิด ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามรูปร่าง และขนาดของวัตถุที่อบ และปริมาณการผลิต สำหรับการอบที่ตัวถังรถจะใช้เตาอบชนิดนี้กับการผลิต จำนวนน้อย

2.4 หลักการพ่นสี


หลักการพ่นสีการเดินปืนพ่นสีต้องให้ขนานกับชิ้นงาน ไม่ควรเดินปืนพ่นสีเอียงขึ้น-ลง เพราะจะทำให้ฟิล์มสีจะจับชิ้นงานหนาไม่เท่ากัน การเดินปืนพ่นสีที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดละอองสีบริเวณปลายสีที่ตกหากคว่ำปืนพ่นสีลงละอองสีที่เกิดขึ้นของส่วนที่ไกลเกินไปจะเป็นเม็ดหรือสีด้านในการพ่นสีนั้น หากระยะห่างของปืนพ่นสีไกลเกินไปสีจะช้อย แต่ถ้าระยะห่างของปืนพ่นสีไกลเกินไปสีจะไม่ติดชิ้นงานเกิดละอองสีบริเวณที่ติดด้าน หรือเป็นเม็ดปืนพ่นสีควรห่างจากขอบชิ้นงานประมาณ 4 นิ้ว (102 มิลลิเมตร) ก่อนเดินปืนที่ขอบแรกทีขอบของชิ้นงานและเดินปืนให้ตั้งฉากกับชิ้นงานจนพ้นขอบชิ้นงานของเที่ยวแรกประมาณ 4 นิ้ว จึงเป็นจุดปล่อยไกปืนพ่นสี จากนั้นเคลื่อนปืนต่ำที่ระยะ 1/3-1/2 ของความกว้างรูปร่างสีเดินปืนให้ตั้งฉากกับชิ้นงาน แล้วย้อนกลับทางแรก จากขวามือไปซ้ายมือ เหมือนเที่ยวแรกให้ความกว้างของรูปร่างสีซ้อนทับกัน (Overlap) ร้อยละ 50 ของแต่ละเที่ยว ปืนพ่นสีต้องตั้งฉากกับชิ้นงานเสมอ (ในแนวนอน)

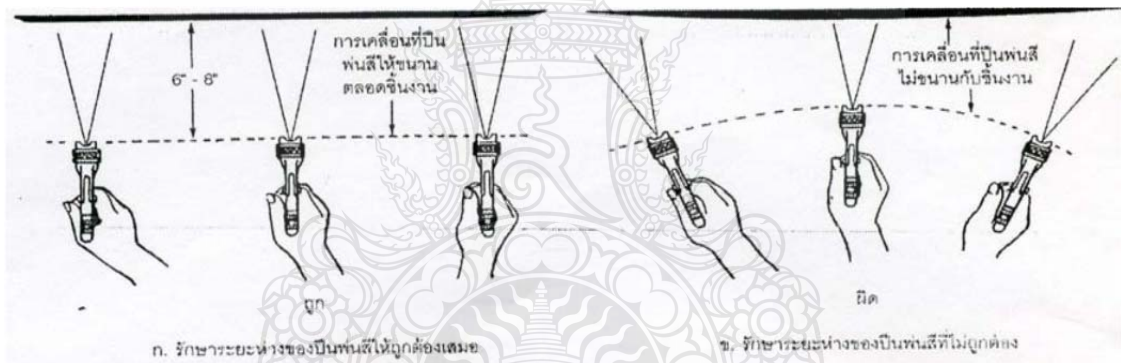

(ก) รักษา ระยะห่างของปืนพ่นสีให้ถูกต้องเสมอ (ข) รักษา ระยะห่างของปืนพ่นสีที่ไม่ถูกต้อง

ภาพที่ 2.19 การเปรียบเทียบระยะห่างของปืนพ่นสีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

จากภาพที่ 2.19 เป็นการเปรียบเทียบระยะห่างของปืนพ่นสีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง โดย (ก) เป็นการรักษาระยะห่างของปืนพ่นสีให้ถูกต้องเสมอ ส่วน (ข) รักษา ระยะห่างของปืนพ่นสีที่ไม่ถูกต้อง อภิชาติ วงศ์สืบสกุล (2550, น. 24-27) อธิบายว่าในการพ่นสีนั้น หากระยะของปืนพ่นสีไกลเกินไปสีจะช้อย แต่ถ้าระยะห่างของปืนพ่นสีไกลเกินไปสีจะไม่ติดชิ้นงาน เกิดละอองสีบริเวณที่ติดด้าน หรือเป็นเม็ด

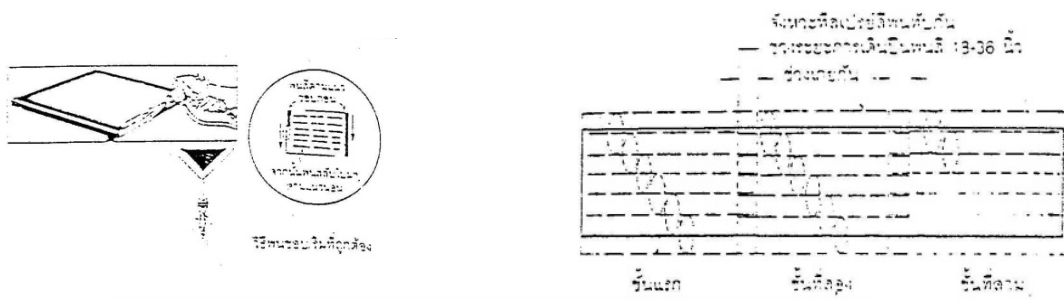

การคกโป้นพ่นสี

การเดินปูนพ่นสีแต่ละเที่ยวควรถับกัน 50%


ภาพที่ 2.20 เทคนิคการพ่นสี

ชั้นงานที่ยาว ๆ ควรแบ่งช่วงการพ่นสีออกเป็น 2-3 ช่วง การพ่นขอบตามแนวตั้งก่อน เพื่อป้องกันละอองสีช่วงที่เกยซ้อนกัน ระหว่างช่วงที่ 1, 2, 3 ประมาณ 4 นิ้ว จับเป็นเม็ด จากการพ่นในแนวนอน (102 ม.ม.)



ภาพที่ 2.21 วิธีการพ่นสี ระยะห่างการเคลื่อนที่พ่นพ่นสีที่ไม่ถูกต้อง

การเคลื่อนที่ของปูนพ่นสี ต้องมีระยะห่างจากชั้นงานคงที่ประมาณ 6-8 นิ้ว (152-203 มิลลิเมตร) เส้นสีดำ คือความหนาของฟิล์มสี จากระยะห่างคงที่ และไม้คงที่ การเดินปูนพ่นสีต้องให้ขนานกับชั้นงาน ไม่ควรเดินปูนพ่นสีเอียงขึ้น - ลง เพราะจะทำให้ฟิล์มสีจับชั้นงานหนาไม่เท่ากัน การเดินปูนพ่นสีที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดละอองสีบริเวณปลายสีที่ตก หากคว่าปูนพ่นสีลง ละอองสีที่เกิดขึ้นของส่วนที่ไกลเกินไปจะเป็นเม็ดหรือด้าน จังหวะโป้นพ่นสีมีสองจังหวะ จังหวะแรกเป็นการปล่อยลมออกไปที่หัวลม ส่วนจังหวะที่สอง เป็นจังหวะการปล่อยสี

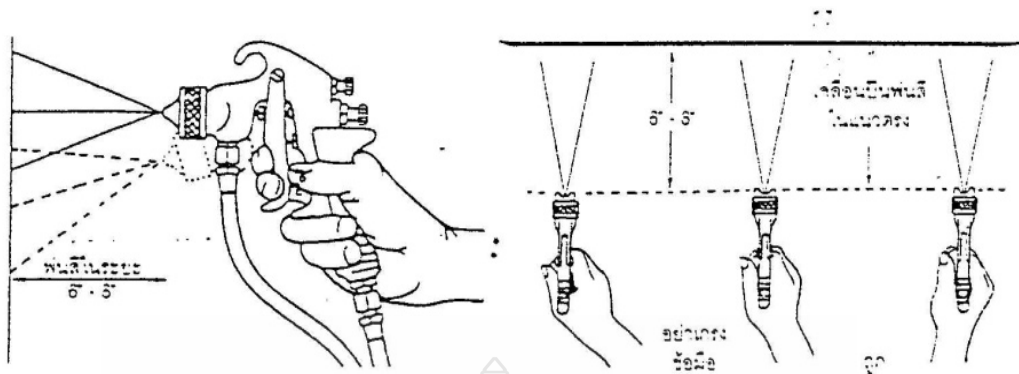

ภาพที่ 2.22 ระยะห่างปืนพ่นสีกับชิ้นงานห่างกันคงที่ขณะเคลื่อนปืนพ่นสีถูกต้อง

จุดเริ่มกดไกปืนพ่นสีให้ห่างจากขอบชิ้นงานประมาณ 4 นิ้ว (102 มิลลิเมตร) ก่อนเดินปืน เทียวแรกทีขอบของชิ้นงานและเดินปืนพ่นสีให้ตั้งฉากกับชิ้นงานจนเลยพ้นขอบชิ้นงานของเทียวแรก ประมาณ 4 นิ้วจึงเป็นจุดปล่อยไกปืนพ่นสี จากนั้นเคลื่อนปืนลงต่ำมาที่ระยะ 1/3-1/2 ของความกว้าง รูปร่างสี และกดไกปืนให้สุด เดินปืนให้ตั้งฉากกับชิ้นงานแล้วย้อนกลับทางแรก จากขวามือไป ซ้ายมือ เหมือนเทียวแรก ให้ความกว้างของรูปร่างสีซ้อนทับกัน (Overlap) ร้อยละ 50 ของแต่ละเทียว ปืนพ่นสีต้องตั้งฉากกับชิ้นงานเสมอ (ในแนวนอน)

ความเร็วในการเคลื่อนปืนพ่นสีมาตรฐานความเร็วในการเคลื่อนปืนพ่นสี คือ 600-102 มิลลิเมตร / วินาที (11.81- 23.62 นิ้ว / วินาที)

ข้อควรจำความเร็วในการเคลื่อนที่ของปืนพ่นสีกับปริมาณสีที่พ่น

ปริมาณสีที่พ่น	ระยะปืนพ่น	ความเร็วในการพ่น
มาก	ไกล	ธรรมดา
น้อย	ไกล	ช้า
มาก	ใกล้	เร็ว
น้อย	ใกล้	ธรรมดา

ภาพที่ 2.23 แสดงความสัมพันธ์ระยะห่างปืนพ่น ปริมาณสีที่พ่นและความเร็วในการพ่น

การควบคุมเพื่อให้การพ่นสีสวยงามและพ่นสีให้ได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ

1. ควบคุมสี ควบคุมความหนืด ปรับความหนืดให้เหมาะสมกับอุณหภูมิการใช้งาน
2. ควบคุม ความหนาของฟิล์มสีประมาณ 25 - 40 ไมครอน (μ)
3. ควบคุม Flow Rate ของสี ประมาณ 200 มิลลิลิตร / นาที
4. ควบคุมความดันลม

- สีแห้งเร็ว ใช้ความดันต่ำ ประมาณ 3 - 3.5 kg / m²
 - สีอบ ใช้ความดัน ประมาณ 4 - 4.5 kg / m²
 - การใช้ความดันที่สูง จะทำให้ได้เม็ดสีที่ฝอย และสีแห้งเร็ว
5. ระยะห่างในการเดินปืน ควรเดินปืนห่างจากชิ้นงาน ประมาณ 1 ฟุต
 6. ความเร็วในการเดินปืน ประมาณ 60 - 100 cm/s (ควรใช้อัตราความเร็วเท่ากัน และสม่ำเสมอ)
 7. อุณหภูมิในห้องพ่น ควบคุมให้ได้ 28 - 32 องศาเซลเซียส
 8. ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในห้องพ่นสี ร้อยละ 60 - 85
 9. ควบคุมความเร็วลมในห้องพ่นสีให้เหมาะสม 0.35 - 0.5 เมตร / วินาที
 10. ควบคุมอุณหภูมิของลมที่ใช้กับปืนพ่นสี 28 - 32 องศาเซลเซียส
 11. ควบคุมอุณหภูมิของเนื้อสี ประมาณ 25 - 30 องศาเซลเซียส
 12. ควบคุมอุณหภูมิของผิวชิ้นงานไม่ให้เกิน 50 องศาเซลเซียสขณะพ่นสี

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วุฒิชัย เจริญยิ่งวัฒนา (2546) ศึกษาเรื่อง การใช้กรรมวิธีทางซิกซ์ซิกม่าเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานพ่นสี โดยได้นำหลักการและแนวคิดของซิกซ์ซิกม่ามาประยุกต์ใช้ผลที่ได้จากขั้นตอนการกำหนดปัญหาพบว่าปัญหาสีเป็นสนิมเป็นปัญหาที่มีลูกค้าร้องเรียนมากที่สุดจึงนำปัญหานี้มาทำโครงการวิจัยโดยตัววัดผลลัพธ์ของการวิจัยคือค่ารอยผุพองที่เกิดขึ้นจากการทดสอบด้วยน้ำเกลือที่จำนวน 500 ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพ่นสีในส่วนของ การเกิดสนิมโดยตรงจากการศึกษาพบว่าระบบการวัดของงานวิจัยนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และเมื่อทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยที่เป็นไปได้ที่ละปัจจัยจะพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่ารอยผุพองที่เปลี่ยนไปคือค่าการนำไฟฟ้าของน้ำล้างก่อนพ่นสี ค่าความเข้มข้นของสารเคมี LK และ A1 ซึ่งค่าการนำไฟฟ้าของน้ำล้างก่อนพ่นสีเป็นปัจจัยที่มีผลต่อค่ารอยผุพองค่อนข้างมากแต่เนื่องจากการปรับปรุงค่าการนำไฟฟ้าของน้ำล้างก่อนพ่นสีจำเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรที่มีราคาสูงและในโครงการวิจัยนี้มิได้ทำการเฟื่องบประมาณไว้จึงนำปัจจัยเฉพาะปัจจัยของค่าความเข้มข้นของสารเคมี LK และ A1 มาทำการปรับปรุงค่ารอยผุพองด้วยการออกแบบการทดลองและการหาพื้นที่ผลตอบสนองซึ่งจากการปรับปรุงด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของสารเคมี LK และ A1 ในขั้นตอนของการออกแบบการทดลองสามารถทำการลดค่ารอยผุพองจากค่าปัจจุบันคือ 7.14 มิลลิเมตรลดเหลือ 4.46 มิลลิเมตรและเมื่อทำการหาค่าที่เหมาะสมด้วยการใช้วิธีพื้นที่ผิวตอบสนองผลที่ได้จากการ

ดำเนินการการปรับตั้งค่าปัจจัยนำเข้าที่จุดที่เหมาะสมที่สุดให้ค่ารอยผุของการทดสอบด้วย น้ำเกลือที่จำนวน 500 ชั่วโมง เวลาปัจจุบันคือเฉลี่ย 3.60 มิลลิเมตร

คำรงค์ศักดิ์ วัชรเวชศฤงคาร (2548) ศึกษาเรื่อง การลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องใน กระบวนการพ่นสีฝุ่น โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมเพื่อหาปัจจัยและสถานะ ควบคุมการผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการศึกษาด้านทุน คุณภาพในส่วนต่าง ๆ เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนที่เกิดจากคุณภาพงานแก้ไขสีบางต่อจากนั้นได้ ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสีบางโดยการศึกษาคำนึงถึงสภาพและขั้นตอนของ กระบวนการพ่นสีฝุ่นด้วยการระดมสมองวิเคราะห์ผ่านแผนภาพสาเหตุและผลแล้วทำการคัดเลือกปัจจัย โดยใช้หลักการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องผลกระทบบ (FMEA) แล้วจึงนำปัจจัยที่ได้มาทำการ ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญของปัจจัยเหล่านั้นจากการทดลองได้พบว่าปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเกิดสีบางและจุดที่เหมาะสมในการควบคุมการผลิตคืออัตราความเร็วขึ้นลงของปืนพ่น สีควรอยู่ที่ 27 รอบต่อนาทีปริมาณประจุไฟฟ้าที่ปลายปืนอยู่ที่ 70 กิโลโวลต์และปริมาณพ่นเม็ดสี อยู่ที่ 1.5 บาร์ส่วนผลจากการนำค่าควบคุมการผลิตที่ได้จากการทดลองไปประยุกต์ใช้ในสายการผลิต จึงมีผลทำให้จำนวนผลิตภัณฑ์ตัวอย่างบกพร่องจากสีบางลดลงจากเดิมร้อยละ 11.99 เป็นร้อยละ 0.33 และมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์จำนวนผลิตภัณฑ์บกพร่องรวมการแก้ไขคุณภาพงานพ่นสีลดลงจาก เดิมร้อยละ 4.04 เป็นร้อยละ 2.5

ยุทธชัย รัถย์ยศ (2548) ศึกษาเรื่อง การลดผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการพ่นสี ผลิตภัณฑ์หลังการกระเบเป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการพ่นสีใน โรงงาน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์และเสนอวิธีการแก้ไขซึ่งจากการศึกษาพบว่าเกิดข้อบกพร่องบน ผลิตภัณฑ์หลังการกระเบเป็นจำนวนมากและพบว่าปัญหาของการเกิดสีเดือดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก ที่สุดและควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกซึ่งกระบวนการเตรียมงานเพื่อให้ผิวของชิ้นงานมีความ เรียบก่อนการพ่นสีเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาสีเดือดการดำเนิน โครงการวิจัยอุตสาหกรรมใน ครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหลักการของคิวซีและวิธีทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาซึ่ง ผลที่ได้คือสามารถลดข้อบกพร่องที่เกิดจากปัญหาสีเดือดจากเดิมอยู่ที่ 1.7 ลดลงมาอยู่ที่ 0.82 DPU (Defect per Unit) ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่กำหนด

อรุณโรจน์ ภูริพันธ์ (2550) ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นสีผงในกระบวนการ ผลิตเหล็กหล่อโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมเพื่อหาสถานะ การผลิตที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์โดยการนำปัจจัยที่ได้จากการทำ FMEA มาทำการออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบ ความมีนัยสำคัญของปัจจัย จากการทดลองพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทการเกิด

เมื่อดฟองอากาศมีปัจจัยหลักคือ อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบ และจากผลการวิจัยสามาวิเคราะห์ได้ว่าการอบครั้งเดียวและตั้งอุณหภูมิในการอบที่ 255 องศาเซลเซียสและระยะเวลาในการอบ 65 นาทีจะมีผลทำให้จำนวนผลิตภัณฑ์ประเภทเมื่อดฟองอากาศนั้นไม่แตกต่างจากกระบวนการเดิม และทำให้ประสิทธิภาพของกระบวนการเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเวลาการผลิตที่ลดลง และสามารถปริมาณการใช้แก๊สหุงต้มเฉลี่ยต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น ได้ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์

โอภาส ศรีสังเกต (2550) ศึกษาเรื่อง การลดของเสียจากปัญหาสีเดือดในกระบวนการเคลือบสีผงอลูมิเนียมสำหรับอาคารสูงได้ศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดจุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์จากปัญหาสีเดือดและหาแนวทางในการลดปัญหาสีเดือดในกระบวนการพ่นเคลือบสี ซึ่งเกิดปัญหาสีเดือดบนผิวสีของชิ้นงานทำให้ต้องมีการซ่อมแซมผิวสีและเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะลดปัญหาสีเดือดลดลงร้อยละ 50 ของปริมาณสีเดือดทั้งหมด คือจากระดับปัญหาสีเดือดร้อยละ 13.82 ของปริมาณชิ้นงานผลิตต่อเดือนลงเหลือร้อยละ 6.91 ของปริมาณชิ้นงานผลิตต่อเดือน โดยขบวนการวิจัยเริ่มจากการศึกษากระบวนการทำงานของการพ่นสีเคลือบ จากนั้นทำการหาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเกิดการเกิดสีเดือด ด้วยการออกแบบการทดลองและทดสอบความมีนัยสำคัญจากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุหลักมาจากความกว้างของลำสีที่พ่น อัตราการไหลของสี และแรงดันลมของปืนพ่นสี จึงทำการปรับปรุงปัจจัยในการเคลือบสีใหม่ ซึ่งภายหลังการปรับปรุงสามารถการเกิดปัญหาสีเดือดลดลงเหลือร้อยละ 4.85 ของปริมาณชิ้นงานผลิตต่อเดือน ซึ่งลดลงมากกว่าเป้าหมายหรือประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 53,072 บาทต่อเดือน

ฉัตรชัย พูลสวัสดิ์ (2552) ศึกษาเรื่อง การลดสัดส่วนการเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทฟิล์มสีเป็นผิวส้มจากกระบวนการพ่นสีโดยวิเคราะห์สาเหตุชิ้นงานฟิล์มสีเป็นผิวส้มผ่านทางแผนภาพสาเหตุและผลด้วยการระดมสมอง และทำการพิสูจน์สาเหตุด้วยการทดลองแบบ One Factor at a Time (OFAT) ตรวจสอบปัจจัยที่ให้จากการวิเคราะห์เหตุและผล พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ แรงดันลม อัตราการไหลสี และความหนืดสี หลังจากใช้หลักการออกแบบการทดลอง 2 แฟกทอเรียลเพื่อตรวจสอบอิทธิพลร่วมและหาค่าปรับที่เหมาะสมได้ผลดังนี้ แรงดันลมที่ 4Kg/cm อัตราการไหลของสีที่ 300 มิลลิลิตรต่อนาที ความหนืดสีที่ LSL ณ อุณหภูมินั้น ๆ เมื่อนำค่าดังกล่าวไปกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงานทำให้ปัญหาการเกิดฟิล์มผิวส้มลดลง โดยก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 0.1022 ของจำนวนการผลิต หลังการปรับปรุงลดลงเท่ากับ 0.034 ของจำนวนการผลิตหรือลดลง 66.73 เปอร์เซ็นต์

ธนิตพล จันทสม (2553) ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ FMEA และ AHP เพื่อปรับปรุงกระบวนการพอกย้อมในโรงงานเพื่อลดสัดส่วนงานซ่อมรวมที่ผลิตในกระบวนการพอกย้อม โดยการ

ประยุกต์ใช้ Failure Mode Effect Analysis (FMEA) และ Analytic Hierarchy Process (AHP) ในโรงงานสิ่งทอตัวอย่าง ซึ่งผลิตผืนผ้าสีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก แต่ประสบปัญหาคุณภาพประเภทที่เกิดขึ้นประเภทนอกจากสีไม่เหมือน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาซ่อมในกระบวนการประมาณร้อยละ 7.49 ปัญหาหลักที่ส่งนํากลับมาซ่อม สามอันดับแรก ดังนี้ ผ้าเปื้อนสี ผ้ายับ และผ้าสีตก การดำเนินงานเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิต ทำการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุโดยแผนภาพสาเหตุและผลในการวิเคราะห์ จากนั้นทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าสัดส่วนงานซ่อมของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 7.49 ที่ผลิตทั้งหมด ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.76 ซึ่งเป้าหมายกำหนดไม่เกินร้อยละ 5 ผลหลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตในครั้งนี้ จำนวนของเสียลดลงโดยเฉลี่ย 11,440 กิโลกรัม เหลือ 77,160 กิโลกรัม คิดเป็นเงินประมาณ 915,200 บาท และคุณภาพประเภทนอกจากสีไม่เหมือนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายคุณภาพ ณ ระดับ 95%

วิชาญ ทองไพรวรรณ (2554) ศึกษาเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนแม่พิมพ์ขึ้นรูปแก้วของโรงงานกรณีศึกษา โดยนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ(Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ขึ้นรูปแก้วของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างโดยเริ่มจากการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ขึ้นรูปแก้วของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา แล้วชี้บ่งแนวโน้มข้อบกพร่อง ผลกระทบและสาเหตุข้อบกพร่องของแบบแม่พิมพ์จากนั้น ทำการประเมินความรุนแรงของข้อบกพร่อง โอกาสการเกิดข้อบกพร่องได้ดำเนินการแก้ไขลักษณะข้อบกพร่องที่มีค่า RPN มากกว่า 100 คะแนนขึ้นไป ซึ่งพบว่ามีสาเหตุของข้อบกพร่องของแบบแม่พิมพ์จำนวน 33 ข้อที่ต้องได้รับการแก้ไขจากจำนวนสาเหตุข้อบกพร่อง ทั้งหมด 65 ข้อ ผลจากการปรับปรุงพบว่า ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้จึงส่งผลให้จำนวนครั้งการทดสอบแม่พิมพ์ลดลงจากเฉลี่ย 2.7 ครั้งต่อผลิตภัณฑ์ เหลือ 1 ครั้ง คิดเป็น 63.0% และระยะเวลาตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์จนถึงการทดสอบแม่พิมพ์ลดลงจากเฉลี่ย 75 วัน เหลือ 45 วันคิดเป็น 40.0%

ตารางที่ 2.4 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเครื่องมือมาประยุกต์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	เครื่องมือ
ฉัตรชัย พูลสวัสดิ์ (2552) การลดสัดส่วนการเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทฟิล์มสีเป็นผิวสัมผัสจากกระบวนการพ่นสี	โดยวิเคราะห์สาเหตุใช้แผนภาพสาเหตุและผลด้วยการระดมสมอง และทำการพิสูจน์สาเหตุด้วยการทดลองแบบ One Factor at a Time (OFAT)
ดำรงศักดิ์ วัชรเวชสงคราม (2548) การลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการพ่นสีฝุ่น	วิเคราะห์ผ่านแผนภาพสาเหตุและผล และคัดเลือกปัจจัยโดยใช้หลักการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องผลกระทบ (FMEA)
ธนิตพล จันทสม (2553) การประยุกต์ใช้ FMEA และ AHP เพื่อปรับปรุงกระบวนการฟอกย้อมในโรงงานเพื่อลดสัดส่วนงานซ่อม	โดยการประยุกต์ใช้ Failure Mode Effect Analysis (FMEA) และ Analytic Hierarchy Process (AHP)
ชาญ ทองไพรวรรณ (2554) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนแม่พิมพ์ขึ้นรูปแก้ว	โดยนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA)
อรรถโชติ ภูริพันธ์ (2550) การเพิ่มประสิทธิภาพพ่นสีผงในกระบวนการผลิตเหล็กหล่อ	การออกแบบทดลองทางวิศวกรรมเพื่อหาสถานะ การผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์โดยการนำปัจจัยที่ได้จากการทำ FMEA
โอภาส ศรีสังเกต (2550) การลดของเสียจากปัญหาสีเดือดในกระบวนการเคลือบสีผงอลูมิเนียมสำหรับอาคารสูง	โดยวิเคราะห์สาเหตุใช้แผนภาพสาเหตุและผลด้วยการระดมสมอง

บทที่ 3

วิธีการศึกษา

กรณีศึกษาการลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิค FMEA บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสทรี จำกัด มีวิธีการดำเนินงานต่อไปนี้

- 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
- 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง
- 3.5 การสำรวจสภาพปัจจุบัน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการพ่นสีเหล็กได้กำหนดแผนการดำเนินงานในการวิจัยไว้ 7 ขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษากระบวนการพ่นสีเหล็กประกอบด้วยอะไรบ้าง และเกิดปัญหาของเสียมากน้อยเท่าไร
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนงานเสียทุกปัญหาในงานพ่นสี
3. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
4. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังจากทำการปรับปรุง
6. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง
7. สรุปผลการวิจัย

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้หลักการวิเคราะห์ในรูปแบบของการทำแผนภูมิพาร์โต (Pareto Diagram) วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram หรือ Fishbone Diagram) เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยย่อยที่ทำให้เกิดปัญหารวมทั้งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

สำหรับกระบวนการผลิต (FMEA) เพื่อประเมินความรุนแรง ค่าโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องและดำเนินการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Analysis)

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้ใบ Check Sheet ใ้ตรวจสอบผลผลิตประจำวันโดยใ้ตรวจสอบจะประกอบไปด้วย วันที่ผลิต เวลาที่ผลิต จำนวนผลิตของดี จำนวนผลิตของเสีย แผนกที่ทำให้เกิดของเสียและรายละเอียดของงานเสีย ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2556

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง


3.4.1 นำข้อมูลจาก check sheet ที่ได้ตามขอบเขตที่ตั้งไว้โดยใ้ 12 เดือน มาทำการวิเคราะห์ในรูปแบบของการทำแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เพื่อแสดงถึงลำดับและความถี่ของการเกิดของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 12 เดือนที่ทำการศึกษาและเก็บข้อมูล

3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใ้ ผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram หรือ Fishbone Diagram) เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยย่อยที่ทำให้เกิดปัญหาโดยการนำปัญหานั้นมาทำการวิเคราะห์ร่วมกับผู้ร่วมปฏิบัติงาน

3.4.3 ใ้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต (FMEA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เพื่อประเมินความรุนแรง โอกาสในการเกิดข้อบกพร่อง และความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่อง เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข

3.5 การสำรวจสภาพปัจจุบัน


3.5.1 ศึกษา Line Layout แสดงการไหลของกระบวนการทำงานพันธึของบริษัทตัวอย่างในกระบวนการผลิตของบริษัทตัวอย่างโดยเริ่มจากการนำชิ้นงานเข้าแผนก Buffing โดยแผนกดังกล่าวจะทำการตรวจสอบและทำความสะอาดเตรียมพื้นผิว เบื้องต้น หลังจากนั้นจะมีการย้ายชิ้นงานไปกระบวนการต่อไปคือ กระบวนการเตรียมล้างทำความสะอาดผิวชิ้นงาน โดยใ้ Conveyor ลำเลียงชิ้นงานเข้าระบบ ทำความสะอาดด้วยระบบเคมี (Pretreatment) และผ่านกระบวนการไปยังกระบวนการเป่าน้ำ (Air Blow) ผ่านกระบวนการอบน้ำ (Baking Oven) ผ่านกระบวนการตรวจสอบผิวก่อนพ่น (Masking) ไปห้องพ่นสี หลังจากพ่นสีเสร็จก็จะเข้าเตาอบสี และ Conveyor นำชิ้นงานไหลออกมาสู่ขั้นตอนการตรวจสอบดังแสดงในภาพที่ 3.1

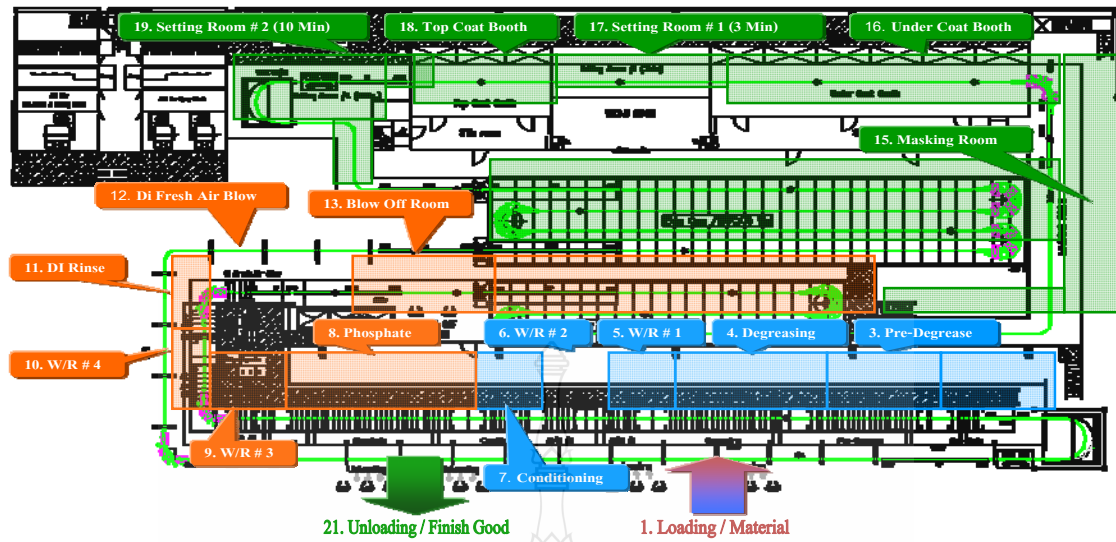

ภาพที่ 3.1 แผนผังกระบวนการผลิตการพ่นสีที่ใช้ในการศึกษา


ชิ้นงานเข้าระบบ ทำความสะอาดด้วยระบบเคมี (Pretreatment) และผ่านกระบวนการไปยังกระบวนการเป่าน้ำ (Air Blow) ผ่านกระบวนการอบน้ำ (Dry of Oven) ผ่านกระบวนการตรวจสอบผิวก่อนพ่น (Masking) ไปห้องพ่นสี หลังจากพ่นสีเสร็จก็จะเข้าเตาอบสีและ conveyor นำชิ้นงานไหลออกมาสู่ขั้นตอนการตรวจสอบดังแสดงในภาพที่ 3.2

INTRO TO PROCESS PAINTING

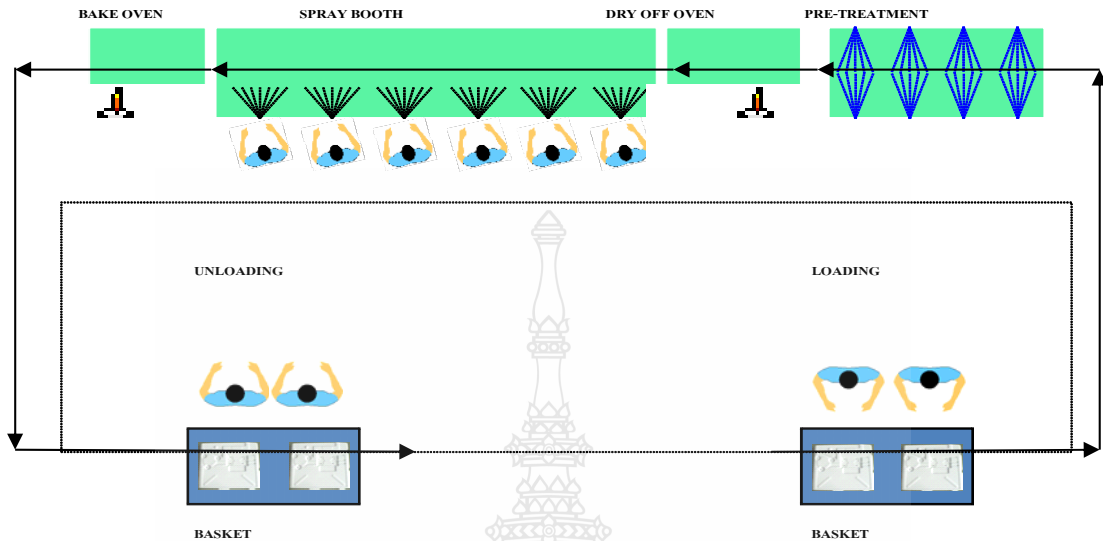

ภาพที่ 3.2 แสดงการไหลของการผลิตการพ่นสีที่ใช้ในการศึกษา

ขั้นตอนการแขวนชิ้นงานพนักงานจะนำชิ้นงานใส่ Hanger เพื่อนำชิ้นงานเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยระบบเคมี (Pretreatment) เพื่อกำจัดสิ่งปลอมปนฝุ่นผง บนผิวชิ้นงานเช่นน้ำมันที่ใช้ในการปั๊มรูปโลหะ หรือน้ำมันกันสนิมต่าง ๆ และเคลือบผิวเพื่อเพิ่มพื้นที่การยึดเกาะของสี การเคลือบของฟิล์มฟอสเฟตเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะสีกับตัวชิ้นงานช่วยลดแรงดึงผิวที่ผิวชิ้นงาน

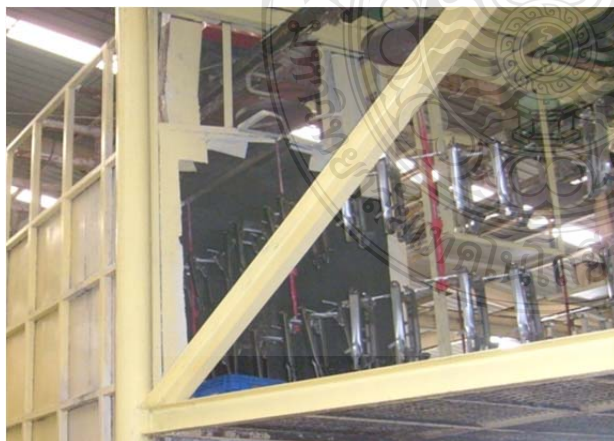

ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยระบบเคมี (Pretreatment)

ขั้นตอนการเป่าน้ำ (Air Blow) เป็นขั้นตอนการเป่าน้ำออกจากตัวชิ้นงาน เนื่องจากชิ้นงานมีน้ำขังในตำแหน่งการแขวน และผ่านไปยังกระบวนการอบน้ำ (Dry Off Oven) เป็นขั้นตอนการอบผิวชิ้นงานให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิ 100-120 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 10-25 นาทีโดยนำชิ้นงานที่มีโซ่ลำเลียงผ่านเตาอบ และนำไปสู่ห้อง Masking เป็นขั้นตอนการใส่อุปกรณ์ปิดบังไม่ให้สีติด เนื่องจากชิ้นส่วนมีการระบุดึงสัมผัสหรือชิ้นส่วนที่มีเกลียว



ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการเป่าน้ำ (Air Blow) และ Masking ใส่อุปกรณ์ปิดบังไม่ให้สีติด

ขั้นตอนการพ่นสี (Painting) เป็นขั้นตอนพ่นสีเพื่อเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์พ่นสีเพื่อพ่นสีรองพื้นหรือพ่นสีจริง ขั้นตอนการพ่นสีเป็นกระบวนการที่เกิดงานเสียมากกว่ากระบวนการอื่น ๆ เนื่องจากมีปัจจัยจาก คน วิธีการ วัสดุดิบ และจากเครื่องจักรอุปกรณ์



ภาพที่ 3.5 รูปขั้นตอนการพ่นสี (Painting)

ขั้นตอนการอบสี (Baking Oven) เป็นขั้นตอนการอบสีบนผิวชิ้นงานให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิ 140-160 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีโดยนำชิ้นงานที่มีโซ่ลำเลียงผ่านเตาอบและต่อไปยังกระบวนการตรวจสอบฟิล์มสี



ภาพที่ 3.6 รูปขั้นตอนการอบฟิล์ม (Baking Oven) และการตรวจสอบฟิล์ม


การสำรวจปัญหาของเสีย มีการเก็บข้อมูลปริมาณของเสียของแผ่นฟิล์ม เก็บข้อมูลของปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือน มกราคม - เดือนธันวาคม โดยมีรายละเอียดของข้อมูลงานเสียดังแสดงในภาพที่ 3.7

ลำดับ	จำนวนที่ผลิตทั้งหมด	ของเสีย	ร้อยละของของเสีย
ม.ค. 2556	92,789	18,935	20.41
ก.พ. 2556	87,382	17,039	19.50
มี.ค. 2556	89,549	19,164	21.41
เม.ย. 2556	63,862	11,009	17.04
พ.ค. 2556	62,541	13,822	22.10
มิ.ย. 2556	55,661	11,020	19.81
ก.ค. 2556	49,683	11,874	23.98
ส.ค. 2556	32,157	6,116	19.02
ก.ย. 2556	33,756	9,675	28.66
ต.ค. 2556	43,318	9,386	21.63
พ.ย. 2556	74,879	21,884	29.23
ธ.ค. 2556	86,293	19,561	22.67
รวม	771,870	172,320	22.32

ภาพที่ 3.7 แสดงปริมาณของเสียเทียบกับปริมาณผลผลิตทั้งหมดในแผ่นฟิล์ม

ที่มา : รายงานของเสียกระบวนการผลิตฟิล์ม บริษัท โกลด์เพรส อินดัสทรี จำกัด

จาก ภาพที่ 3.7 ข้อมูลที่ทำการผลิต ส่วนฟิล์ม บริษัท โกลด์เพรส จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคมปี 2556 มีจำนวนรวม 771,870 ชิ้น มีของเสียรวม 172,320 ชิ้น และมีร้อยละของของเสียเฉลี่ยรวม 22.32

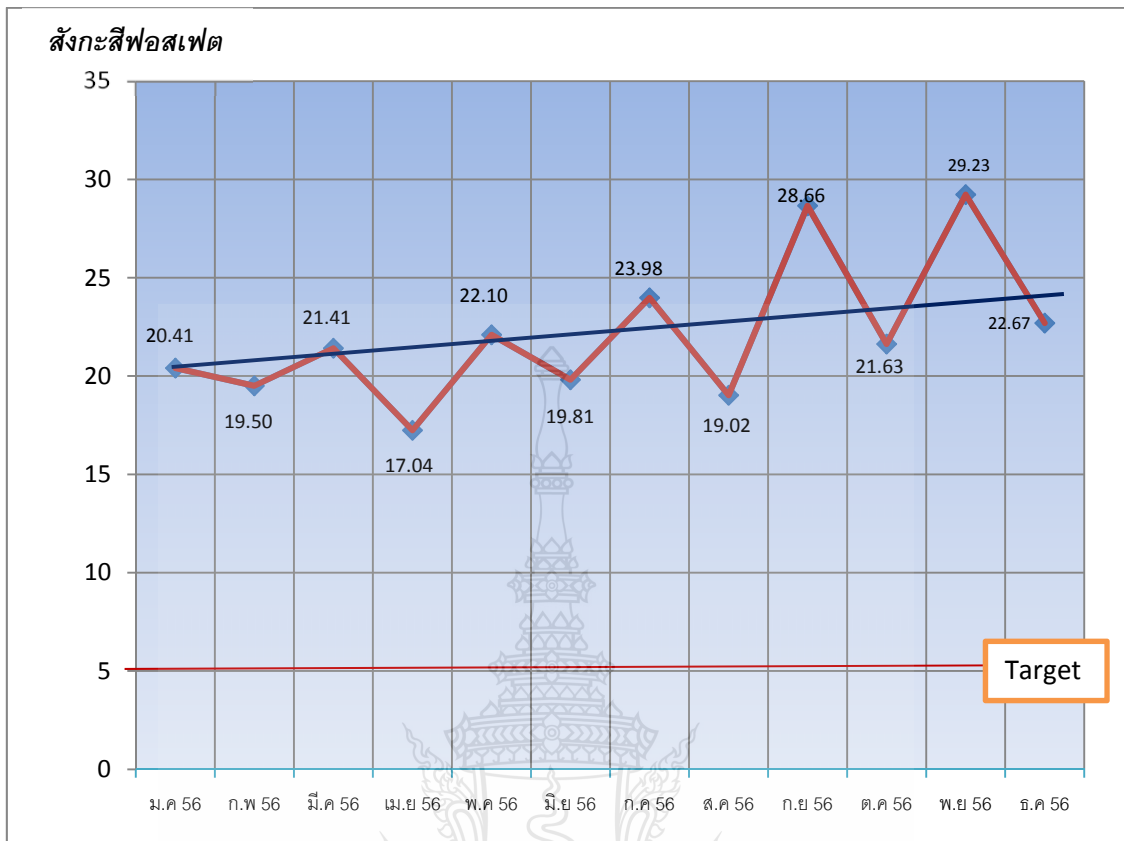

ภาพที่ 3.8 กราฟแสดงข้อมูลปริมาณของเสียในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2556

ที่มา : รายงานของเสียกระบวนการผลิตฟอสเฟต บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสทรี จำกัด


จากข้อมูลแสดงให้เห็นร้อยละของของเสียเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ร้อยละ 22.32 และของเสียมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงเก็บข้อมูลของเสียแต่ละปัญหา เพื่อประเมินภาพรวมโดยสภาพของเสียที่เกิดขึ้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากเนื่องจากโดยมาตรฐานโดยทั่วไปของเสียที่ควรอยู่ในค่าที่ควบคุมไม่ควรเกินร้อยละ 5 เพราะถ้าเกิดมีของเสียเกินมาตรฐานจะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากต้องมีการจัดสรรพนักงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับงานเสียมีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง วัตถุดิบเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพงานที่เสียให้เป็นงานดีมีคุณภาพ

รายละเอียดการผลิต			ปัญหาคุณภาพ					รวม
เดือน	จำนวน ผลิต	จำนวนเสีย	เดือด	เม็ดฝุ่น	สีบาง	สีไหล	ผิวส้ม	ร้อยละของ ของเสีย
ม.ค.	92,789	18,935	10,120	5,509	1,190	1,159	957	21.41
ก.พ.	87,382	17,039	8,347	4,770	1,789	1,341	862	19.5
มี.ค.	89,549	19,164	11,075	3,067	1,856	1,270	896	21.41
เม.ย.	63,862	11,009	5,438	2,721	1,051	1,001	798	17.04
พ.ค.	62,541	13,822	7,842	2,872	1,552	677	879	22.10
มิ.ย.	55,661	11,020	5,348	2,863	1,127	887	793	19.81
ก.ค.	49,683	11,874	4,981	3,132	1,431	1,236	1,094	23.98
ส.ค.	32,157	6,116	2,585	1,769	678	766	318	19.02
ก.ย.	33,756	9,675	4,538	1,838	975	958	428	28.66
ต.ค.	43,318	9,386	5,687	2,143	1,237	1,259	560	21.63
พ.ย.	74,879	21,884	8,352	4,260	1,769	2,178	812	29.23
ธ.ค.	86,293	19,561	9,849	4,659	1,894	2,218	941	22.67
รวม	771,870	172,320	84,162	38,603	21,227	18,890	9,438	267.84
เปอร์เซ็นต์		22.32	10.90	5.02	2.75	2.44	1.23	22.32

ภาพที่ 3.9 แสดงข้อมูลจำนวนของเสียแต่ละปัญหา


ที่มา : รายงานของเสียกระบวนการผลิตพ่นสี บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสทรี จำกัด

ภาพที่ 3.9 แสดงข้อมูลงานพ่นสีเสียโดยเก็บบันทึกได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัญญางานเสียแต่ละแผนกช่วงระยะเวลาเดือนมกราคม 2556 - ธันวาคม ปี 2556 จากการแยกปัญหาของเสียออกแต่ละประเภทสามารถระบุได้ 5 ปัญหาหลัก ๆ คือ สีเดือด เม็ดฝุ่น สีบาง สีไหล และผิวส้ม

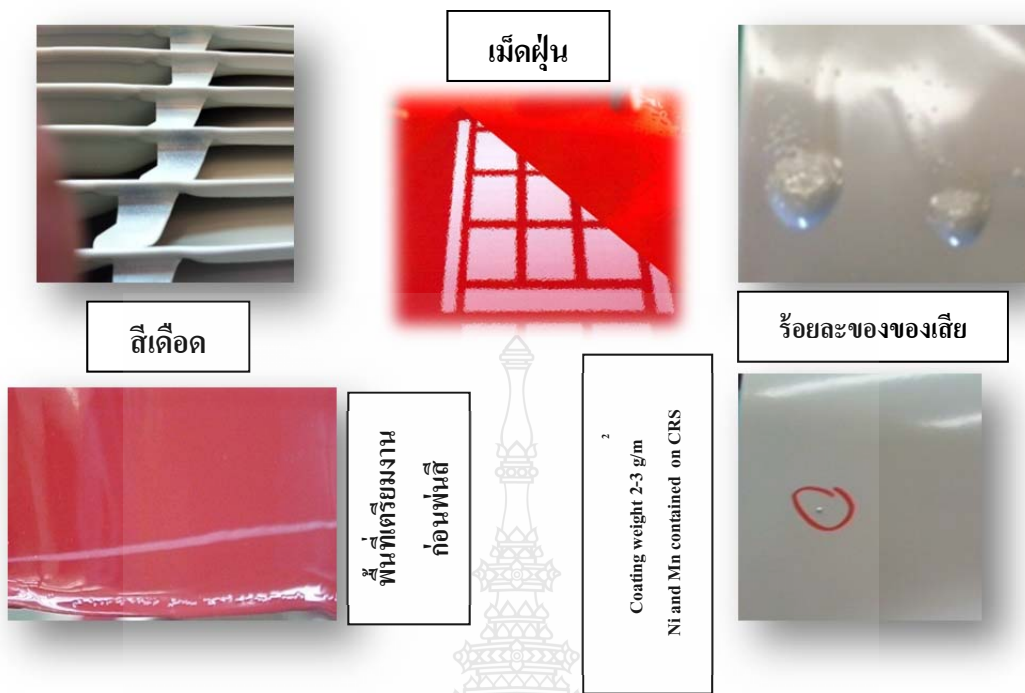


ภาพที่ 3.10 ภาพแสดงลักษณะปัญหาทางานพ่นสีเสี่ย

ได้ดำเนินการวิเคราะห์แยกปัญหางานเสี่ยแต่ละประเภทปัญหาช่วงระยะเวลาเดือนมกราคม 2556-ธันวาคมปี 2556 จัดทำกราฟพาเรโตมีการแยกของเสี่ยออกแต่ละประเภท และแสดงร้อยละของของเสี่ยแต่ละประเภทดังแสดงในภาพที่ 3.10

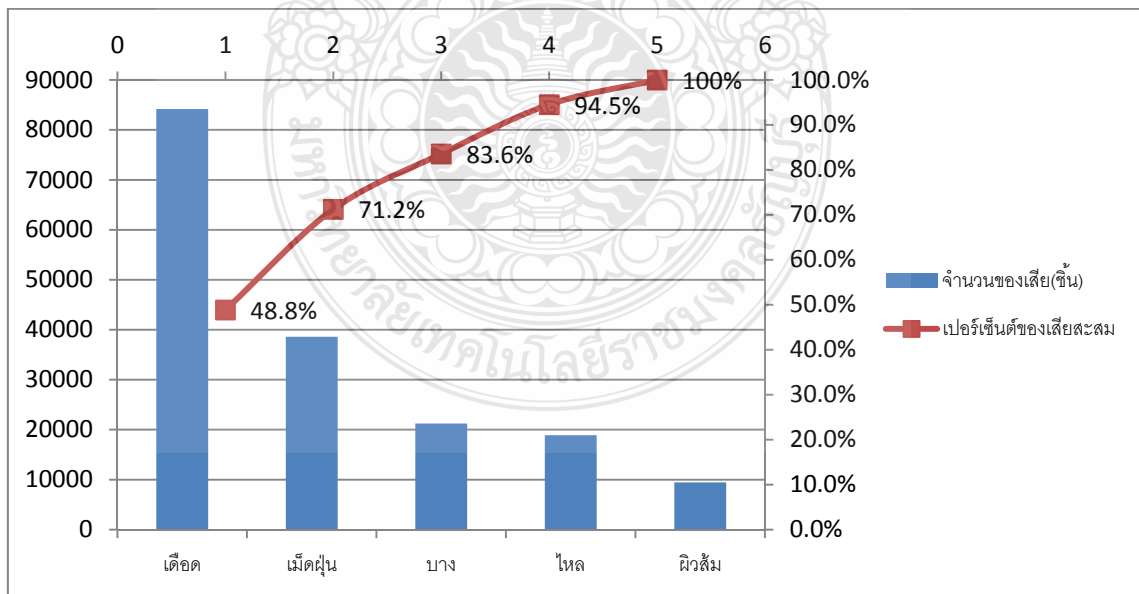

ภาพที่ 3.11 สรุปภาพรวมของงานพ่นสีเสี่ยแต่ละประเภท

จากภาพที่ 3.11 ภาพรวมของงานพันสีเสียแต่ละประเภทข้อมูลงานเสียจากการพันสี โดยของเสียที่มีมากเป็นอันดับ 1 คือปัญหาสีเดือด และปัญหาอันดับ 2 คือสีเป็นเม็ดฝุ่นโดยของเสียที่เกิดปัญหาสีเดือดมีจำนวน 84,162 ชิ้น จากจำนวนของเสียรวม 172,320 ชิ้นหรือคิดเป็นร้อยละของของเสีย 48.8 ของปัญหาทั้งหมด

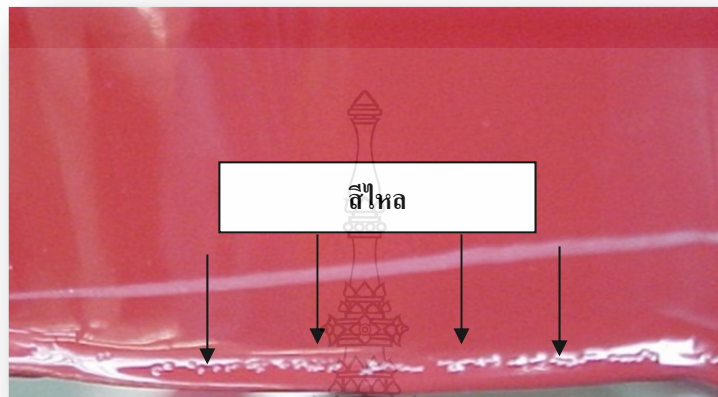

ภาพที่ 3.12 ภาพงานพันสีเสียปัญหาสีเดือด



บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการดำเนินการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิค เอฟเอ็มอีเอ บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสทรี จำกัด รวมถึงแนวทางการดำเนินการแก้ไข ได้ผลการดำเนินการตามขั้นตอนแสดงไว้ดังนี้


- 4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผล
- 4.2 การวิเคราะห์หาแนวโน้มสาเหตุลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ
- 4.3 การประเมินความรุนแรง คำนวณความเสี่ยงชี้แนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
- 4.4 การวัดผลและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการดำเนินงาน
- 4.5 สรุปผลการดำเนินงาน

4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผล

จากการศึกษาสภาพปัญหาสีเค็ดในกระบวนการพ่นสีเหล็กในปัจจุบัน ซึ่งทีมงานพ่นสีพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด และเนื่องด้วยปัญหาดังกล่าวมีที่มาหลายสาเหตุ จึงทำให้การวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาคาดังกล่าวยังไม่ตรงกับสาเหตุที่แท้จริง ทำให้ปัญหาสีเค็ดเป็นปัญหาอันดับ 1 จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขกำจัดต้นเหตุที่แท้จริงให้ได้ โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ในเบื้องต้นทางทีมงานได้มีการมีการประชุมทีมงาน เพื่อให้ได้ซึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด ในขั้นตอนการระดมสมองนั้นจะให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเสนอความคิดเห็น โดยผู้ที่แสดงความคิดเห็นนั้นจะเป็น วิศวกร หัวหน้างาน และผู้ชำนาญการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความรู้ในงานพ่นสีที่ทำการศึกษาและในการเสนอแนวความคิดนี้ จะไม่จำกัดปริมาณ และคุณภาพของความคิดเห็น เพื่อป้องกันการกลั่นของสาเหตุที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหา สุดท้ายก็จะนำความคิดเห็นมาจัดเป็นหมวดหมู่ด้วยแผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือแผนภาพก้างปลา (Fish Bone Diagram) ใช้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผล ปัญหาที่ต้องศึกษา

จากภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือแผนภาพก้างปลา (Fish Bone Diagram) ปัญหาสีเค็ดของบริษัท โกลด์ เพรส อินดัสทรี จำกัด โดยวิเคราะห์ตามกระบวนการผลิต 4M คือ กระบวนการ Man, Material, Method, Machine ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุเบื้องต้นของปัญหาสีเค็ด ทางทีมงานได้มีการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อให้ได้ซึ่ง

สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากวัตถุดิบ วิธีการ อุปกรณ์ผลิตและจากผู้ปฏิบัติงานและมีสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด 25 สาเหตุ เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหามีแนวทางเป้าหมายที่ชัดเจน

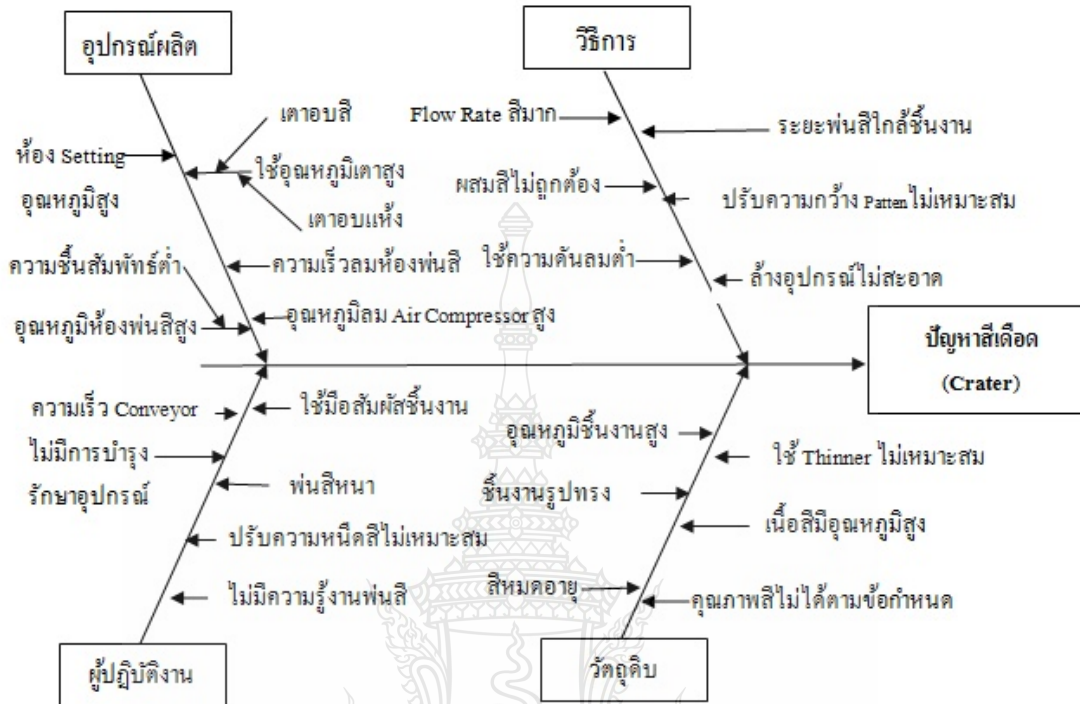

ภาพที่ 4.1 แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ปัญหาสีเดือด

4.2 การวิเคราะห์หาแนวโน้มสาเหตุลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis หรือ FMEA) เป็นวิธีการที่เป็นระบบในการตรวจหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้นทำให้สามารถคาดการณ์ปัญหาได้และมีระบบในการจัดความสำคัญก่อนหลังและยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับวิศวกร หัวหน้างานให้มีลำดับความคิดที่เป็นระบบ ขั้นตอนการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ จะใช้ผลจากการวิเคราะห์แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ร่วมด้วย เพื่อวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบจากต้นเหตุที่แท้จริงซึ่งสามารถแสดงการหาความสำคัญในการเข้าไปแก้ไข

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ ปัญหาสีเดือด ได้ใช้ข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ด้วยการนำกระบวนการหลักจาก วัตถุดิบ วิธีการ อุปกรณ์ผลิตและจากผู้ปฏิบัติงาน ที่ทำให้เกิดปัญหาสีเดือดและมีข้อบกพร่องอะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้น

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ ปัญหาสีเดือด

ตัวแปรป้อนเข้า (Key Process in put)	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Potential Effect of Mode)
1.อายุการใช้งานของสี	สีหมดอายุการใช้งาน	ทำให้สีเหนียวและผสมกับ Thinner ไม่เข้ากันเมื่อนำไปพ่นสีสารผสม ในเนื้อสีคุณภาพด้อยลงไปทำให้เกิดปัญหาสีเป็นเม็ด ผิวส้มและปัญหาสีเดือด
2.มาตรฐานการผลิตสีที่เป็นข้อกำหนดกับลูกค้า	คุณภาพของสีผลิตไม่ได้ตามข้อกำหนด	สีที่นำไปใช้ในกระบวนการผลิตเมื่อตรวจสอบคุณภาพฟิล์มสีจะไม่ผ่านและในกระบวนการพ่นสีเกิดปัญหาในการพ่น สีเป็นเม็ด ผิวส้มและปัญหาสีเดือด
3.อุณหภูมิของสีขณะพ่นสี	ขณะพ่นสีมีอุณหภูมิของสีสูงเกินข้อกำหนด	เมื่ออุณหภูมิของสีสูงเกินข้อกำหนด ทำให้การระเหยของ Thinner หรือสารที่ผสมในเนื้อสีมีการระเหยเร็วกว่าปกติทำให้ผิวชั้นนอกแห้ง สารระเหยตกค้างอยู่ชั้นในเมื่อชิ้นงานผ่านเข้าสู่กระบวนการอบสีที่มีอุณหภูมิสูงสารระเหยเดือดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน
4.รูปทรงชิ้นงาน	ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน	ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อนเมื่อพ่นสีเนื้อสีจะสัมผัสส่วนด้านหน้าและส่วนที่อยู่ด้านในสัมผัสเนื้อสีน้อยไม่ได้ความหนาตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้ความหนาของด้านใน ทำให้ผิวด้านนอกมีความหนามากเกิดปัญหาสีไหลและเดือด
5.ปรับคุณสมบัติของ Thinner ให้เหมาะสมกับ กระบวนการผลิต	ใช้ Thinner ไม่เหมาะสมกับ กระบวนการผลิต	กระบวนการผลิตพ่นสีเป็นการออกแบบที่แตกต่างกัน สภาพการผลิต เวลา อุณหภูมิ และความเร็ว การระเหยของ Thinner ต้องปรับให้เหมาะสม หากมีการใช้ Thinner ไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตทำให้เกิดปัญหาผิวส้ม สีไหล และสีเดือด
6.อุณหภูมิของชิ้นงาน	อุณหภูมิของชิ้นงานขณะพ่นสีสูงเกินข้อกำหนด	เมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานสูงเกินข้อกำหนด ทำให้การระเหยของ Thinner หรือสารที่ผสมในเนื้อสีมีการระเหยเร็วกว่าปกติทำให้ผิวชั้นนอกแห้ง สารระเหยตกค้างอยู่ชั้นในเมื่อชิ้นงานผ่านเข้าสู่กระบวนการอบสีที่มีอุณหภูมิสูงสารระเหยเดือดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ ปัญหาสีเดือด (ต่อ)

ตัวแปรป้อนเข้า (Key Process in put)	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Potential Effect of Mode)
8.ความดันลม ในการพ่นสี	ใช้ความดันลมต่ำ	การพ่นสีใช้ความดันลมต่ำมากเกินไปทำให้สีไม่แตก ตัวและสีมีความหนาเกินมาตรฐาน ฟิล์มสีไม่เรียบเกิด เป็นเม็ดสี และเมื่อผ่านกระบวนการอบสีที่หนาเกินทำ ให้สารระเหยชั้นในระเหยไม่ทัน เดือดผ่านฟิล์มสีเป็น รูพรุน
9.ความกว้าง Patten ป็นพ่นสี	ปรับความกว้าง Patten ไม่เหมาะสม	การปรับความกว้าง Patten ป็นพ่นสี ถ้าปรับน้อยทำให้ สีไม่แตกตัวและสีมีความหนาเกินมาตรฐาน ฟิล์มสีไม่ เรียบเกิดเป็นเม็ดสีหรือปรับกว้างเกินไปตรงกลางของ Pattenจะมีปริมาณสีน้อยเมื่อพ่นชิ้นงานสีจะสัมผัสกับ ขอบของชิ้นงานเกิดความหนาเกินมาตรฐานและเมื่อ ผ่านกระบวนการอบ สีที่หนาเกินทำให้สารระเหย ชั้นในระเหยไม่ทันเกิดปัญหาสีเดือด
10.การทำความสะอาด อุปกรณ์พ่นสี	ล้างอุปกรณ์ไม่สะอาด	การล้างอุปกรณ์ไม่สะอาดทำให้มีสารละลายตัวอื่น ๆ ปนไปในเนื้อสีทำให้เกิดปัญหาคุณภาพฟิล์มสีไม่ เหมือนมาตรฐาน ผิวสัมผัส เป็นเม็ด สารระเหยปน ในเนื้อสีเมื่อผ่านกระบวนการอบสีเกิดปัญหาสีเดือด
11.วิธีการผสมสีกับ Thinner	ผสมสีไม่ถูกต้อง	หากผสมสีไม่ถูกต้องไม่มีกรรมผสมให้เข้ากันเมื่อผสม และนำไปพ่นสี บริเวณชั้นบนจะมี Thinner และกันถึง เป็นเนื้อสีทำให้พ่นสีในช่วงเริ่มต้นสีจะหนาและเกิด ผิวไม่เรียบเมื่อผ่านกระบวนการอบสีเกิดปัญหาสีเดือด
12.การใช้ Flow Rate	ใช้ Flow Rate ในการพ่นสี มากเกินไป	การใช้ Flow Rate ในการพ่นสีมากเกินไป ทำให้สี ไม่แตกตัวและสีมีความหนาเกินมาตรฐาน ฟิล์มสี ไม่เรียบเกิดเป็นเม็ดสีและเมื่อผ่านกระบวนการอบสี ที่หนาเกินทำให้สารระเหยชั้นในระเหยไม่ทันเดือด ผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน
13.อุณหภูมิลมจาก Air Compressor	อุณหภูมิลม Air Compressor สูง	หากอุณหภูมิลมจาก Air Compressor สูงเมื่อพ่นสี ทำให้สีที่พ่นมีอุณหภูมิสูงเกิดการแห้งตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ผิวชั้นนอกแห้ง สารระเหยตกค้างอยู่ชั้นในเมื่อ ชิ้นงานผ่านเข้าสู่กระบวนการอบสีที่มีอุณหภูมิสูงสาร ระเหยเดือดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ ปัญหาสี่เดือด (ต่อ)

ตัวแปรป้อนเข้า (Key Process in put)	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Potential Effect of Mode)
14. อุณหภูมิห้องพ่นสี	อุณหภูมิห้องพ่นสีสูง	อุณหภูมิห้องพ่นสีสูงทำให้สีที่พ่นมีการระเหยของ Thinner อย่างรวดเร็วทำให้ผิวชั้นนอกแห้ง สารระเหย Thinner ตกค้างอยู่ชั้น ในเมื่อชิ้นงานผ่านเข้าสู่กระบวนการอบสีที่มีอุณหภูมิสูง สารระเหย Thinner เดือดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน
15. ความชื้นสัมพัทธ์	ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ	ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเป็นความชื้นที่ผสมในอากาศ ทำให้สีที่พ่นมีการระเหยของ Thinner อย่างรวดเร็ว ทำให้ผิวชั้นนอกแห้ง สารระเหย Thinner ตกค้างอยู่ชั้น ในเมื่อชิ้นงานผ่านเข้าสู่กระบวนการอบสีที่มีอุณหภูมิสูง สารระเหย Thinner เดือดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน
16. ความเร็วลมห้องพ่นสี	ความเร็วลมห้องพ่นสีไม่เหมาะสม	ความเร็วลมห้องพ่นสีไม่เหมาะสมหากความเร็วลมต่ำ จะเกิดการฟุ้งกระจายของละอองสีเกิดปัญหาสี่เป็นเม็ด หากความเร็วลมมากเกินไปทำให้ลมผ่านผิวชิ้นงานที่พ่นสีเกิด การระเหยของ Thinner อย่างรวดเร็วทำให้ผิวชั้นนอกแห้ง สารระเหย Thinner ตกค้างอยู่ชั้น ในเมื่อชิ้นงานผ่านเข้าสู่กระบวนการอบสีที่มีอุณหภูมิสูง สารระเหย Thinner เดือดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน
17. อุณหภูมิห้อง Setting	ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง	ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูงทำให้งานหลังจากพ่นสี และส่งต่อไปยังเตาอบสีโดยสายพานลำเลียง (Conveyor) ทำให้ผิวชั้นนอกแห้ง สารระเหย Thinner ตกค้างอยู่ชั้น ในเมื่อชิ้นงานผ่านเข้าสู่กระบวนการอบสีที่มีอุณหภูมิสูง สารระเหย Thinner เดือดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน
18. เตาอบแห้ง (Dry of Oven)	ใช้อุณหภูมิเตาอบแห้งสูง	ใช้อุณหภูมิเตาอบแห้งสูงทำให้อุณหภูมิของชิ้นงานสูงเกินข้อกำหนด เมื่อทำการพ่นสีชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูงเกิดการแห้งตัวของสีอย่างรวดเร็ว ทำให้สี่เป็นเม็ดและทำให้ฟิล์มสีมีอุณหภูมิสูง เกิดการระเหยของ Thinner หรือสารที่ผสมในเนื้อสีมีการระเหยเร็วกว่าปกติทำให้ผิวชั้นนอกแห้ง เมื่อชิ้นงานผ่านเข้าสู่กระบวนการอบสีที่มีอุณหภูมิสูง สารระเหยเดือดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ ปัญหาสีเดือด (ต่อ)

ตัวแปรป้อนเข้า (Key Process in put)	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Potential Effect of Mode)
19.เตาอบสี	ใช้อุณหภูมิเตาอบสูง	ใช้อุณหภูมิเตาอบสูงทำให้คุณภาพฟิล์มสีค่อยในการยึดเกาะกับตัวชิ้นงาน(Over Bake)และการใช้อุณหภูมิที่สูงมากทำให้สีได้รับความร้อนอย่างรวดเร็ว การระเหยของThinnerหรือสารที่ผสมระเหยออกไม่ทัน เกิดปัญหาสีเดือด
20.ความรู้งานพ่นสี	ไม่มีความรู้งานพ่นสี	ไม่มีความรู้งานพ่นสีทำให้การพ่นสีงานเสียละเกิดปัญหาในการผลิต การบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมทั้งปัญหาสีเดือด
21.ปรับความหนืดสี	ปรับความหนืดสีไม่เหมาะสม	การปรับความหนืดสีไม่เหมาะสมหากใช้ความหนืดสีน้อย ปัญหาที่เกิด ความหนาสีไม่ได้ฟิล์มสีบาง สีไหล หากใช้ความหนืดมากเกินไปสีจะพ่นเป็นเม็ด สีหนา และเกิดปัญหาผิวส้ม และสีเดือด
22.พ่นสี	พ่นสีหนา	สีมีความหนาเกินมาตรฐาน การระเหยของThinnerหรือสารที่ผสมระเหยออกไม่ทัน และเมื่อผ่านกระบวนการอบสี ทำให้สารระเหยขึ้นในระเหยไม่ทันเดือดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน
23.สัมผัสชิ้นงาน	ใช้มือสัมผัสชิ้นงาน	ใช้มือสัมผัสชิ้นงานทำให้ผิวชิ้นงานปนเปื้อนคราบสกปรก หรือคราบน้ำมัน สารปนเปื้อนจะเดือดเมื่อผ่านอุณหภูมิที่สูง และเกิดเป็นปัญหาสีเดือด
24.ความเร็ว Conveyor	ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด	ใช้ความเร็ว Conveyorมากกว่าข้อกำหนดทำให้การใช้เวลาเพื่อการแห้งตัวของฟิล์มสีไม่พอ มีสารระเหยของThinnerหรือสารที่ผสมระเหยออกไม่ทัน และเมื่อผ่านกระบวนการอบสี ทำให้สารระเหยขึ้นในระเหยไม่ทันเดือดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน
25.การบำรุงรักษาอุปกรณ์	ไม่มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์	ไม่มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำให้อุปกรณ์ชำรุดไม่สามารถควบคุม Condition ให้ได้ตามมาตรฐานทำให้เกิดปัญหางานพ่นสี

4.3 การประเมินความรุนแรง คำนวณความเสี่ยงชี้นำ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

ผลการประเมินความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนนตรวจจับเมื่อทีมงานและผู้เชี่ยวชาญระบุตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง RPN คือ ผลลัพธ์ของความรุนแรงที่มีผลต่อการใช้งาน โอกาสในการเกิดบ่อย ๆ และการตรวจจับได้ง่ายหรือไม่ เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและนำไปใส่ในช่อง S O และ D แล้วทำการคำนวณค่า RPN ในสมการที่ $RPN = S \times O \times D$

เมื่อ S หมายถึง เป็นความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลว (Severity)

O หมายถึง เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุนั้นว่าบ่อยเพียงใด (Occurrence)

D หมายถึง เป็นความสามารถในการตรวจจับและป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวขึ้นได้ดีเพียงใด (Detection)

ภาพที่ 4.2 ผลการประเมินให้คะแนนความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนนตรวจจับของปัญหาสี่เดือด โดยมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เป็นไปได้และสาเหตุที่เป็นไปได้ในปัจจุบันมีการจัดการหรือควบคุมดูแลได้ระดับดีแค่ไหน และทำการบันทึกคะแนนพร้อมคำนวณผลคะแนนในช่อง RPN

กระบวนการ(Process)	ตัวแปรป้อนเข้า (Key Process in put)	ข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น(Potential (Failure Mode)	ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น (Potential Effect of Mode)	ความรุนแรง(Severity : S)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Potential Cause Mechanism of Failure)	โอกาสการเกิด (Occurrence: O)	การควบคุมในปัจจุบัน(Current Process Control)	การตรวจจับ(Detection : D)	RPN=S x O x D
วัตถุดิบ	1.อายุการใช้งานของสี	สีหมดอายุการใช้งาน	เนื้อสีคุณภาพด้อยลงไปทำให้เกิดปัญหาสีเป็นเม็ด สีวุ้นและปัญหาสีเดือด	10	ตั้งซื้อสีเกินกว่าความต้องการของ ลูกค้า	5	มีการขอประมาณการตั้งซื้อของลูกค้าล่วงหน้า 1 เดือน	2	100
	2.ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานข้อกำหนดกับลูกค้า	คุณภาพของสีผลิตไม่ได้ตามข้อกำหนด	เกิดปัญหาในการพ่น สีเป็นเม็ด สีวุ้นและปัญหาสีเดือด	10	Venderผลิตสีไม่ตรงกับค่าตั้งซื้อ	3	มีใบยืนยัน Lotการผลิตและผลการตรวจสอบคุณภาพสีส่งให้กับ Maker	2	60
	3.อุณหภูมิของสีขณะพ่นสี	ขณะพ่นสีมีอุณหภูมิของสีสูงเกินข้อกำหนด	ทำให้สีเดือดผ่านฟิล์มสี เป็นรูพรุน	10	มีการจัดเก็บสีไว้ในสถานที่ที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ	3	มีการเบกสี มาเก็บไว้ในห้องผสมสีที่มีการควบคุมอุณหภูมิล่วงหน้า 1 วัน	3	90

ภาพที่ 4.2 ผลการประเมินให้คะแนนความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนนตรวจจับของปัญหาสี่เดือด

	4.รูปทรง ชั้นงาน	ชั้นงานมีรูปทรง ที่ซับซ้อน	เกิดปัญหาสีไหล และเดือด	10	พื้นผิวชั้นงาน พื้นสีมีซอก และมุมแคบ	8	มีการจัดทำมาตรฐาน การทำงาน (OPS)	5	400
	5.คุณสมบัติ ของThinner	ใช้Thinnerไม่ เหมาะสมกับ กระบวนการผลิต	ทำให้เกิดปัญหาผิว ส้ม สีไหล และสี เดือด	10	Vender ผลิต Thinnerที่ไม่ เหมาะสมกับ กระบวนการผลิต	3	มีการTrial และปรับ Condition ก่อนนำ Thinner มาใช้ใน กระบวนการผลิต	3	90
	6.อุณหภูมิ ของชั้นงาน	อุณหภูมิของ ชั้นงานขณะพ่น สีสูงเกิน ข้อกำหนด	สารระเหยเดือด ผ่านฟิล์มสีเป็นรู พรุน	10	ชั้นงานมีความ หนาเมื่อ ผ่านเตาอบ แห้งยังมีความ ร้อนสะสม	4	ไม่มีมาตรฐาน ควบคุม ปล่อยให้ ชั้นงานเย็นตัว ตามปกติ(15 นาที)	6	240
วิธีการ	7.ระยะพ่นสี กับชั้นงาน	ระยะพ่นสีใกล้ กับชั้นงานมาก เกินไป	สีมีความหนาเกิน มาตรฐาน ฟิล์มสี เดือดเป็นรูพรุน	10	มีการพ่นสี ใกล้กับ ชั้นงาน	5	มีการจัดทำมาตรฐาน การทำงาน (OPS) ระยะพ่นสีใกล้ ชั้นงานที่เหมาะสม	2	100
	8.ความดันลม ในการพ่นสี	ใช้ความดันลม ต่ำ	สีไม่แตกตัวและสี มีความหนาเกิน มาตรฐาน ฟิล์มสี เดือดเป็นรูพรุน	10	เครื่องAir Compressor ผลิตลมไม่ เพียงพอ	3	มีการคำนวณขนาด ของเครื่องAir Compressorที่ เหมาะสมและมี SOP ใช้ความดันลมกับ การพ่นสี	2	60
	9.ความกว้าง Pattenป็นพ่น สี	ปรับความกว้าง Pattenไม่ เหมาะสม	สีจะสัมผัสกับขอบ ของชั้นงานเกิดสี หนาบริเวณขอบ เกิดปัญหาสีเดือด	10	ปรับความ กว้างPatten ป็นพ่นสีแคบ	5	มีการจัดทำมาตรฐาน การทำงาน (OPS) ความกว้างPattenป็น พ่นสีเหมาะสม	2	100
	10.ความ สะอาด อุปกรณ์พ่นสี	ล้างอุปกรณ์ไม่ สะอาด	สารละลายตัวอื่นๆ ปนไปในเนื้อสีทำ ให้เกิดปัญหาสี เดือด	10	ล้างอุปกรณ์ ไม่ถูกวิธี	4	มีการจัดทำมาตรฐาน การทำงาน (OPS) วิธีการสะอาด อุปกรณ์พ่นสี	2	80
	11.วิธีการ ผสมสีกับ Thinner	ผสมสีไม่ถูกต้อง	บริเวณชั้นบนจะมี Thinnerและกันถึง เป็นเนื้อสีทำให้พ่น สีในช่วงเริ่มต้นสี จะหนาและเกิด ปัญหาสีเดือด	10	ไม่ใช้เครื่อง ปั่นสีในการ ผสมสี	5	มีการจัดทำมาตรฐาน การทำงาน (OPS) วิธีการผสมสีกับ Thinner	2	100

ภาพที่ 4.2 ผลการประเมินให้คะแนนความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนน
ตรวจจับของปัญหาสีเดือด (ต่อ)

	12.การใช้ Flow Rate	ใช้ Flow Rate ในการพ่นสีมากเกินไป	ทำให้สีไม่แตกตัว และสีมีความหนาเกินมาตรฐานฟิล์มสีเค็ดเป็นรูพรุน	10	ใช้ Flow Rate ในการพ่นสีมาก	4	มีการจัดทำมาตรฐานการทำงาน (OPS)	2	80
อุปกรณ์ผลิต	13. อุณหภูมิลมจาก Air Compressor	อุณหภูมิลม Air Compressor สูง	สารระเหย Thinner เค็ดผ่านฟิล์มสี เป็นรูพรุน	10	มีการใช้ลมเกินอัตรา กำลังผลิตของเครื่อง Air Compressor	4	มีการติดตั้งถังพักลมพร้อม เครื่อง Air Dryer	2	80
	14. อุณหภูมิห้องพ่นสี	อุณหภูมิห้องพ่นสีสูง	สารระเหย Thinner เค็ดผ่านฟิล์มสี เป็นรู	10	ลมจ่ายจากชุด Air Supply มีอุณหภูมิสูง	5	ชุด Air Supply มีระบบทำความเย็นและปรับอุณหภูมิให้สูงหรือต่ำได้	2	100
	15. ความชื้นสัมพัทธ์	ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ	สารระเหย Thinner เค็ดผ่านฟิล์มสี เป็นรูพรุน	10	ลมจ่ายจากชุด Air Supply มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ	3	ชุด Air Supply มีระบบ Spray น้ำและปรับความชื้นสัมพัทธ์ให้สูงหรือต่ำได้	2	60
	16. ความเร็วลมห้องพ่นสีไม่เหมาะสม	ความเร็วลมห้องพ่นสีไม่เหมาะสม	สารระเหย Thinner เค็ดผ่านฟิล์มสี เป็นรูพรุน	10	ลมจ่ายจากชุด Air Supply และลมดูดออกมีปริมาณมาก	3	ชุด Air Supply และ Exhaust Fan เป็นระบบ Inverter สามารถปรับเพิ่มหรือลดความเร็วรอบมอเตอร์ได้	2	60
	17. อุณหภูมิห้อง Setting	ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง	สารระเหย Thinner เค็ดผ่านฟิล์มสี เป็นรูพรุน	10	ลมจากเตาอบสีเข้ามาในห้อง Setting	6	ไม่มีการตรวจสอบและมาตรฐานควบคุม	7	420
	18. เตาอบแห้ง (Dry of Oven)	ใช้อุณหภูมิเตาอบแห้งสูง	สารระเหยเค็ดผ่านฟิล์มสีเป็นรูพรุน	10	อุปกรณ์วัดอุณหภูมิชำรุดทำให้ Burner ทำงานต่อเนื่อง	3	อุปกรณ์มีการสอบเทียบและมีระบบเตือนด้วยเสียงเมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่ากำหนด	1	30
	19. เตาอบสี	ใช้อุณหภูมิเตาอบสูง	สารที่ผสมระเหยออกไม่ทัน เกิดปัญหาสีเค็ด	10	อุปกรณ์วัดอุณหภูมิชำรุดทำให้ Burner ทำงานต่อเนื่อง	3	อุปกรณ์มีการสอบเทียบและมีระบบเตือนด้วยเสียงเมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่ากำหนด	1	30


ภาพที่ 4.2 ผลการประเมินให้คะแนนความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนนตรวจจับของปัญหาสีเค็ด (ต่อ)

ผู้ปฏิบัติงาน	20.ความรู้งาน พื้นที่	ไม่มีความรู้งาน พื้นที่	เกิดปัญหาในการ ผลิต การ บำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้ง ปัญหาสี เคียด	10	พนักงานไม่มี ความ เชี่ยวชาญใน งานพื้นที่	3	พนักงานพื้นที่ผ่าน หลักสูตรอบรมด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติ แล้วเท่านั้น	3	90
	21.ปรับความ หนืดสี	ปรับความหนืด สีไม่เหมาะสม	ใช้ความหนืดมาก เกินไปสีจะพ่นเป็น เม็ด สีหนาและเกิด ปัญหาผิวส้ม และ สีเคียด	10	ใช้ความหนืด สีไม่ตรงกับ มาตรฐาน กำหนด	4	ค่าควบคุมความหนืด สีระบุไว้กว้าง ไม่ ควบคุมให้กระชับ	4	160
	22.พื้นที่	พื้นที่หนา	สีมีความหนาเกิน สารระเหยชั้นใน ระเหยไม่ทัน เคียด ผ่านฟิล์มสีเป็นรู พรุน	10	จำนวนรอบ ในการพ่นสี มากเกินไป	5	มีการจัดทำมาตรฐาน การทำงาน (OPS) ระบุจำนวนรอบใน การพ่นสีแต่ละ รายการ	1	50
	23.สัมผัส ชิ้นงาน	ใช้มือสัมผัส ชิ้นงาน	คราบน้ำมัน สาร ปนเปื้อนจะเคียด เมื่อผ่านอุณหภูมิที่ สูง และเกิดเป็น ปัญหาสีเคียด	10	ใช้มือสัมผัส ชิ้นงาน โดยตรง	6	มีการจัดทำมาตรฐาน การทำงาน (OPS) การสวมใส่อุปกรณ์ ส่วนบุคคล	1	60
	24.ความเร็ว Conveyor	ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่า ข้อกำหนด	ทำให้สารระเหย ชั้นในระเหยไม่ทัน เคียดผ่านฟิล์มสี เป็นรูพรุน	10	ต้องการทำให้ งานเสร็จเร็ว ขึ้น	6	มีมาตรฐานกำหนด แต่ไม่มีเอกสาร บันทึกและการ ควบคุม	5	300
	25.การบำรุง รักษาอุปกรณ์	ไม่มีการบำรุง รักษาอุปกรณ์	ไม่สามารถควบคุม Condition ให้ได้ ตามมาตรฐานทำ ให้เกิดปัญหาทาง พื้นที่	10	ไม่มีผู้หน้าที่ รับผิดชอบ ดูแลบำรุง รักษาอุปกรณ์	4	มีมาตรฐานกำหนด วิธีการตรวจสอบ ประจำวัน ,สัปดาห์ ,เดือน	2	80

ภาพที่ 4.2 ผลการประเมินให้คะแนนความรุนแรง คะแนน โอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนน
ตรวจจับของปัญหาสีเคียด (ต่อ)

4.3.1 ผลการคำนวณความเสี่ยงค่าชี้้นำ (Risk Priority Number: RPN)


ผลการคำนวณ การประเมินความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนนตรวจจับมาคูณเข้าด้วยกันเพื่อคำนวณหาค่า RPN ของแต่ละข้อบกพร่องพบว่าค่า RPN ที่คำนวณได้มีค่าสูงสุดที่ 420 คะแนนและคะแนนต่ำสุด 12 คะแนน ดังแสดงในภาพที่ 4.2

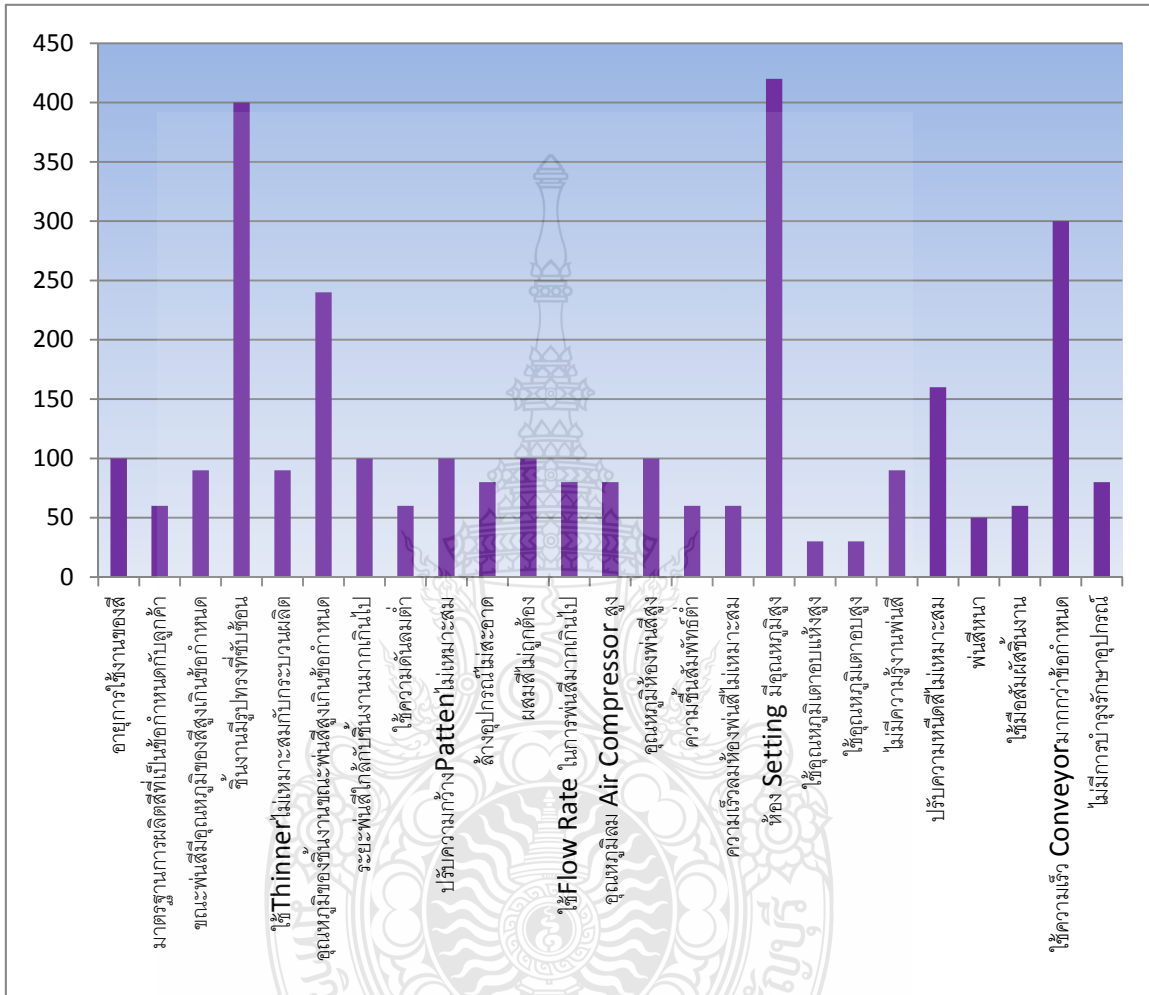

ภาพที่ 4.3 แผนภูมิแสดงค่าความเสี่ยงชั้นนำของข้อบกพร่องปัญหาสี่เดือน

4.3.2 ผลการจัดลำดับความสำคัญข้อบกพร่อง

ผลการนำค่าคะแนน RPN มาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยด้วยแผนภูมิกราฟแท่ง ดังแสดงในภาพที่ 4.4 ในกรณีศึกษานี้ได้พิจารณาเลือกข้อบกพร่อง ตามหลักการ Requirement ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 16949 ค่า RPN ที่มากกว่า 100 คะแนนมาทำการแก้ไข พบว่ามีสาเหตุของข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจำนวน 5 เรื่อง จากจำนวนสาเหตุข้อบกพร่อง 25 เรื่อง จำนวนคะแนนข้อบกพร่องค่า RPN ที่มากกว่า 100 คะแนนหัวข้อต้องดำเนินการปรับปรุงเรื่อง ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด อุณหภูมิของชิ้นงานขณะพ่นสีสูงเกินข้อกำหนดและปรับความหนืดสีไม่เหมาะสม

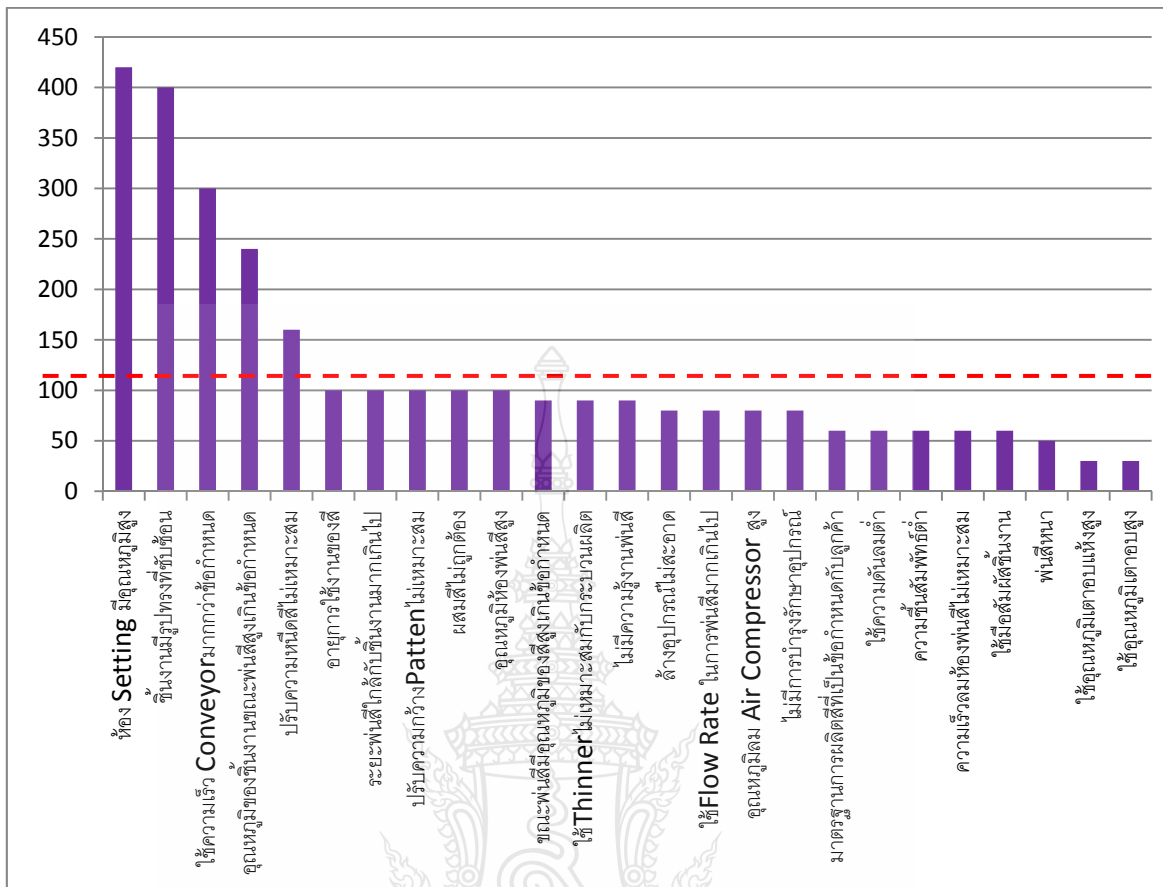

ภาพที่ 4.4 กราฟแท่งแสดงการจัดเรียงลำดับความสำคัญข้อบกพร่องปัญหาสีเค็ด

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการนำค่าคะแนน RPN มาเรียงลำดับ หัวข้อที่ต้องดำเนินการปรับปรุง โดยพิจารณาจากค่า RPN ที่มากกว่า 100 คะแนน

ลำดับ	RPN	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Potential Cause Mechanism of Failure)
1	420	ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง	Balanceลมจากเตาอบสีไม่ดีทำให้ลมร้อนเข้ามาในห้อง Setting
2	400	ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน	พื้นผิวชิ้นงานพ่นสีมีซอกและมุมแคบพ่นสียาก
3	300	ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด	ใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
4	240	อุณหภูมิของชิ้นงานขณะพ่นสีสูงเกินข้อกำหนด	ชิ้นงานมีความหนาเมื่อผ่านเตาอบแห้งยังมีความร้อนสะสม
5	160	ปรับความหนืดสีไม่เหมาะสม	ค่าควบคุมความหนืดสีระบุไว้กว้าง ไม่ควบคุมให้กระชับ

4.3.3 ผลการเสนอแนะเพื่อนำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องปัญหาสีเค็ด

จากสาเหตุข้อบกพร่องและผลการคำนวณ การประเมินความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนนตรวจจับ ได้พิจารณาเลือกข้อบกพร่องจากค่า RPN ที่มากกว่า 100 คะแนน มาทำการแก้ไขโดยทีมงานได้นำสาเหตุข้อบกพร่องดังกล่าวมาประชุมร่วมกัน ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการเสนอแนะเพื่อนำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องปัญหาสี่เดือน

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Potential Cause Mechanism of Failure)	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (Recommend Action)
ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง	- Balance ลมจากห้องอบสีไม่ดีทำให้ลมร้อนเข้ามาในห้อง Setting - Balance ลมในห้องพ่นสีไม่ดี Air Supply จ่ายลมน้อยกว่าพัดลมดูดออก ทำให้มีการดึงลมจากห้องอบสี	1. ปรับ Damper จ่ายลม เพื่อควบคุมปริมาณลมเข้าห้องเผาไหม้ให้เหมาะสมกับพัดลมดูดออก Exhaust Fan 2. สร้าง Hood ควบคุมความร้อนจุดปากทางเข้าห้องอบสี 1. ปรับ Balance ระบบ Air Supply และ Exhaust Fan 2. ติดอุปกรณ์วัดทิศทางการไหลของลมเพื่อสังเกตด้วยสายตา (visual Control)
ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน	พื้นผิวชิ้นงานพ่นสีมีซอกและมุมแคบพ่นสียาก	1. เพิ่ม Process Touch up โดยการใช้น้ำมันที่มีขนาดเล็กพ่นเฉพาะซอกและมุมแคบให้ทั่วก่อน Process พ่นสี
ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด	ใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการทำงานเสร็จเร็วขึ้น	จัดทำมาตรฐานการปรับ Conveyor และ Check Sheet ควบคุมความเร็ว Conveyor
อุณหภูมิของชิ้นงานขณะพ่นสีสูงเกินข้อกำหนด	ชิ้นงานมีความหนามากเมื่อผ่านเตาอบแห้งยังมีความร้อนสะสม	1. ลดอุณหภูมิของชิ้นงานโดยใช้ลมเป่าที่ตัวชิ้นงาน 2. กำหนดมาตรฐานการผลิตให้ใช้เบนซินขาวซึ่งเป็นสารที่ระเหยเร็วแห้งทำความสะอาดชิ้นงานและช่วยลดความร้อนระเหยจากตัวชิ้นงาน

ตารางที่ 4.3 ผลการเสนอแนะเพื่อนำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องปัญหาสี่เดือด (ต่อ)

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode)	สาเหตุที่เป็นไปได้ (Potential Cause Mechanism of Failure)	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (Recommend Action)
ปรับความหนืดสีไม่เหมาะสม	ค่าควบคุมความหนืดสีระบุไว้กว้าง ไม่ควบคุมให้กระชับ	จัดทำมาตรฐานการผสมสีโดยการ ควบคุมความหนืดสีอ้างอิงกับ อุณหภูมิของพ่นสี

4.3.4 สรุปการแก้ไขข้อบกพร่องของปัญหาสี่เดือด

เมื่อทางทีมงานได้พิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้และกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงโดยการปรับปรุงจากบุคลากรของส่วนพ่นสีเองและจากหน่วยงานอื่น ๆ แนวทางการแก้ไขและผลการปรับปรุง

1. ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง

1.1 Balance ลมจากห้องอบสีไม่ดีทำให้ลมร้อนเข้ามาในห้อง Setting โดยการปรับ Damper จ่ายลม เพื่อควบคุมปริมาณลมเข้าห้องเผาไหม้ให้เหมาะสมกับพัดลมดูดออก (Exhaust Fan) ไม่ให้ลมจากภายนอกเข้ามาและควบคุมไม่ให้ลมร้อนจากเตาอบสีเข้าไปห้อง setting



ภาพที่ 4.5 Balance ลมจากห้องอบสีไม่ดีทำให้ลมร้อนเข้ามาในห้อง Setting

จากภาพที่ 4.5 ในกระบวนการให้ความร้อนเพื่ออบสีใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงจุดผ่าน Burner เผาไหม้ ในการเผาไหม้จะใช้อากาศผสมเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์โดยการนำอากาศเข้าทางท่อเข้าและสามารถควบคุมปริมาณอากาศเข้าโดยแผ่นปรับ (Damper) เพื่อให้ลมในเตาอบสมดุลอากาศที่ดูดออกต้องเท่ากับลมเข้า ด้วยในการออกแบบปริมาณของเตาอบสีต่อปริมาณสารละลายจะต้องมีการระบายออกที่ปริมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่ออนาทีดังนั้นปริมาณลมที่ดูดเข้ามาต้องใกล้เคียงกับปริมาณดูดออก

1.2 สร้าง Hood ครอบความร้อนจุดปากทางเข้าห้องอบสี เพื่อให้ความร้อนจากเตาอบสีเข้าไปในห้อง Setting



ภาพที่ 4.6 Hood ควบคุมความร้อนจุดปาทงเข้าห้องอบสี

จากภาพที่ 4.6 เพื่อให้ห้อง Setting มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการระเหยของสารละลายและไม่ให้ฟิล์มชั้นบนแห้งเร็วก่อนสารทำละลายระเหยออกหมด จึงทำการติดตั้งตัวดูดอากาศปาทงเข้าเตาอบป้องกันอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเข้าไปยังห้อง Setting

1.3 ปรับ Balance ระบบ Air Supply และ Exhaust Fan เพื่อรักษาสมดุลอากาศที่มีอัตราลมเข้ากับอัตราลมออกที่เหมาะสมและติดตั้ง เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในห้อง Setting



ภาพที่ 4.7 ระบบ Air Supply และ Exhaust Fan Hood

จากภาพที่ 4.7 เพื่อให้ห้อง Setting คงสภาพอุณหภูมิที่ปกติไม่สูงเกินมาตรฐาน ในส่วนการปรับระบบ Air Supply และ Exhaust Fan Hood ต้องสมดุลด้วย หากระบบ Air Supply จ่ายลมน้อย และ Exhaust Fan ดูดลมมาก ต้องมีการดึงลมจากห้อง Setting ซึ่งระบบติดต่อกับเตาอบสีทำให้อากาศร้อนเข้ามาในห้อง Setting และห้องพ่นสี โดยข้อกำหนดเหมาะสม ปริมาณลมจาก Air Supply ควรมากกว่า Exhaust Fan เล็กน้อยเพื่อไม่ให้มีการดึงอากาศจากภายนอกเข้ามา หาก Air Supply มากเกินไป อากาศจะเข้าไปในเตาอบสีและอบน้ำดันความร้อนออกจากระบบ ทำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่าย LPG มากขึ้น


1.4 ติดอุปกรณ์วัดทิศทางการไหลของลมเพื่อสังเกตด้วยสายตา (visual Control) เพื่อตรวจสอบในการไหลของทิศทางลมมีเข้าในห้อง setting



ภาพที่ 4.8 ติดอุปกรณ์วัดทิศทางลมของลมเพื่อสังเกตด้วยสายตา (visual Control)

จากภาพที่ 4.8 เพื่อให้การรักษา สมดุลของลมได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจเช็คด้วยสายตา ด้วยข้อกำหนดไม่ให้ลมจากเตาอบตีผ่านเข้ามาในห้องพ่นสีและห้อง setting การสังเกตจะทำอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบา เช่น เชือกหรือด้าย เมื่อมีการเคลื่อนที่ของลม ด้ายหรือเชือกจะเคลื่อนไหวตามทิศทางลมทำให้สังเกตได้ง่ายขึ้นว่าลมผ่านไปทิศทางใด และจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบทิศทางลมด้วยการกำหนดให้มีลมร้อนจากเตาอบตี เข้ามาในห้อง setting และห้องพ่นสี

2. ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน พื้นผิวชิ้นงานพ่นสีมีซอกและมุมแคบพ่นสียาก เพิ่ม Process Touch up โดยการใช้น้ำที่มีขนาดเล็กพ่นเฉพาะซอกและมุมแคบให้ทั่วก่อน พ่นสี

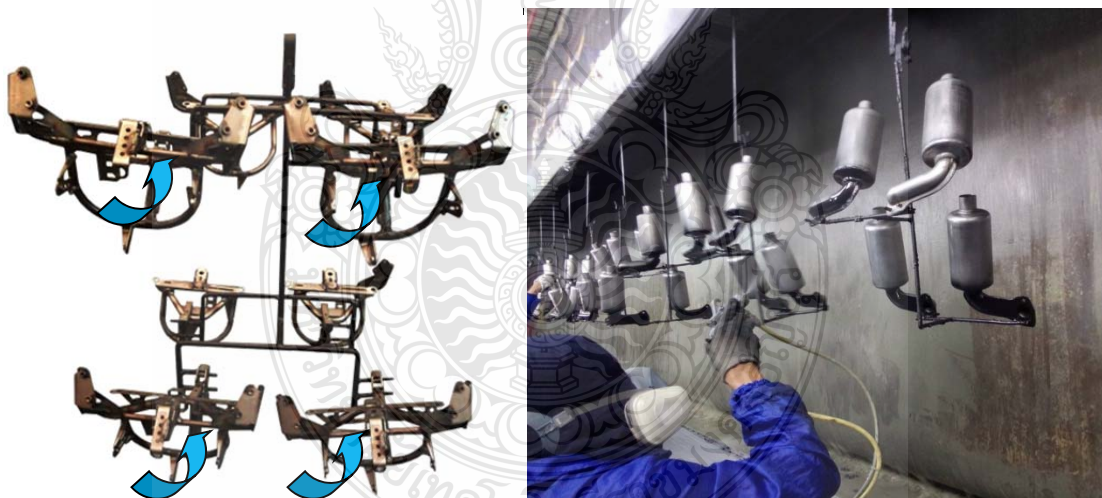

ภาพที่ 4.9 ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน เพิ่ม Process Touch up

จากภาพที่ 4.9 ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน เมื่อพ่นสีจะไม่สามารถพ่นได้ทั่วทำให้เกิดปัญหาสีบาง และเกิดปัญหาสีไหลบริเวณผิวชิ้นงานที่เป็นผิวเรียบไม่มีมุม การแก้ไขโดยเพิ่ม Process Touch up โดยการใช้น้ำที่มีขนาดเล็กพ่นเฉพาะซอกและมุมแคบให้ทั่วก่อน พ่นสี Process Touch up จะ

พ่นเฉพาะในมุมอับหรือตำแหน่งที่พ่นสีได้ยาก ด้วยการควบคุมความกว้างของสีให้แคบ ใช้ปริมาณสี และแรงดันลมที่น้อย ๆ หลังจากสี Process Touch up จะเป็นกระบวนการพ่นสีตามปกติ

3. ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนดใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นหรือ ให้ได้ผลผลิตตามแผนผลิตด้วยการเพิ่มความเร็วเพื่อชดเชยเวลาสูญเสีย

วัตถุดิบ



ภาพที่ 4.10 ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด

จากภาพที่ 4.10 การเร่งความเร็ว Conveyor ด้วยการปรับปุ่มเร่งความเร็ว มาตรฐานความเร็ว จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเวลาในการล้างไขมัน การอบน้ำ การพ่นสี การ Setting เพื่อให้ สารละลายระเหยออกก่อนเข้าเตาอบและเวลาในการอบสี การเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็ว Conveyor จะใช้ในกรณีทำความสะอาด Conveyor หรือทำความสะอาดห้องพ่นสีเท่านั้น การป้องกันโดยการทำ มาตรฐานการควบคุมความเร็วและจัดทำ Check Sheet บันทึกค่าความเร็วที่ใช้งานทุก ๆ 2 ชั่วโมง

4. อุณหภูมิของชิ้นงานขณะพ่นสีสูงเกินข้อกำหนด

1. ลดอุณหภูมิของชิ้นงาน โดยใช้ลมเป่าที่ตัวชิ้นงาน ชิ้นงานมีความหนาเมื่อผ่านเตา อบ แห้งยังมีความร้อนสะสม



ภาพที่ 4.11 ใช้ลมเป่าที่ตัวชิ้นงาน

จากภาพที่ 4.11 เมื่อชิ้นงานออกจากเตาอบน้ำโดยระบบสายพานลำเลียง (Conveyor) ตัวชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากผ่านการอบน้ำที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที มีความร้อนสะสมมาก ทำให้การเย็นตัวตามอุณหภูมิห้องปกติไม่สามารถเย็นตัวได้ทันก่อนเข้ากระบวนการพ่นสี ระยะเวลาที่ชิ้นงานออกจากเตาอบไปถึงห้องพ่นสีใช้เวลา 15 นาที หากชิ้นงานที่มีความหนาอุณหภูมิของผิวชิ้นงานเกิน 50 องศาเซลเซียส เมื่อพ่นสีจะทำให้ฟิล์มผิวชั้นบนห้องทันที การแก้ไขเพื่อลดอุณหภูมิผิวชิ้นงานโดยการใช้ลมจากระบบ Air Supply ที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส เป่าชิ้นงานเพื่อช่วยลดความร้อนสะสมและติด Exhaust Fan ดูดความร้อนไม่ให้ห้อง Masking มีอุณหภูมิสะสม


2. กำหนดมาตรฐานการผลิตให้ใช้เบนซินขาวซึ่งเป็นสารที่ระเหยเร็วช่วยลดทำความสะอาดชิ้นงานและช่วยลดความร้อนระเหยจากตัวชิ้นงาน



ภาพที่ 4.12 ใช้เบนซินขาวซึ่งเป็นสารที่ระเหยเร็วช่วยลดทำความสะอาดชิ้นงาน

จากภาพที่ 4.12 เนื่องจากเบนซินขาวเป็นสารที่มีการระเหยเร็วเมื่อนำไปเช็ดชิ้นงานสารระเหยจะช่วยดึงความร้อนที่สะสมในตัวชิ้นงานออกไปบางส่วนทำให้ชิ้นงานมีอุณหภูมิลดลงเหมาะสมกับการพ่นสี

5. จัดทำมาตรฐานการผสมสีโดยการควบคุมความหนืดสีอ้างอิงกับอุณหภูมิของพ่นสี

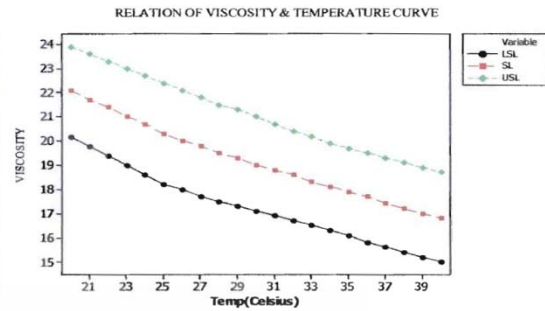

ภาพที่ 4.13 การควบคุมความหนืดให้อ้างอิงกับอุณหภูมิของพ่นสี

จากภาพที่ 4.13 เนื่องจากมาตรฐานการควบคุมความหนืดสีมีการระบุไว้ ช่วงกว้างทำให้การพ่นสีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากมีอุณหภูมิขณะพ่นสีเป็นตัวแปร เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำตารางใช้ความหนืดสีให้อ้างอิงกับอุณหภูมิห้องพ่นสี

4.3.5 การทบทวนและการประเมินคะแนนและคำนวณค่า RPN ใหม่

หลังจากได้กำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงและมีการดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางที่เสนอแนะดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทีมงานดำเนินคะแนนความรุนแรงใหม่ ส่วนคะแนนข้อบกพร่องที่ไม่เกิน 100 คะแนนยังคงไว้สภาพเดิม

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินคะแนนและคำนวณค่า RPN ใหม่ หลังจากได้มีการปรับปรุง

ข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode)	R P N	แนวทางการปรับปรุง แก้ไข (Recommend Action)	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)	ผลการปฏิบัติ (Action Results)				
				สิ่งที่ปรับปรุง (Action Taker)	S	O	D	R P N
ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง	420	1. ปรับ Damper จ่ายลม เพื่อควบคุมปริมาณลม เข้าห้องเผาไหม้ให้ เหมาะสมกับพัดลมดูด ออก Exhaust Fan 2. สร้าง Hood ดูดความ ร้อนจุดปากทางเข้า ห้องอบสี 3. ปรับ Balance ระบบ Air Supply และ Exhaust	ทีมงานและ วิศวกร	1. ชันแน่น ตำแหน่ง Damper และ Mark สีเพื่อเป็น Visual Control 2. สร้าง Hood ดูด ความร้อน 3. ติดอุปกรณ์วัด ทิศทางการไหล ของลม	10	4	2	80

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินคะแนนและคำนวณค่า RPN ใหม่หลังจากได้มีการปรับปรุง (ต่อ)

ข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode)	R P N	แนวทางการปรับปรุง แก้ไข (Recommend Action)	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)	ผลการปฏิบัติ (Action Results)					
				สิ่งที่ปรับปรุง (Action Taker)	S	O	D	P N	
		Fan 4.ติดอุปกรณ์วัดทิศ ทางการไหลของลมเพื่อ สังเกตด้วยสายตา (visual Control)							
ชิ้นงานมี รูปทรงที่ ซับซ้อน	400	เพิ่ม Process Touch up โดยการใช้ปืนลมที่มี ขนาดเล็กพิเศษเฉพาะชอก และมูมแคบให้ทั่วก่อน Process ฟันสี	ทีมงาน	จัดทำ SOP	10	4	1	40	
ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่า ข้อกำหนด	300	จัดทำมาตรฐานการปรับ Conveyor และ Check Sheet ควบคุมความเร็ว Conveyor	ทีมงานและ วิศวกร	จัดทำ SOP และ Check Sheet	10	4	2	80	
อุณหภูมิของ ชิ้นงานขณะ ฟันสีสูงเกิน ข้อกำหนด	240	1.ลดอุณหภูมิของชิ้นงาน โดยใช้ลมเป่าที่ตัวชิ้นงาน 2.กำหนดมาตรฐานการ ผลิตให้ใช้เบนซินขาวซึ่ง เป็นสารที่ระเหยเร็วเช็ด ทำความสะอาดชิ้นงาน และช่วยลดความร้อน ระเหยจากตัวชิ้นงาน	ทีมงานและ วิศวกร	1.สร้างท่อลมเป่า ที่ตัวชิ้นงาน 2.จัดทำ SOP ใช้ เบนซินขาวทำ ความสะอาด ชิ้นงาน	10	3	3	90	
ปรับความ หนืดสี ไม่เหมาะสม	160	จัดทำมาตรฐานการผสม สีโดยการควบคุมความ หนืดสีอ้างอิงกับอุณหภูมิ ของฟันสี	Vender และ วิศวกร	จัดทำ SOP ใช้ ควบคุมความ หนืดสีอ้างอิงกับ อุณหภูมิของฟัน สี	10	3	2	60	

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินคะแนนและจำนวนค่า RPN ใหม่หลังจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่เสนอแนะจากผลการประเมินค่า RPN ใหม่ พบว่าค่าที่ได้มีค่าน้อยกว่า 100 คะแนนทุกข้อบกพร่อง ดังนั้นมาตรฐานและข้อกำหนดจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน


4.4 การวัดผลและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการดำเนินงาน

การเปรียบเทียบผลการแก้ไขปัญหาคือเดือนก่อนและหลังปรับปรุง หลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยการนำเทคนิค FMEA มาใช้เสร็จสิ้นแล้วได้มีการรวบรวมข้อมูลของการผลิตงานพื้นที่มาทำการเปรียบเทียบระหว่างก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง โดยเปรียบเทียบข้อมูลก่อนปรับปรุง เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2556 และเปรียบเทียบเดือน ก.ค. - ส.ค. 2556 กับปี 2557 ดังแสดงในภาพที่ 4.14

ก่อนการปรับปรุงข้อมูลปี 2556							
ปี	จำนวนผลิต	จำนวน เสีย	สีเดือด	เม็ดฝุ่น	สีบาง	สีไหล	ผิวส้ม
2556	711,870	172,320	84,162	38,603	21,227	18,890	9,438
ร้อยละของ ของเสีย	22.32		10.90	5.02	2.75	2.44	1.23
ก่อนการปรับปรุงข้อมูลเดือน ก.ค.-ส.ค. ปี 2556							
เดือน	จำนวนผลิต	จำนวน เสีย	สีเดือด	เม็ดฝุ่น	สีบาง	สีไหล	ผิวส้ม
ก.ค. 56	49,683	11,874	4,981	3,132	1,431	1,236	1,094
ส.ค. 56	32,157	6,116	2,585	1,769	678	766	318
รวม	81,840	17,990	7,566	4,901	2,109	2,002	1,412
ร้อยละของ ของเสีย	21.98		9.24	5.98	2.57	2.44	1.72
หลังการปรับปรุง							
เดือน	จำนวนผลิต	จำนวน เสีย	สีเดือด	เม็ดฝุ่น	สีบาง	สีไหล	ผิวส้ม
ก.ค. 57	61,320	8,972	3,152	2,985	1,203	904	728
ส.ค. 57	54,839	7,823	2,467	2,822	1,004	838	692
รวม	116,159	16,795	5,619	5,807	2,207	1,742	1,420
ร้อยละของ ของเสีย	14.45		4.83	4.99	1.89	1.47	1.22


ภาพที่ 4.14 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

จากภาพที่ 4.16 จะเห็นผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจากไบบันทึกผลผลิตของเดือนมกราคม-ธันวาคม 2556 ของเสียก่อนการปรับปรุงมีร้อยละของเสียรวมทุกปีหาร้อยละ 22.32 และเกิดจากสาเหตุที่เด่นมากที่สุดคือ ร้อยละ 10.90 เพื่อให้การประมวลผลออกมาใกล้เคียงเพราะงานเสียมผลกระทบต่อสภาวะอากาศช่วงฤดูร้อนมีโอกาสการเกิดปัญหาที่เด่นมากกว่าฤดูอื่น ๆ จึงได้นำข้อมูลการผลิตช่วงเดือนเดียวของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556 กันทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนการปรับปรุง หลังจากมีการแก้ไขปรับปรุงโดยการนำเทคนิค FMEA มาใช้เสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้ข้อมูลจากไบบันทึกผลผลิตของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557 งานเสียลดลงเหลือ ร้อยละ 14.45 และปัญหาที่เด่น ลดลงเหลือร้อยละ 4.83

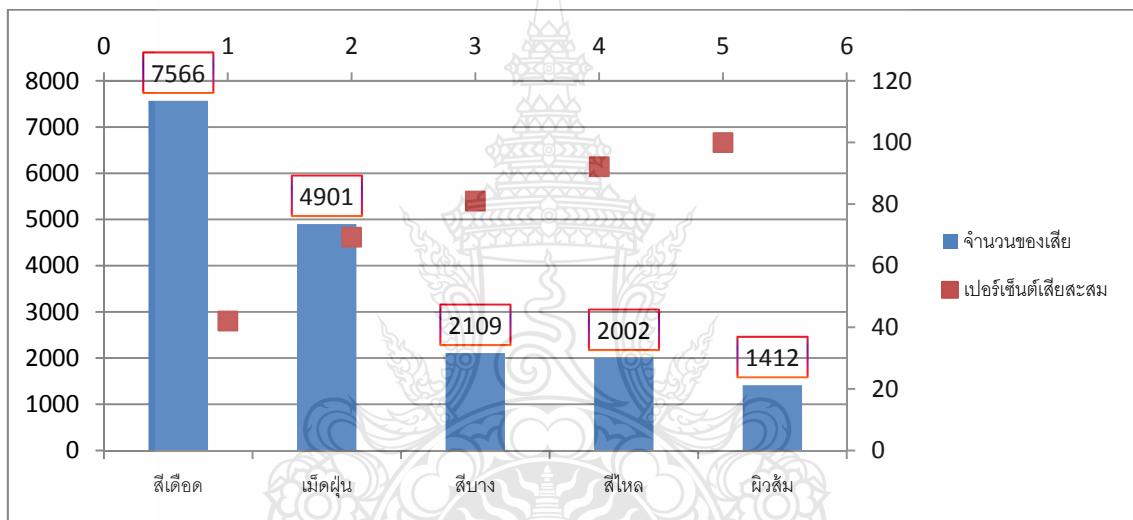


ภาพที่ 4.15 แผนภาพพาเรโตสรุปงานเสียก่อนการปรับปรุง

จากภาพที่ 4.15 จะเห็นว่าปัญหาที่เด่นเป็นปัญหาอันดับ 1 ร้อยละ 42.05 จากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีปัญหาเม็ดฝุ่นเป็นปัญหาอันดับ 2 มีของเสีย ร้อยละ 27.27

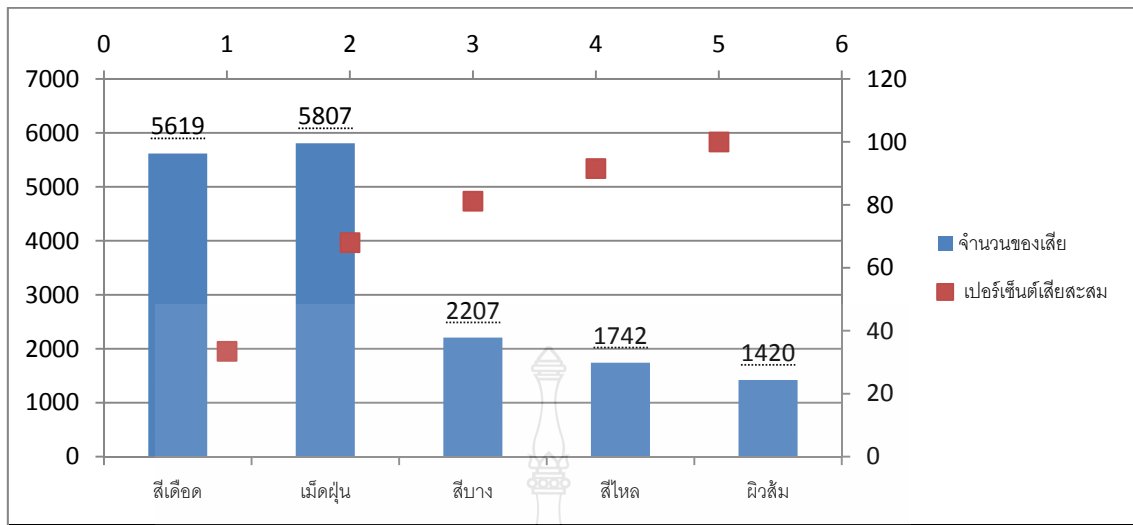


ภาพที่ 4.16 แผนภาพพาเรโตสรูปงานเสียหลังการปรับปรุง

จากภาพที่ 4.16 จะเห็นร้อยละของของเสียปัญหาสีเค็ดลดลงไปเป็นปัญหาของเสียอันดับ 2 ของเสียร้อยละ 33.45

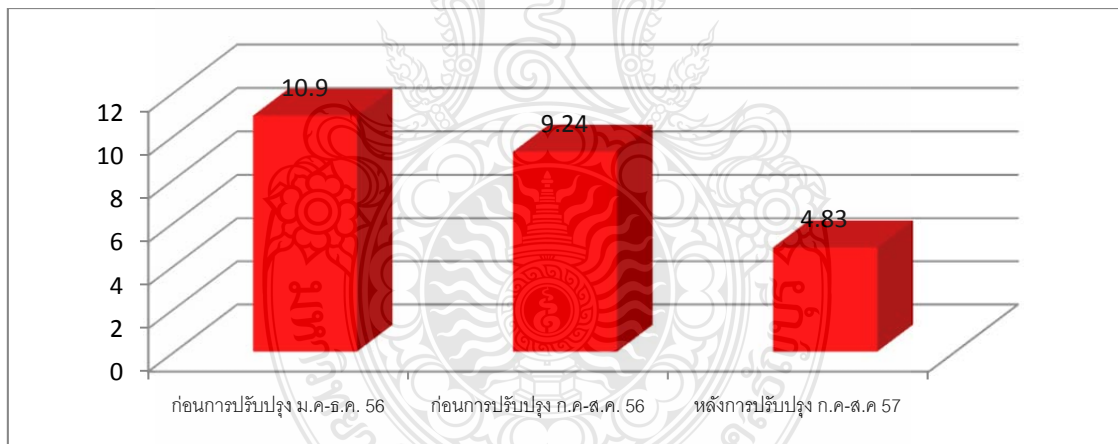

ภาพที่ 4.17 กราฟแสดงร้อยละของของเสีย ปัญหาสีเค็ดเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

จากภาพที่ 4.17 จะเห็นว่าปัญหาสีเค็ดช่วงเดือนเดียวกันก่อนการปรับปรุงมีปัญหาสีเค็ดร้อยละ 9.24 หลังจากมีการปรับปรุงด้วยเทคนิค FMEA ทำให้ปัญหาสีเค็ดลดลงเหลือร้อยละ 4.83 หรือลดลงไปร้อยละ 47.72 ของปัญหาสีเค็ด

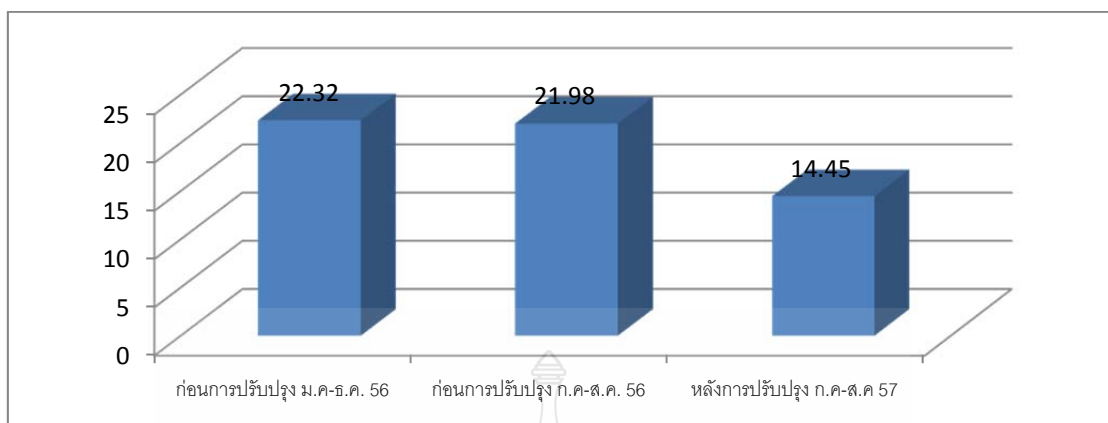

ภาพที่ 4.18 กราฟแสดงร้อยละของของเสียงานพ่นสีเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

จากภาพที่ 4.18 จะเห็นว่างานพ่นสีเสียเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงช่วงเดือนเดียวกันก่อนการปรับปรุงมีปัญหางานพ่นสีเสียที่ร้อยละ 21.98 หลังจากมีการปรับปรุงด้วยเทคนิค FMEA ทำให้ปัญหางานพ่นสีเสีย ลดลงเหลือร้อยละ 14.45

4.5 สรุปผลการดำเนินงาน

หลังจากการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสีเค็ดโดยเทคนิค FMEA โดยทางทีมงานได้มีการวิเคราะห์เพื่อหาเหตุและผลได้สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากวัตถุดิบ วิธีการ อุปกรณ์ผลิตและจากผู้ใช้ปฏิบัติงาน และมีสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด 25 สาเหตุ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีแนวทางเป้าหมายที่ชัดเจนและคำนวณ การประเมินความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนนตรวจจับ ได้พิจารณาเลือกข้อบกพร่องจากค่า RPN ที่มากกว่า 100 คะแนนมาทำการแก้ไขโดยทีมงานได้นำสาเหตุข้อบกพร่องดังกล่าวมาประชุมร่วมกันพบว่ามีสาเหตุของข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจำนวน 5 เรื่องจากจำนวนสาเหตุข้อบกพร่อง 25 เรื่อง จำนวนคะแนนข้อบกพร่องค่า RPN ที่มากกว่า 100 คะแนนหัวข้อต้องดำเนินการปรับปรุงเรื่อง ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง ชี้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อนใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด อุณหภูมิของชี้นงานขณะพ่นสีสูงเกินข้อกำหนดและปรับความหนืดสีไม่เหมาะสม จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และคำนวณค่า RPN ใหม่ หลังจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่เสนอแนะจากผลการประเมินค่า RPN ใหม่ พบว่าค่าที่ได้มีค่าน้อยกว่า 100 คะแนนทุกข้อบกพร่อง ดังนั้นมาตรฐานและข้อกำหนดจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาการค้นคว้าอิสระนี้เป็นการปรับปรุงโดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์ลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบ และการใช้ผังสาเหตุและผล ให้บรรลุเป้าหมายในการลดของเสียงานพ่นสี โดยปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในงานพ่นสีเช่น สีเค็ด สีบาง สีไหล เม็ดฝุ่นและผิวส้ม จากการศึกษาใน กระบวนการพ่นสีเหล็กสามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 ในกระบวนการพ่นสีเหล็กประกอบด้วยกระบวนการเขว่นชิ้นงานเพื่อเข้าสู่ กระบวนการล้างทำความสะอาดผิวชิ้นงาน โดยใช้ Conveyor ลำเลียงชิ้นงานเข้าระบบ ทำความสะอาด ด้วยระบบเคมี (Pretreatment) และผ่านกระบวนการไปยังกระบวนการเป่าน้ำ (Air Blow) ผ่าน กระบวนการอบน้ำ (Dry of Oven) ผ่านกระบวนการตรวจสอบผิวก่อนพ่นสี (Masking) ผ่านเข้าห้อง พ่นสี (Paint Booth) หลังจากพ่นสีเสร็จก็จะเข้าเตาอบสี (Baking Oven) และ conveyor นำชิ้นงานไหล ออกมาสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ (final Check)

5.1.2 เพื่อต้องการลดปัญหาสีเค็ดที่เกิดขึ้น ได้ทำการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ อาจเกิดจาก คน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการทำงาน หลังจากนั้นทำการแจกแจงปัจจัยหลักที่เป็น สาเหตุสีเค็ดมีด้วยกันทั้งหมด 25 สาเหตุดังนี้ คุณภาพของสีผลิตไม่ได้ตามข้อกำหนด ขณะพ่นสีมี อุณหภูมิของสีสูงเกินข้อกำหนด ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน ใช้ Thinner ไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต อุณหภูมิของชิ้นงานขณะพ่นสีสูงเกินข้อกำหนด ใช้ความดันลมต่ำ ปรับความกว้าง Patten ไม่ เหมาะสม ล้างอุปกรณ์ไม่สะอาด ผสมสีไม่ถูกต้อง ใช้ Flow Rate ในการพ่นสีมากเกินไป อุณหภูมิลม Air Compressor สูง อุณหภูมิห้องพ่นสีสูง ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ความเร็วลม ห้องพ่นสีไม่เหมาะสม ใช้อุณหภูมิเตาอบแห้งสูง ใช้อุณหภูมิเตาอบสีสูง ไม่มีความรู้งานพ่นสี ปรับ ความหนืดสีไม่เหมาะสม พ่นสีหนา ใช้มือสัมผัสชิ้นงาน ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด และไม่มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์

5.1.3 ลดปัญหาสีเค็ดโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบและ โอกาสในการเกิดข้อบกพร่องแต่ละสาเหตุ และได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงชี้ นำ (RPN) 100 คะแนนขึ้นไปซึ่งผลจากการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. สรุปผลการดำเนินการแก้ไขสาเหตุปัญหาที่มียุทธศาสตร์ความเสี่ยง (RPN) 100 คะแนนและมาตรการควบคุมป้องกัน

ตารางที่ 5.1 การแก้ไขและมาตรการควบคุมป้องกันปัญหาที่เดือด

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (Potential Failure Mode)	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (Recommend Action)	สิ่งที่ปรับปรุง(Action Taker)
ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง	1.ปรับDamperจ่ายลม เพื่อควบคุมปริมาณลมเข้าห้องเผาไหม้ให้เหมาะสมกับพัดลมดูดออก Exhaust Fan 2.สร้าง Hood ดูดความร้อนจุดปากทางเข้าห้องอบสี 3.ปรับ Balance ระบบ Air Supply และ Exhaust Fan 4.ติดอุปกรณ์วัดทิศทางการไหลของลม เพื่อสังเกตด้วยสายตา (visual Control)	1.ขันแน่นตำแหน่ง Damperและ Markสีเพื่อเป็น Visual Control 2.สร้าง Hood ดูดความร้อน 3.จัดทำ SOP 4.ติดอุปกรณ์วัดทิศทางการไหลของลม
ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซบซ้อน	เพิ่ม Process Touch up โดยการใช้น้ำมันที่มีขนาดเล็กพ่นเฉพาะซอกและมุมแคบให้ทั่วก่อน Process พ่นสี	จัดทำ SOP
ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด	จัดทำมาตรฐานการปรับ Conveyor และ Check Sheet ควบคุมความเร็ว Conveyor	จัดทำ SOP และ Check Sheet
อุณหภูมิของชิ้นงานขณะพ่นสีสูงเกินข้อกำหนด	1.ลดอุณหภูมิของชิ้นงานโดยใช้ลมเป่าที่ตัวชิ้นงาน 2.กำหนดมาตรฐานการผลิตให้ใช้เบนซินขาวซึ่งเป็นสารที่ระเหยเร็วช่วยลดความร้อนสะสมชิ้นงานและช่วยดูดความร้อนระเหยจากตัวชิ้นงาน	1.สร้างท่อลมเป่าที่ตัวชิ้นงาน 2.จัดทำ SOPใช้เบนซินขาวทำความสะอาดชิ้นงาน
ปรับความหนืดสีไม่เหมาะสม	จัดทำมาตรฐานการผสมสีโดยการควบคุมความหนืดสีอ้างอิงกับอุณหภูมิของพ่นสี	จัดทำ SOP ใช้ควบคุมความหนืดสีอ้างอิงกับอุณหภูมิของพ่นสี

2. ผลการศึกษาการค้นคว้าอิสระลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็ก จากการผลิตปรับปรุงแก้ไข โดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ และการใช้ผังสาเหตุและผล สามารถลดของเสียภาพรวมเท่ากับร้อยละ 14.45 เมื่อเทียบกับก่อนการปรับปรุงมีของเสียรวมร้อยละ 21.98 คิดเป็น ของเสียที่ลดลงเท่ากับร้อยละ 34.25 และปัญหาที่เดือดก่อนการปรับปรุงแก้ไขมี

ของเสียร้อยละ 9.24 เมื่อเทียบกับหลังการปรับปรุงมีของเสียปัญหาสีเดือดลดลงเหลือร้อยละ 4.83 คิดเป็นของเสียที่ลดลงร้อยละ 47.72

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย

การค้นคว้าอิสระ “การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มอีเอกรณีศึกษา บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสทรี จำกัด” พบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาสีเดือดมีความยุ่งยากเนื่องจากปัจจัยที่ทำให้สีเดือดมีหลายสาเหตุ การนำเทคนิค การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบและการใช้ผังสาเหตุและผล จึงต้องอาศัยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านงานพ่นสีช่วยกันระดมสมองและประเมินคะแนนความรุนแรงเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และจากแนวทางที่ดำเนินการแก้ไขกับผลการวิจัยสามารถลดปัญหาสีเดือด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจาก การนำเทคนิค การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ทำให้สามารถช่วยลดปัญหางานพ่นสีเสียได้เป็นอย่างดี

จากการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้พบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้ทำการศึกษา ผลงานวิจัยของวิชาญ ทองไพรวรรณ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร และผลงานวิจัยของโอภาส ศรีสังเกต เรื่องการลดของเสียจากปัญหาสีเดือดในกระบวนการเคลือบสีผงอูมิเนียมสำหรับอาคารสูง โดยใช้เทคนิค FMEA ในการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและลดของเสียปัญหางานสีเดือด แต่มีความแตกต่างในด้านของผลิตภัณฑ์และวิธีการประเมินคะแนนความรุนแรงและยังพบว่าการนำเทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ และการใช้ผังสาเหตุและผล ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และองค์กรอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรเพื่อให้องค์กรยั่งยืน

5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

จากการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มอีเอหลังการปรับปรุงแก้ไขทำให้ของเสียปัญหาสีเดือดลดลง เป็นปัญหาลดระดับรองจากปัญหาเม็ดฝุ่น แต่เมื่อพิจารณาจะพบว่าปัญหาสีเดือดลดลงมาใกล้เคียงกับปัญหาเม็ดฝุ่น และของเสียโดยรวมมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงและปัญหาหลัก ๆ เกิดจากปัญหาสีเดือดและปัญหาจากเม็ดฝุ่น ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการปรับปรุงลดปัญหาสี่เดือนอีกครั้ง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบและโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องโดยนำคะแนนที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำที่อันดับสูง ๆ 4-5 ปัญหาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2. ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบและโอกาสในการเกิดข้อบกพร่อง ดำเนินการปรับปรุงลดปัญหาเม็ดฝุ่น เนื่องจากปัญหาเม็ดฝุ่นเป็นปัญหาทำให้เกิดของเสียมากเป็นอันดับ 1

3. การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบและโอกาสในการเกิดข้อบกพร่อง และประเมินคะแนนที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ เข้าใจและมีประสบการณ์ในงานพันสีเป็นอย่างดี

5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ได้ศึกษา “การลดของเสียในกระบวนการพันสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มอีเอ” ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาเพื่อลดปัญหาสี่เดือน โดยการศึกษาค้างต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม หรือ TPM (Total Productive Maintenance) โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร หรือที่แสดงออกมาในรูปของคุณภาพของสินค้า (Product Quality) การลดและควบคุมต้นทุน (Cost Reduction & Control) การส่งมอบที่ตรงเวลา (On Time Delivery) การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Safety and Environment) เป้าหมายสูงสุดของ TPM คือ เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ หรือ Zero Breakdown ของเสียเป็นศูนย์ หรือ Zero Defect และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ Zero Accident

2. การผลิตแบบ JIT คือ การที่ชิ้นส่วนที่จำเป็นเข้ามาถึงกระบวนการผลิตในเวลาที่เหมาะสม และด้วยจำนวนที่จำเป็นหรืออาจกล่าวได้ว่า JIT คือ การผลิตหรือการส่งมอบ “สิ่งของที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ” ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ โดยใช้วิธีดึง (Pull Method of Material Flow) ควบคุมวัสดุคงคลังและการผลิต ณ สถานที่ทำการผลิตนั้น ๆ

3. วิธีการลดของเสียด้วยเทคนิค Six Sigma สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทั้งในภาคการผลิตและงานบริการ กระบวนการ DMAIC ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ระบุสาเหตุหลักเพื่อลดความสูญเสียจากการดำเนินงาน หรืออาจเรียกว่า Problem Resolution ที่มุ่งแก้ปัญหาหลังจากปัญหาได้เกิดขึ้น

บรรณานุกรม

- กิตติศักดิ์ พลอยพานิชย์เจริญ. (2551). การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- กิตติศักดิ์ พลอยพานิชย์เจริญ. (2551). FMEA การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ส.ท.ท.
- ฉัตรชัย พูลสวัสดิ์. (2552). การลดข้อบกพร่องที่ขึ้นงานในกระบวนการพ่นสี. (วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี).
- ดำรงศักดิ์ วัชรเวชศุงการ. (2548). การลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการพ่นสีฝุ่น.
(วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี).
- ธนิตพล จันทสม. (2553). การประยุกต์ใช้ FMEA และ AHP เพื่อปรับปรุงกระบวนการพอกย้อม
ในโรงงานตัวอย่าง. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).
- วิชาญ ทองไพรวรรณ. (2554). การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในการปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
และพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).
- วุฒิชัย เจริญยิ่งวัฒนา. (2546). การใช้กรรมวิธีทางซิกซ์ซิกม่าเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
งานพ่นสี. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี).
- ยุทธชัย รักชัยศ. (2548). การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการพ่นสีผลิตภัณฑ์หลังคา
กระเบื้อง. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี).
- อรรถโชติ ฐิธิพันธ์. (2550). การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นสีผงในกระบวนการผลิตวาล์วเหล็กหล่อ.
(วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี).
- โอภาส ศรีสังเกต. (2550). การลดของเสียจากปัญหาสีเดือดในกระบวนการเคลือบสีผงอลูมิเนียม
สำหรับอาคารสูง. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี).
- สมชัย สัจจงพงษ์. “ภาวะเศรษฐกิจการคลัง”. สืบค้นจาก <http://thaipublica.org/2014/03/fpo.gdp2014>
- สมภพ ตลับแก้ว. “การประยุกต์ใช้วิธี FMEA เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจลูกค้า”.
สืบค้นจาก <http://tpmconsulting.org/dwnld/article/tpm/fmea>

ภาคผนวก





ภาคผนวก ก

ใบตรวจสอบ (Check Sheet)





ภาคผนวก ข

คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

Standard Operation Procedure (SOP)

คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOP)

STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)				CUSTOMER: ALL	MODEL: ALL	REF:QP790 -	PAGE 1 OF 1																																																							
				PART NUMBER: ALL	SOP NO. INPT-019																																																									
				PART NAME: ALL	PROCESS NAME (ชื่อกระบวนการผลิต) ขั้นตอนการเปิดปิด ระบบ AIR SUPPLY		PROCESS NO.(เลขของรหัส)																																																							
				REMARK																																																										
ขั้นตอนการเปิดปิดระบบ AIR SUPPLY 1. กดสวิทช์ 1 ตามเป็นปกติ เพื่อปรับระบบให้พร้อมจะทำงาน CONTROL 2. กดสวิทช์ 2 เพื่อลดแรงดันระบบ MANUAL 3. กดสวิทช์ 3 เพื่อ PUMP 1 / PUMP 2 4. กดสวิทช์ 4 เพื่อ PUMP 1 / PUMP 2 5. กดสวิทช์ 9 เมื่อ ASU SIDE SETT FAN 1 6. กดสวิทช์ 10 เมื่อ ASU SIDE SETT FAN 2 7. กดสวิทช์ 11 เมื่อ ASU PUMP 1 8. กดสวิทช์ 12 เมื่อ ASU PUMP 2 9. กดสวิทช์ 13 เมื่อ ASU MIXING ROOM 10. กดสวิทช์ 14 เมื่อ EXHAUST MIXING ROOM 11. กดสวิทช์ 15 เมื่อ EXHAUST FAN 1 MASKING ROOM 12. กดสวิทช์ 16 เมื่อ EXHAUST FAN 2 MASKING ROOM 13. กดสวิทช์ 17 เมื่อ EXHAUST FAN 3 MASKING ROOM 14. กดสวิทช์ 18 เมื่อ EXHAUST UNDER COAT SIDE ROOM 1. 15. กดสวิทช์ 19 เมื่อ EXHAUST UNDER COAT SIDE ROOM 2. 16. กดสวิทช์ 26 เมื่อ EXHAUST TOP COAT SIDE ROOM				17. กดสวิทช์ 30 เมื่อ EXHAUST FAN 1 SETTING ROOM 2 18. กดสวิทช์ 31 เมื่อ EXHAUST FAN 2 SETTING ROOM 2 19. กดสวิทช์ 5 เมื่อ ASU FAN 1 20. กดสวิทช์ 6 เมื่อ ASU FAN 2 21. กดสวิทช์ 7 เมื่อ PUMP 1 22. กดสวิทช์ 8 เมื่อ PUMP 2 23. กดสวิทช์ 20 เมื่อ EXHAUST FAN 1 UNDER COAT 24. กดสวิทช์ 21 เมื่อ EXHAUST FAN 2 UNDER COAT 25. กดสวิทช์ 22 เมื่อ EXHAUST FAN 3 UNDER COAT 26. กดสวิทช์ 23 เมื่อ EXHAUST FAN 4 UNDER COAT 27. กดสวิทช์ 24 เมื่อ EXHAUST FAN 5 UNDER COAT 28. กดสวิทช์ 25 เมื่อ EXHAUST FAN 6 UNDER COAT 29. กดสวิทช์ 27 เมื่อ EXHAUST FAN 1 TOP COAT 30. กดสวิทช์ 28 เมื่อ EXHAUST FAN 2 TOP COAT 31. กดสวิทช์ 29 เมื่อ EXHAUST FAN 3 TOP COAT				สำหรับระบบ AIR SUPPLY ที่ห้องขึ้นสีเบอร์ 31 ตัวที่ 1																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>วันที่</th> <th>ผู้จัดทำ</th> <th>วันที่</th> <th>แก้ไข</th> <th>วันที่</th> <th>แก้ไข</th> <th>ผู้ดูแล/ปรับปรุงปฏิบัติงาน</th> <th>ISSUED</th> <th>PRODUCTION MANAGER</th> <th>QUALITY ASSURANCE MANAGER</th> <th>ENGINEERING MANAGER</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้ช่วย, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร SAFETY</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้จัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร SOP ด้านเทคนิค</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้จัดทำ/ปรับปรุง</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				วันที่	ผู้จัดทำ	วันที่	แก้ไข	วันที่	แก้ไข	ผู้ดูแล/ปรับปรุงปฏิบัติงาน	ISSUED	PRODUCTION MANAGER	QUALITY ASSURANCE MANAGER	ENGINEERING MANAGER							ผู้ช่วย, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร SAFETY											ผู้จัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร SOP ด้านเทคนิค											ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค											ผู้จัดทำ/ปรับปรุง								
วันที่	ผู้จัดทำ	วันที่	แก้ไข	วันที่	แก้ไข	ผู้ดูแล/ปรับปรุงปฏิบัติงาน	ISSUED	PRODUCTION MANAGER	QUALITY ASSURANCE MANAGER	ENGINEERING MANAGER																																																				
						ผู้ช่วย, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร SAFETY																																																								
						ผู้จัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร SOP ด้านเทคนิค																																																								
						ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค																																																								
						ผู้จัดทำ/ปรับปรุง																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>วันที่</td> <td>ผู้จัดทำ</td> <td>วันที่</td> <td>แก้ไข</td> <td>วันที่</td> <td>แก้ไข</td> <td>ผู้ดูแล/ปรับปรุงปฏิบัติงาน</td> <td>ISSUED</td> <td>PRODUCTION MANAGER</td> <td>QUALITY ASSURANCE MANAGER</td> <td>ENGINEERING MANAGER</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้ช่วย, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร SAFETY</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้จัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร SOP ด้านเทคนิค</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้จัดทำ/ปรับปรุง</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				วันที่	ผู้จัดทำ	วันที่	แก้ไข	วันที่	แก้ไข	ผู้ดูแล/ปรับปรุงปฏิบัติงาน	ISSUED	PRODUCTION MANAGER	QUALITY ASSURANCE MANAGER	ENGINEERING MANAGER							ผู้ช่วย, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร SAFETY											ผู้จัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร SOP ด้านเทคนิค											ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค											ผู้จัดทำ/ปรับปรุง								
วันที่	ผู้จัดทำ	วันที่	แก้ไข	วันที่	แก้ไข	ผู้ดูแล/ปรับปรุงปฏิบัติงาน	ISSUED	PRODUCTION MANAGER	QUALITY ASSURANCE MANAGER	ENGINEERING MANAGER																																																				
						ผู้ช่วย, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร SAFETY																																																								
						ผู้จัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร SOP ด้านเทคนิค																																																								
						ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค																																																								
						ผู้จัดทำ/ปรับปรุง																																																								

STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)				CUSTOMER: ALL	MODEL: ALL	REF:QP790 -	PAGE 1 OF 1																																																							
				PART NUMBER: 111000001-3	SOP NO. INPT-019																																																									
				PART NAME: ASI COAT C-PV	PROCESS NAME (ชื่อกระบวนการผลิต) สีผง		PROCESS NO.(เลขของรหัส) 17 / 28																																																							
				REMARK																																																										
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.1 จัดเตรียมสีผงตามสูตร สีผงสี PAINT APPLICATION 1.2 ตรวจดูอุณหภูมิสีผงสีและอุณหภูมิห้องก่อนใช้งาน 1.3 ปั่นสีผงสีตามสูตรที่กำหนดในใบสั่งงาน LOT No. ในห้อง ใช้เครื่องผสมสีผงสีอัตโนมัติเป็น FIRST IN FIRST OUT 1.4 นำสีผงสีที่ผสมแล้วไปใส่ในถังผสมสีผงสี 1.5 นำสีผงสีที่ผสมแล้วไปใส่ในถังผสมสีผงสีตามสูตรที่กำหนด 1.6 ปั่นสีผงสีที่ผสมแล้วตามสูตรที่กำหนดในใบสั่งงาน ปั่นสีผงสีที่ผสมแล้วตามสูตรที่กำหนดในใบสั่งงาน				2. 3. ตรวจความพร้อม 2.1 ตรวจความพร้อมของสาย 2.2 ตรวจความพร้อมของสาย 2.3 ตรวจความพร้อมของสาย 2.4 ตรวจความพร้อมของสาย 2.5 ตรวจความพร้อมของสีผงสีตามสูตรที่กำหนด 2.6 ตรวจความพร้อมของสาย				3. ความถี่ในการตรวจความพร้อม 3.1 ตรวจความพร้อม 100% 3.2 ตรวจความพร้อม 100% 3.3 ตรวจความพร้อม 100% 3.4 ตรวจความพร้อม 100% 3.5 ตรวจความพร้อม 100% 3.6 ตรวจความพร้อม 100%				4. CHECK SHEET																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>วันที่</th> <th>ผู้จัดทำ</th> <th>วันที่</th> <th>แก้ไข</th> <th>วันที่</th> <th>แก้ไข</th> <th>ผู้ดูแล/ปรับปรุงปฏิบัติงาน</th> <th>ISSUED</th> <th>PRODUCTION MANAGER</th> <th>QUALITY ASSURANCE MANAGER</th> <th>ENGINEERING MANAGER</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้ช่วย, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร SAFETY</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้จัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร SOP ด้านเทคนิค</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ผู้จัดทำ/ปรับปรุง</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				วันที่	ผู้จัดทำ	วันที่	แก้ไข	วันที่	แก้ไข	ผู้ดูแล/ปรับปรุงปฏิบัติงาน	ISSUED	PRODUCTION MANAGER	QUALITY ASSURANCE MANAGER	ENGINEERING MANAGER							ผู้ช่วย, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร SAFETY											ผู้จัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร SOP ด้านเทคนิค											ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค											ผู้จัดทำ/ปรับปรุง								
วันที่	ผู้จัดทำ	วันที่	แก้ไข	วันที่	แก้ไข	ผู้ดูแล/ปรับปรุงปฏิบัติงาน	ISSUED	PRODUCTION MANAGER	QUALITY ASSURANCE MANAGER	ENGINEERING MANAGER																																																				
						ผู้ช่วย, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร SAFETY																																																								
						ผู้จัดทำ/ปรับปรุงเอกสาร SOP ด้านเทคนิค																																																								
						ผู้ปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค																																																								
						ผู้จัดทำ/ปรับปรุง																																																								

คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOP)

STANDARD OPERATION PROCEDURE

SOP. NO. PC - 326 อ้างอิง QCF/QCP NO. C-001

ชื่อโรงงาน SWINGARM ASSY RR พนมพูนข พนมพูนข

รุ่น K30T ชื่อลูกค้า THAI HONDA

วันที่ 2/10 ชื่องาน AIR FLOW


S - SAFETY
Q - QUALITY

SAFETY PROTECTOR


<input checked="" type="checkbox"/> หมวกกันน็อค	<input checked="" type="checkbox"/> แว่นตานิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เสื้อกันฝน
<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือ

จุดสำคัญในการปฏิบัติงาน

- การตั้งค่าของเครื่องให้ตั้งชนิด ซิลิโคน
- ตั้งค่าค่า COLLA , บริเวณผิว
- สังเกตการเข้าให้เข้าทางด้านของฝา
- การตั้งค่าของลมที่เข้าต้องตั้งไว้ที่ 20 องศา
- สวมใส่ EAR MUFF ทุกท่านที่ปฏิบัติงาน
- Q ระวังมือที่ติดกับเครื่อง



1. ศึกษารายละเอียดก่อนปฏิบัติงาน

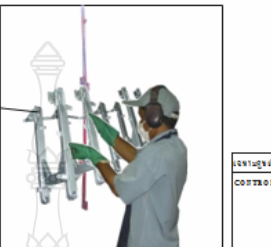

2. การตั้งค่าของเครื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (OPERATION)					№.	เครื่องมือ/อุปกรณ์	QTY	การเปลี่ยนแปลง		
เตรียม SWING ARM ASSY ให้พร้อมใช้งาน PRETREATMENT					1	อุปกรณ์	1	คำติ	วิธี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
1. ตั้งค่าของเครื่อง AIR FLOW ให้ตรงตามค่าที่กำหนดที่ข้างเครื่อง					1	Ear MUFF	1			
2. ตรวจสอบการเข้าของลมที่เข้าทางด้านของฝา					4	ซิลิโคน	1			
เสร็จสิ้น										

STANDARD OPERATION PROCEDURE

SOP. NO. PC - 326 อ้างอิง QCF/QCP NO. C-001

ชื่อโรงงาน SWINGARM ASSY RR พนมพูนข พนมพูนข

รุ่น K30T ชื่อลูกค้า THAI HONDA

วันที่ 4/10 ชื่องาน ระบายน้ำ PRIMER


S - SAFETY
Q - QUALITY

SAFETY PROTECTOR


<input checked="" type="checkbox"/> หมวกกันน็อค	<input checked="" type="checkbox"/> แว่นตานิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เสื้อกันฝน
<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือ

จุดสำคัญในการปฏิบัติงาน

- การตั้งค่า COMPRESSOR ให้ทำงานที่ 100
- ตั้งค่าค่าของลมที่เข้า
- AC CLOSE # 4000 SE-184 M (TSA)
- ตั้งค่าค่า AC CLOSE THINER M-4
- ตั้งค่าค่า 10-14 องศา
- ตั้งค่าค่า 60 องศา
- ตั้งค่าค่า 1-2 องศา
- PATTERN - 0.18 11 - 12 mm
- FLOW RATE - 0.18 11 - 12 mm/10mm
- ตั้งค่าค่าของลมที่เข้าที่ 10 - 12 องศา
- Q ระวังมือที่ติดกับเครื่อง

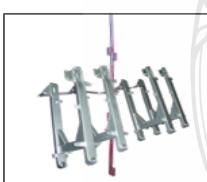

ศึกษารายละเอียด

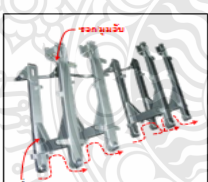

1. ศึกษารายละเอียดก่อนปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (OPERATION)					№.	เครื่องมือ/อุปกรณ์	QTY	การเปลี่ยนแปลง		
ระบายน้ำ PRIMER					1	ปั๊ม	1	คำติ	วิธี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
№.	ปริมาณ	ประเภท	จำนวน/ขนาด	วิธีการใช้งาน						
1	ปั๊ม	AC CLOSE # 4000 SE-184 M (TSA)	ขนาด 10/11/12 มม. (ตามรุ่น)	ระบายน้ำ						

คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOP)

STANDARD OPERATION PROCEDURE		SOP. NO. <u>FC-179</u>
		อ้างอิง QCF / C NO. <u>001</u>
		ชื่อลูกค้า <u>ทุกชั้น ทุกลูกค้า</u>

เรื่อง : ข้อกำหนดในการ BALANCE รมในห้องพ่นสี

1.การปรับ AIR SUPPLY สำหรับห้องพ่นสี

ลำดับ	เครื่องจักร	ความเร็วลมอเตอร์
1	AIR SUPPLY No.1	15 - 50 HZ (ต่ำสุด) (ห้ามเกินขีดจำกัดของหม้อ)
2	AIR SUPPLY No.2	15 - 50 HZ (ต่ำสุด) (ห้ามเกินขีดจำกัดของหม้อ)
3	AIR SUPPLY No.3	15 - 50 HZ (ต่ำสุด) (ห้ามเกินขีดจำกัดของหม้อ)
4	AIR SUPPLY No.4	15 - 50 HZ (ต่ำสุด) (ห้ามเกินขีดจำกัดของหม้อ)

2. สังเกตความเร็วลมบริเวณทางออกห้องพ่นสี (ห้อง PRIMER และห้อง TOP COAT) ต้องให้ลมดันออกด้านนอกห้องพ่นสี ประมาณ 10 - 15 องศา

3. กรณีวันที่มีฝนตกและอากาศชื้น

- ต้องเปิด SPRAY นำ AIR SUPPLY ทุกครั้ง ป้องกันความชื้นในห้องพ่นสี

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข		
ลำดับ	วันที่	รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง
1		แก้ไขข้อบกพร่องการทำงาน
0		ฉบับแรก
ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้จัดทำ

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - นามสกุล	นายวิระเทพ ไตรรงค์รัตน์
คุณวุฒิทางการศึกษา	ศาสตราจารย์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์
พ.ศ. 2538	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2558	
ประสบการณ์การทำงาน	
พ.ศ.2538-2548	บริษัท ไทยซัมมิทอโตพาร์ท อินคัสทรี จำกัด
พ.ศ.2548-2557	บริษัท โกลด์ เพรส อินคัสทรี จำกัด
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน	บริษัท เอส เค ที แลนด์ จำกัด
ที่ทำงาน	711/83 หมู่บ้านมณฑนา ซอย 13 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	(+66)2996-0927
โทรสาร	(+66)2996-0927
อีเมล	wee@sktland.com

